



LOW CARBON
(MACHINE)



HIGH CARBON
(TOOL)



CAST IRON



STAINLESS



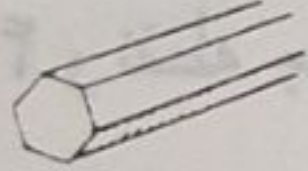


شکل ۲-۵: شناسایی فولادها توسط آزمایش جرقه


جدول ۲-۲: شکلهای عمومی فلزات مورد استفاده در صنعت

الف - فولاد نرم و فلزات غیر آهنی


ماده	اندازه استاندارد	مشخصات
تسمه (نوار، ورق، نورد گرم شده)	$1'' \times \frac{1}{8}''$ و $\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{8}''$	فولاد نرم AISI C1018 نورد شده با پوشش اکسیدی
چهار پهلوی	$1'' \times \frac{1}{4}''$ و $\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{4}''$ و $1'' \times \frac{1}{4}''$	AISI C1018 نورد گرم با پوشش اکسیدی یا تمام سرد شده یا آلومینیومی
پروفیل‌های سنگین	$1''$ و $\frac{3}{4}''$	AISI C1018 نورد گرم با پوشش اکسیدی یا تمام سرد شده آلومینیومی
سطح	$2'' \times \frac{1}{4}''$ و $1'' \times \frac{1}{4}''$	AISI C1018 تمام سرد شده
نبشی	$1'' \times \frac{1}{4}'' \times \frac{1}{8}''$ و $2 \times 2 \times \frac{3}{16}''$	AISI C1015 نورد گرم شده آلومینیومی

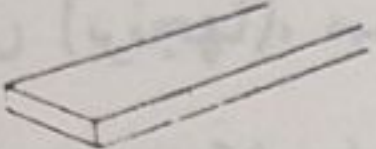ب - فولاد پرکربن و فولاد ابزار


 <p>مسطح</p>	$\frac{1}{8} \times 1 \frac{1}{2}$ برای چاقو	AISI C۱۰۹۵ برای فولاد ابزار (در آب سرد شده)
 <p>میل گرد فولادی</p>	$\frac{5}{8}$ و $\frac{9}{16}$ و $\frac{1}{2}$ برای سوراخکاری	AISI C۱۰۹۵ برای فولاد ابزار (سخت شده در آب)
 <p>شش گوش</p>	$\frac{3}{4}$ یا $\frac{1}{2}$ برای سوراخکاری یا فولاد قلم	AISI C۱۰۹۵ برای فولاد ابزار (سخت شده در آب)
 <p>هشت گوش</p>	$\frac{5}{8}$ یا $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{8}$ برای سوراخکاری یا فولاد قلم	AISI C۱۰۹۵ برای فولاد ابزار (سخت شده در آب)
 <p>میل حفاری</p>	$\frac{1}{8}$ و $\frac{2}{16}$ و $\frac{1}{4}$ و $\frac{3}{8}$ اندازه‌های مختلف	سطح پولیش خورده، فولاد ابزار

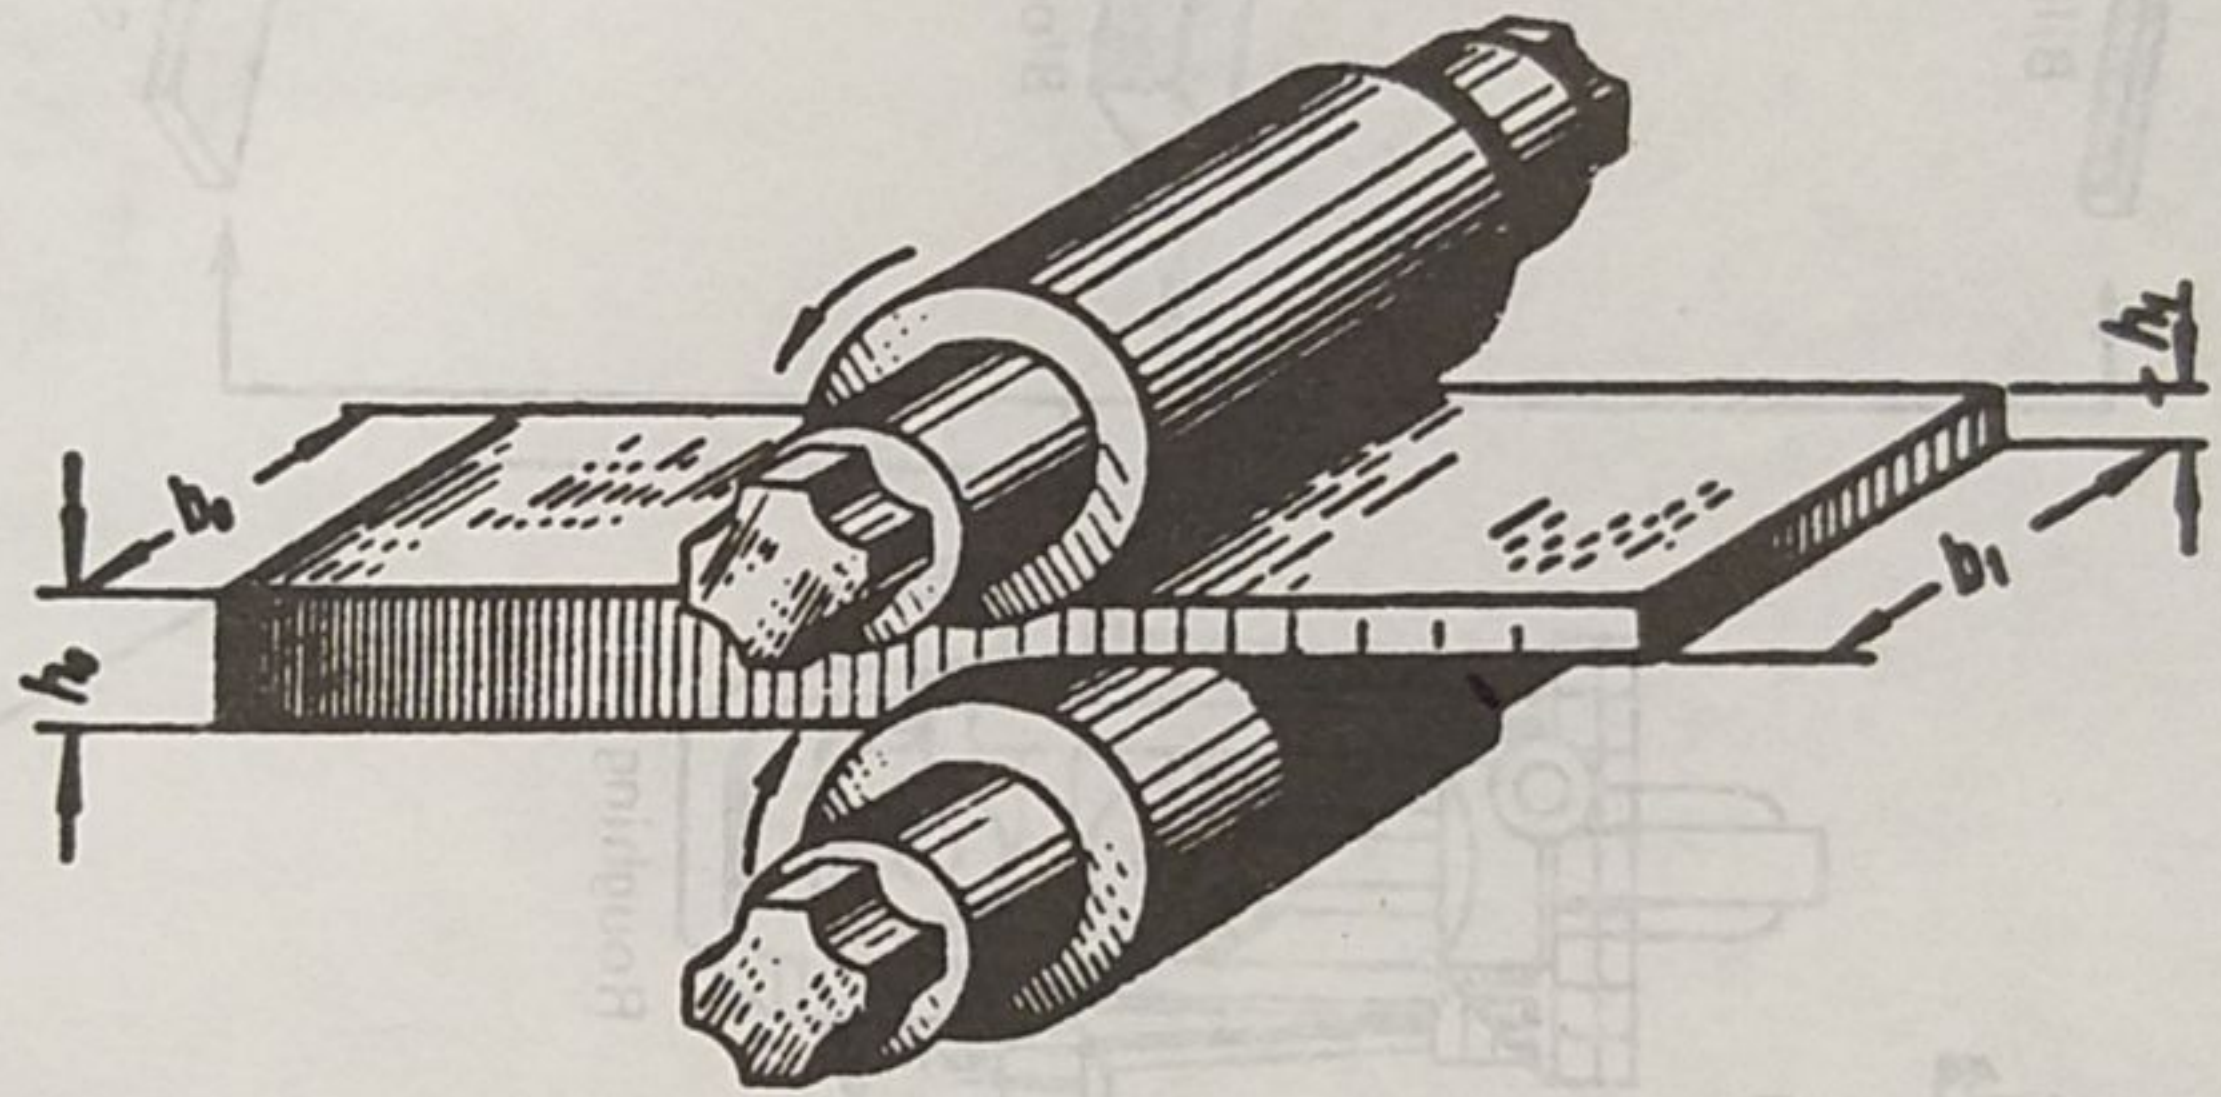


شکل ۶-۱۰: فرایند نورد فلز

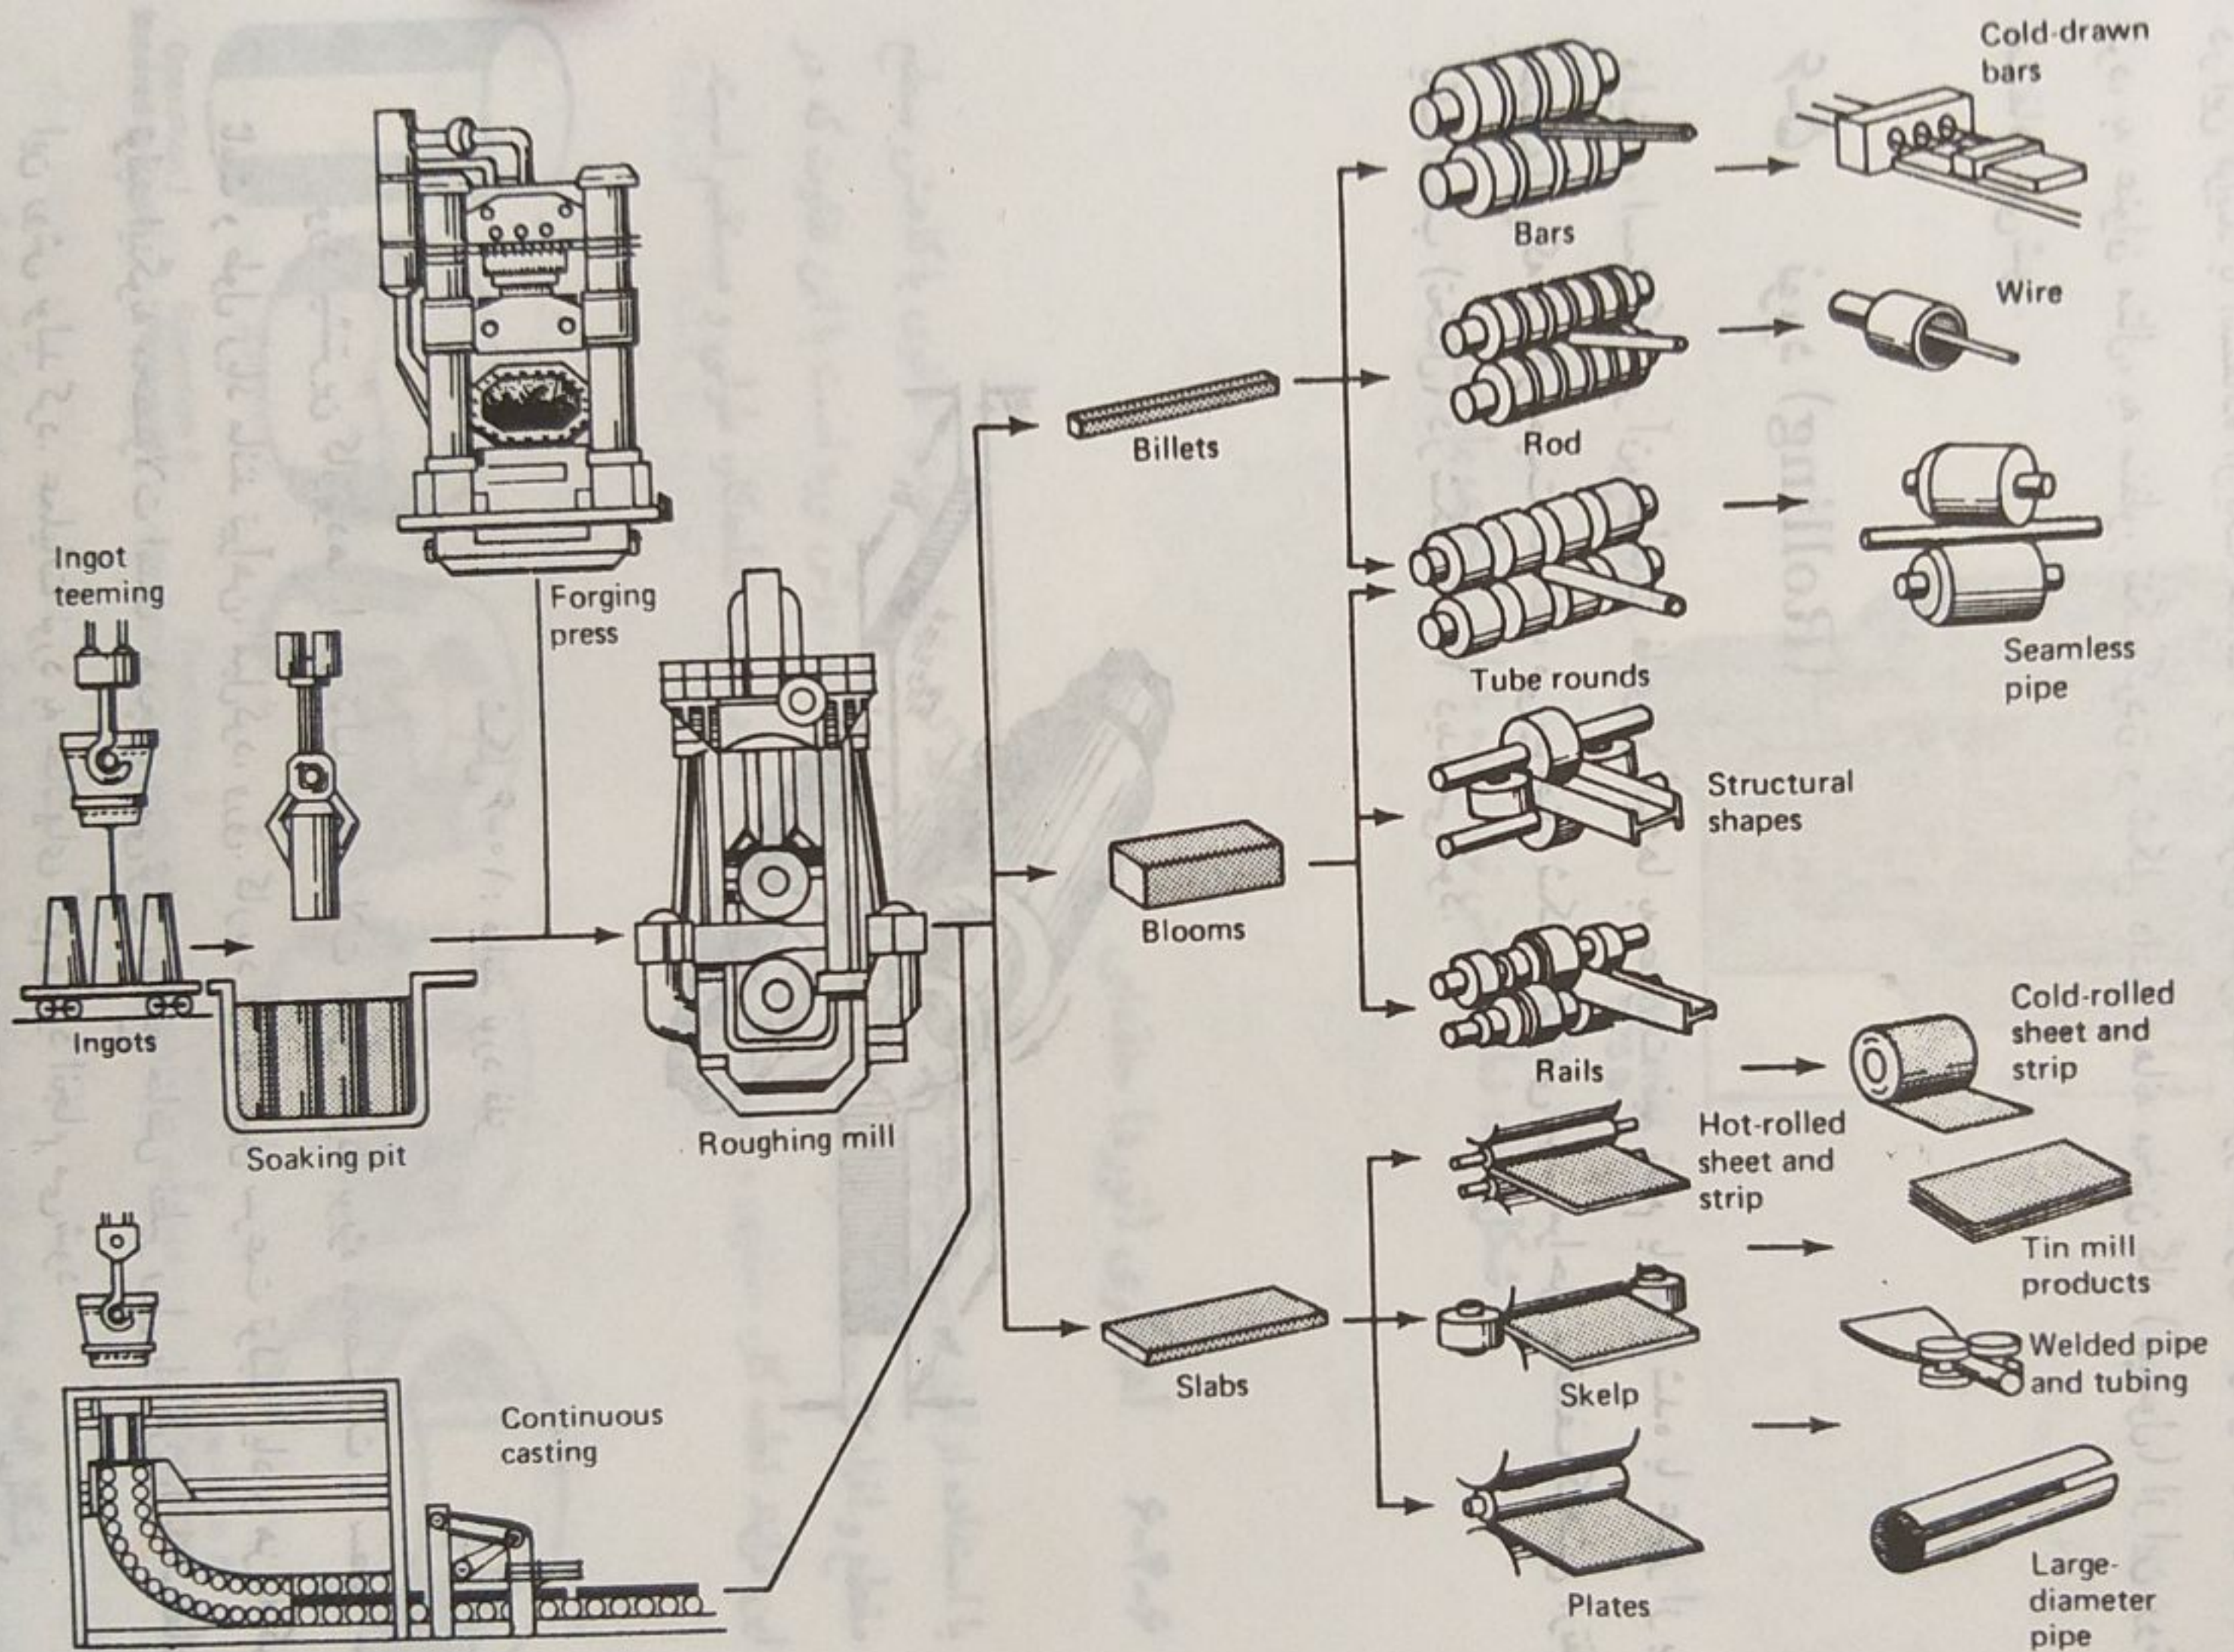


شکل ۶-۱۱: شماتیک مراحل تولید مصنوعات آهنی به روش نورد

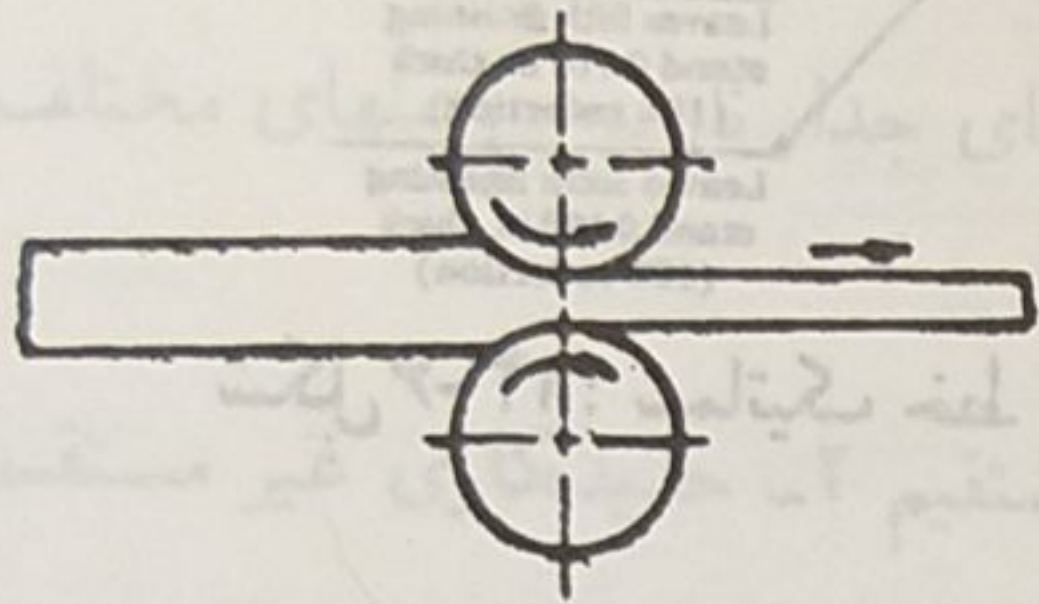


2-HIGH

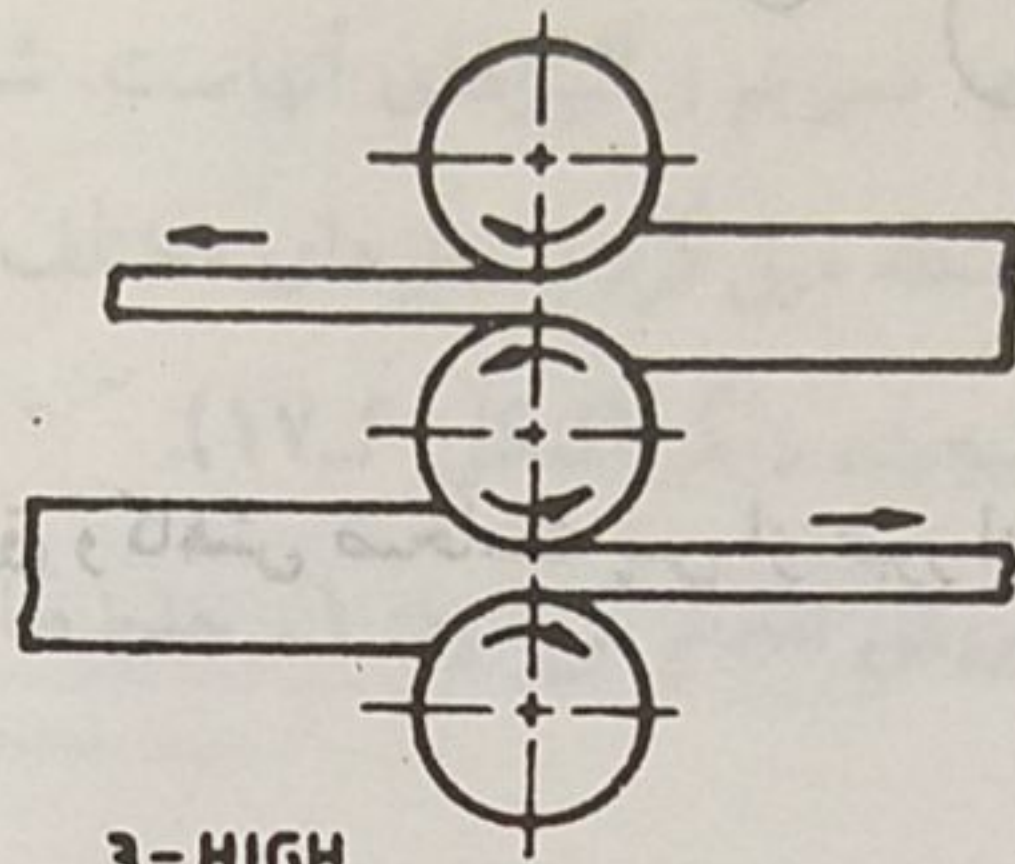


3-HIGH

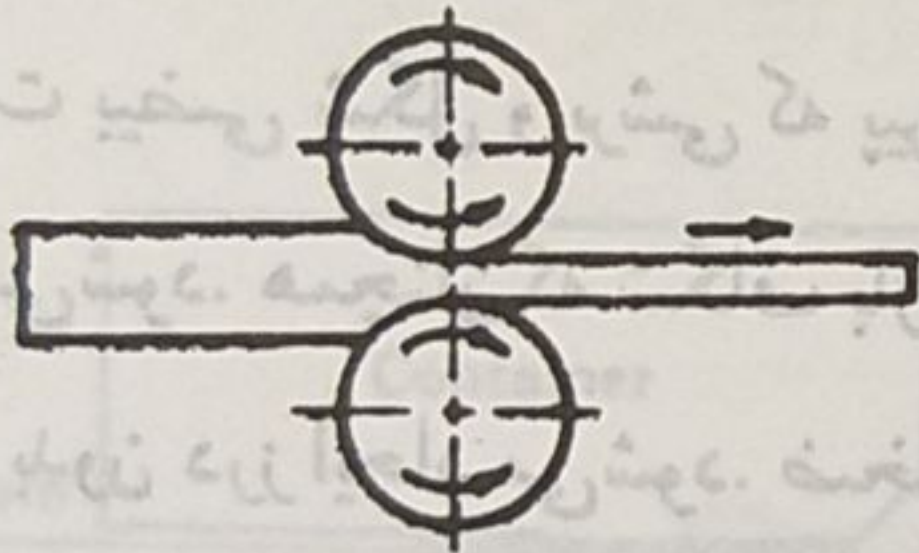

2-HIGH REVERSIBLE

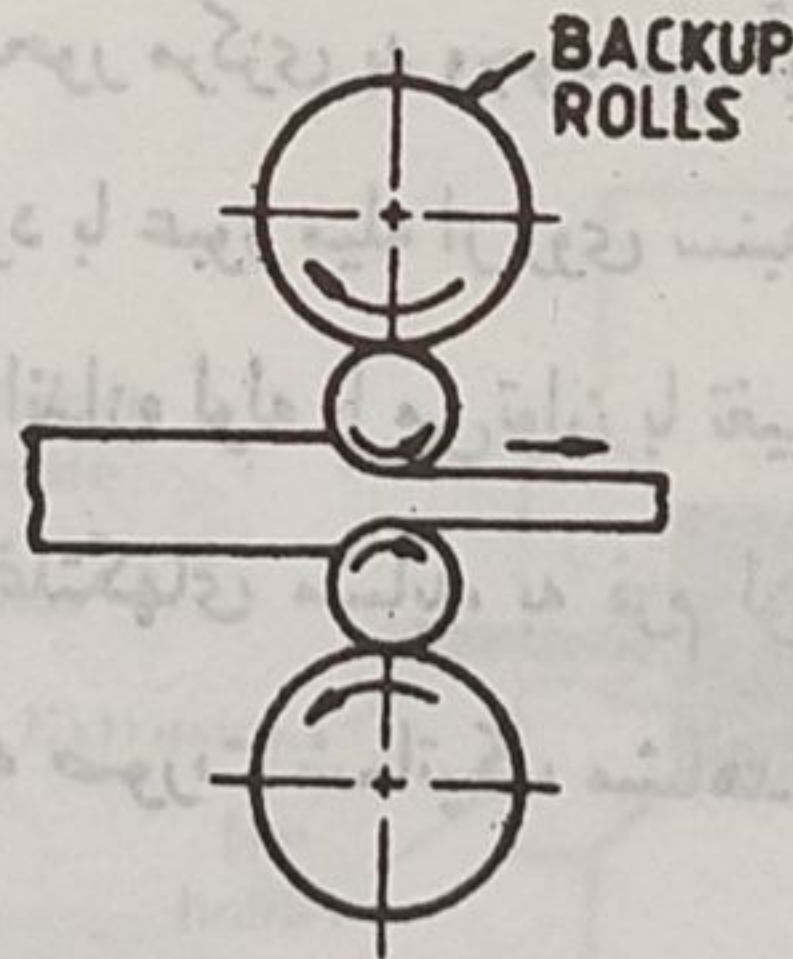


4-HIGH

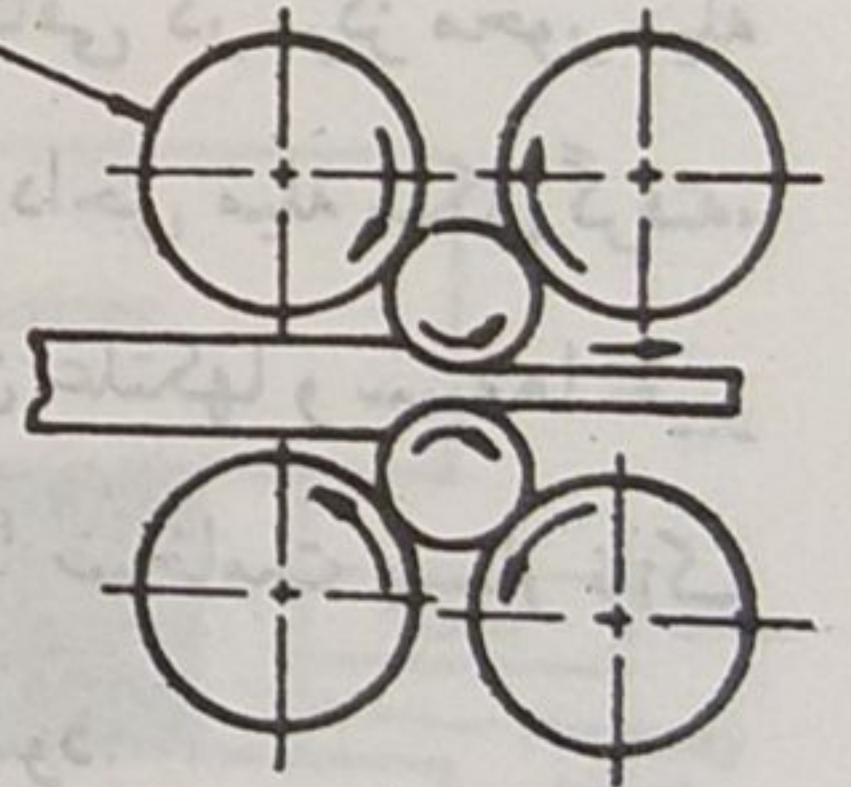


CLUSTER

شکل ۶-۱۲: موقعیتهای مختلف قرارگیری غلتکها نسبت به یکدیگر

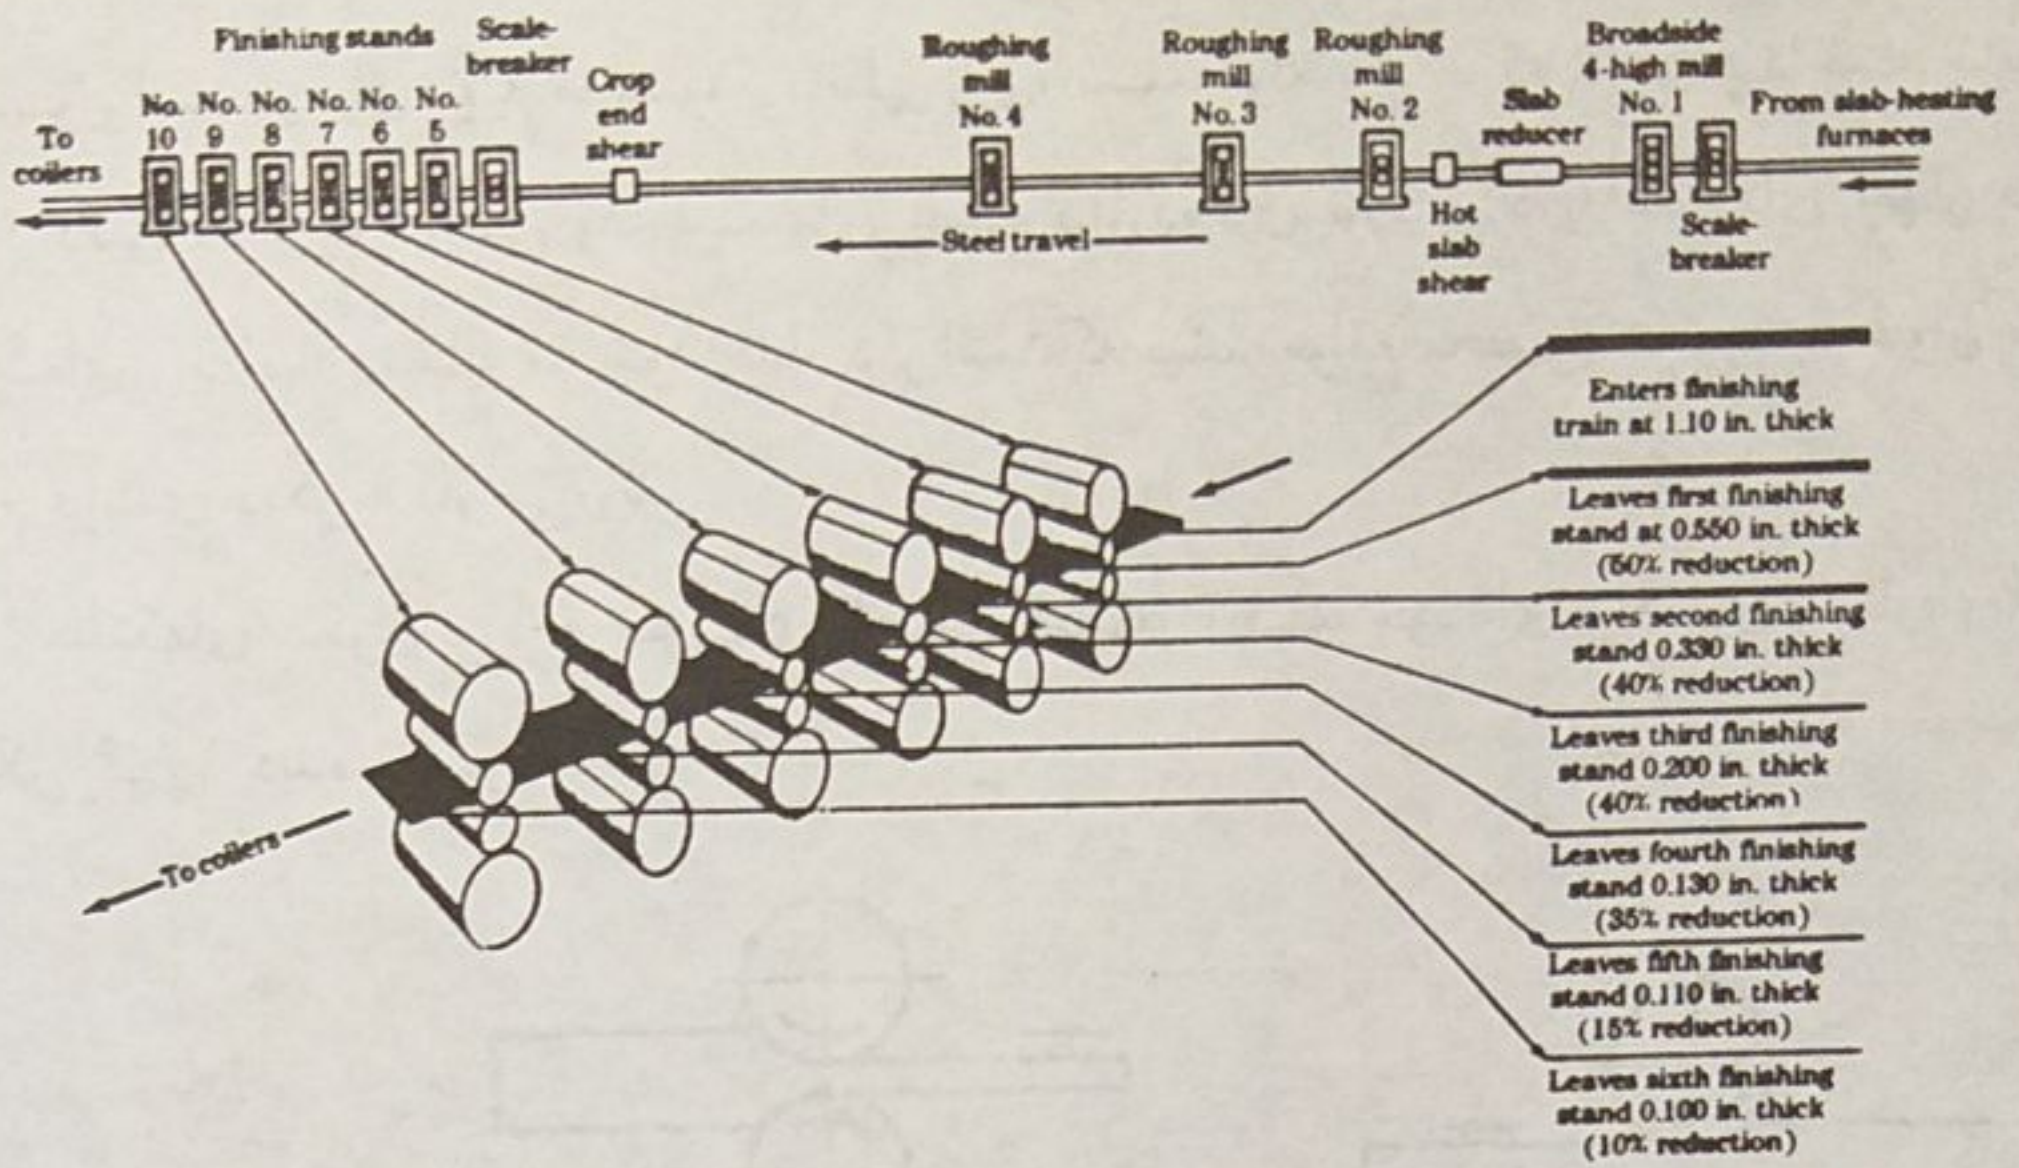


شکل ۶-۱۳: شماتیک خط نورد ورق و کاهش ضخامت پس از عبور از ۶ ایستگاه پایانی


حالت بیضی شکل و برشی که پیرامون محور مرکزی به وجود می آید، شکافی در مرکز محور میله باز می شود. همچنان که شکاف باز می شود با عبور میله از روی سنبه بلند، داخل میله شکل گرفته، لوله بدون درز ایجاد می شود. ضخامت و اندازه لوله را می توان با تغییر دادن غلتکها و سنبه ها تغییر داد و در مراحل بعدی حتی با عبور از غلتکهای مشابه، به فرم لوله ای با ضخامت بسیار نازک دست یافت. این عملیات در شکل زیر به صورت شماتیک مشاهده می شود.

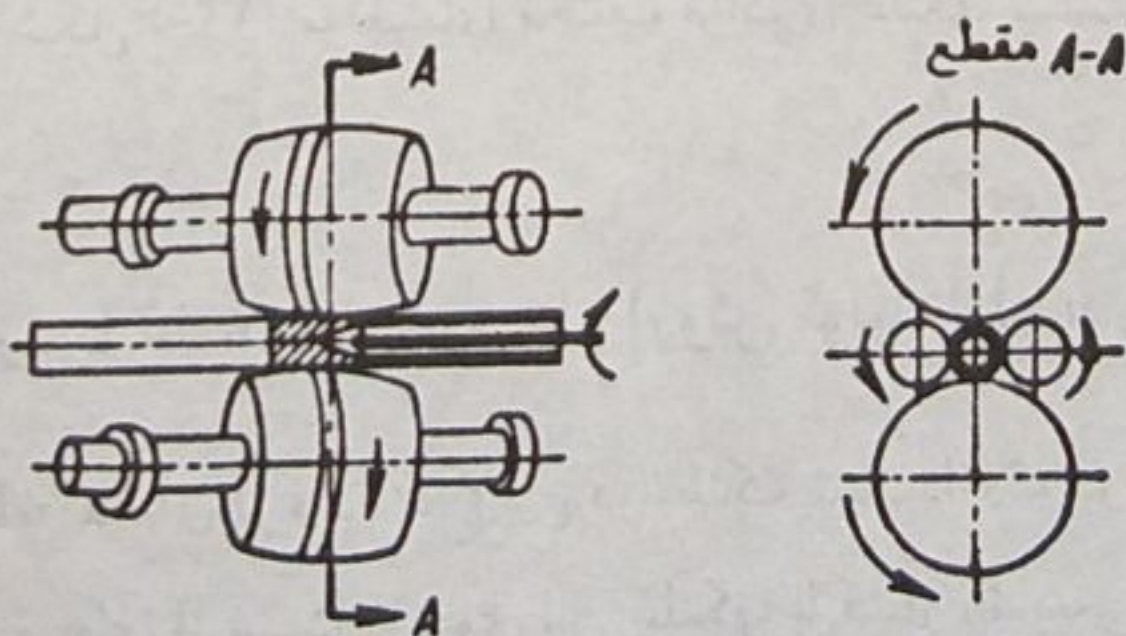


شکل ۶-۱۴: شماتیک سوراخ کردن شمش در ماشین سوراخ کننده غلتکی برای تهیه پوسته لوله ها

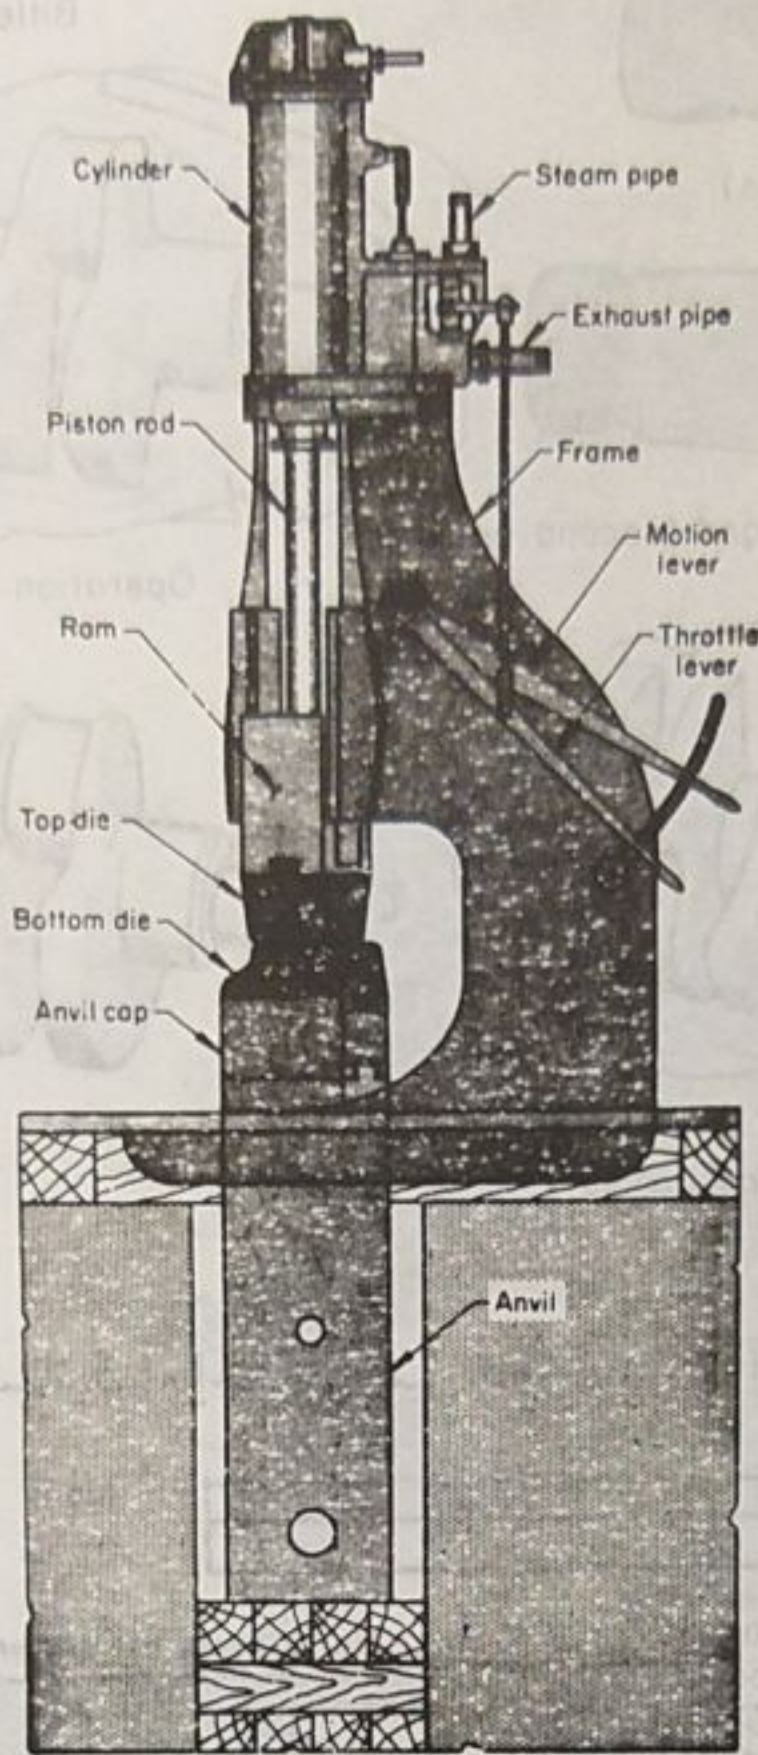

شکل ۳-۶: شماتیک چکش مکانیکی مورد استفاده در آهنگری با قالب روباز

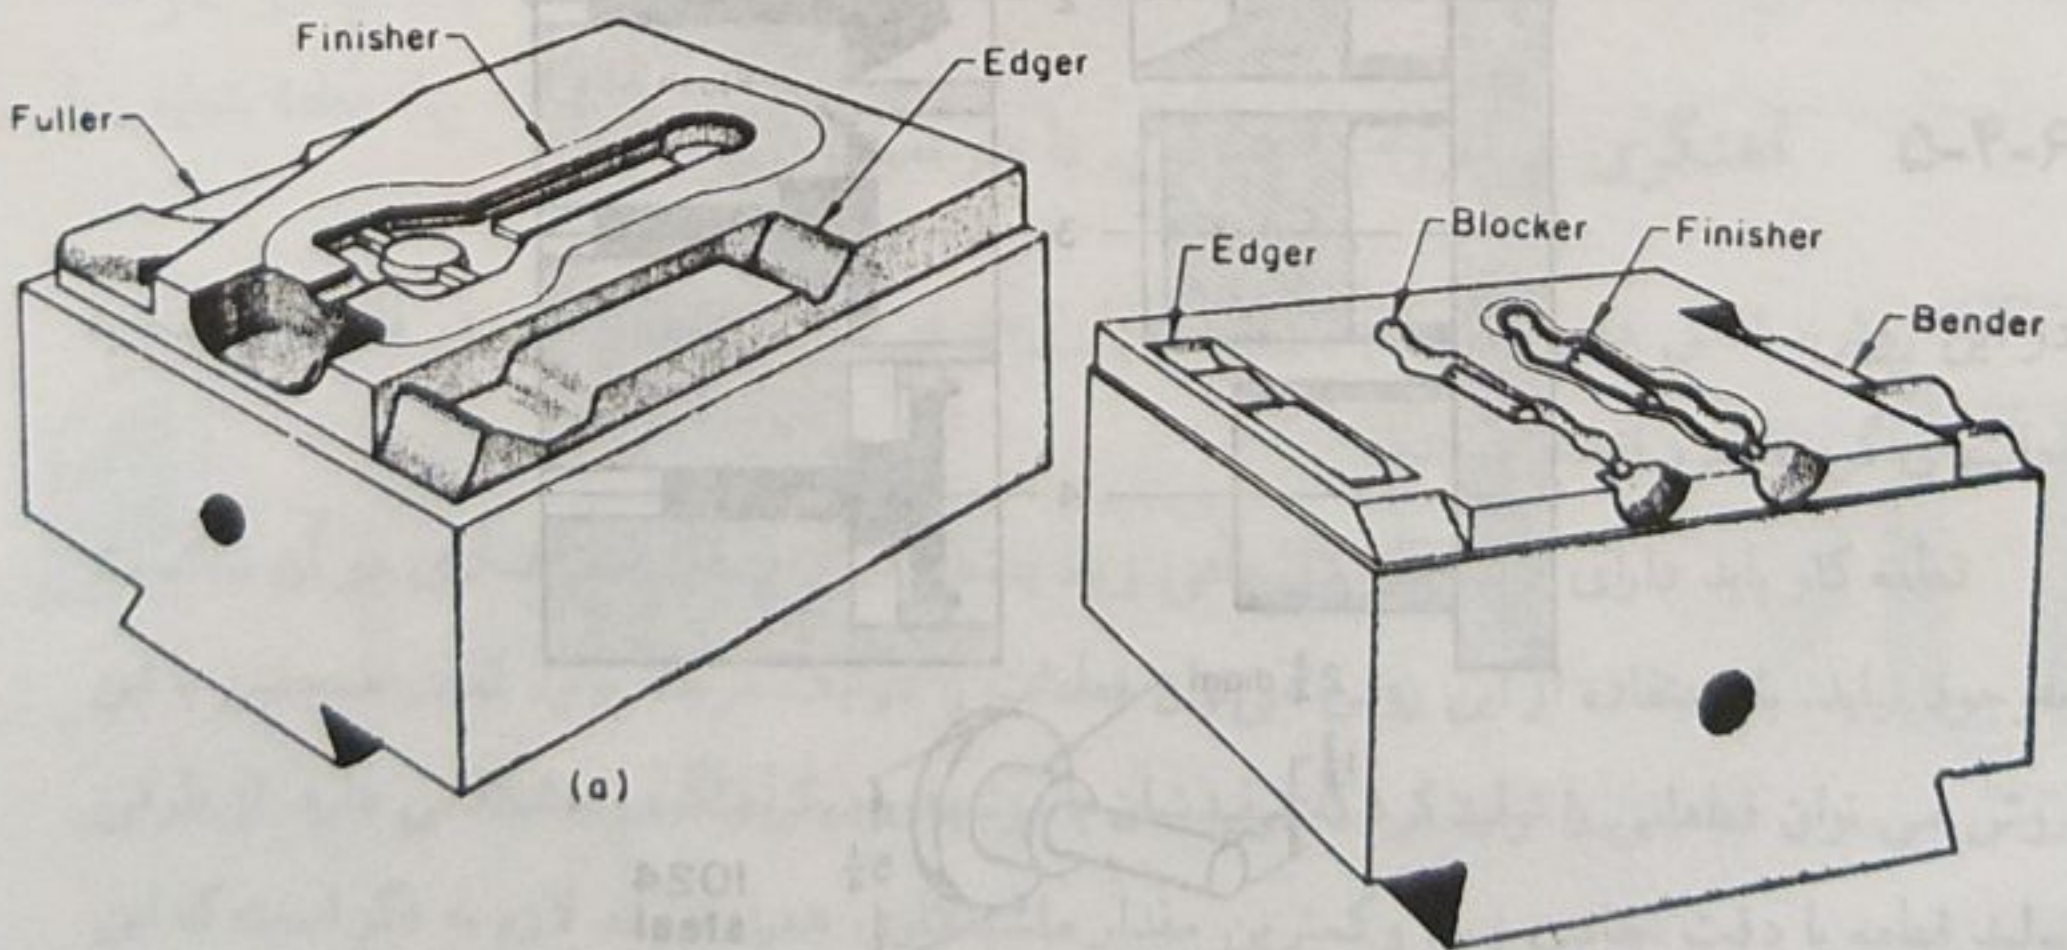

شکل ۴-۶: شماتیک قالبهای بسته در فرایند آهنگری

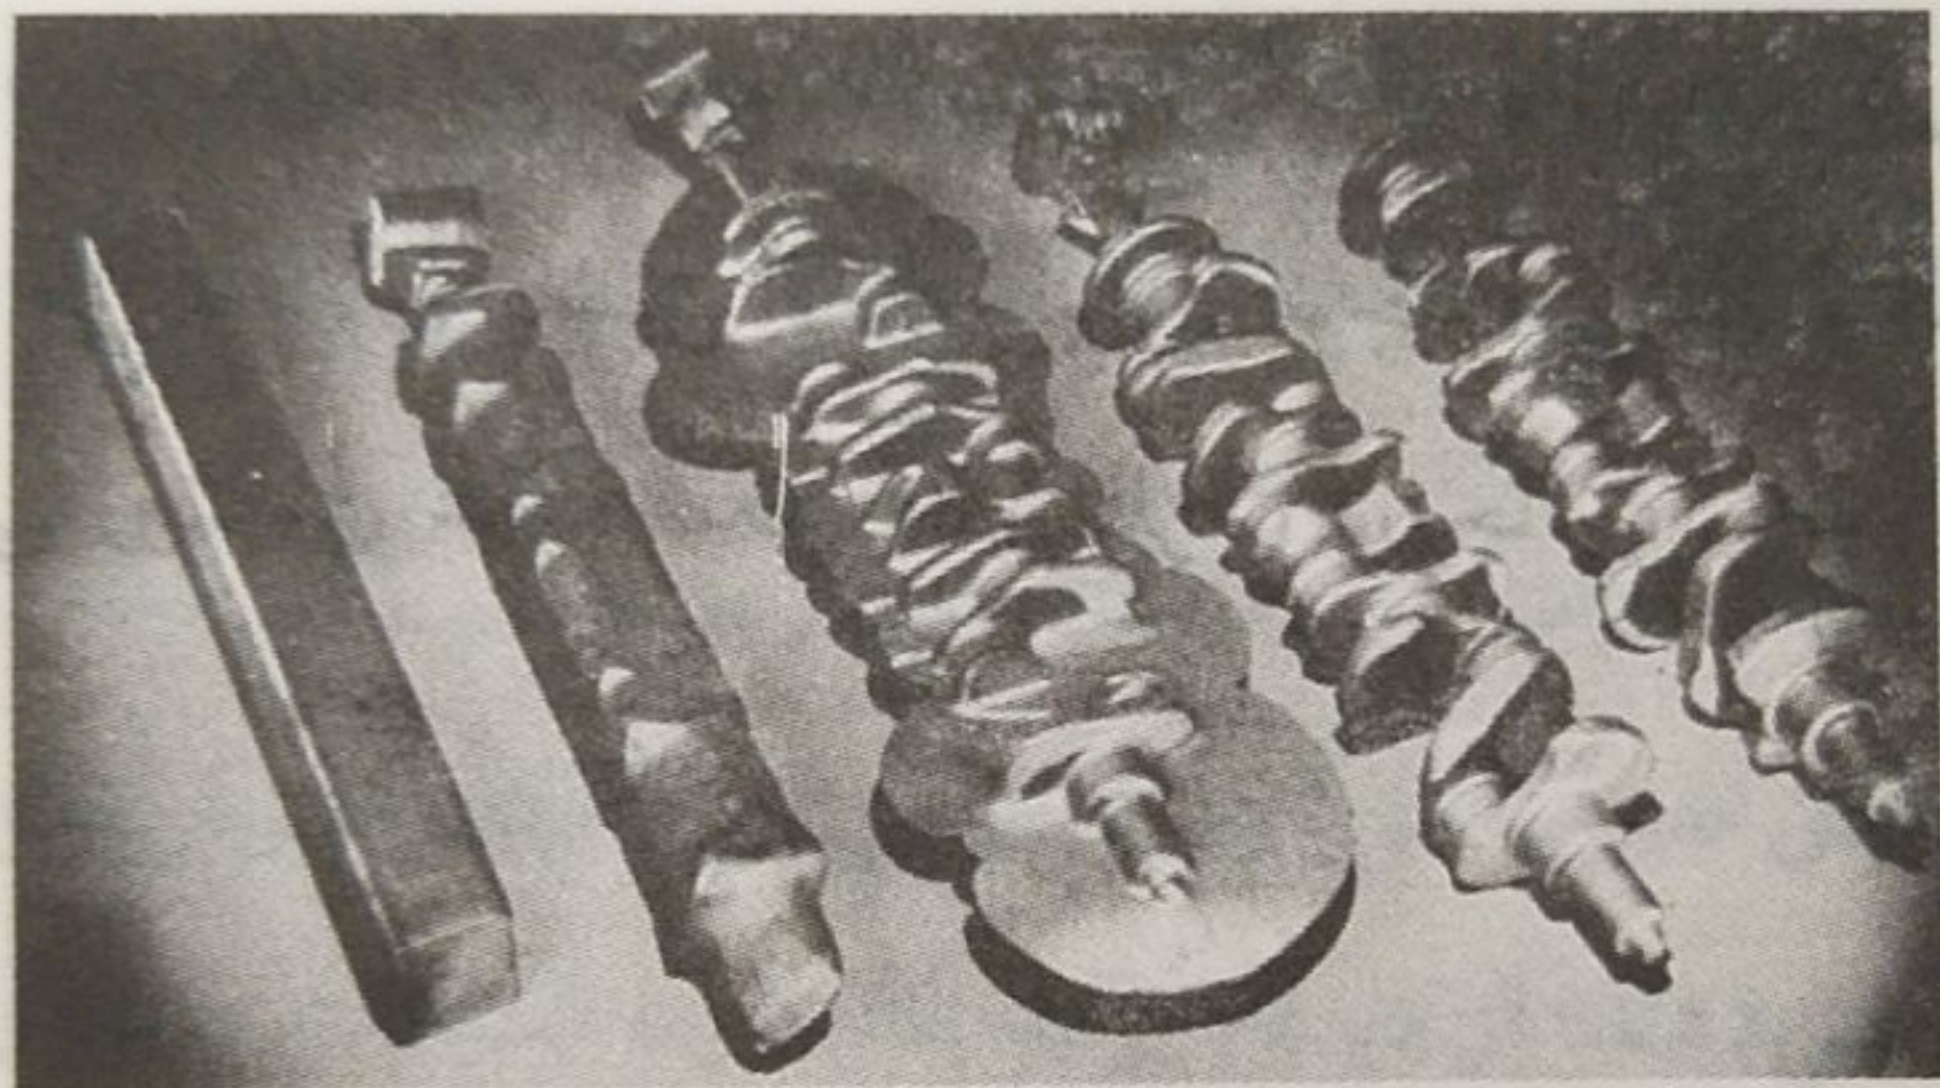


شکل ۶-۱: مراحل تولید میل لنگ به روش آهنگری


1050 steel
Billet weight, 118 lb




Operation 1 Roll forged (first pass)

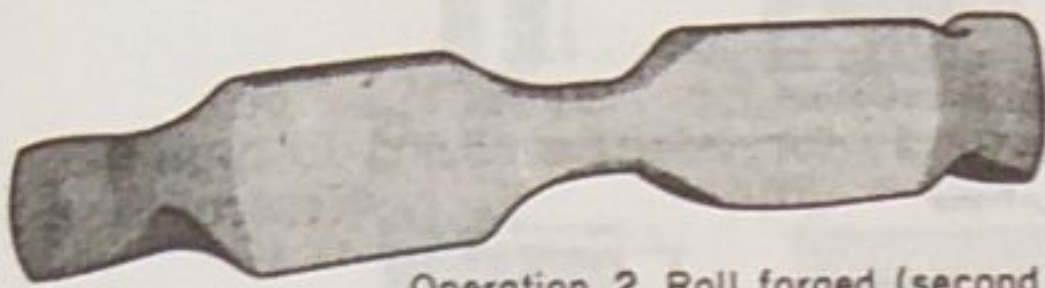


Operation 2 Roll forged (second pass)

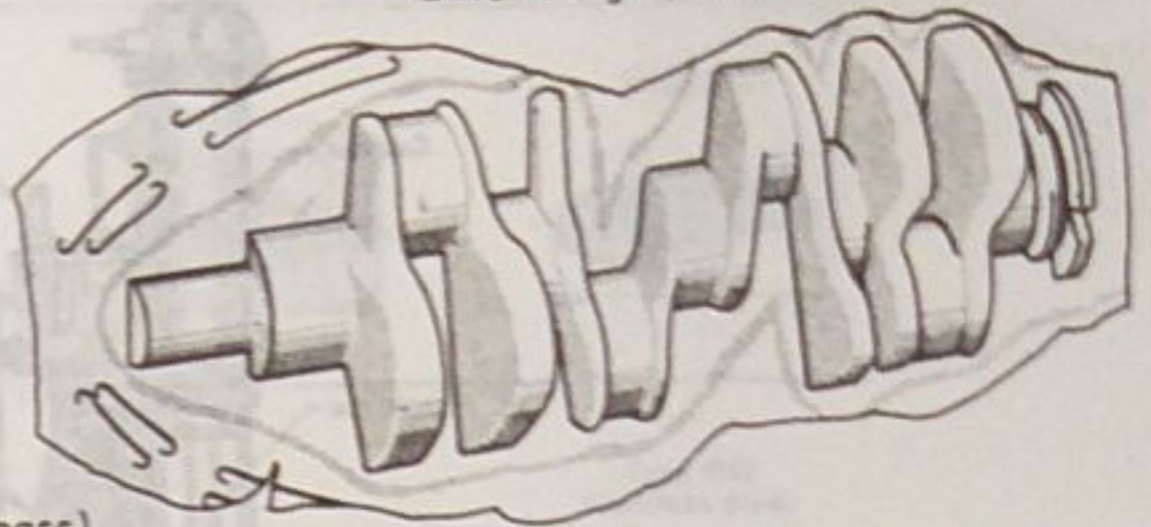




Operation 3 Blocked in closed dies

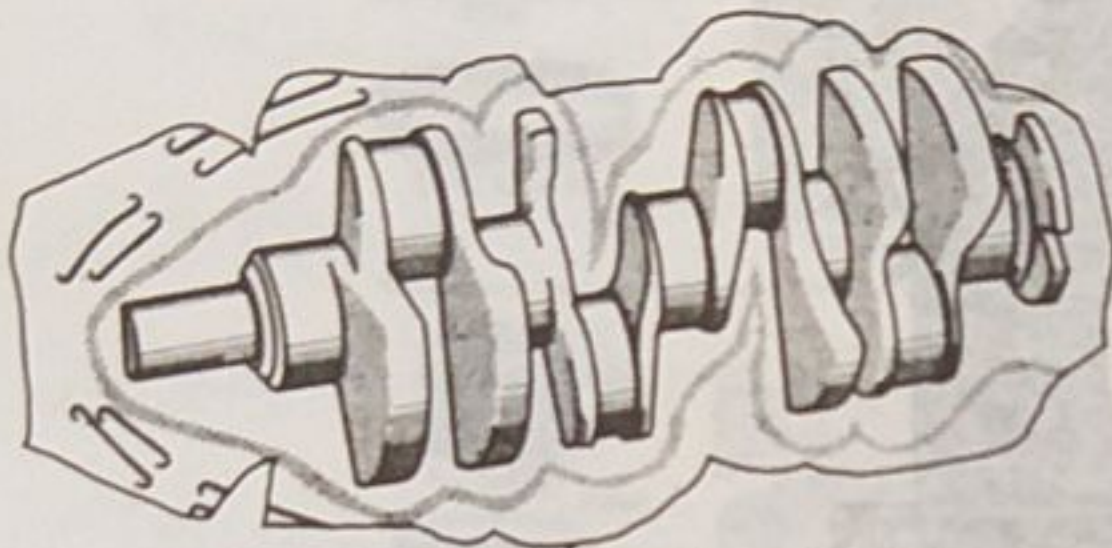

Operation 4 Finish forged in closed dies

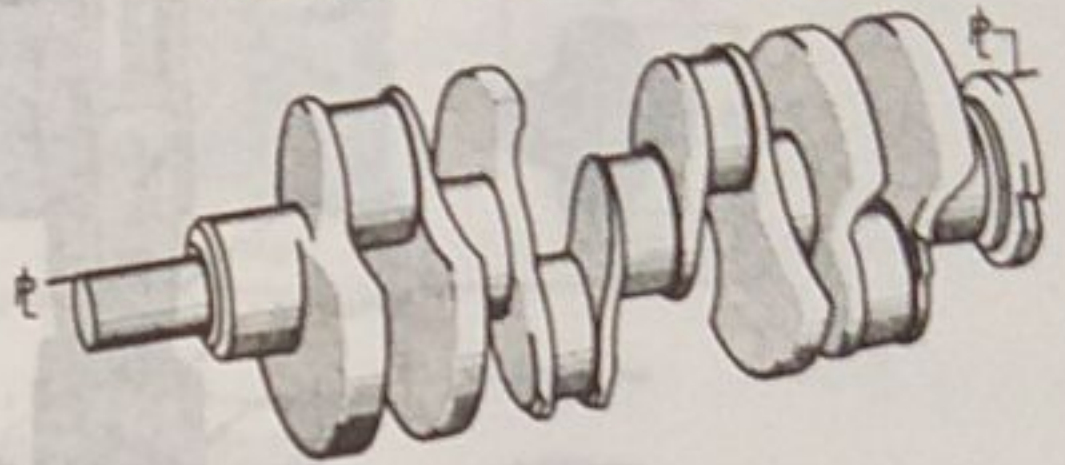


شکل ۵-۶: شماتیک مراحل تولید میل لنگ در فرایند آهنگری با قالبهای بسته

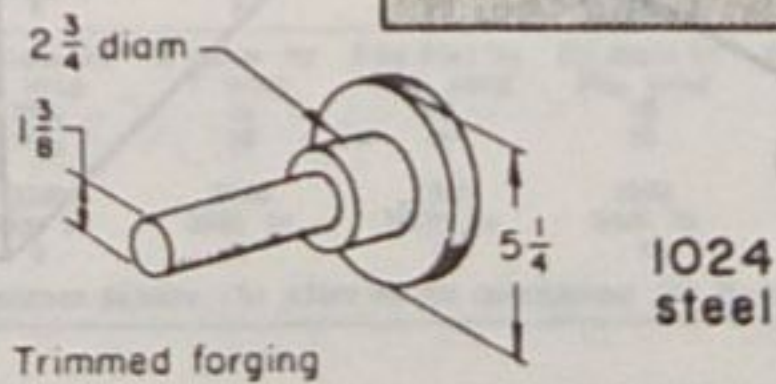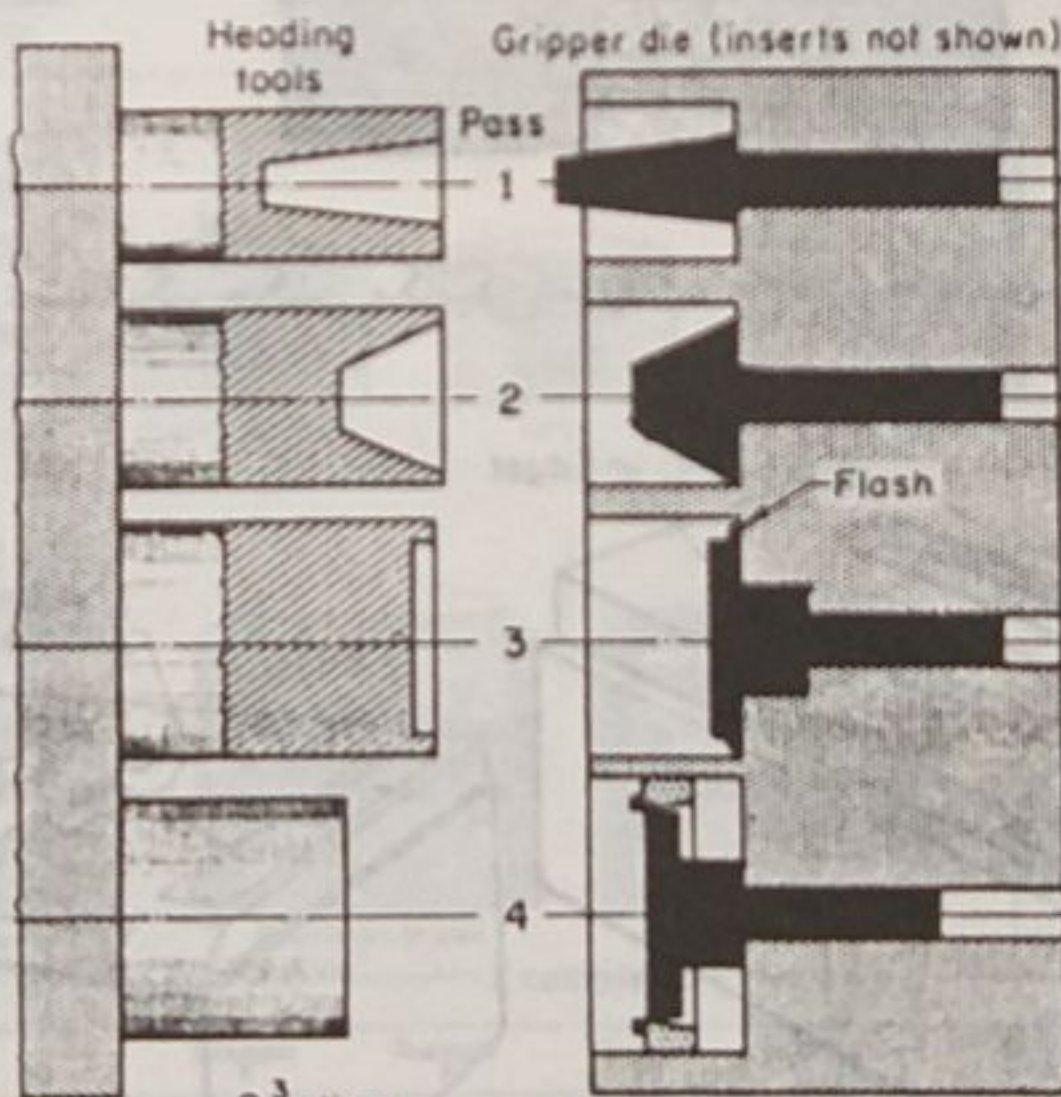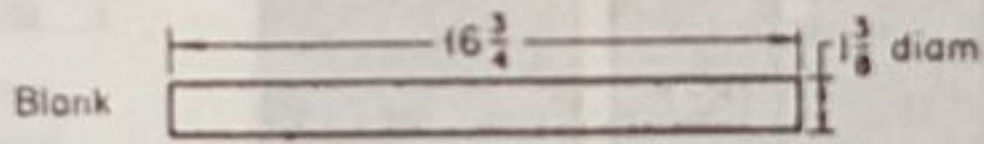


شکل ۶-۶: مراحل فرایند آهنگری افقی


1. CUTOFF BLANK IN PLACE

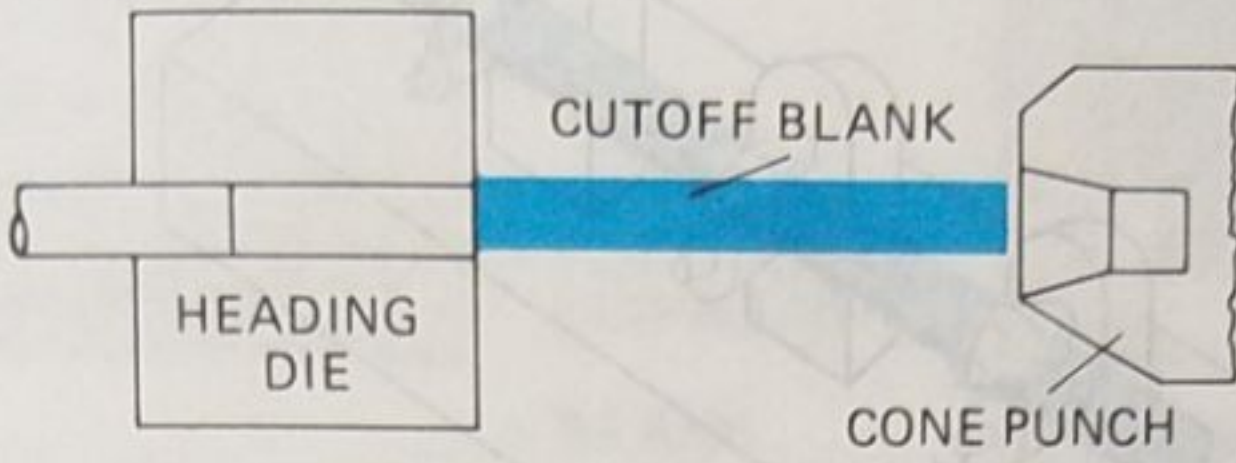


2. FIRST OR UPSET BLOW

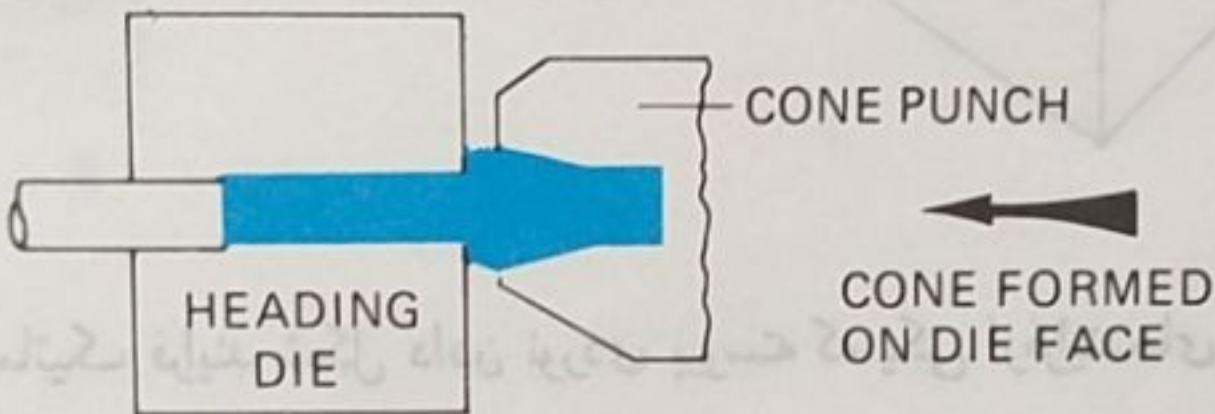


3. FINAL OR HAMMER BLOW

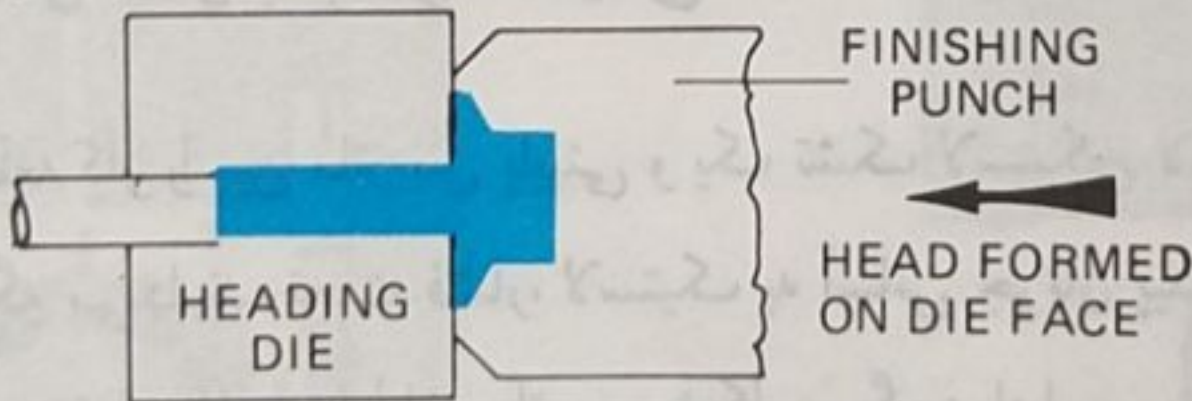

4. PART EJECTED BY PIN

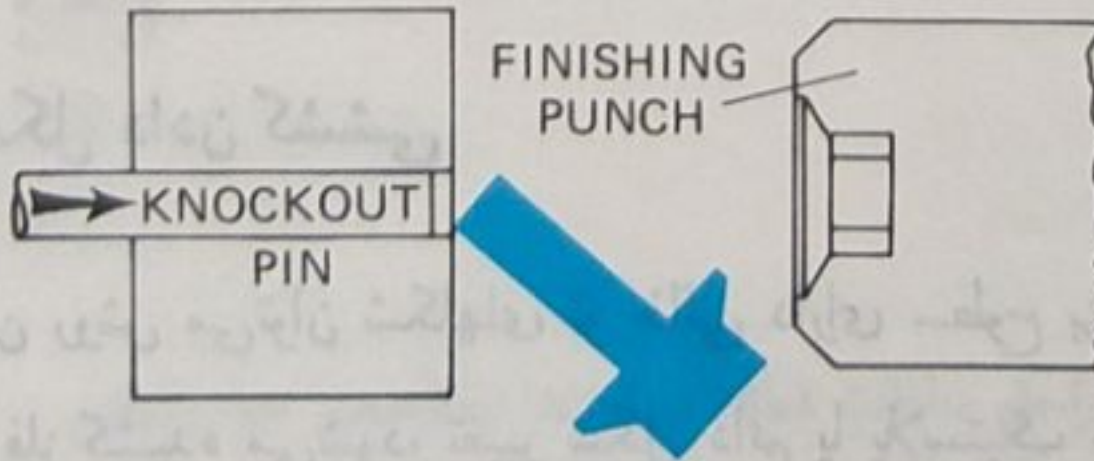


شکل ۶-۳۰: فرایند کله زنی دو مرحله‌ای

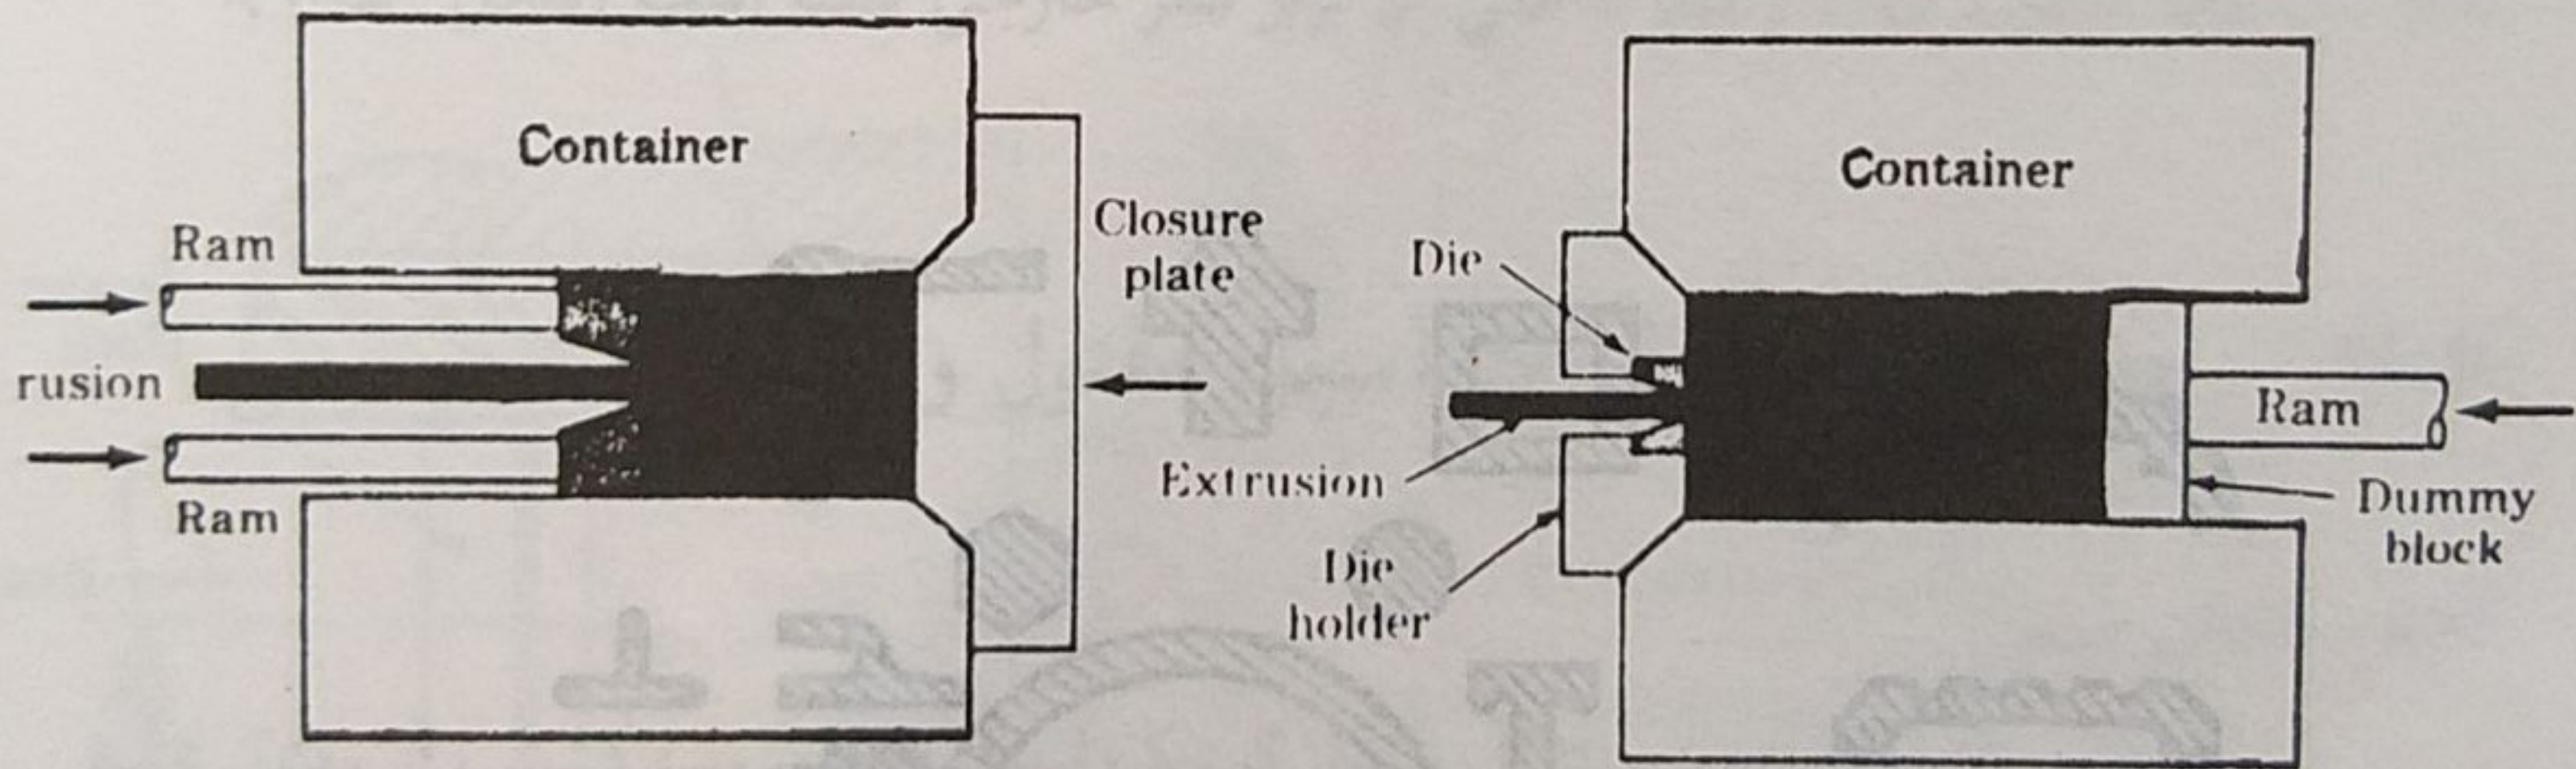


ب) غیر مستقیم

الف) مستقیم



شکل ۶-۱۵: شماتیک دو روش عمده اکستروژن: الف- مستقیم ب- غیر مستقیم

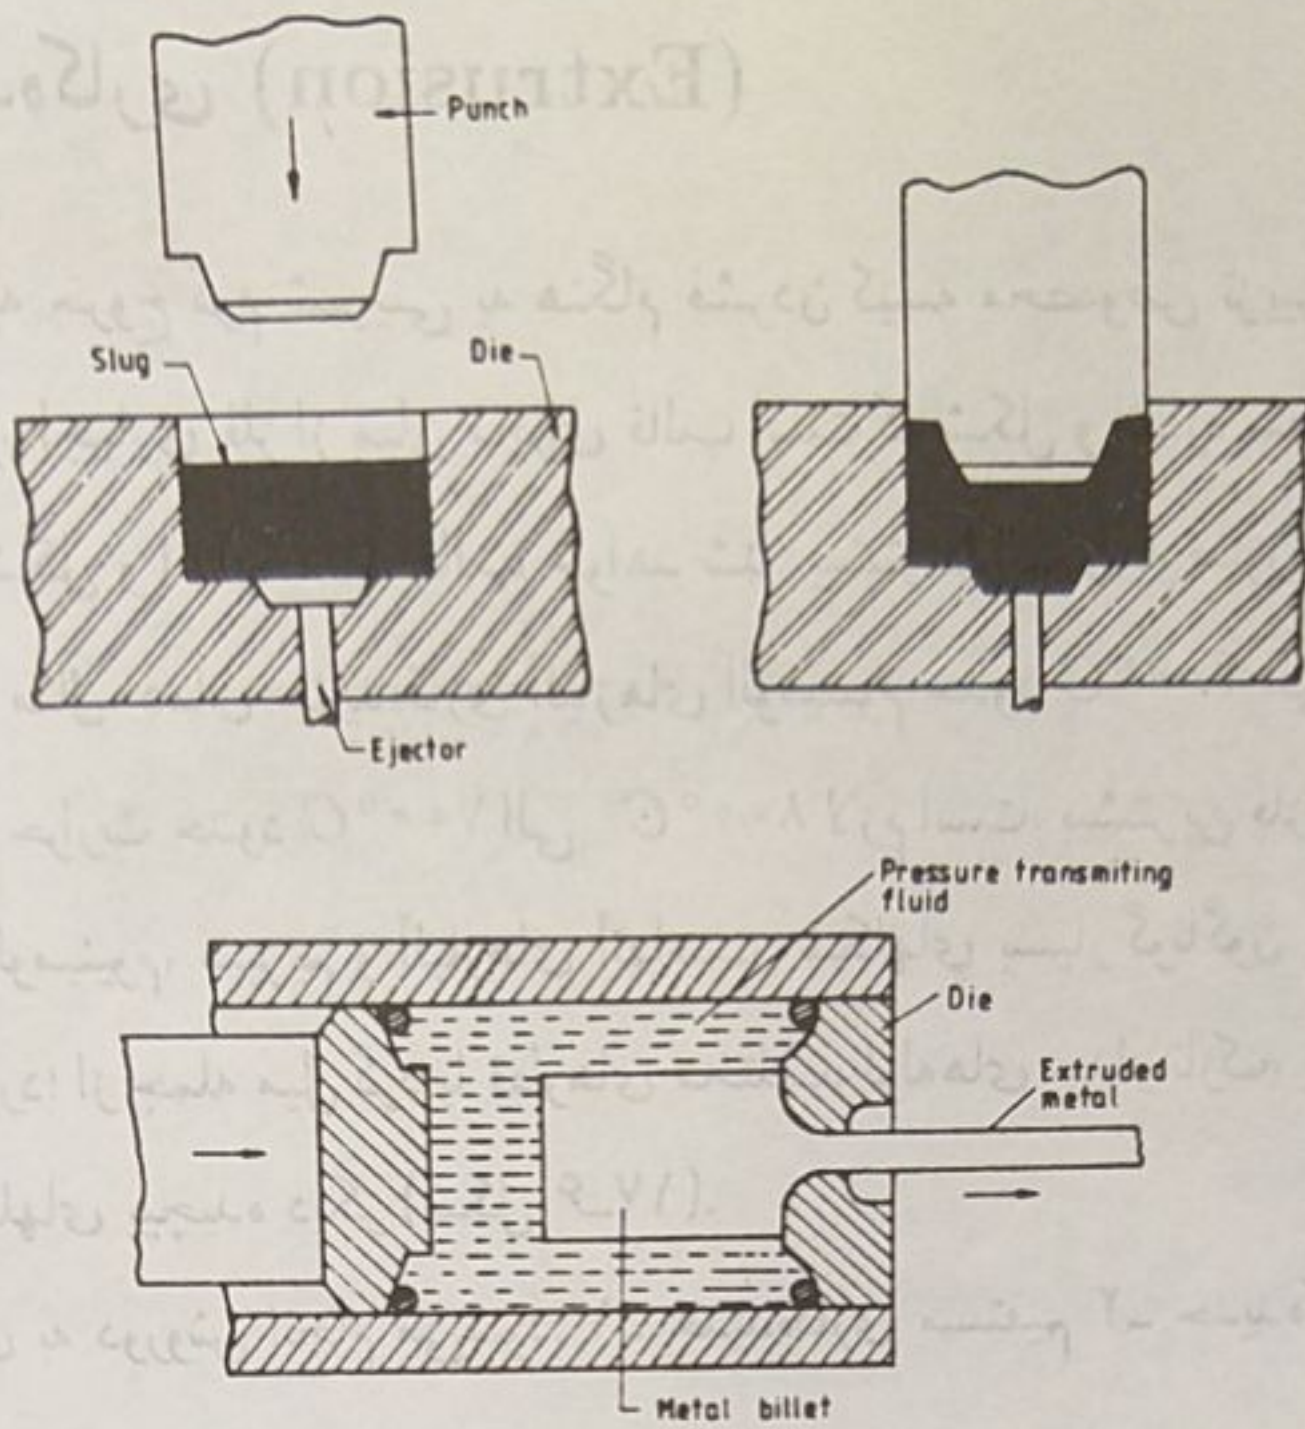


شکل ۶-۱۶: الف- فرایند اکستروژن سرد ب- فرایند اکستروژن هیدرواستاتیک

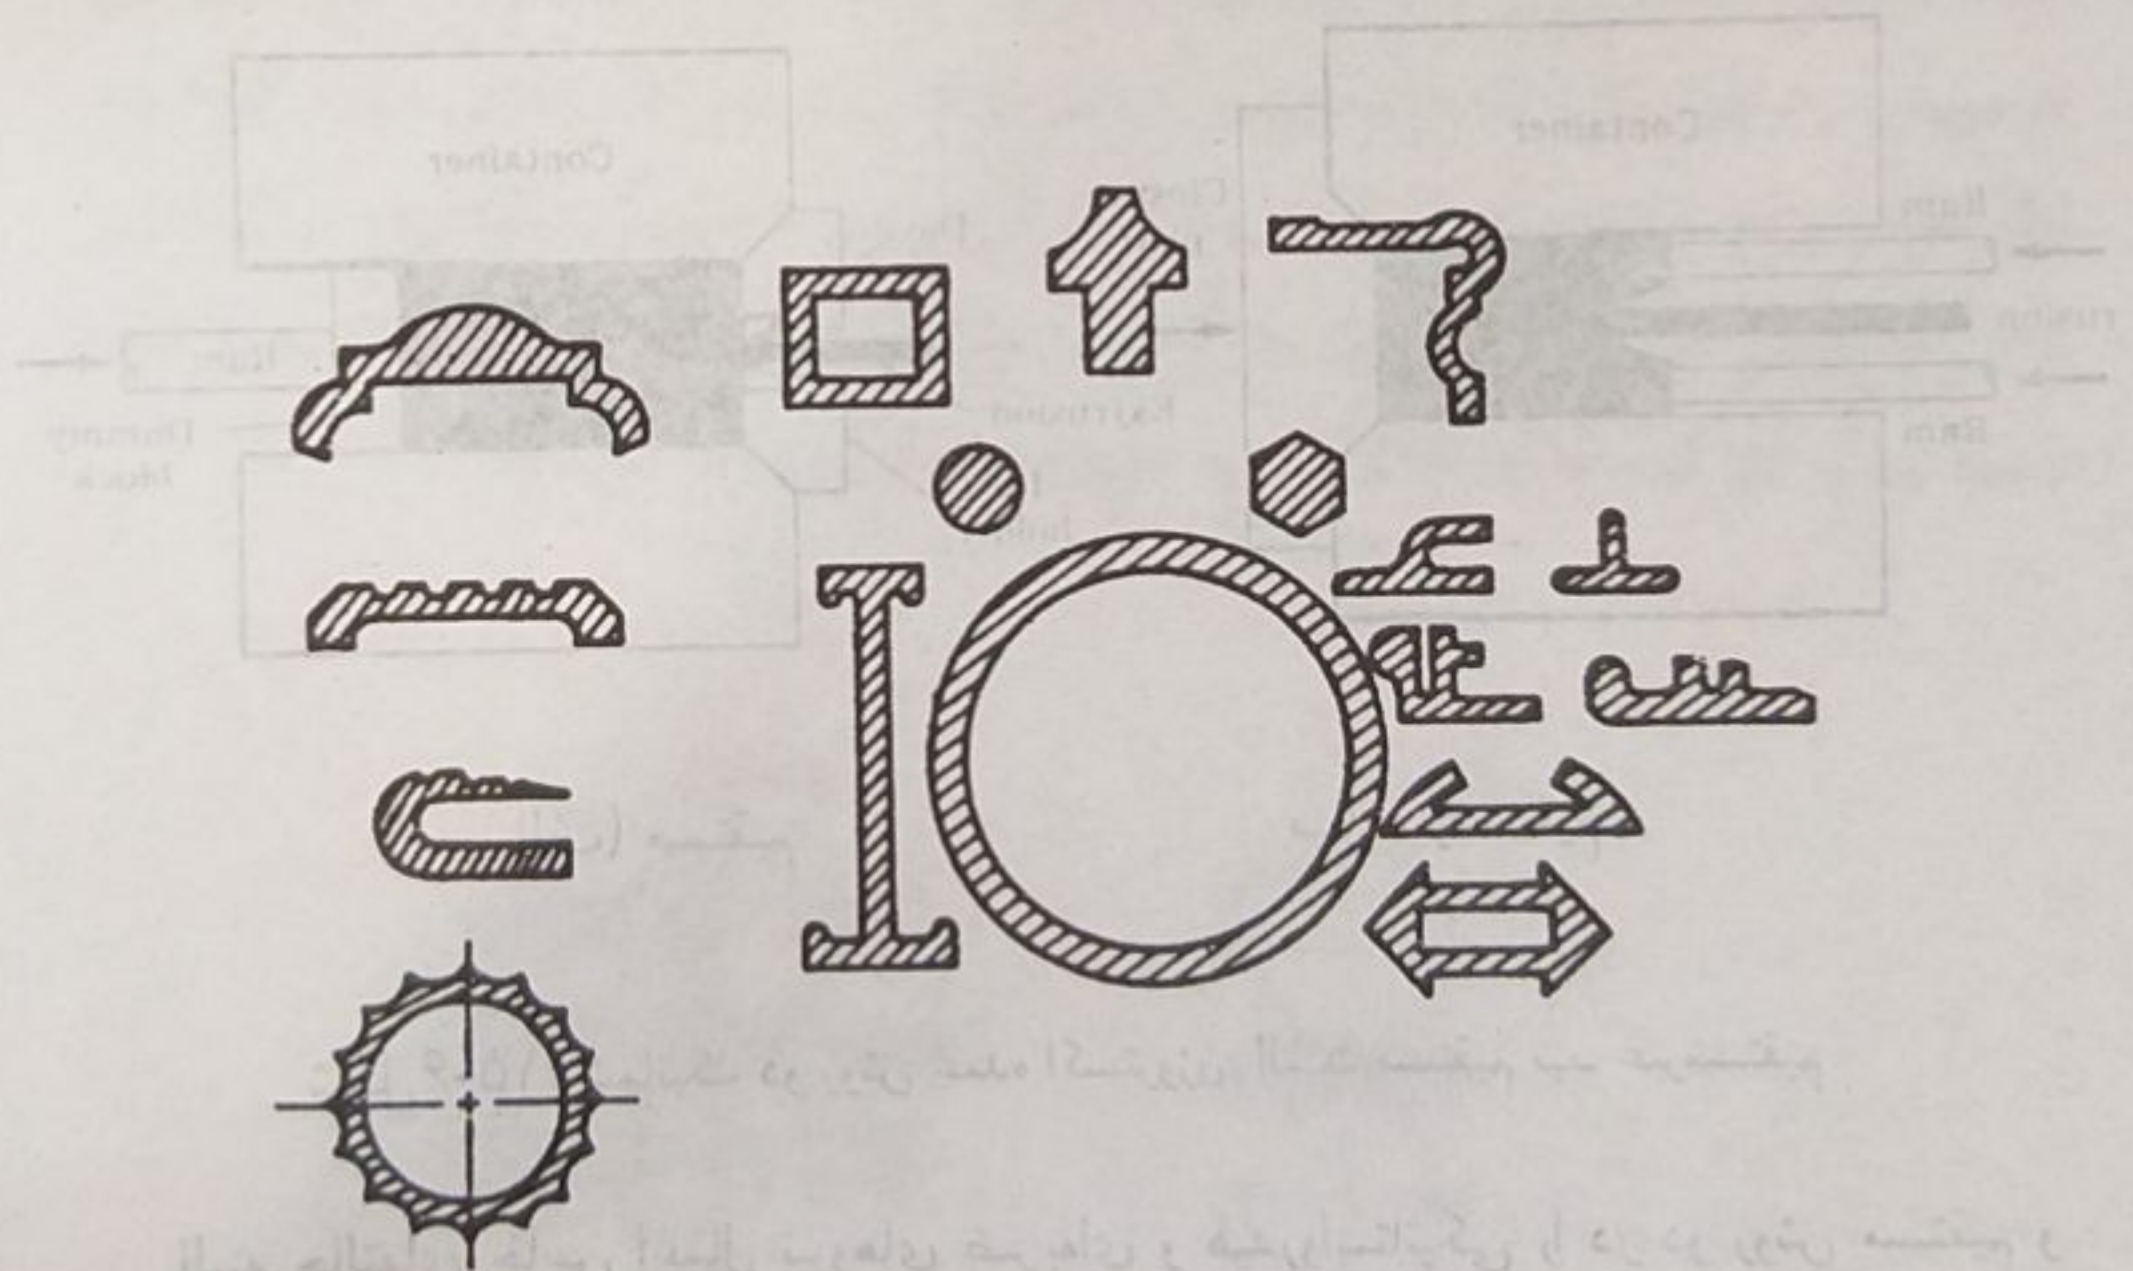




شکل ۶-۱۷: شماتیک مقاطع تولید شده به روش اکستروژن

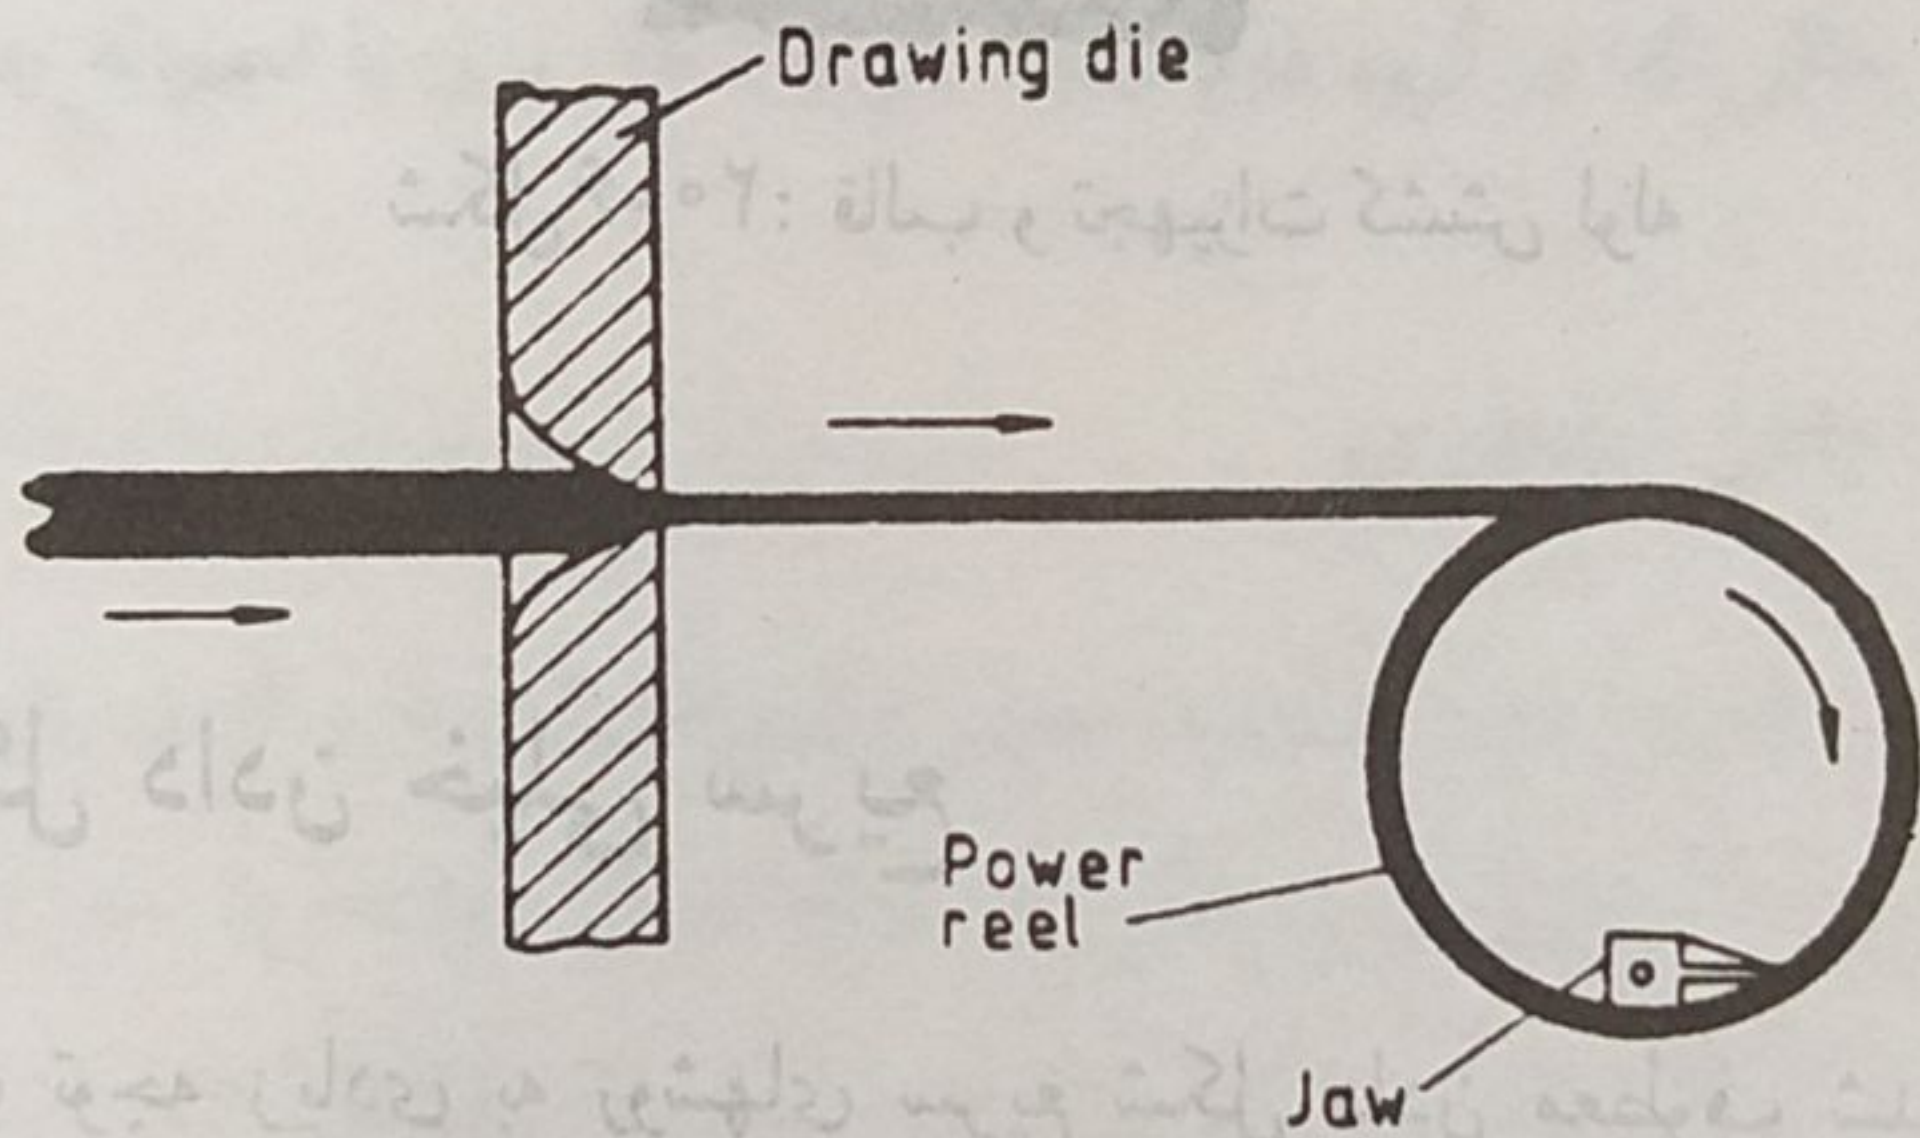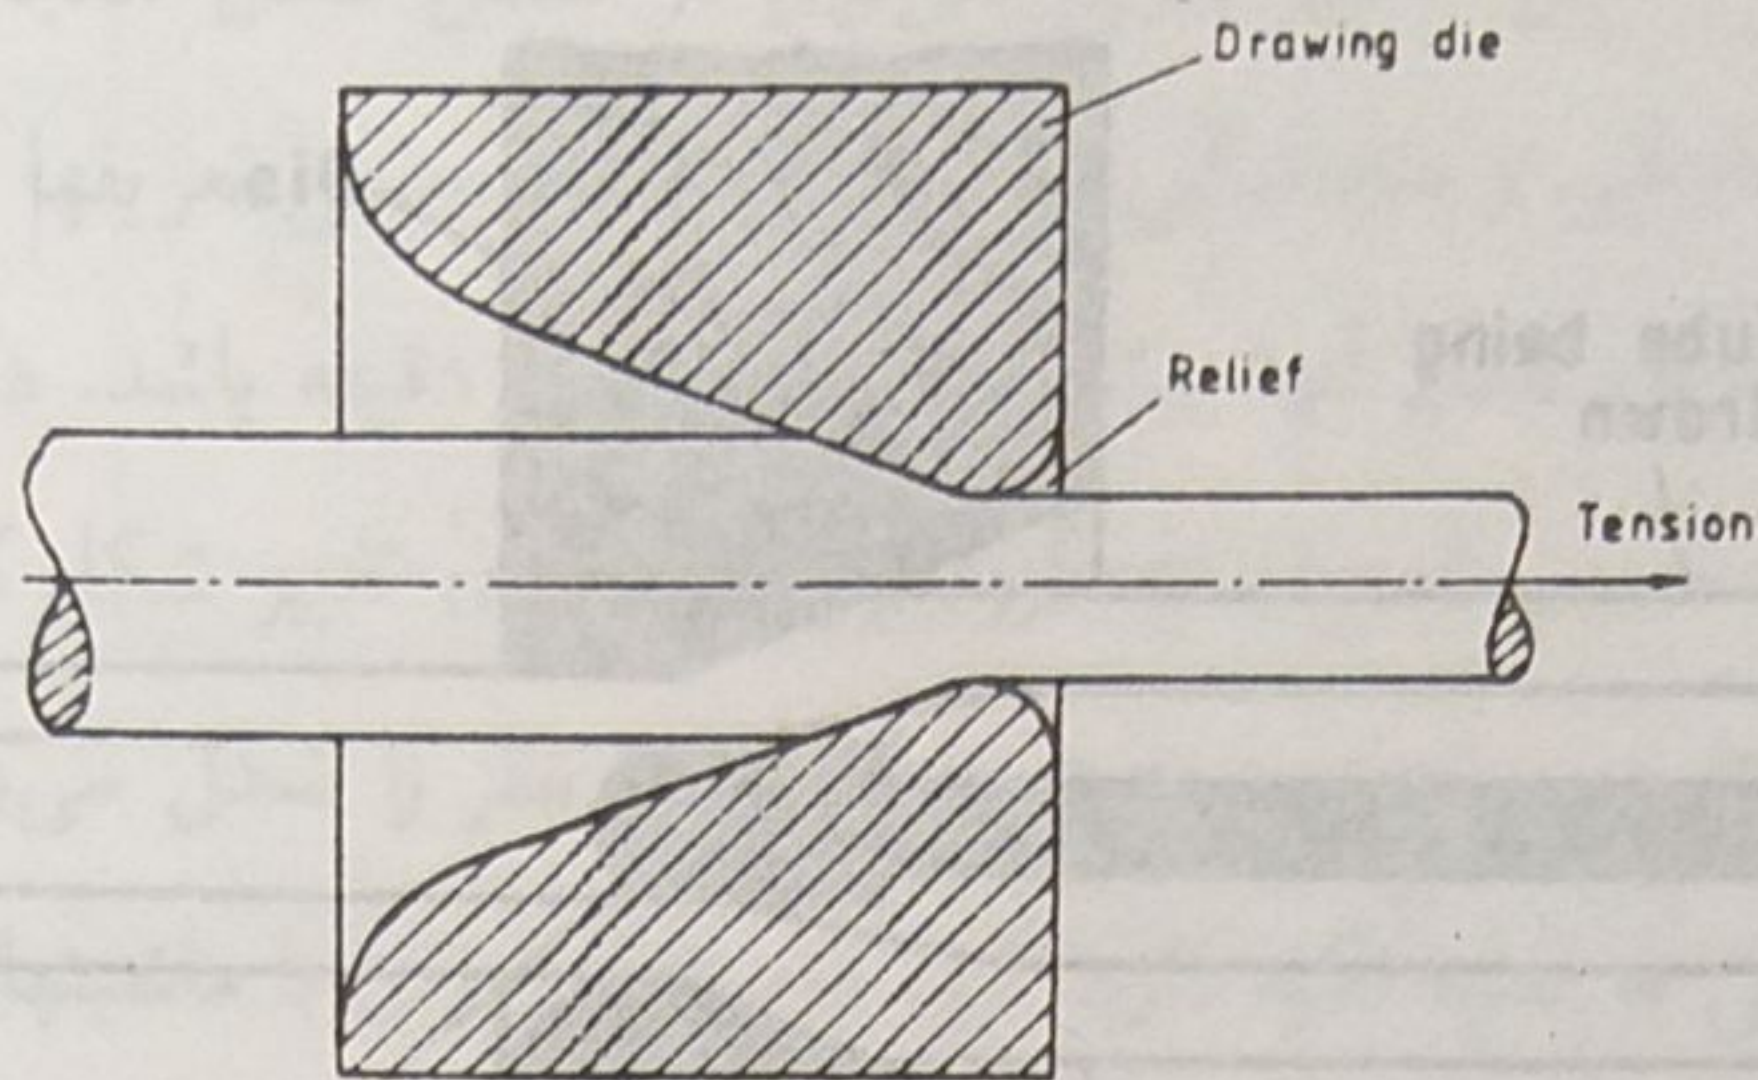


شکل ۶-۱۹: قالب و تجهیزات کشش و تولید سیم

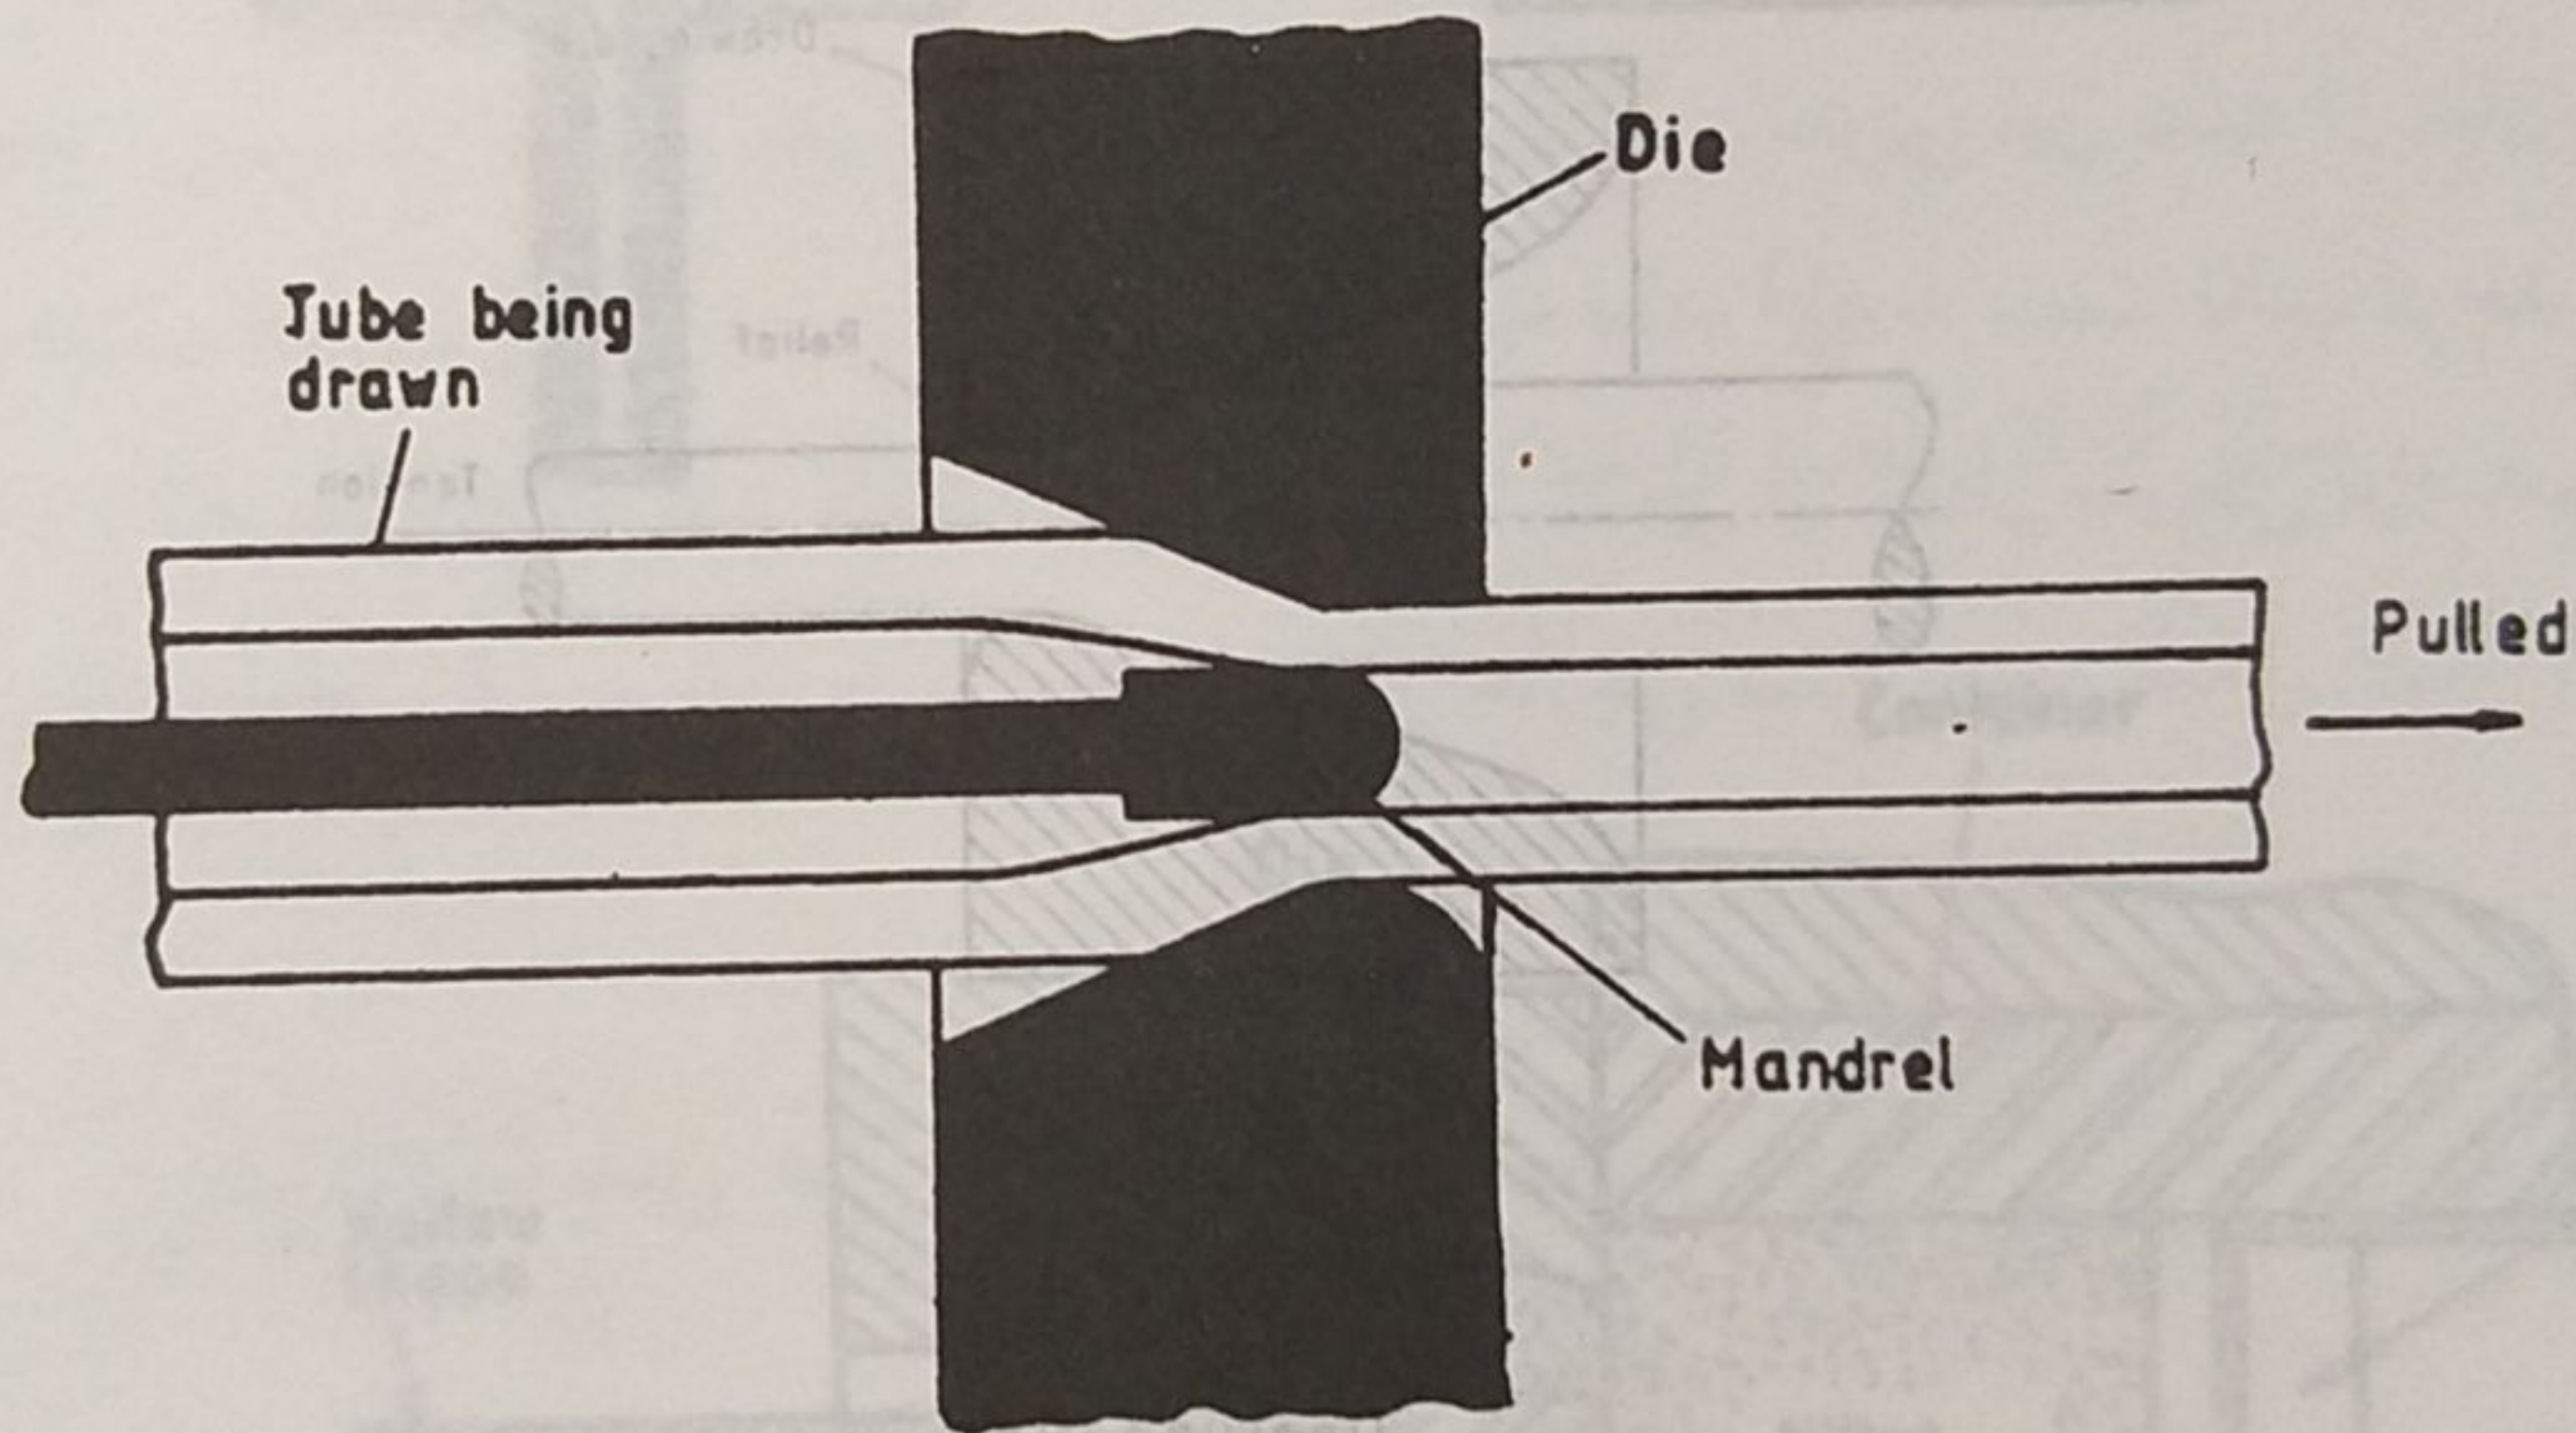


شکل ۶-۲۰: قالب و تجهیزات کشش لوله

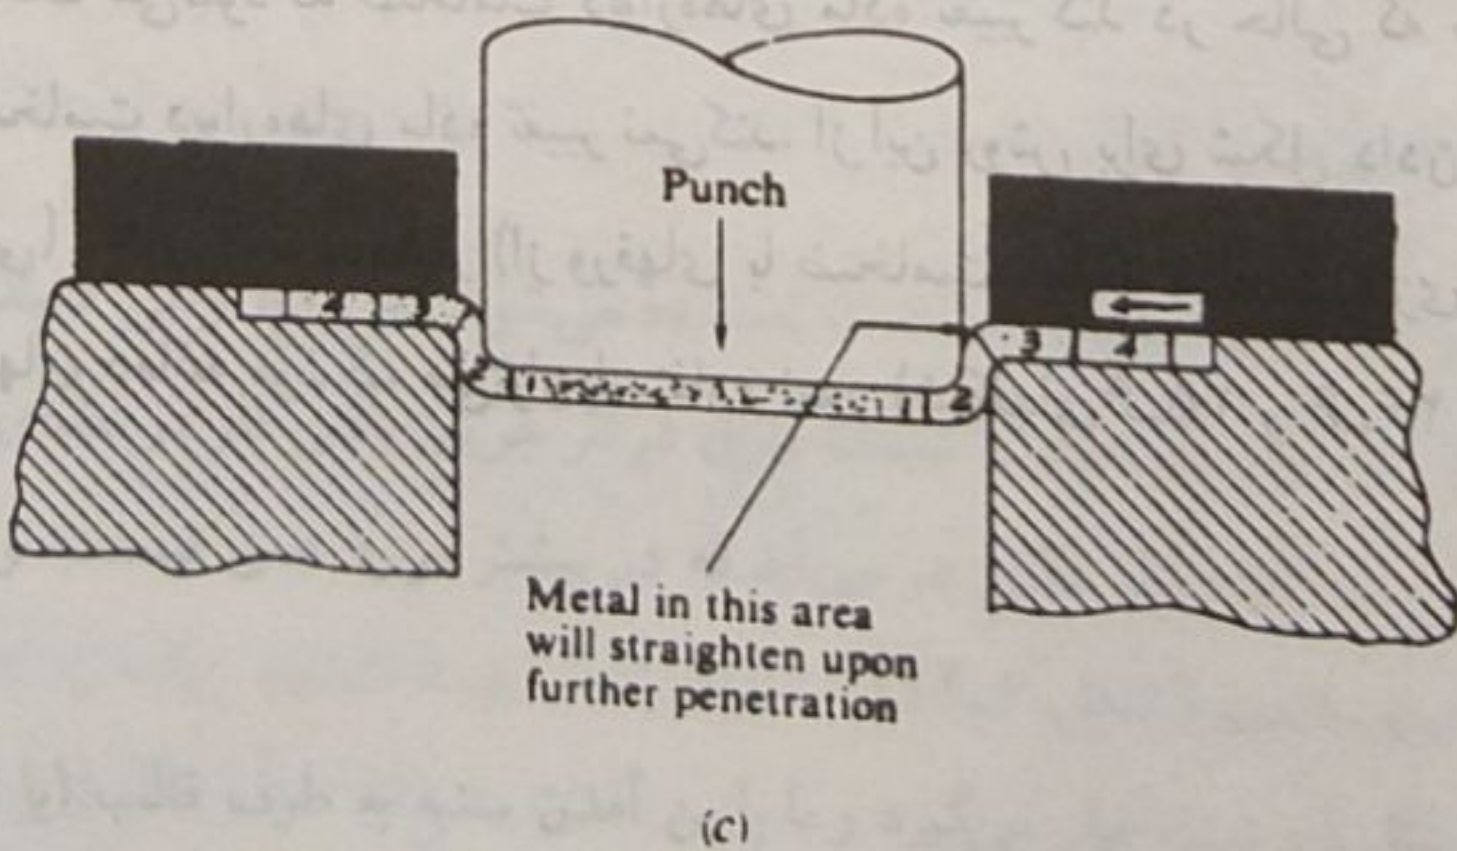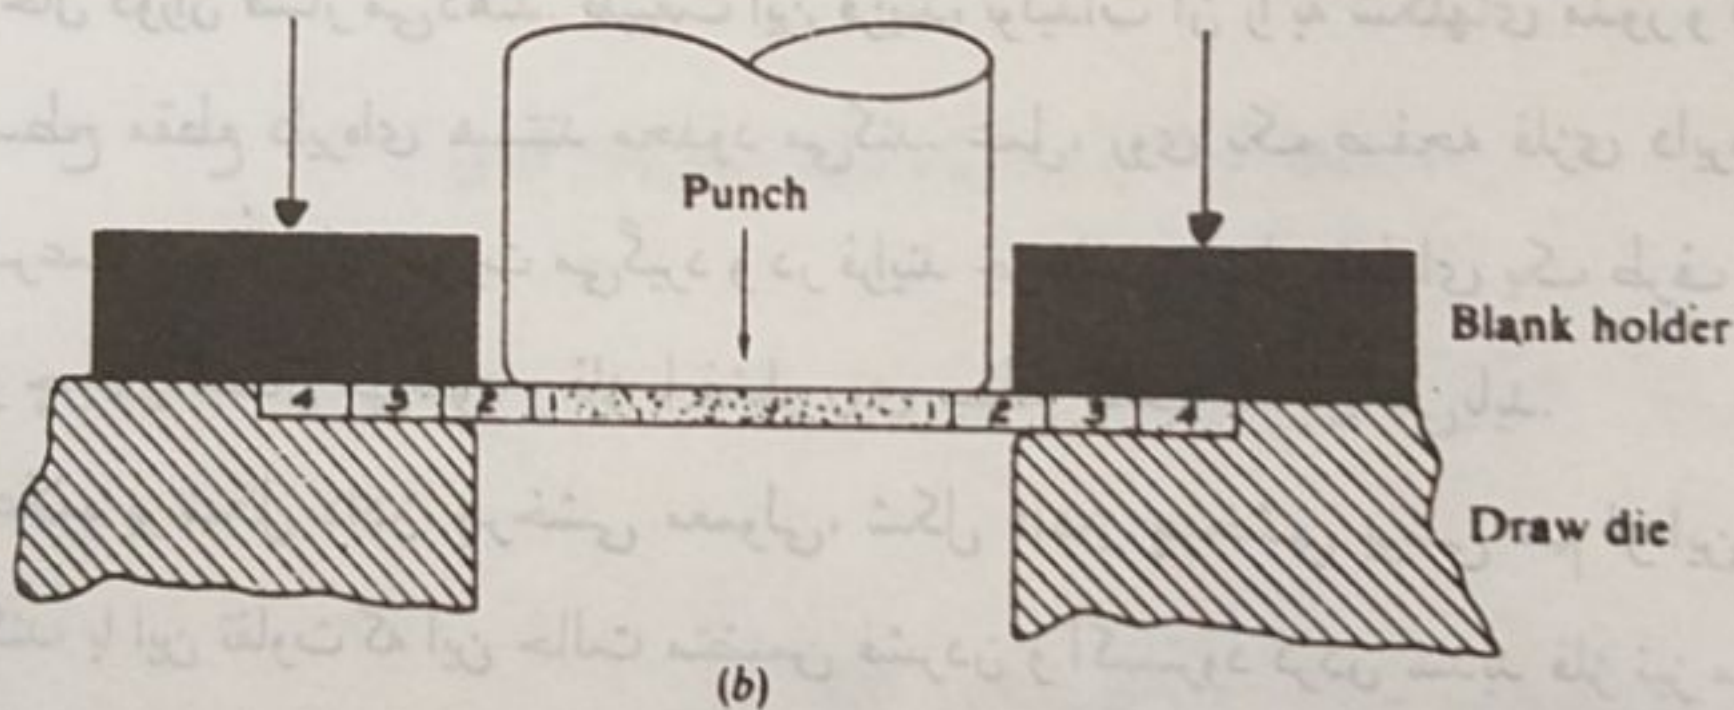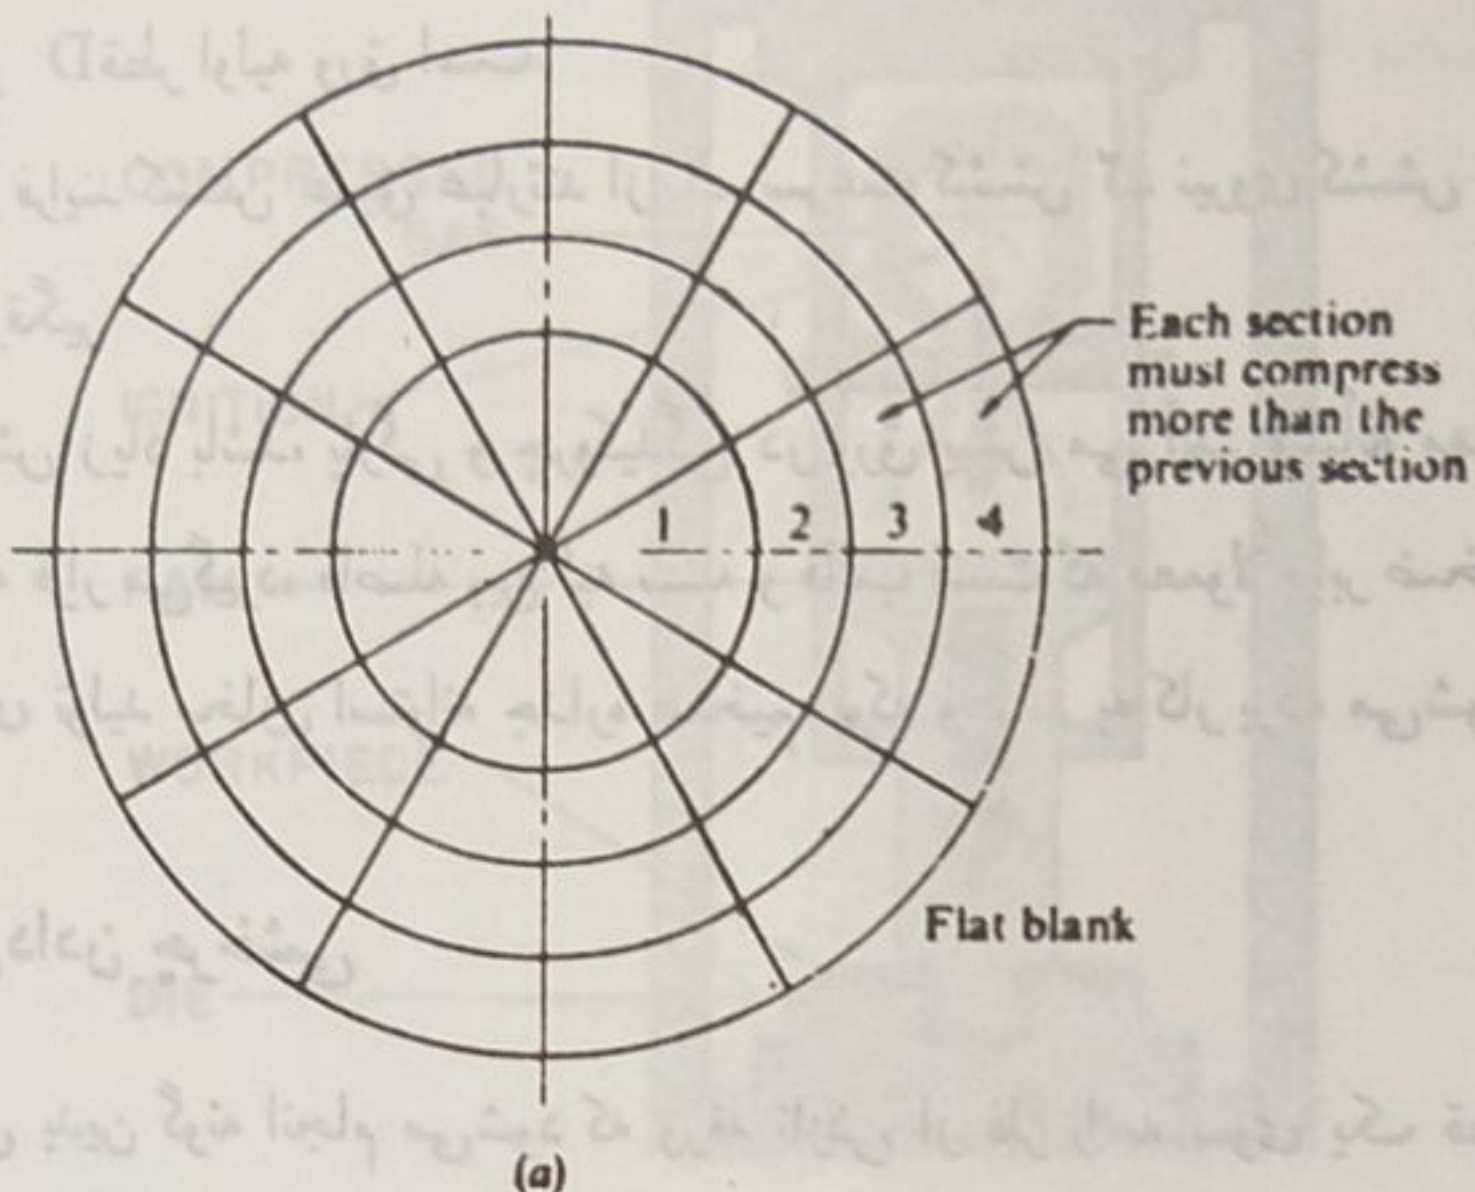


شکل ۶-۲۴: شماتیک سیلان فلز در کشش عمیق

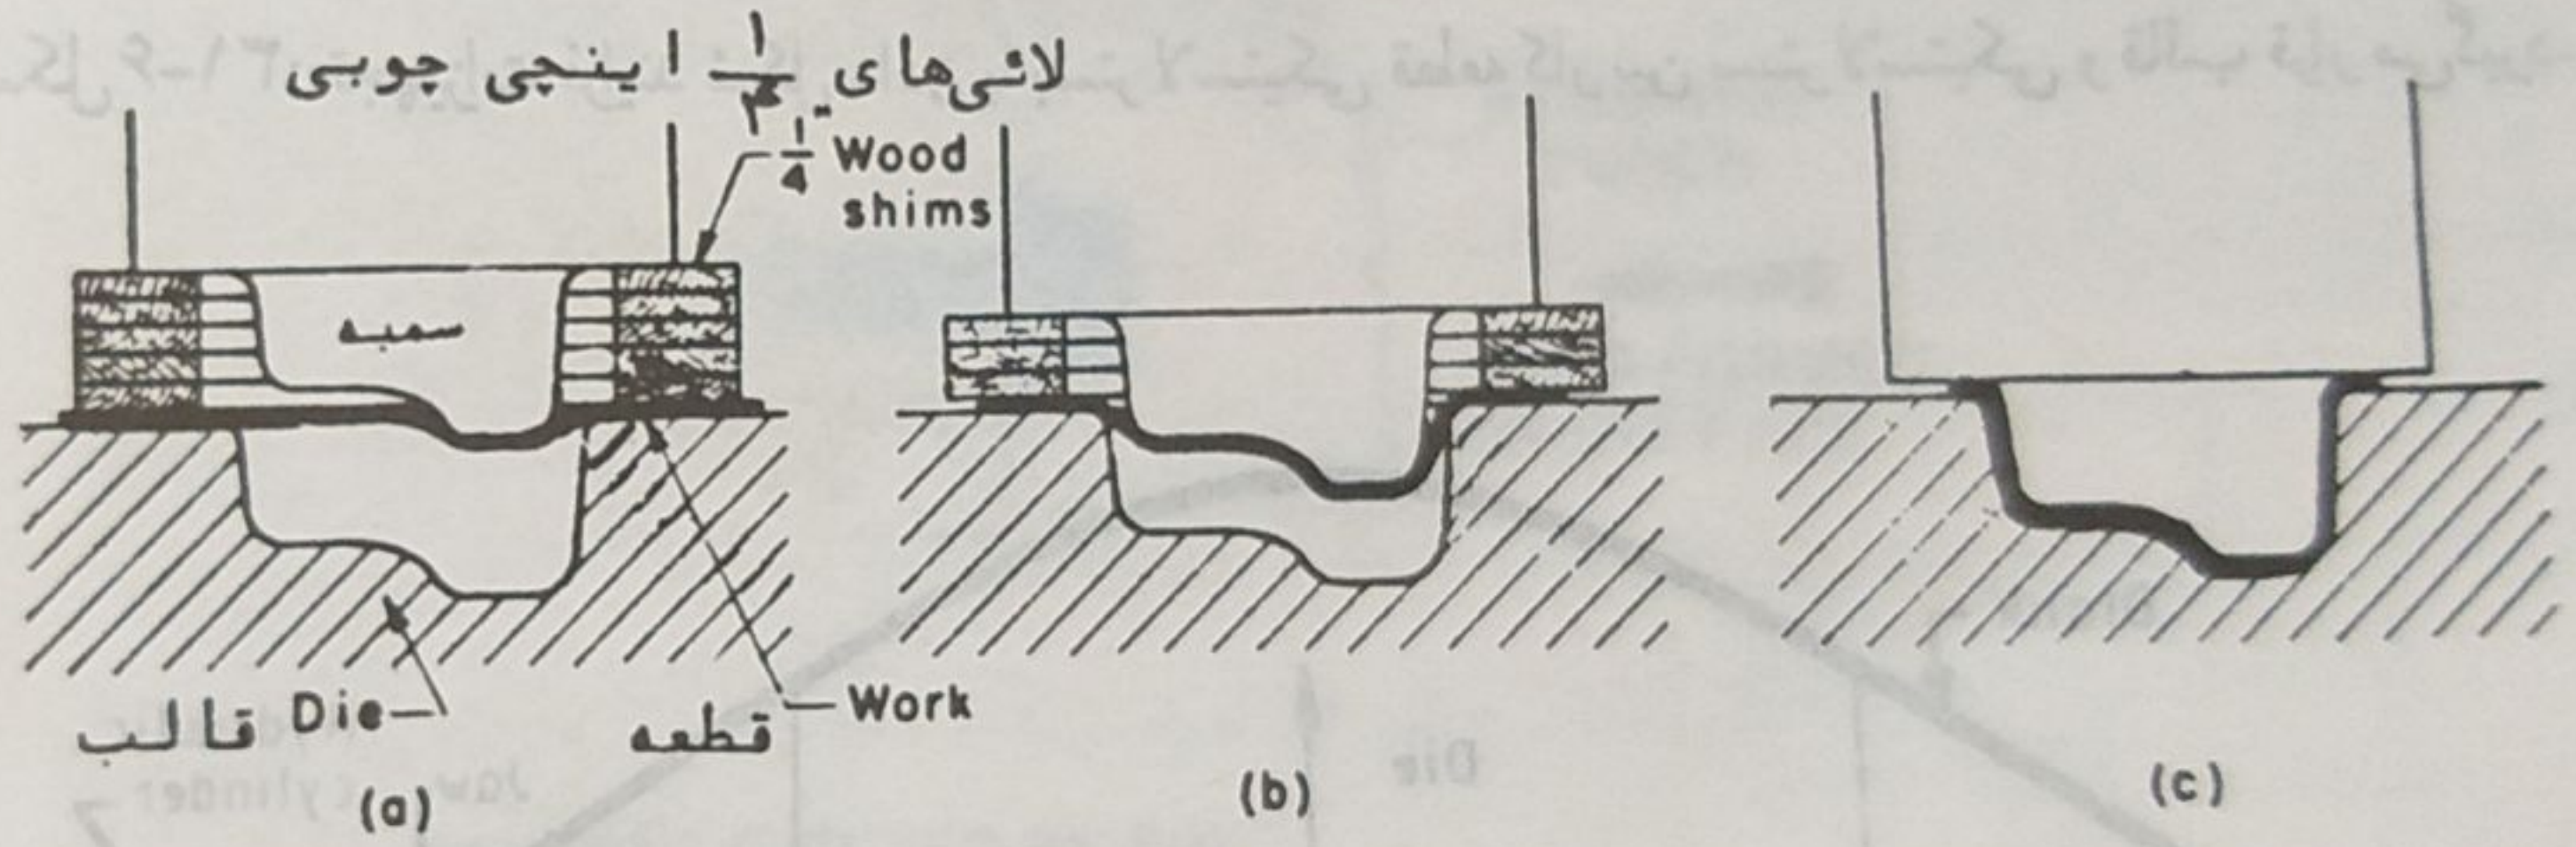


شکل ۶-۳۳: روش کشیدن عمیق با چکش ضربه‌ای با استفاده از قالبهای کرکسایت و تعدادی لایه

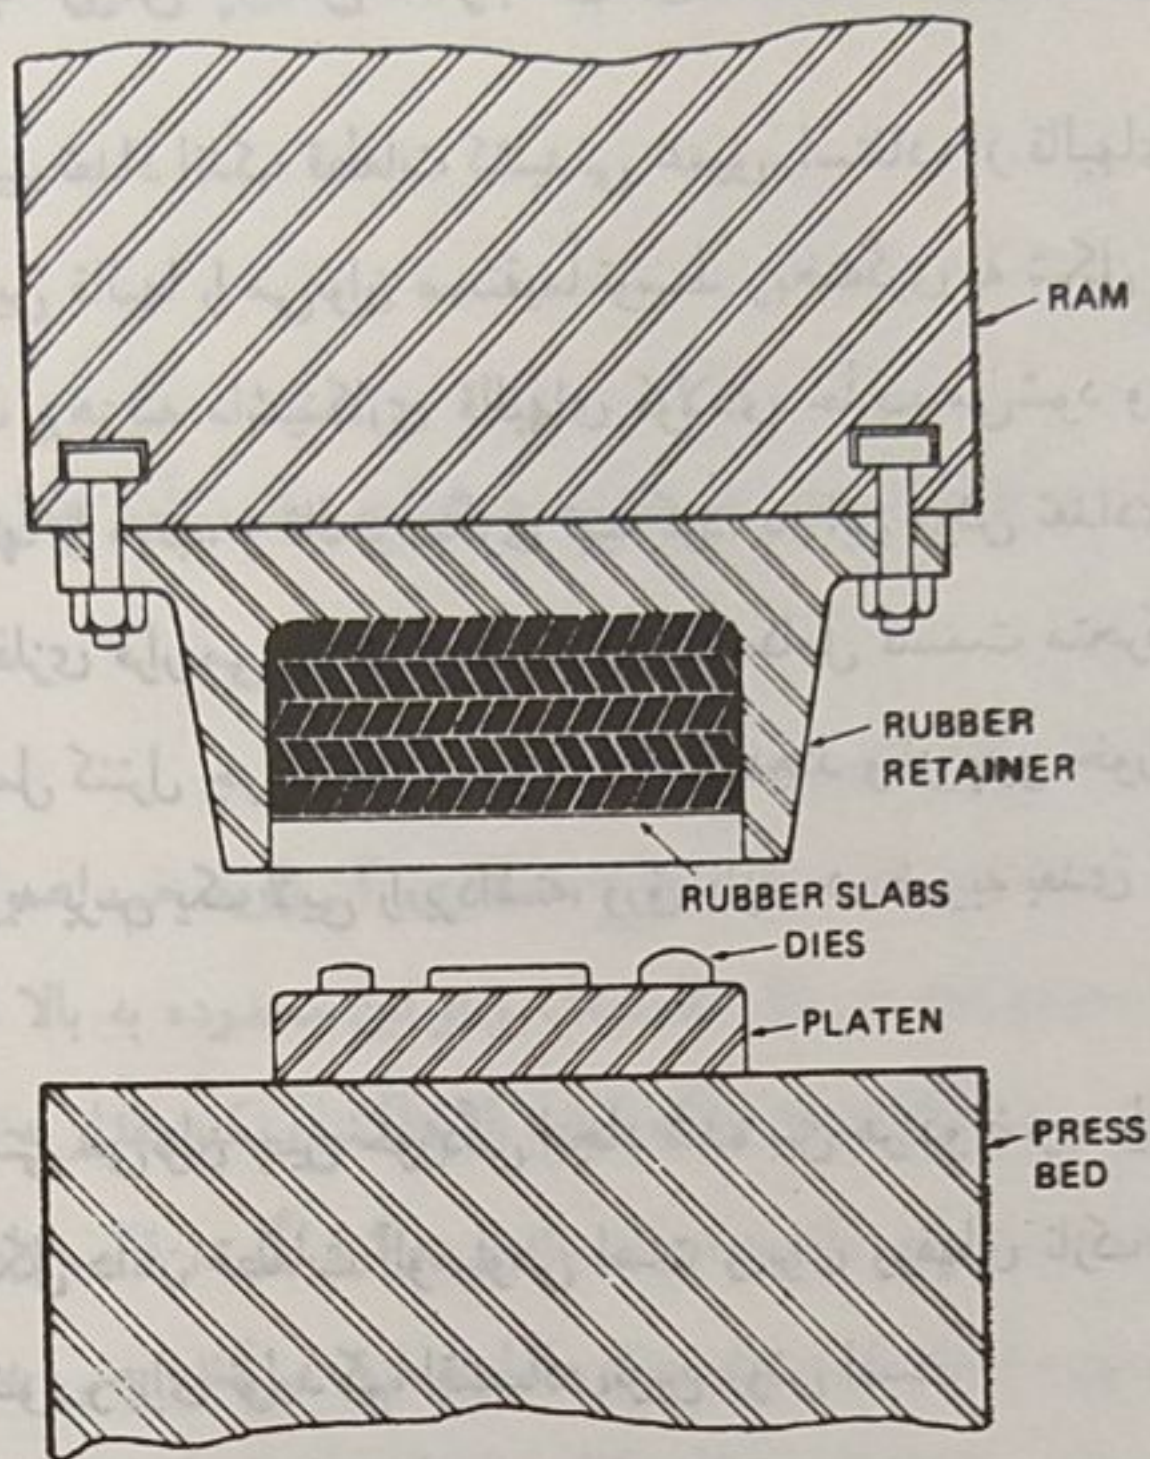


شکل ۳۱-۶: تجهیزات فرایند شکل دادن با بستر لاستیکی قطعه کار بین بستر لاستیکی و قالب قرار می گیرد.

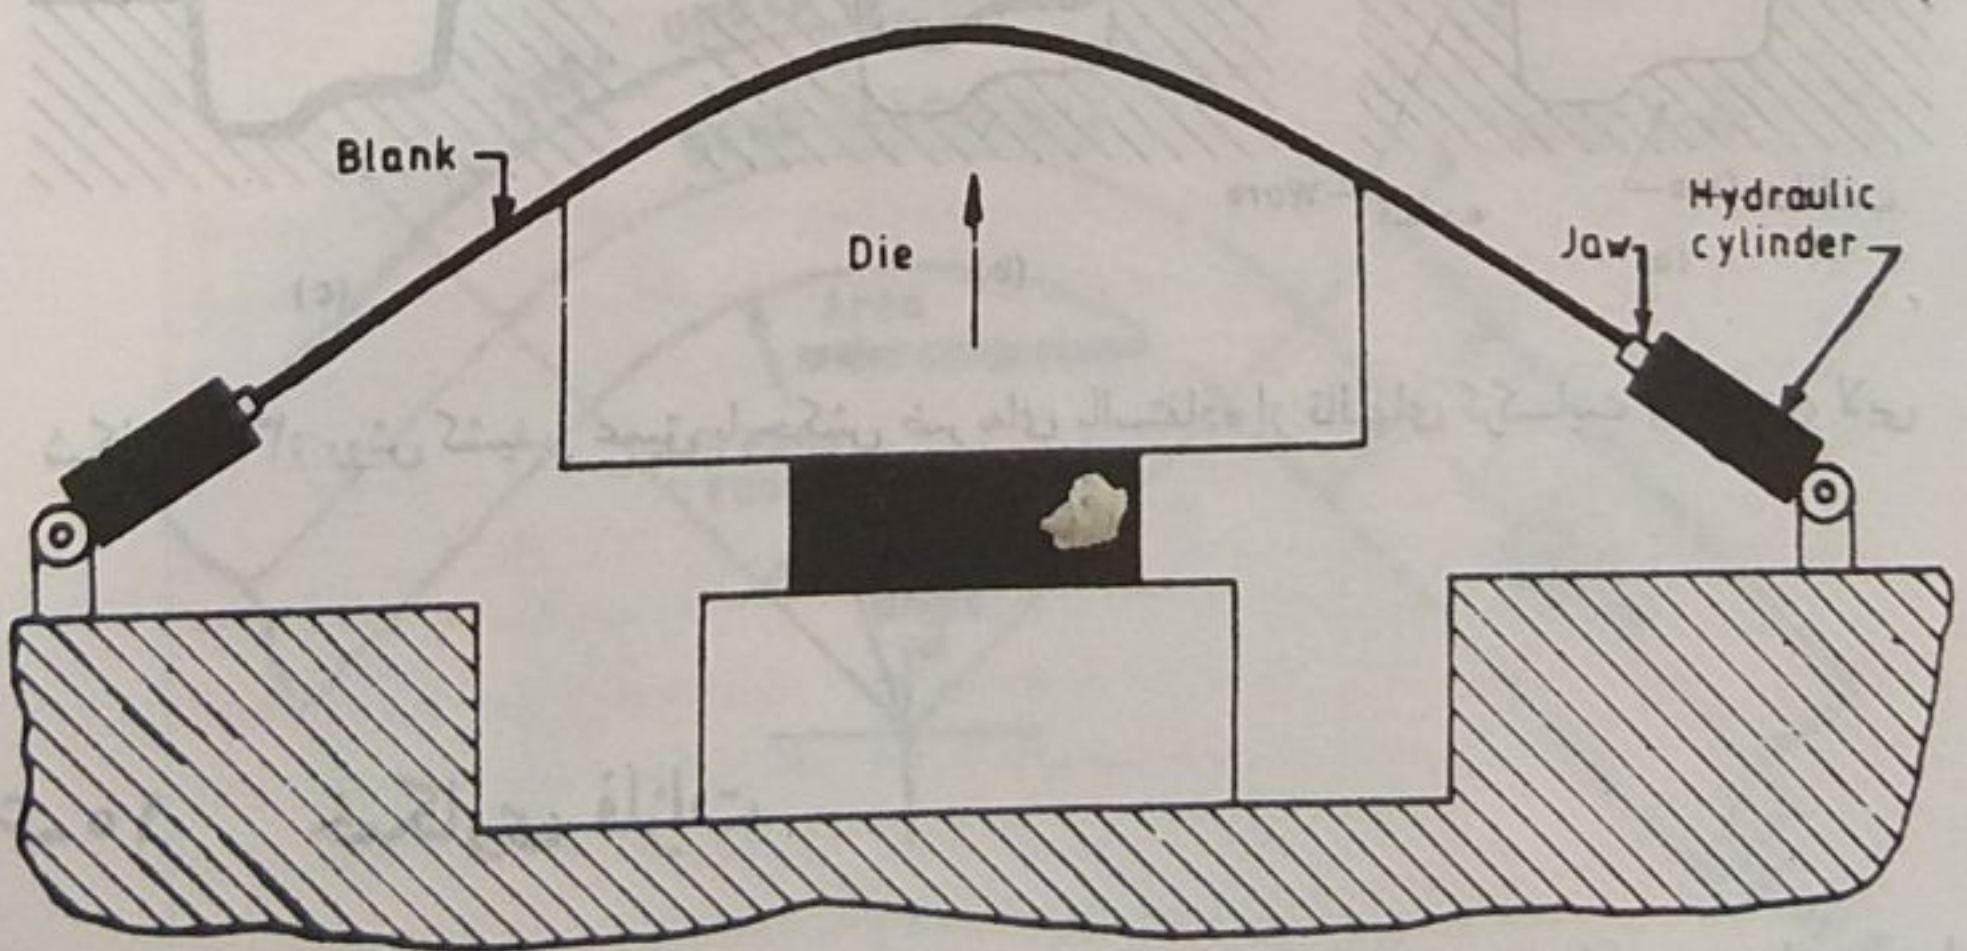


شکل ۳۲-۶: فرایند شکل دادن کششی

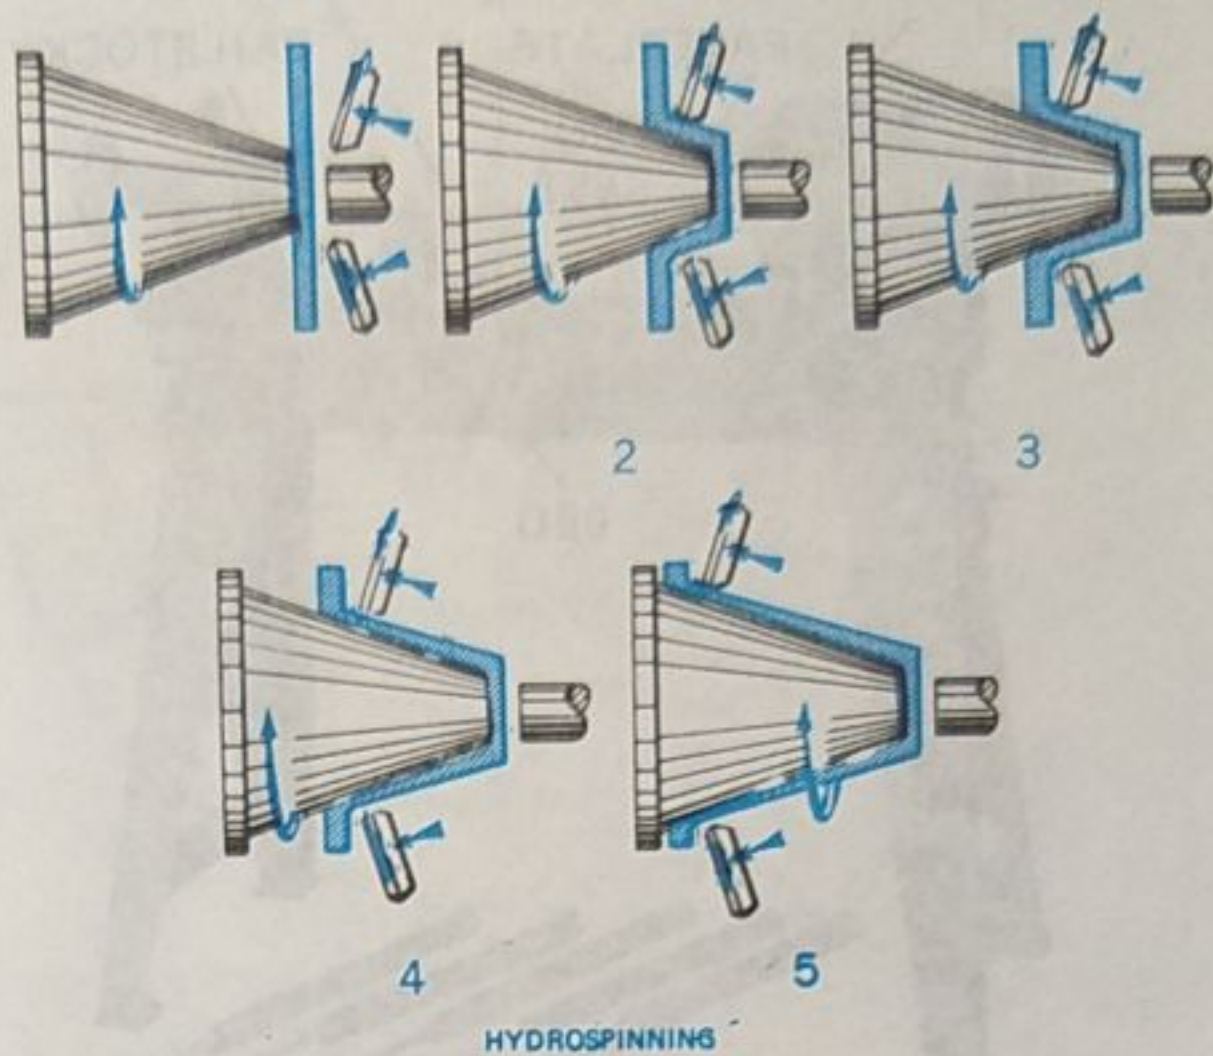


شکل ۶-۲۶: مراحل مختلف شکی دهی چرخشی

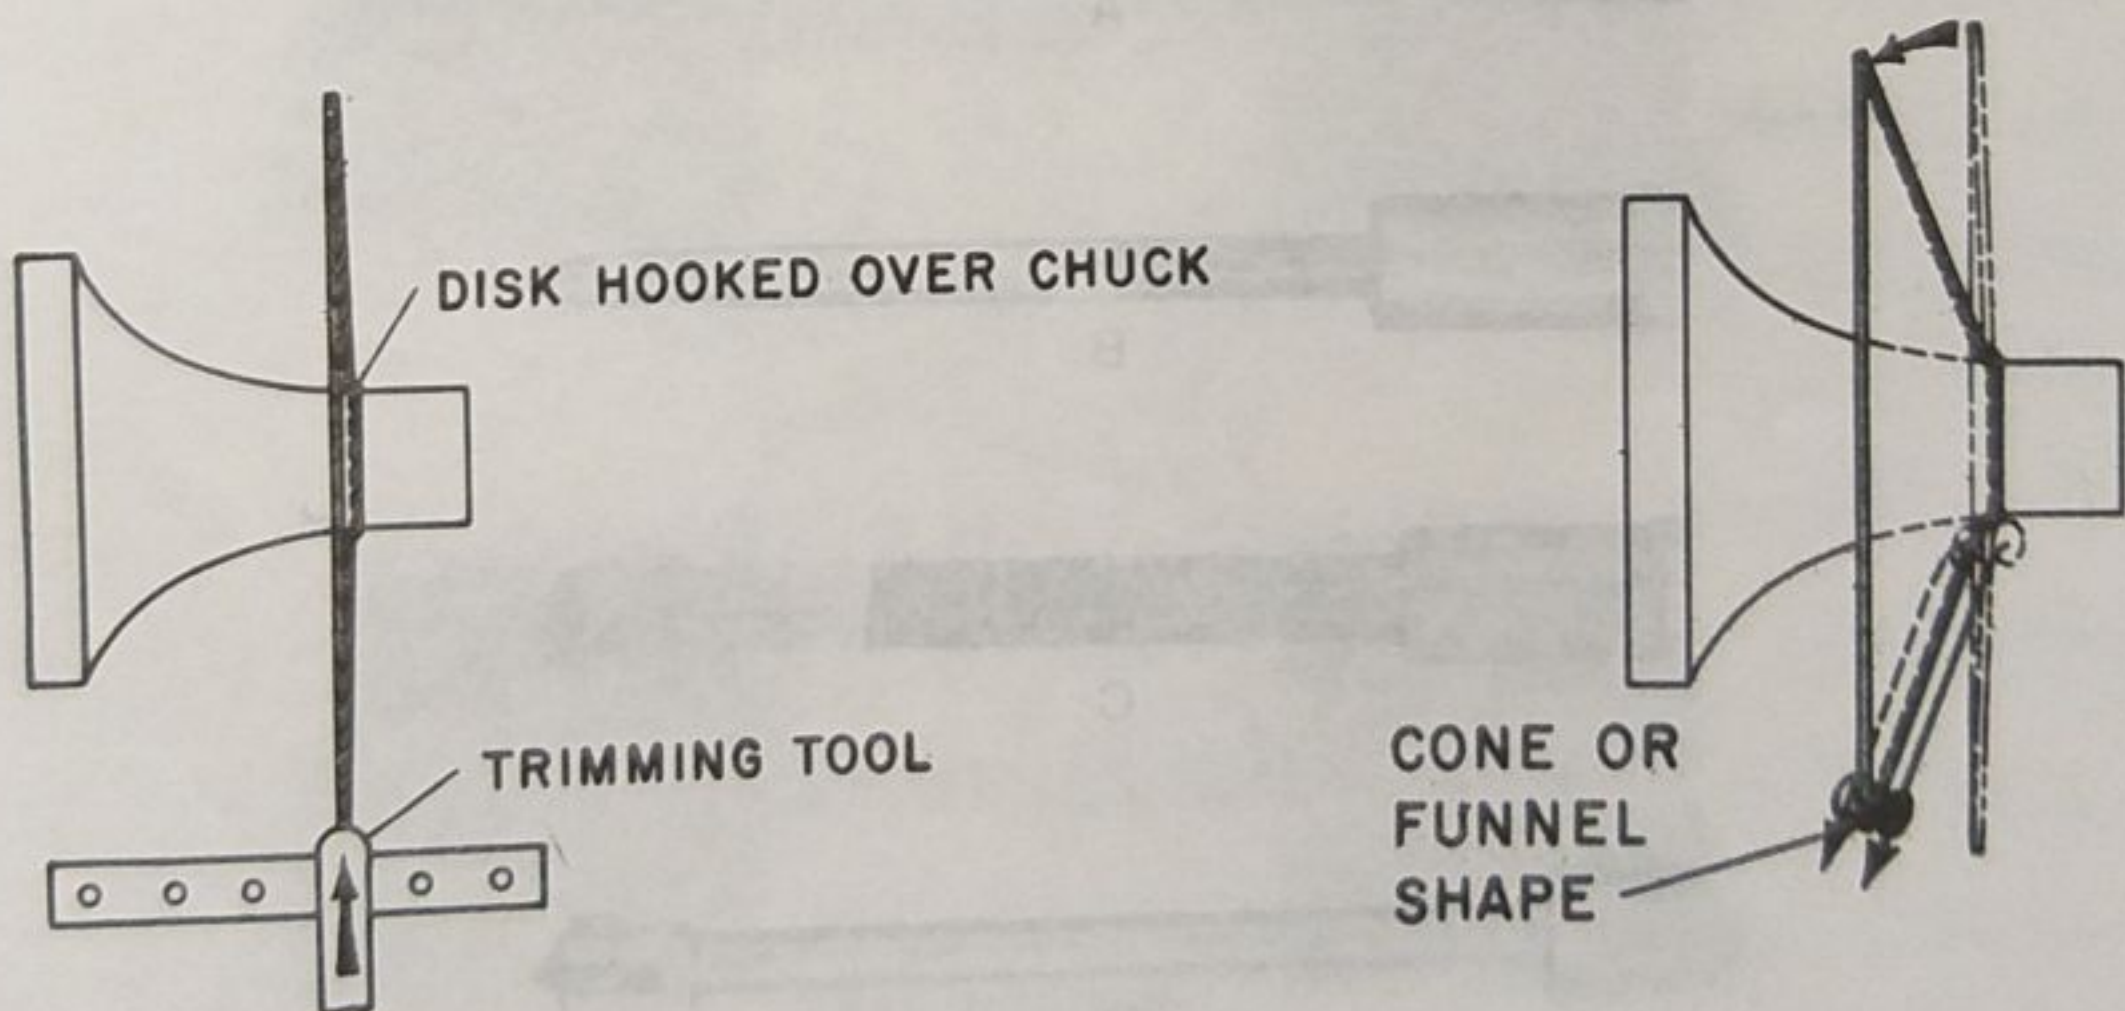


شکل ۶-۲۷: صفحه فلزی قبل و بعد از شکل دهی دیده می شود.

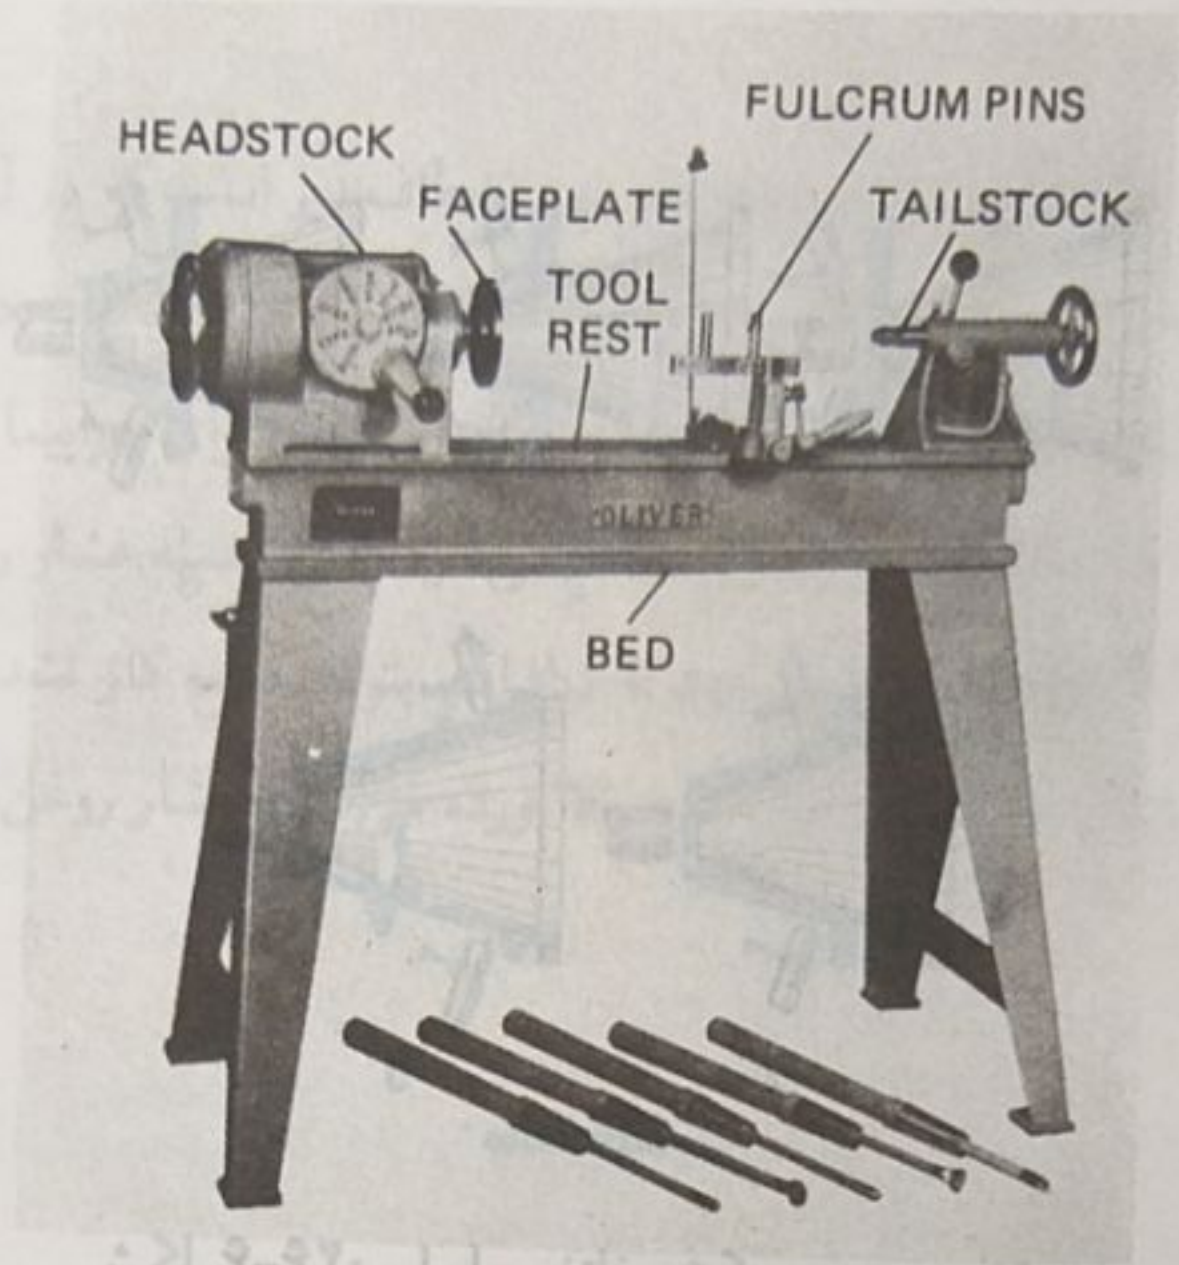


الف

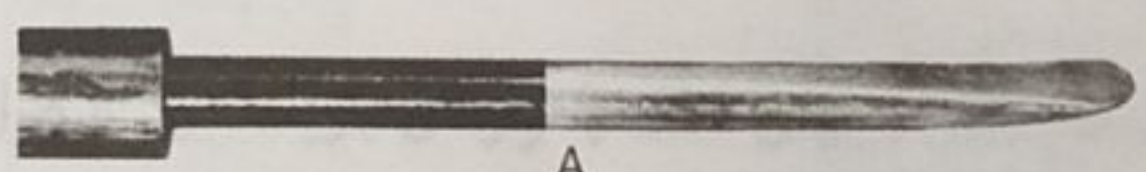


A

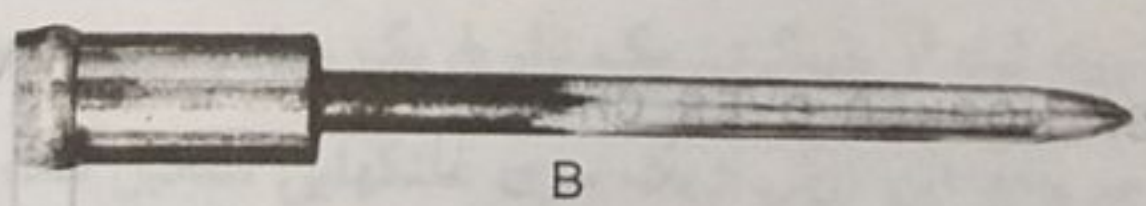


B

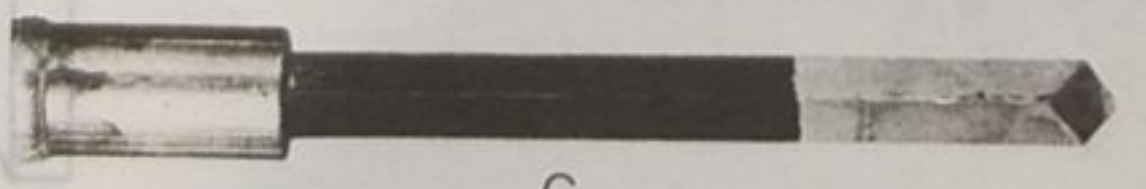

C

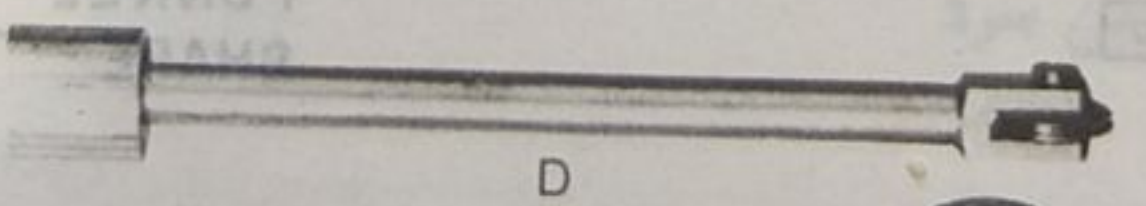


D

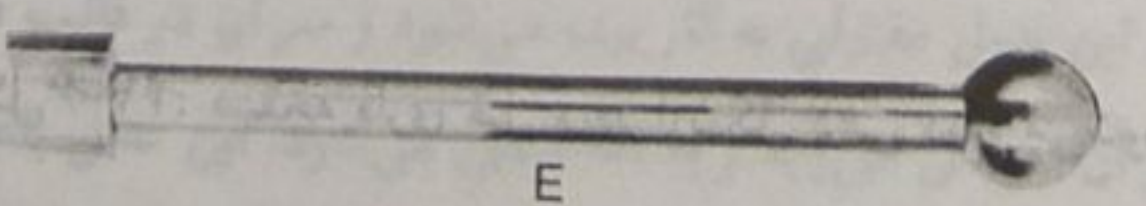


E


شکل ۶-۲۵: الفد شماتیک دستگاه شکل دادن چرخشی بد ابزار مورد استفاده در این فرایند

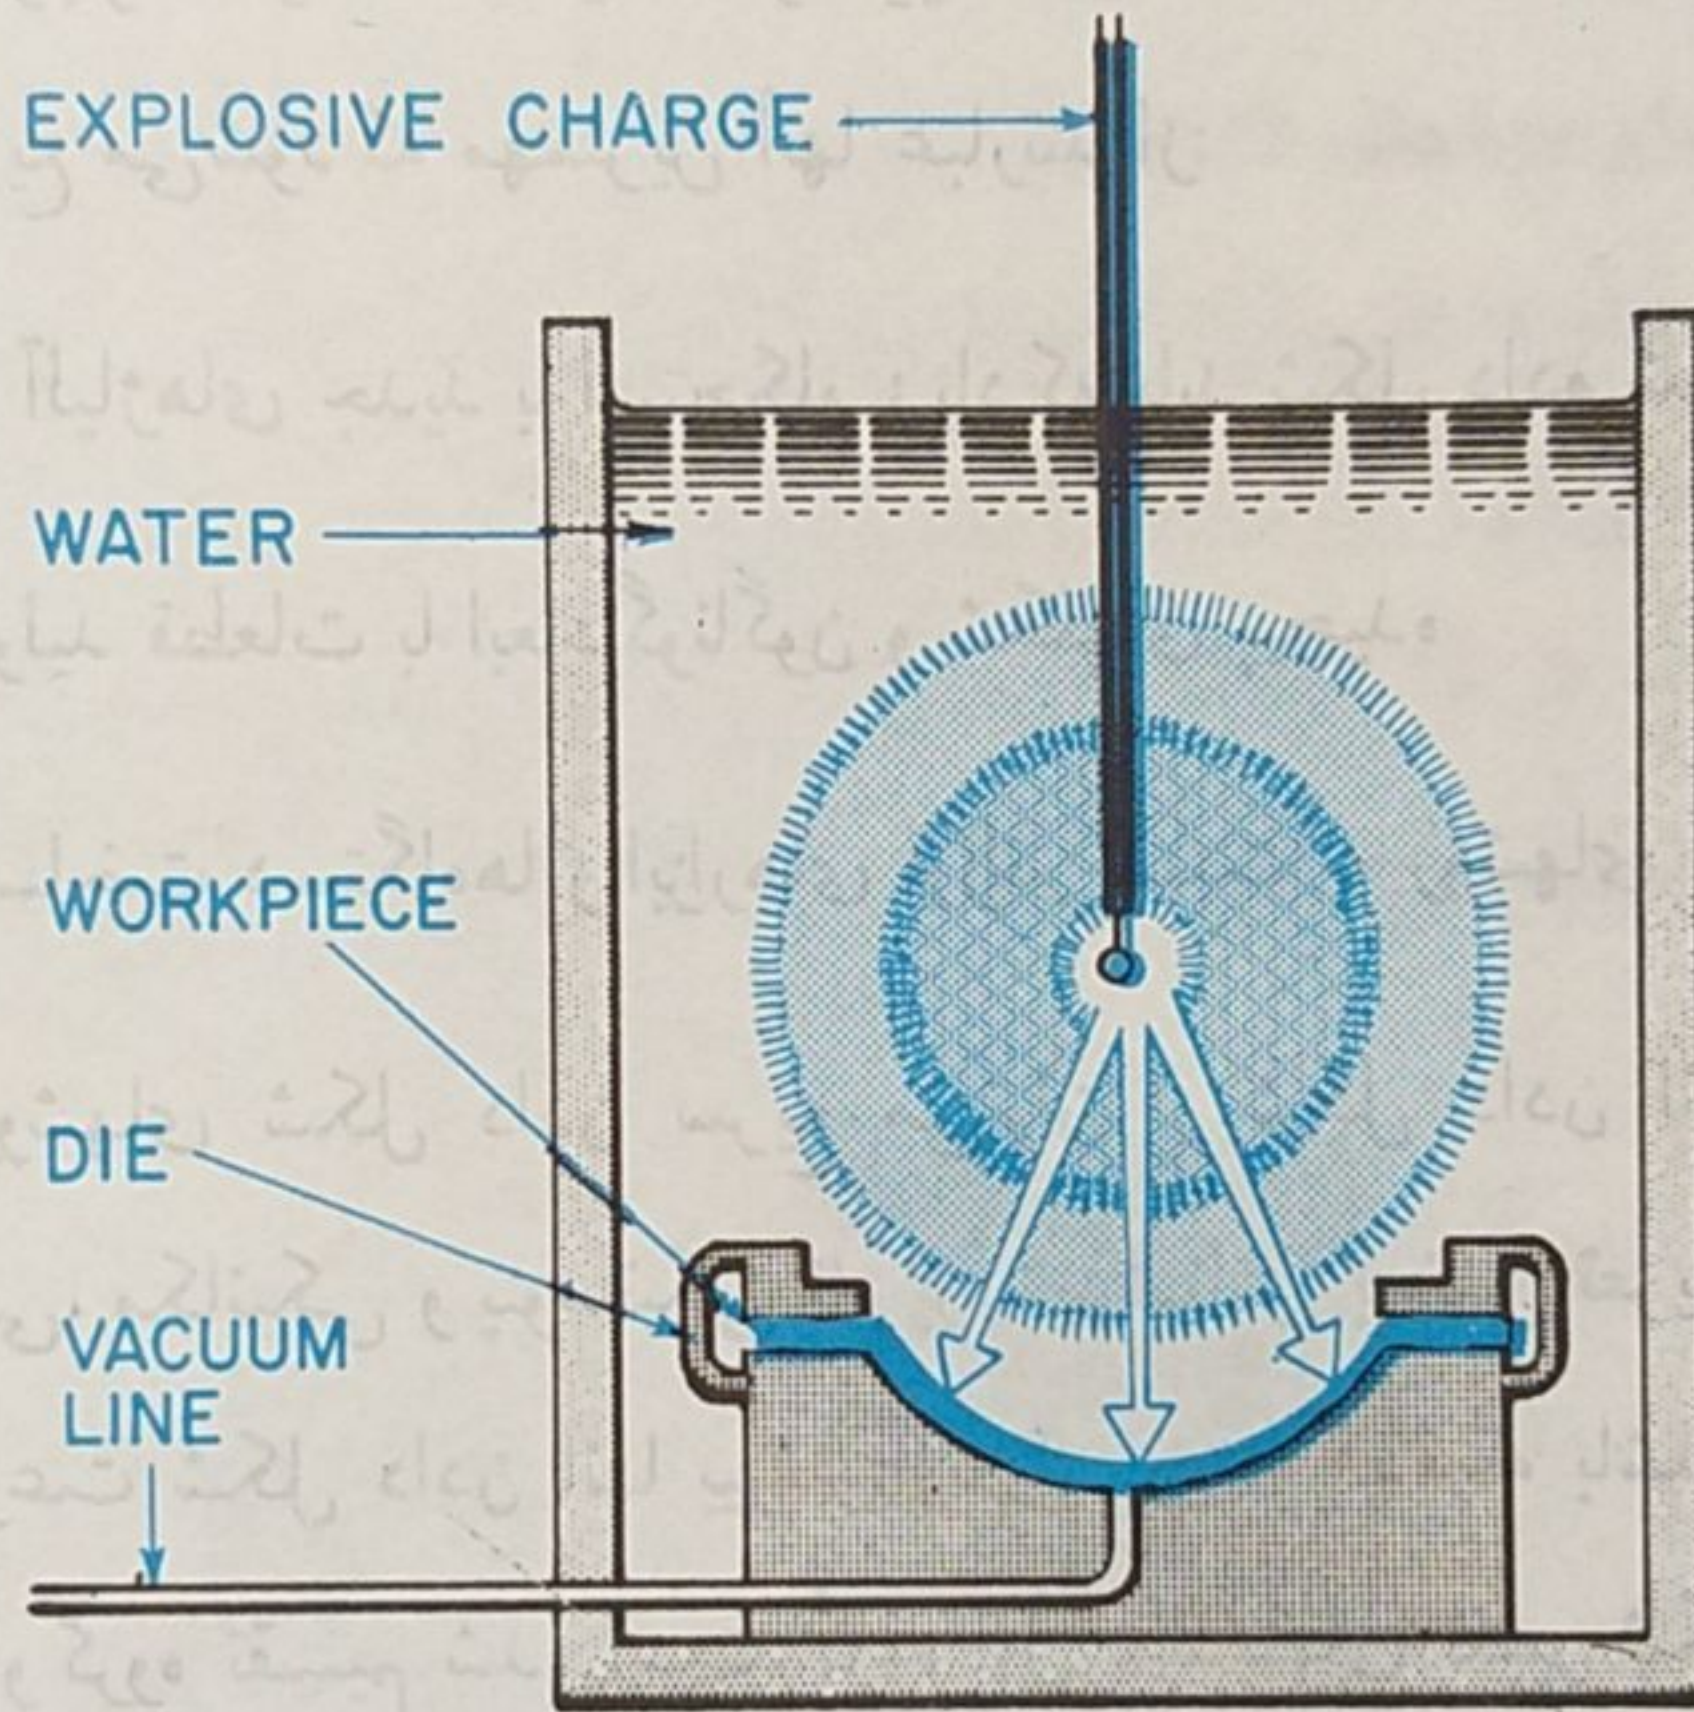

شکل ۶-۲۱: فرایند شکل دادن انفجاری که در آن از انرژی آزاد شده مواد منفجره برای شکل دهی استفاده می شود.

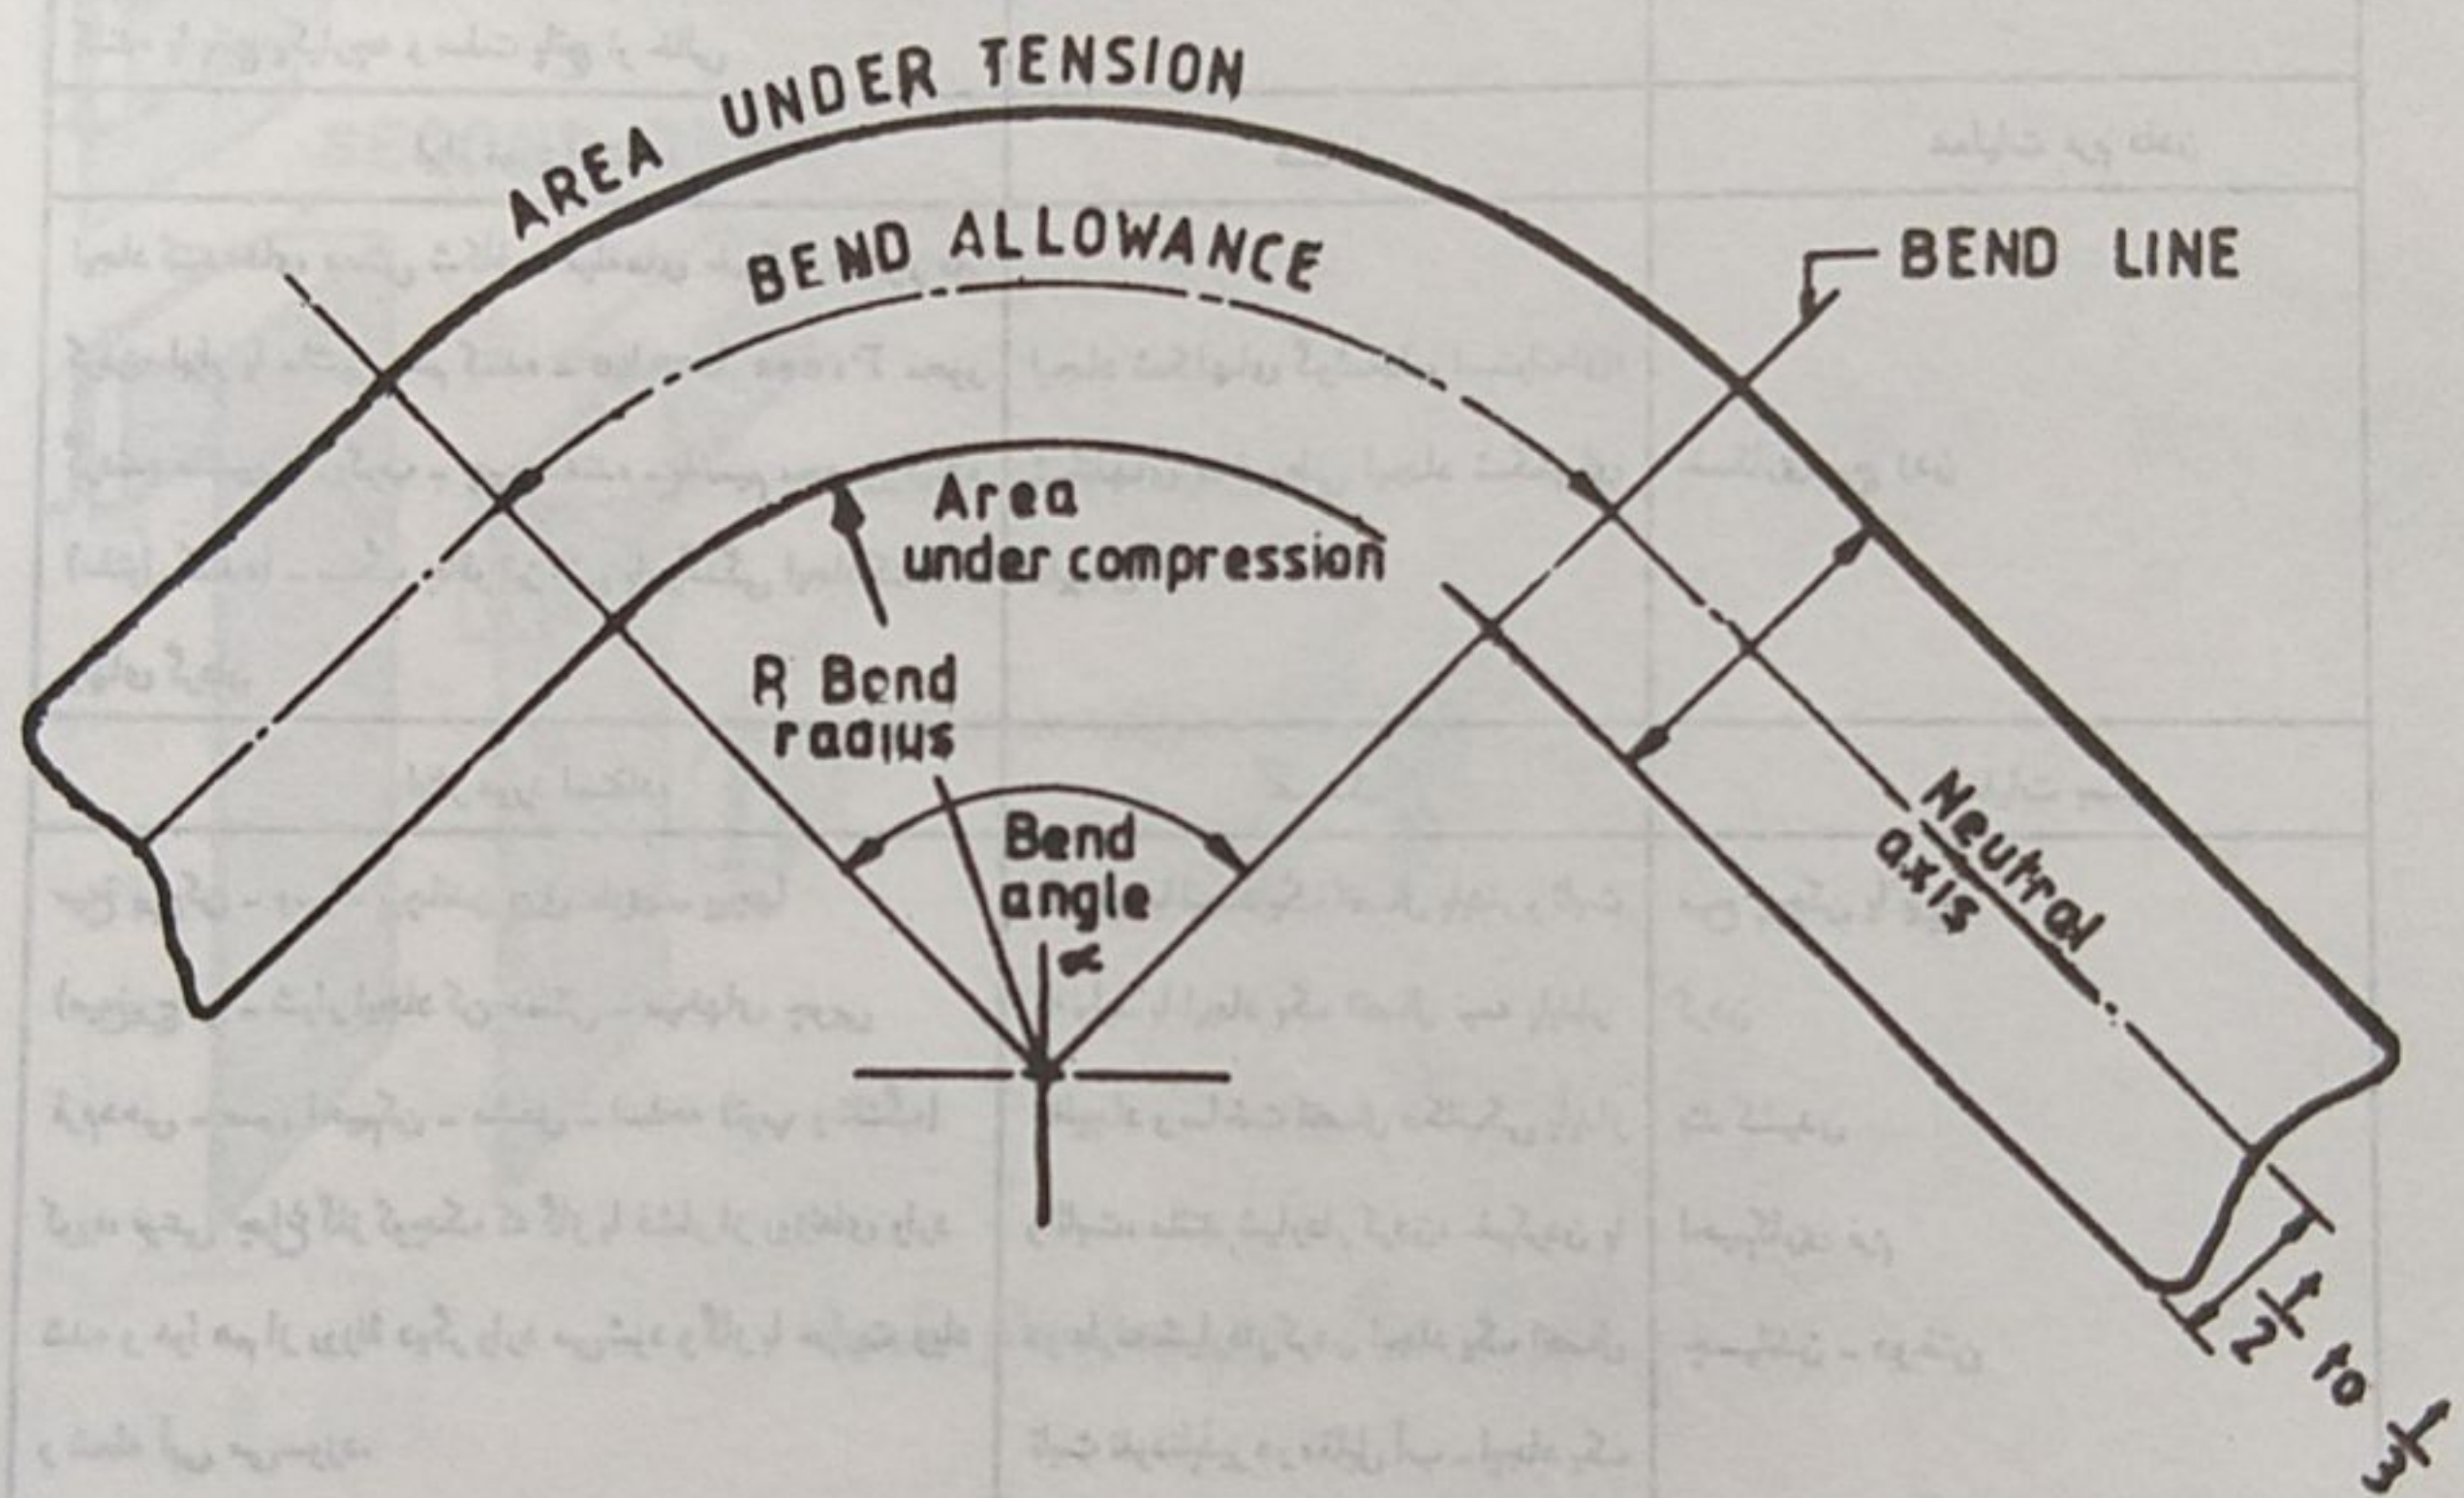

شکل ۶-۳۴: اجزای مشخصه خم (t ضخامت قطعه است).

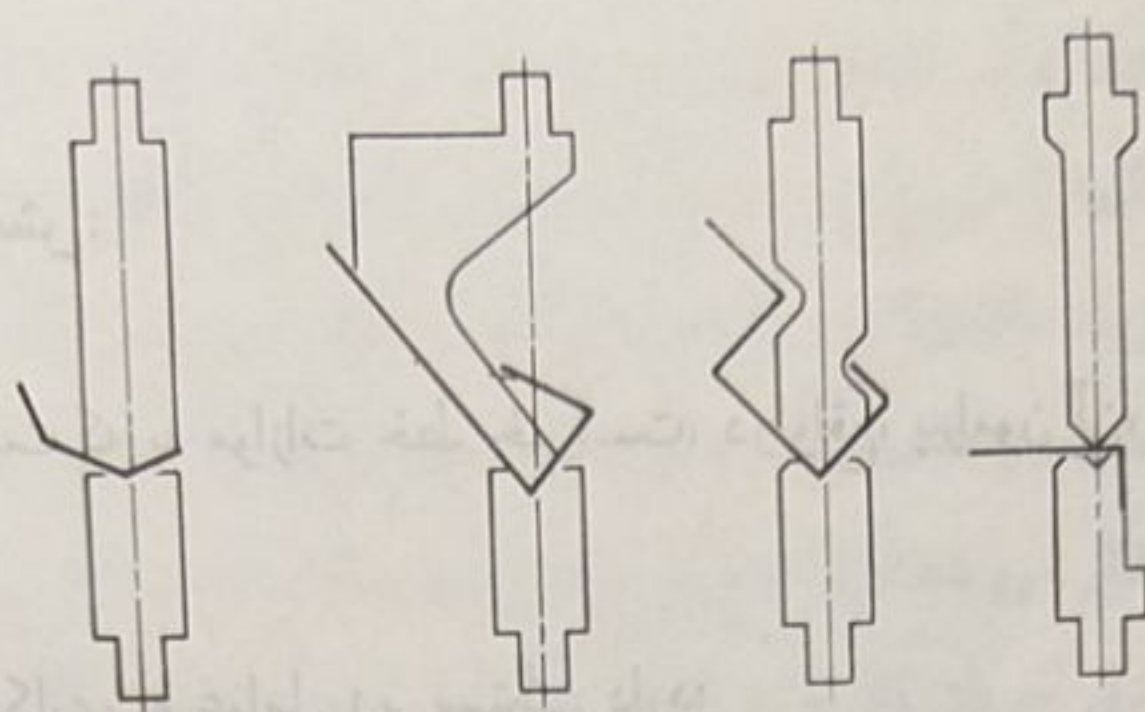

شکل ۶-۳۵: مثالهایی از انواع فرایندهای خمکاری

جدول ۶-۱: عملیات روی ورقهای فلزی


عملیات	هدف	ابزار مورد استفاده
بریدن قیچی کردن پانچ کردن یا سوراخ کردن	بریدن به اندازه‌های جداگانه ایجاد سوراخ	قیچی‌های دستی، بزرگ، قوی هموار گوشه‌دار، قیچمه حلب یا قیچی قوطی، قیچی‌های دایره‌ای و ایجاد کننده شکاف، سوراخ کننده یا پانچ یکپارچه و سفت پانچ تو خالی
عملیات فرم دادن	هدف	ابزار مورد استفاده
خمکاری پیچ زدن	ایجاد شکل‌های گوشه‌دار، استوانه‌ای، شکل‌های مخروطی ایجاد شکل‌های دایره‌ای	ایجاد کننده‌های دستی شکاف، میله‌های خم کننده، ابزار دار کردن، ابزار یا ماشین خم کننده - Press brake محور گردنده ماشین با روکوب - چین دهنده - با سیم محصور کننده (مفتول کننده) - سنگ چاقو تیز کنی یا برآمدگی ایجاد کننده - رله‌های گردان
عملیات بستن	هدف	ابزار مورد استفاده
میخ برچ کن یا برچ کردن بند کشیدن لحم‌کاری نرم چسباندن - دوختن	* تولید با ایجاد یک اتصال پایدار و ثابت * تولید با ایجاد یک اتصال نیمه پایدار * ایجاد و ساخت اتصال مکانیکی پایدار و ثابت، مانند شیاردار کردن، خم کردن یا دو طرفه شیاردار کردن ایجاد یک اتصال ثابت نفوذناپذیر در مقابل آب - ایجاد یک اتصال	میخ برچ کن - وسیله پیچاندن ورق فلزی - پیچها (میخ برچ کن - شیار ایجاد کن دستی - میخهای چوبی فرم‌دهی - مس لحم‌کن - مشعل - اسلحه (توپ و تفنگ) کوره، نوعی چراغ گاز کوچک که گاز با فشار از روزنه‌ای وارد شده و هوا هم از روزنه دیگر وارد می‌شود و گاز با حرارت زیاد و شعله آبی می‌سوزد. چسب اتصال - چسب اپوکسی - گیره

ورقه‌های فلزی، میله‌ها، شمشها و مفتولها به آسانی خم می‌شوند. بیشتر فلزات با قطر ۱۴ اینچ (۶ میلیمتر) یا کمتر را می‌توان در حالت سرد خم کرد. بیشترین خمهای زاویه‌دار عمومی (مشترک) در زاویه‌های راست یا 90° است. بعضی اوقات لازم است تحت زوایای دیگری عمل خم کردن انجام شود که این زاویه‌ها منفرجه و یا حاده هستند.

الفد ایجاد خمهای زاویه‌دار


(۱) طرحی از آن قسمتی که باید خم شود در اندازه بزرگ تهیه می‌شود. قسمتی از مفتول را به شکل مورد نیاز خم می‌کنند. در خمش زاویه‌های 90° (راست) به اندازه نصف ضخامت فلزات برای هر خمش اضافه می‌کنند؛ برای مثال، اگر شما فلزی با ضخامت ۱۴ اینچ (۶ میلیمتر) به کار می‌برید و باید دو خم با زاویه 90° درست کنید، ۱۴ اینچ (۶ میلیمتر) به طول جسم به کار برده شده، اضافه کنید.

(۲) اگر قطعه‌ای بیشتر از یک خمش داشته باشد، اولین خمش را ایجاد می‌کنند (شکل ۳۶-۶).

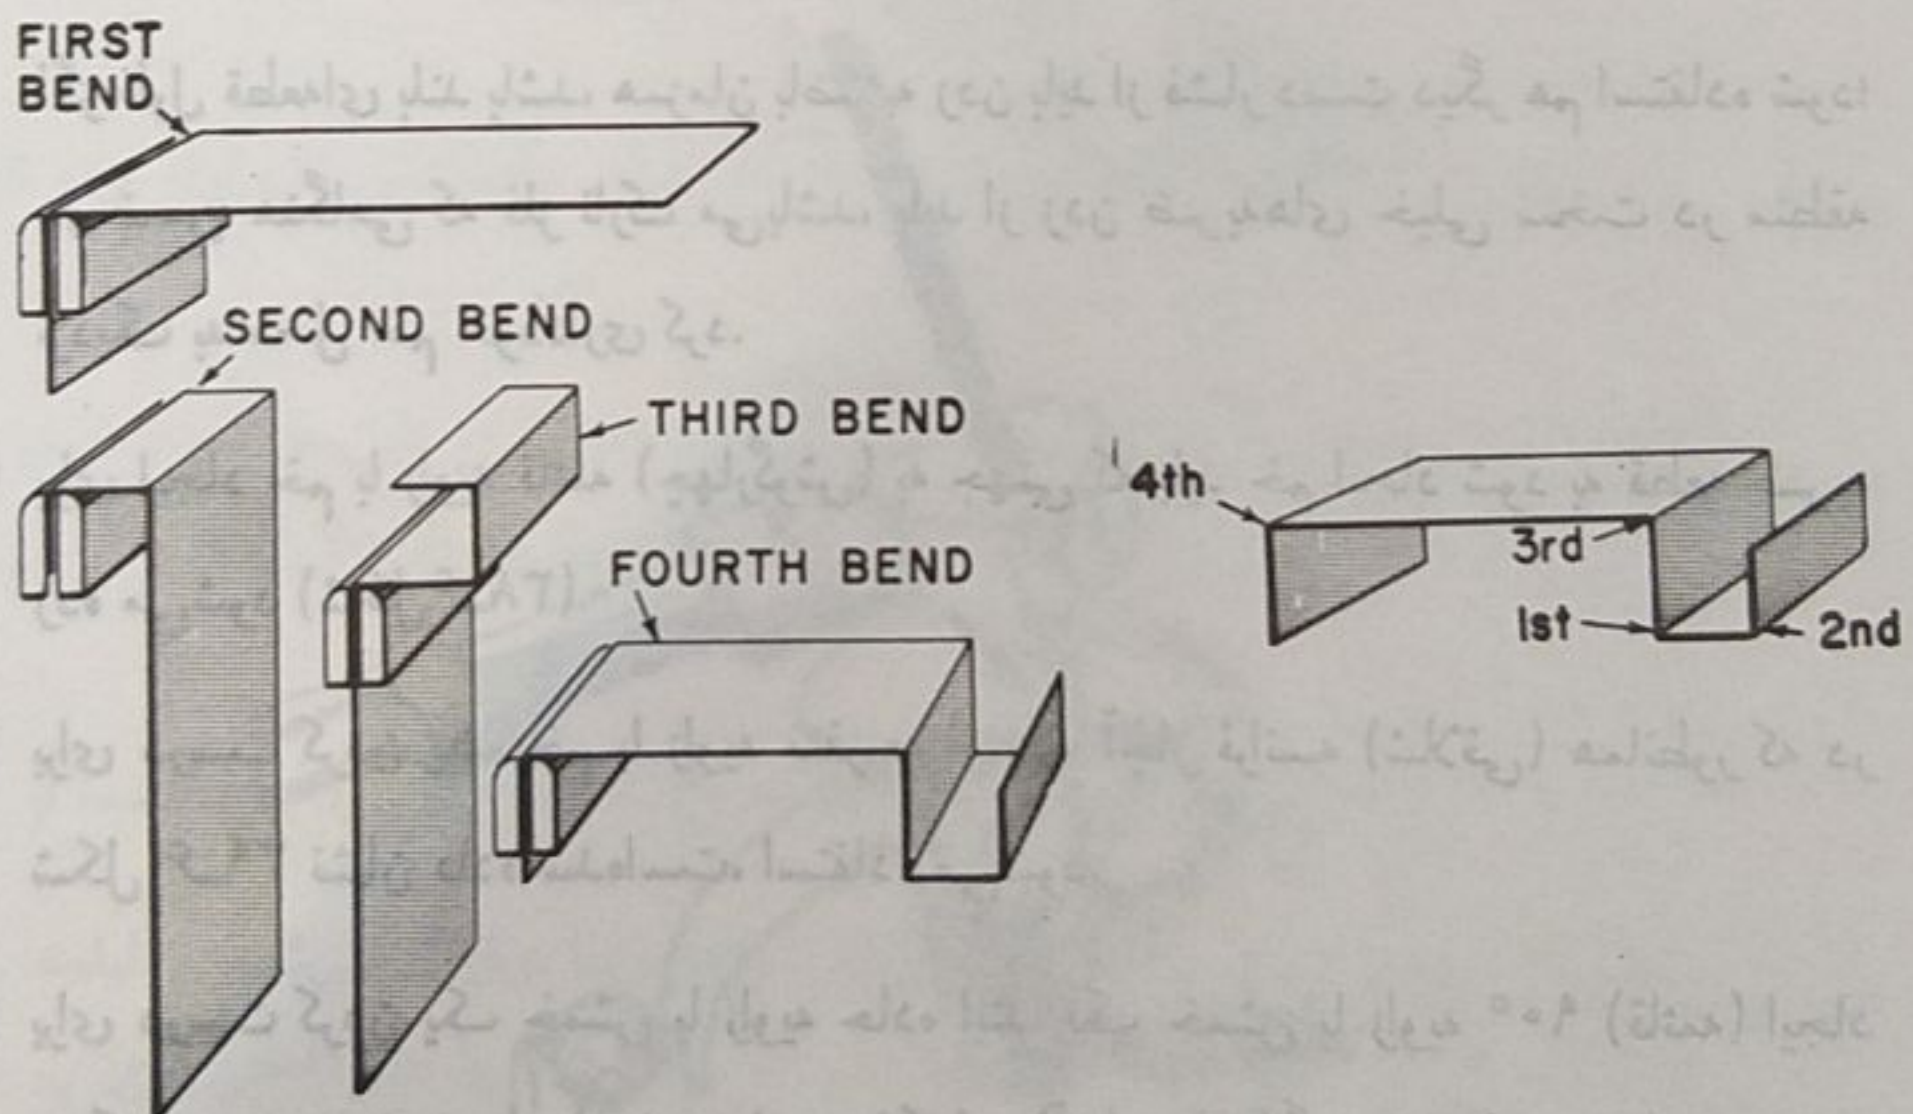


شکل ۳۶-۶: ترتیب ایجاد خمها


(۳) فلز را بطور عمودی در گیره ببندید؛ به گونه‌ای که خط خمش در دهانه گیره و در قسمت بالای آن بسته شده باشد. در این حالت قسمت اضافی (قسمت بیشتر ماده) در بالای فک

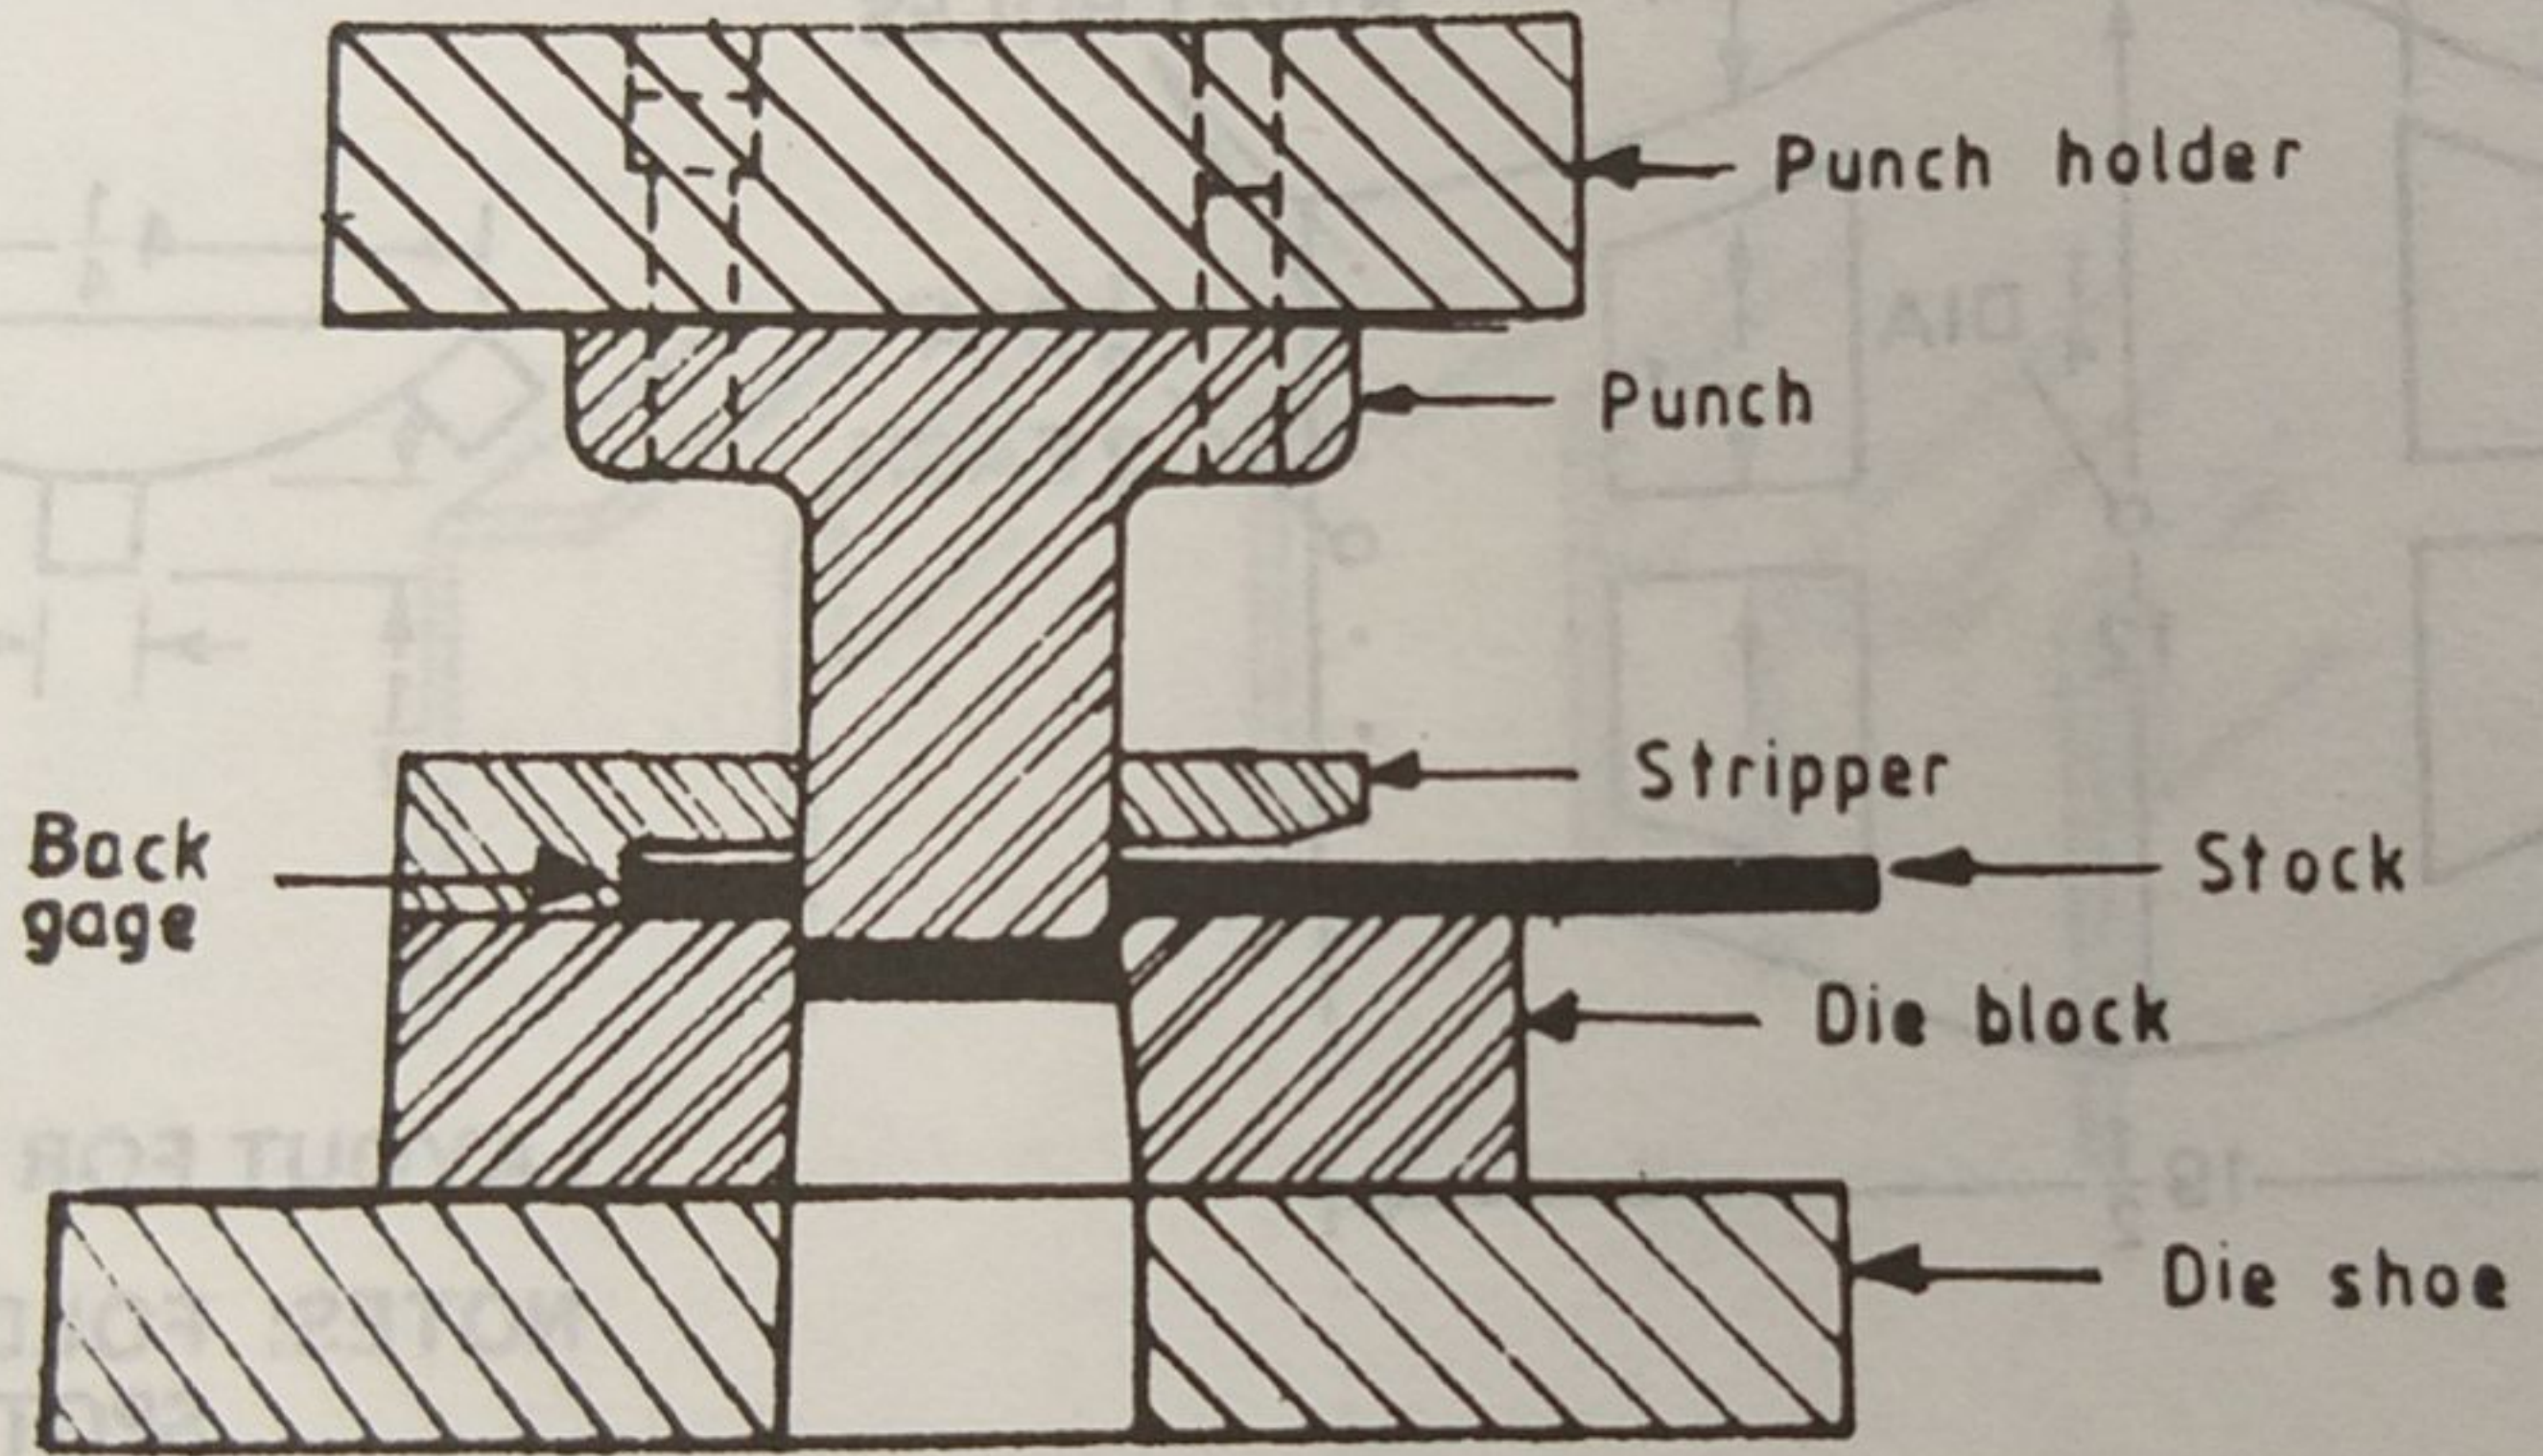


شکل ۶-۷۹: شماتیک برش ساده

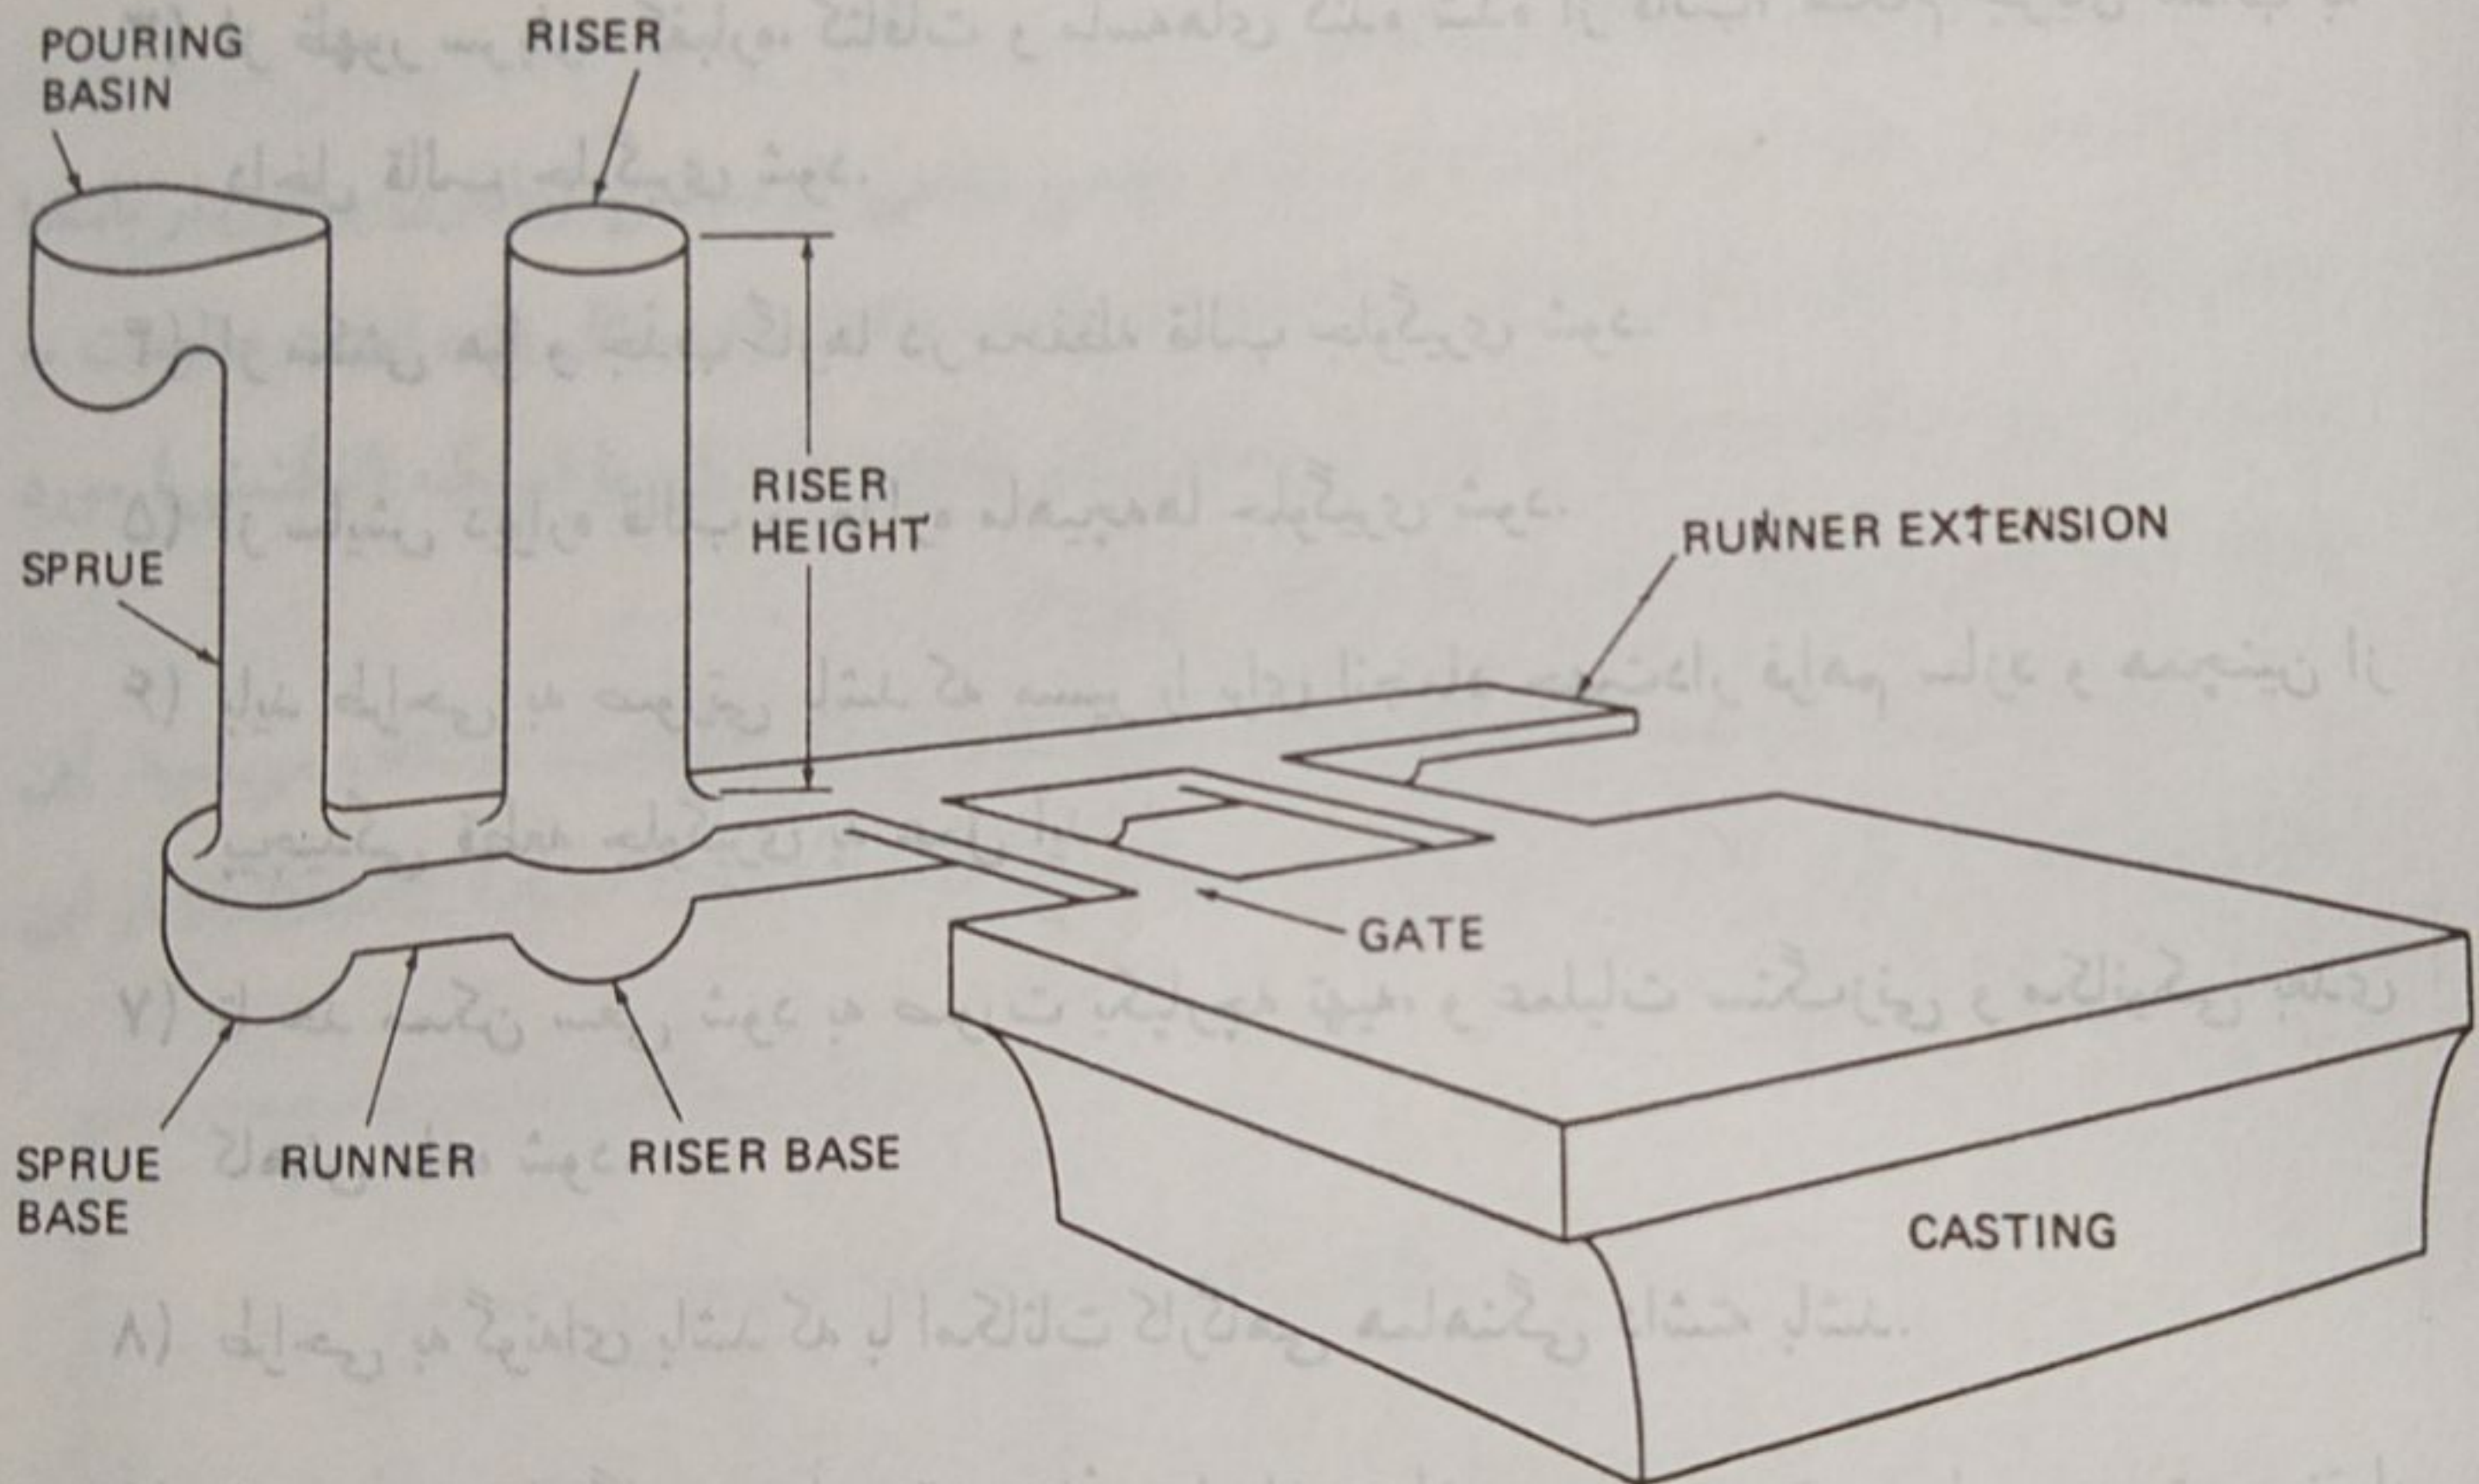


شکل ۳-۶: شماتیک سیستم راهگامی همراه نامگذاری مناطق مختلف آن

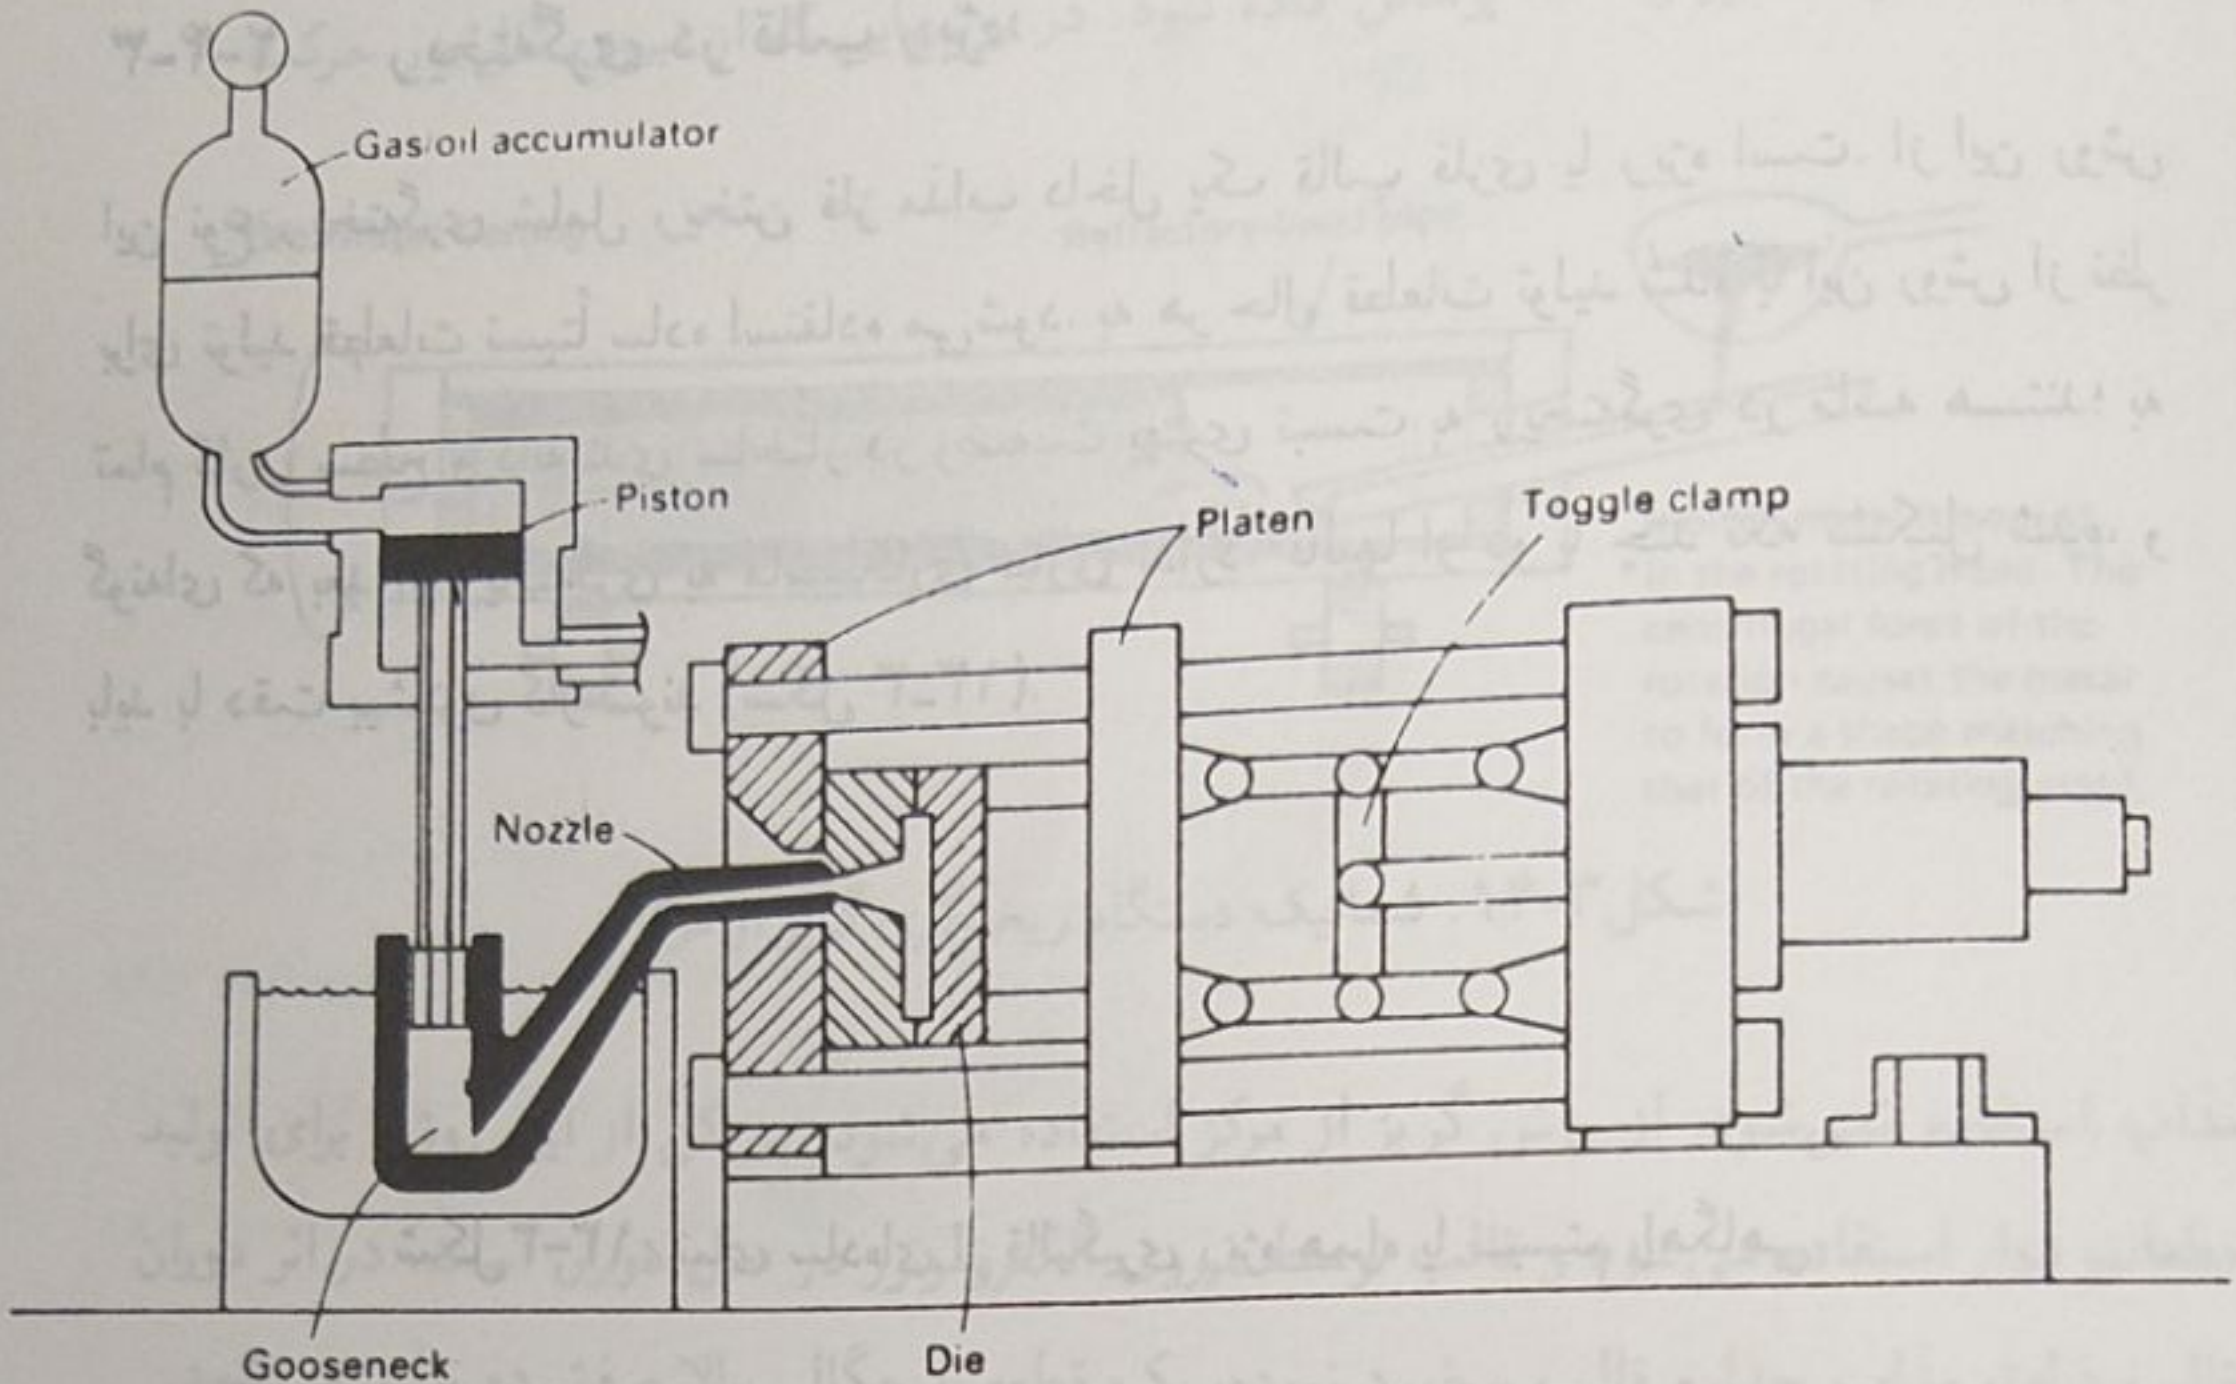

شکل ۳-۱۱: دستگاه ریخته‌گری تحت فشار با محفظه گرم

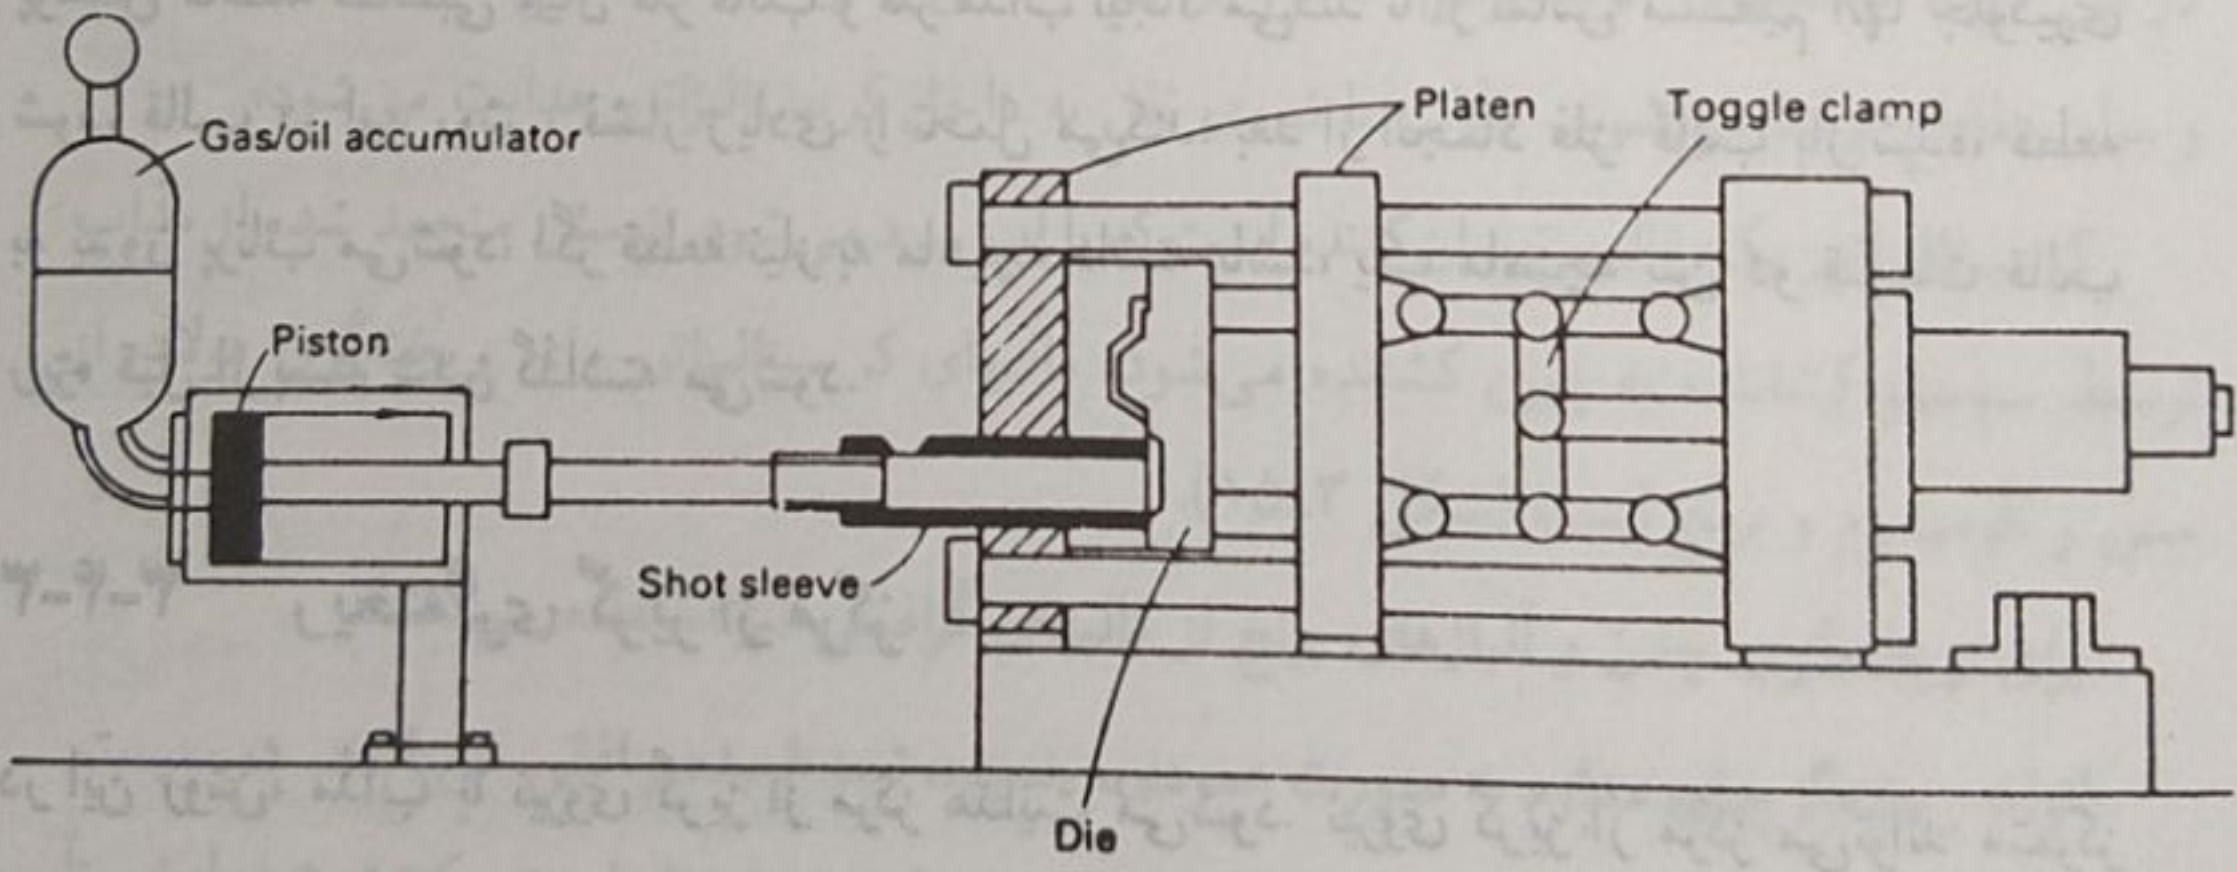


شکل ۳-۱۲: دستگاه ریخته‌گری تحت فشار با محفظه سرد

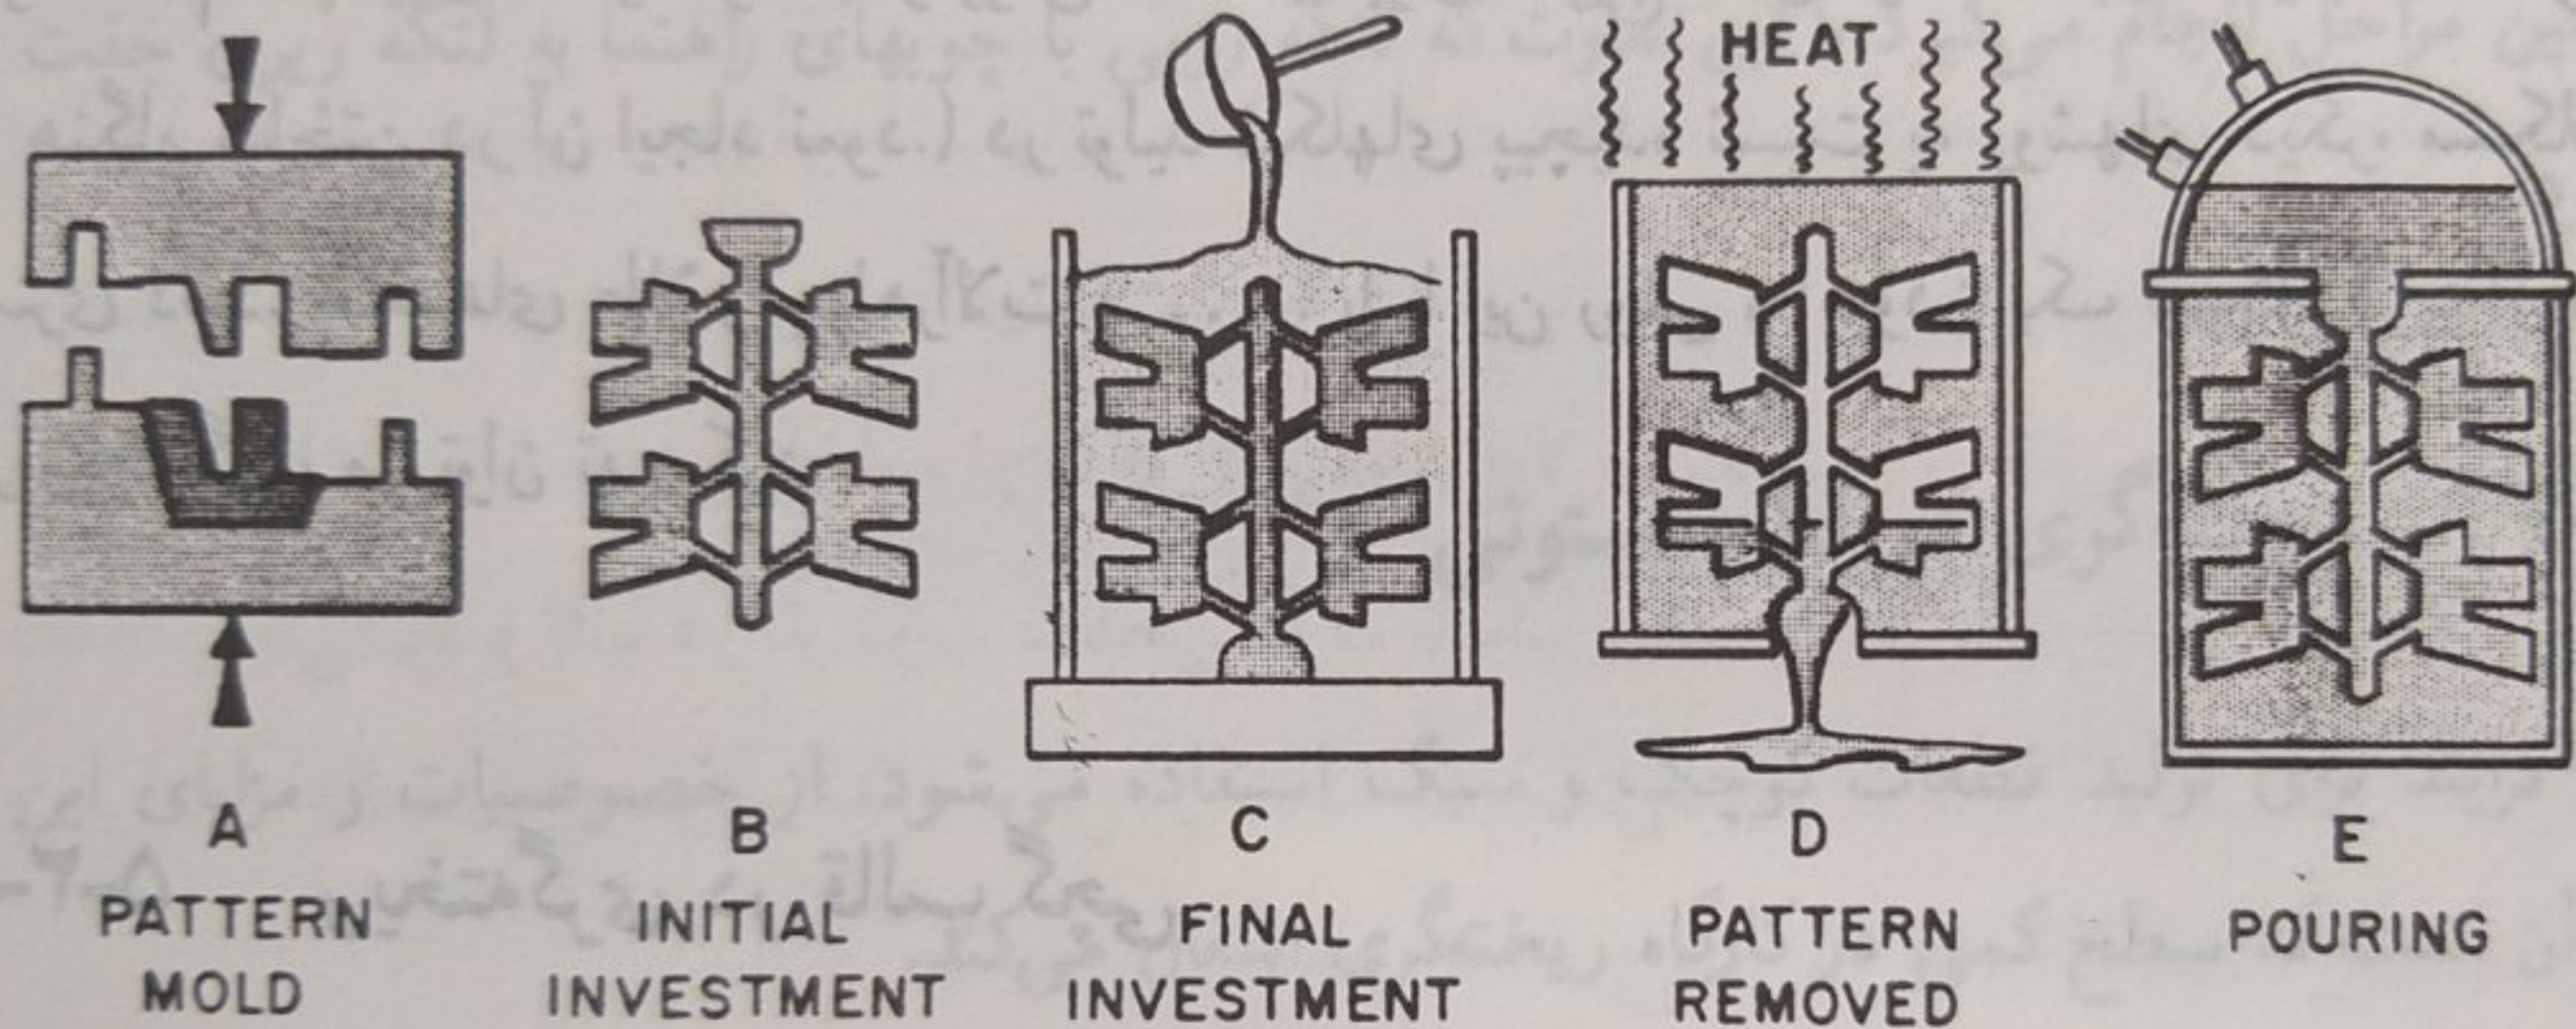


شکل ۳-۹: مراحل مختلف قالبگیری دقیق

Centrifugal Casting

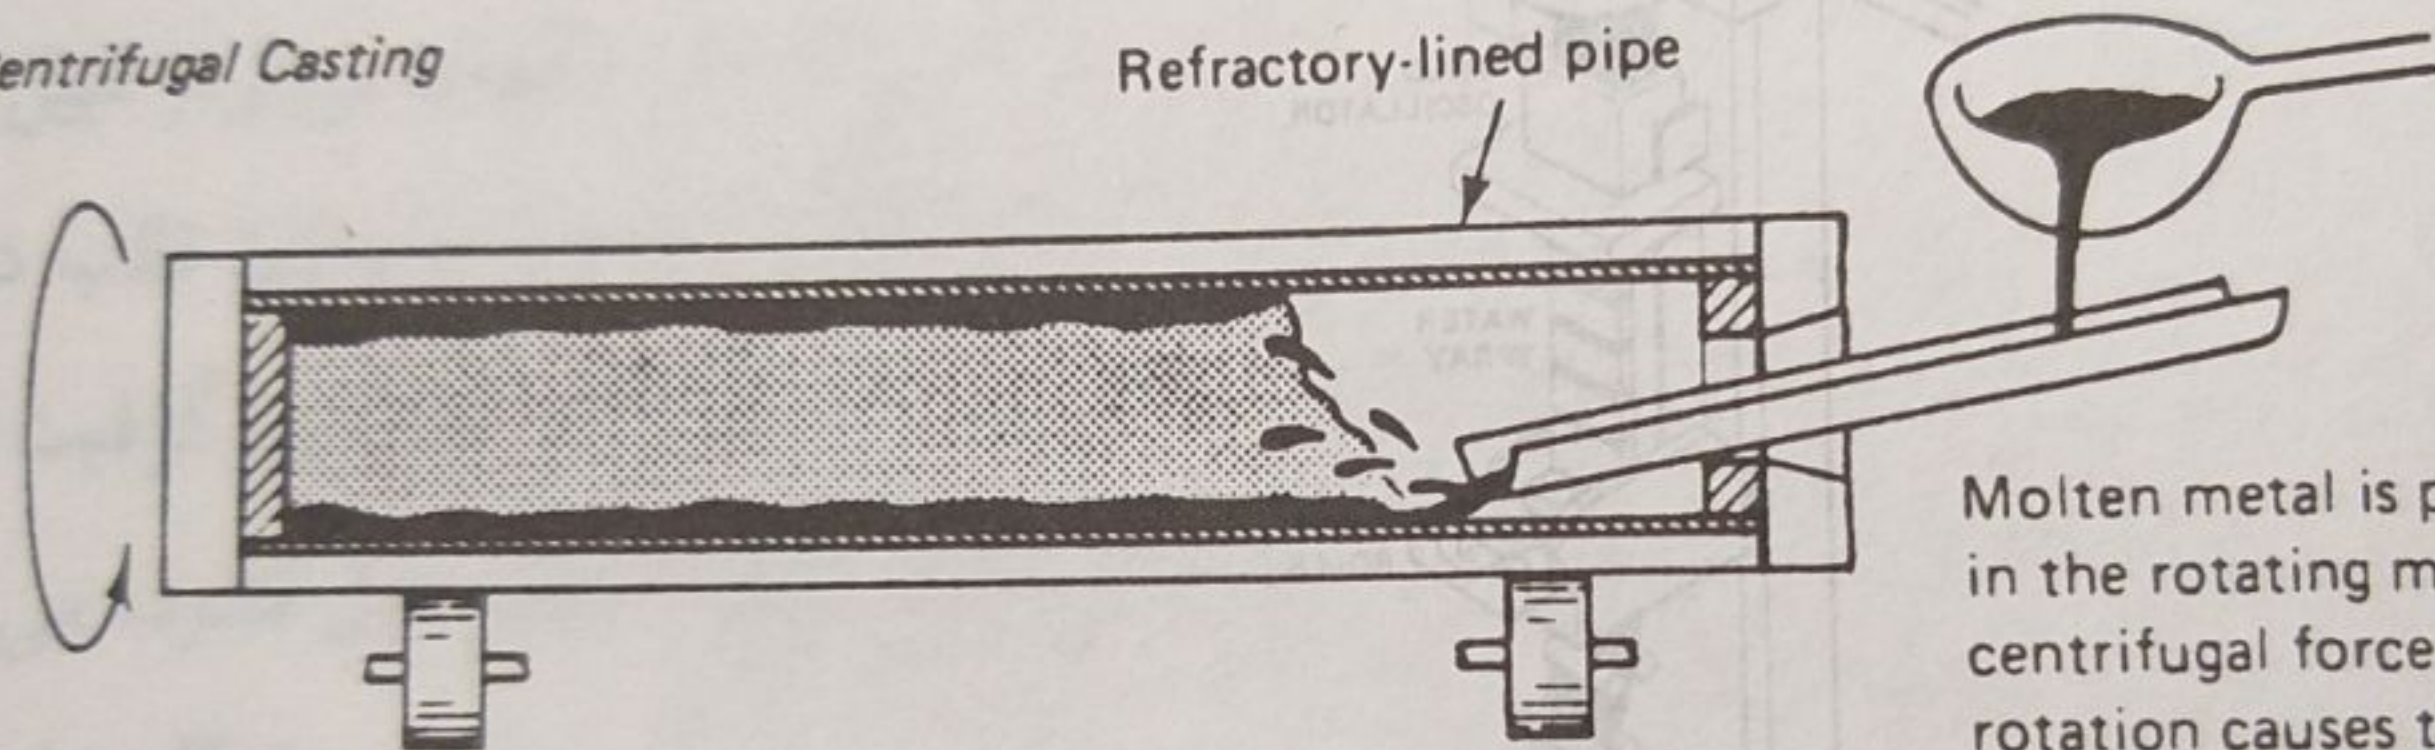


Molten metal is poured in the rotating mold. The centrifugal force of the rotation causes the metal to form a shape matching that of the rotating mold.


شکل ۳-۱۴: شماتیک دستگاه ریخته‌گری گریز از مرکز

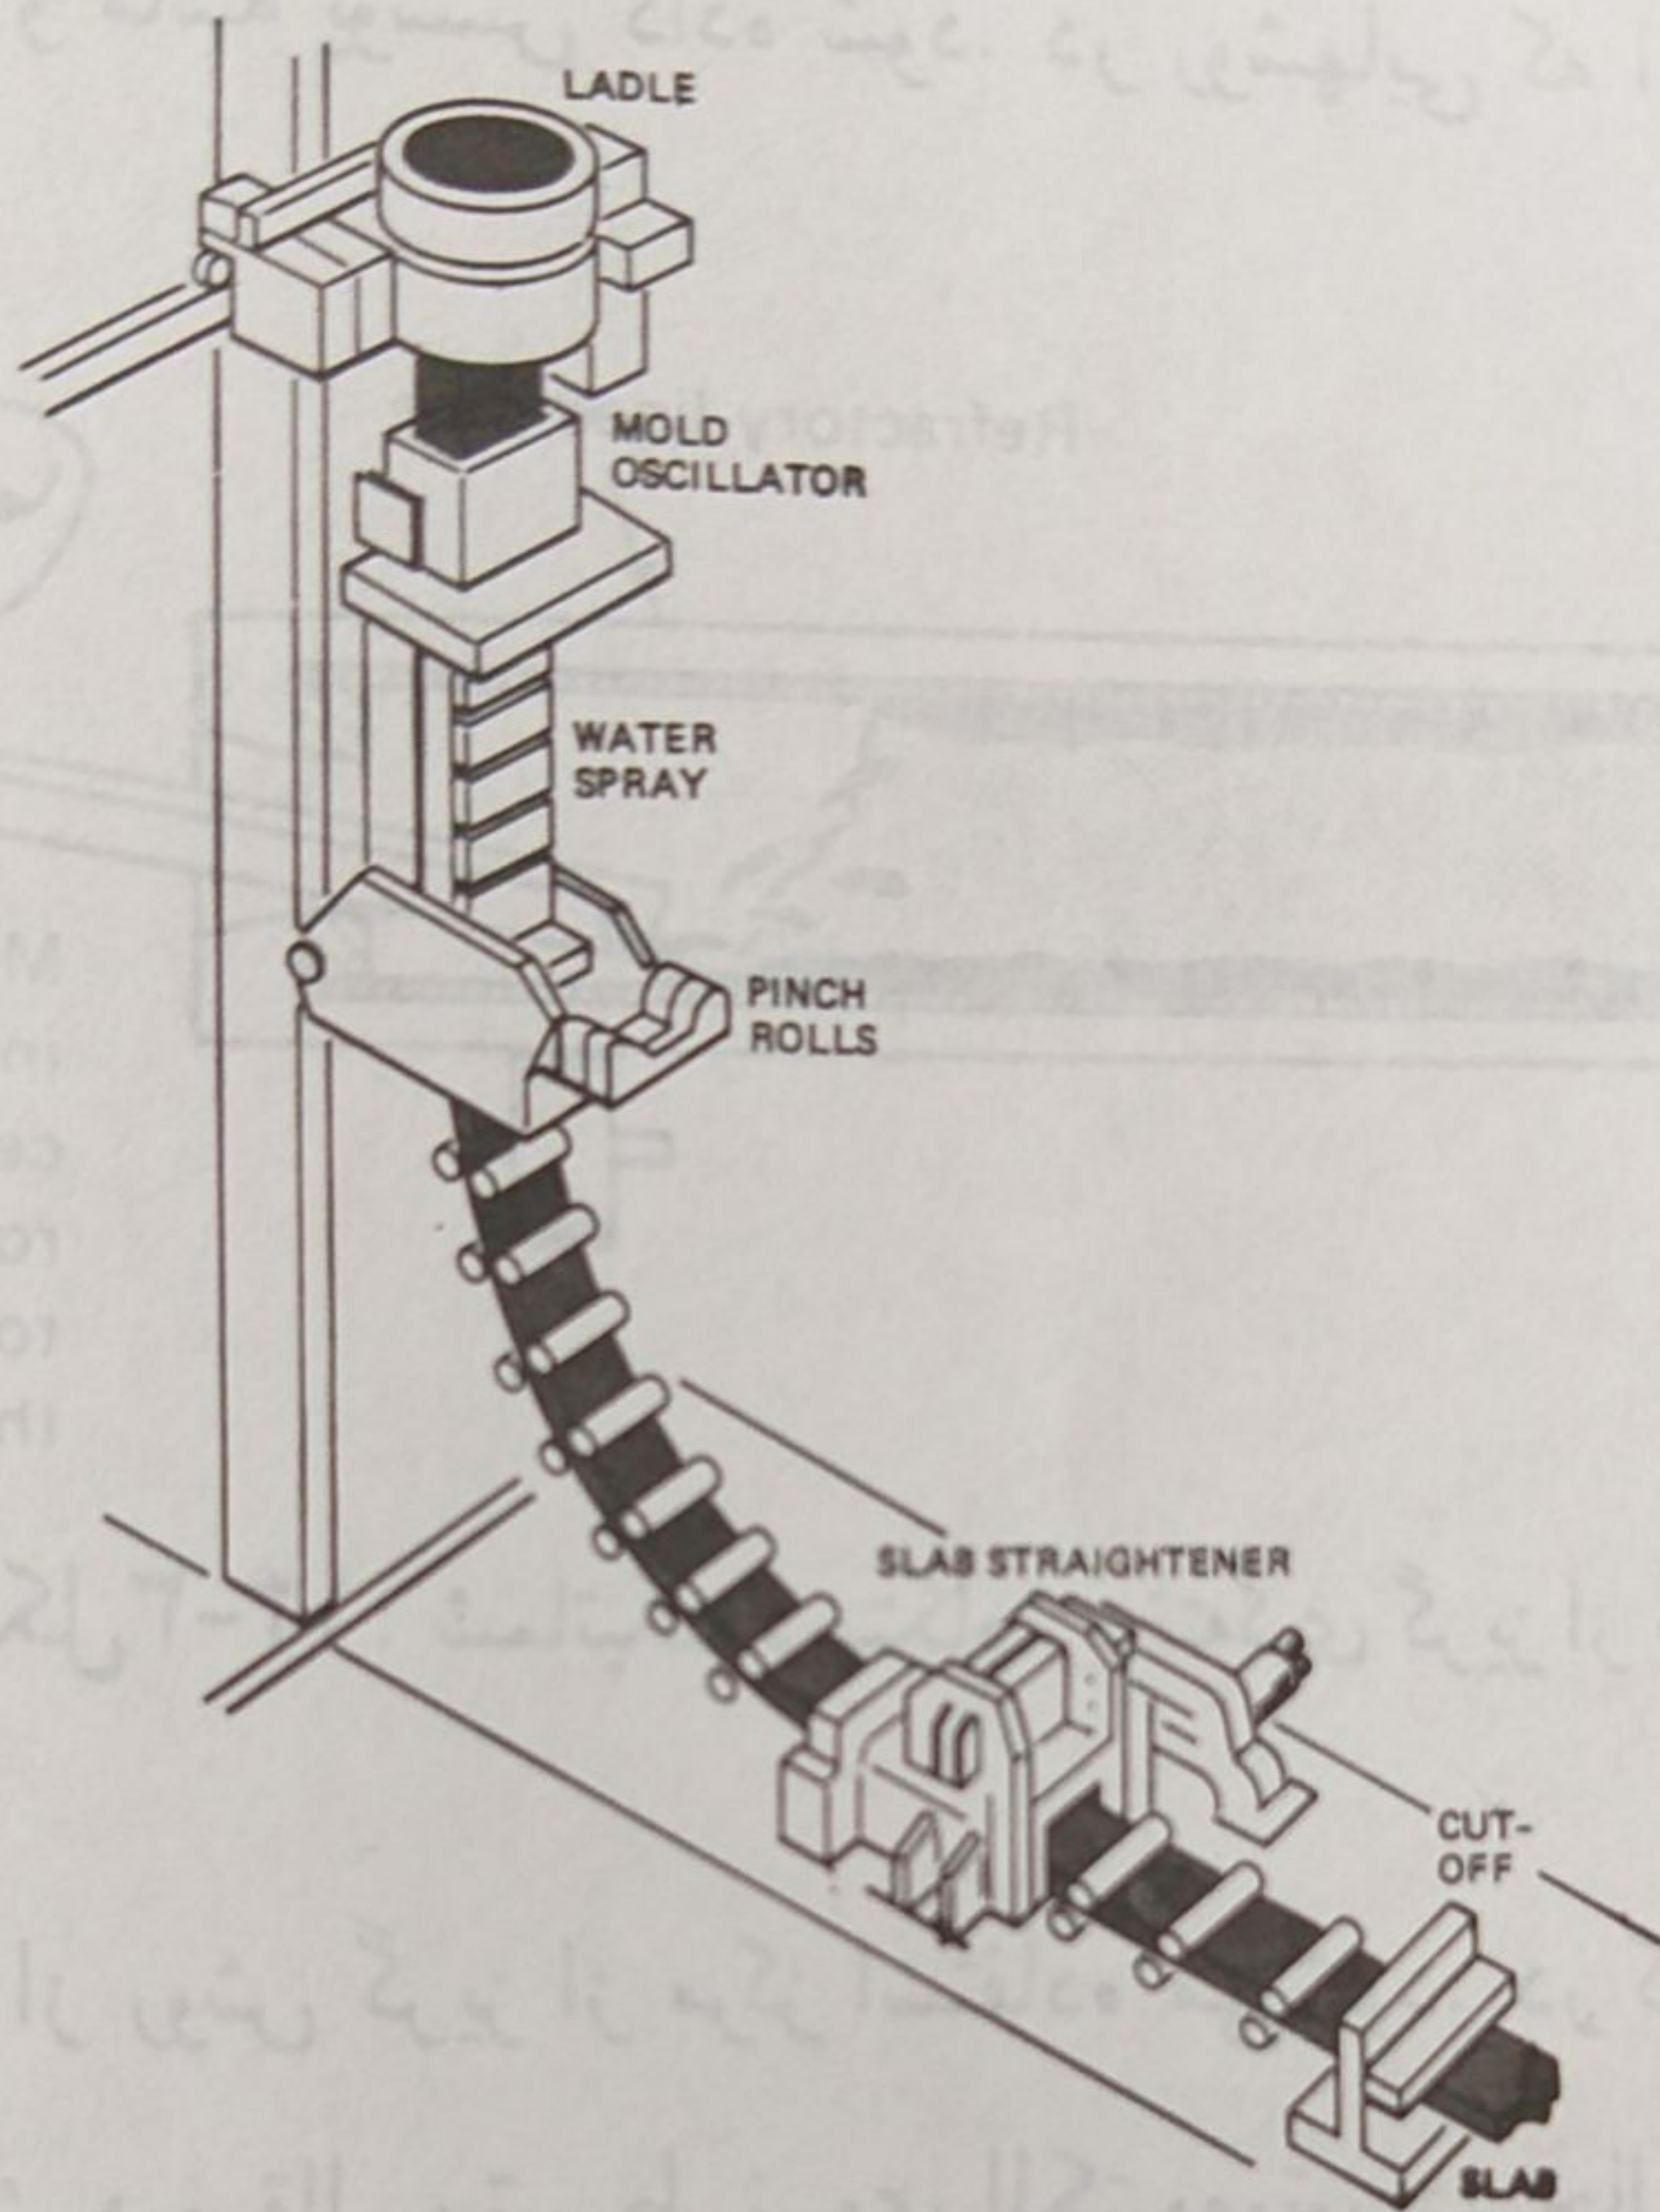

شکل ۳-۱۵: روش ریخته‌گری پیوسته

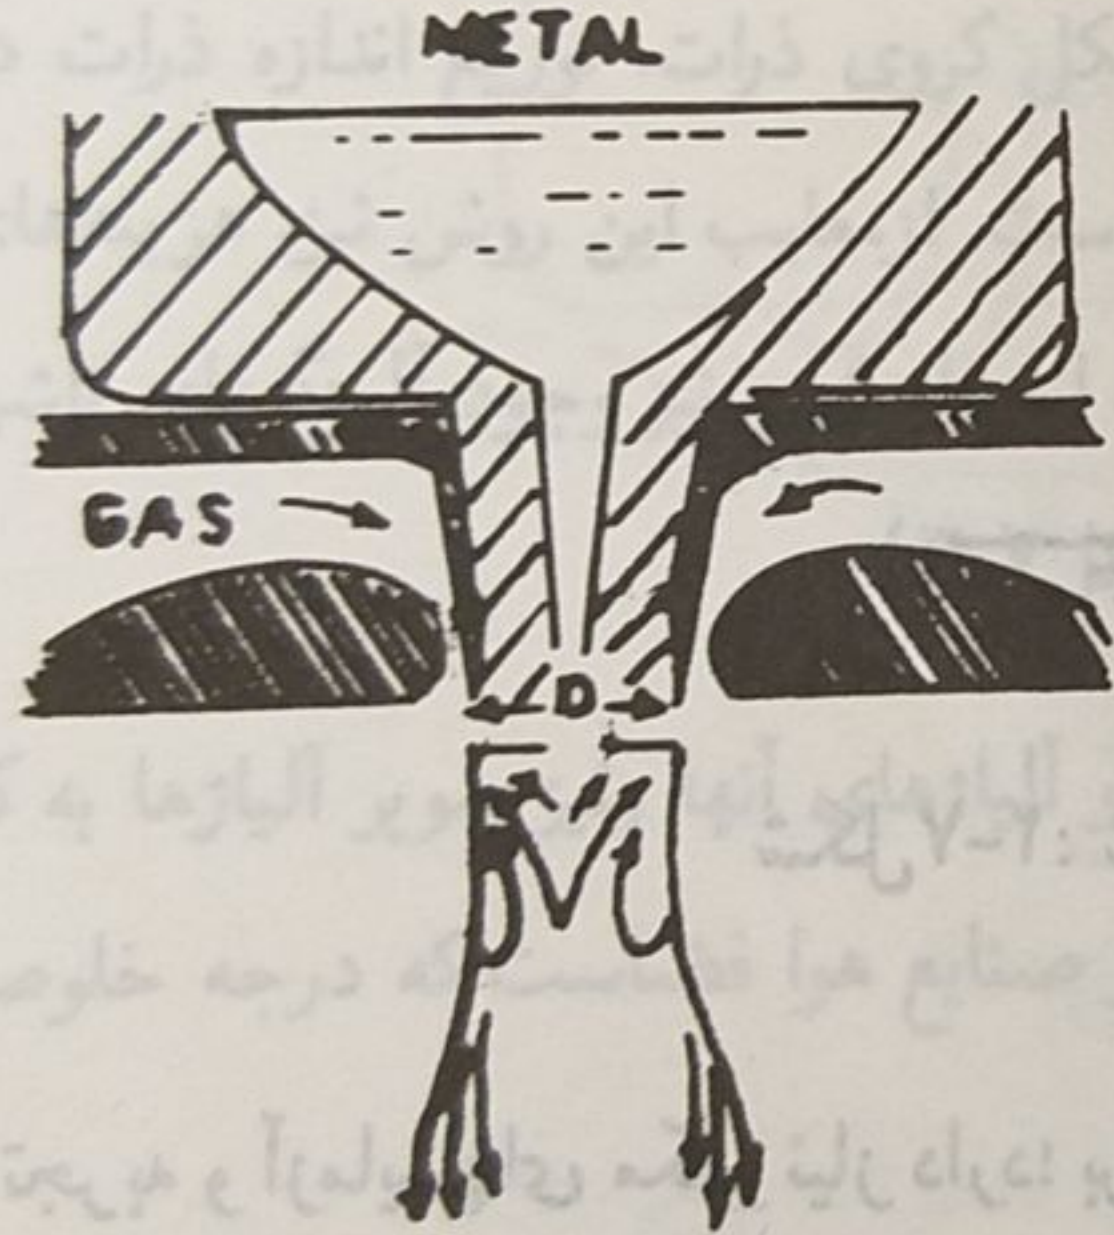


ب

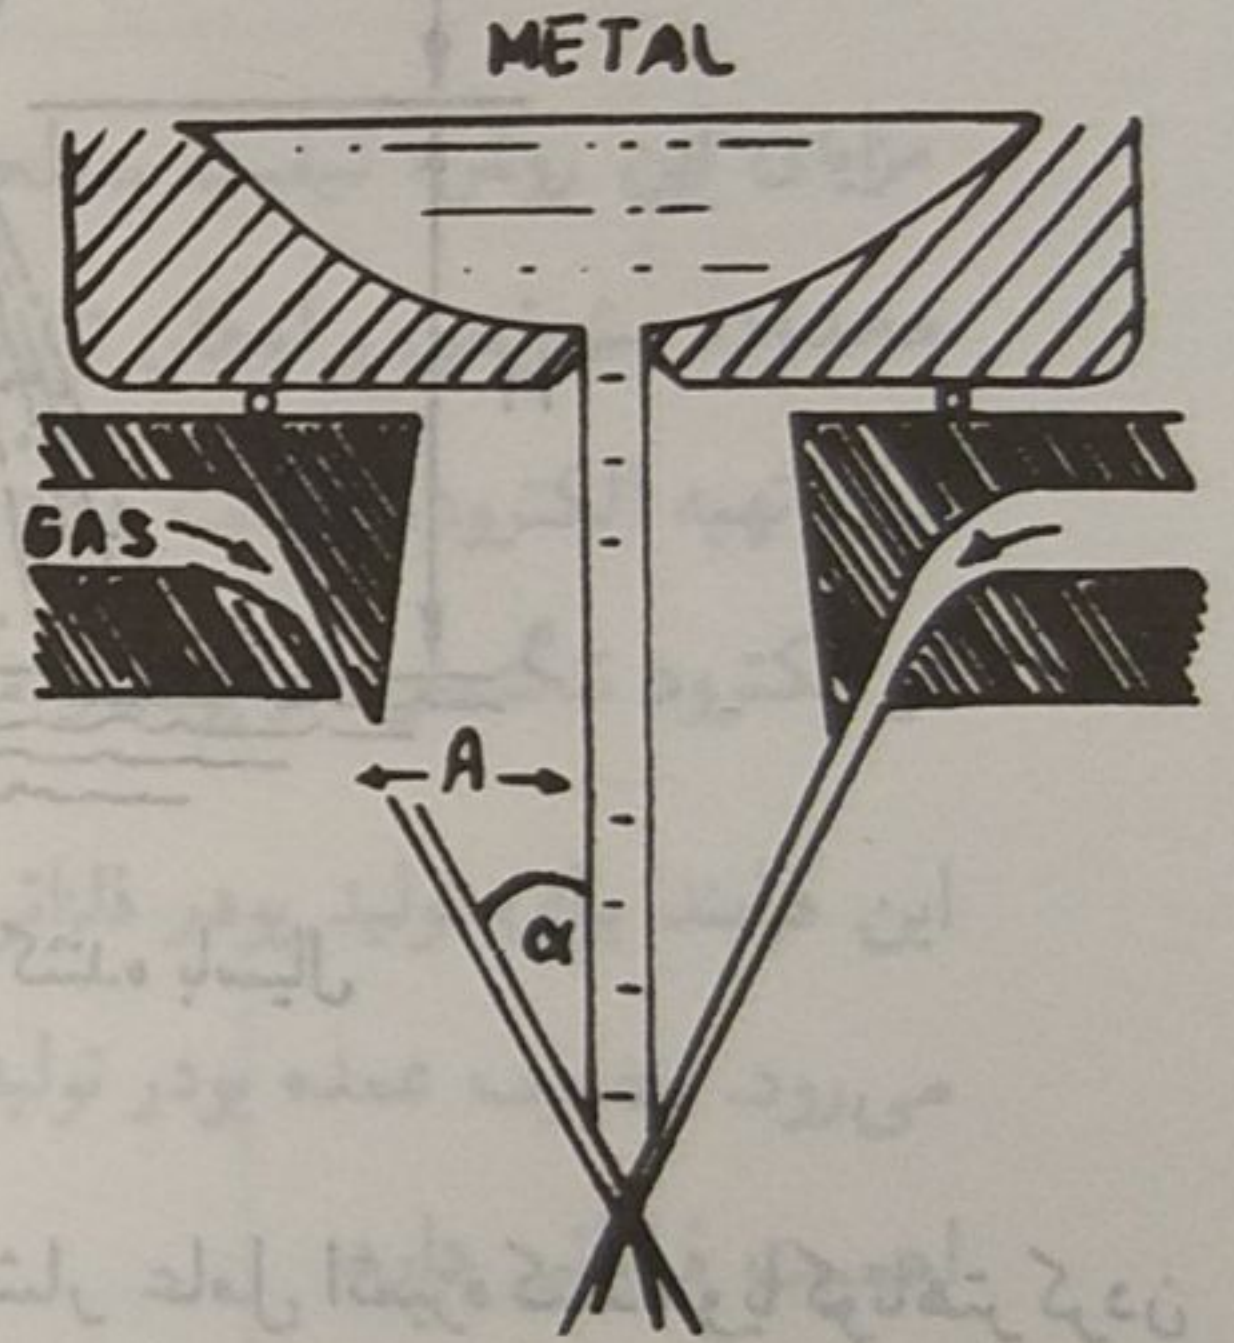


الف


شکل ۱-۷: الف- نازل سقوط آزاد ب- نازل محدود

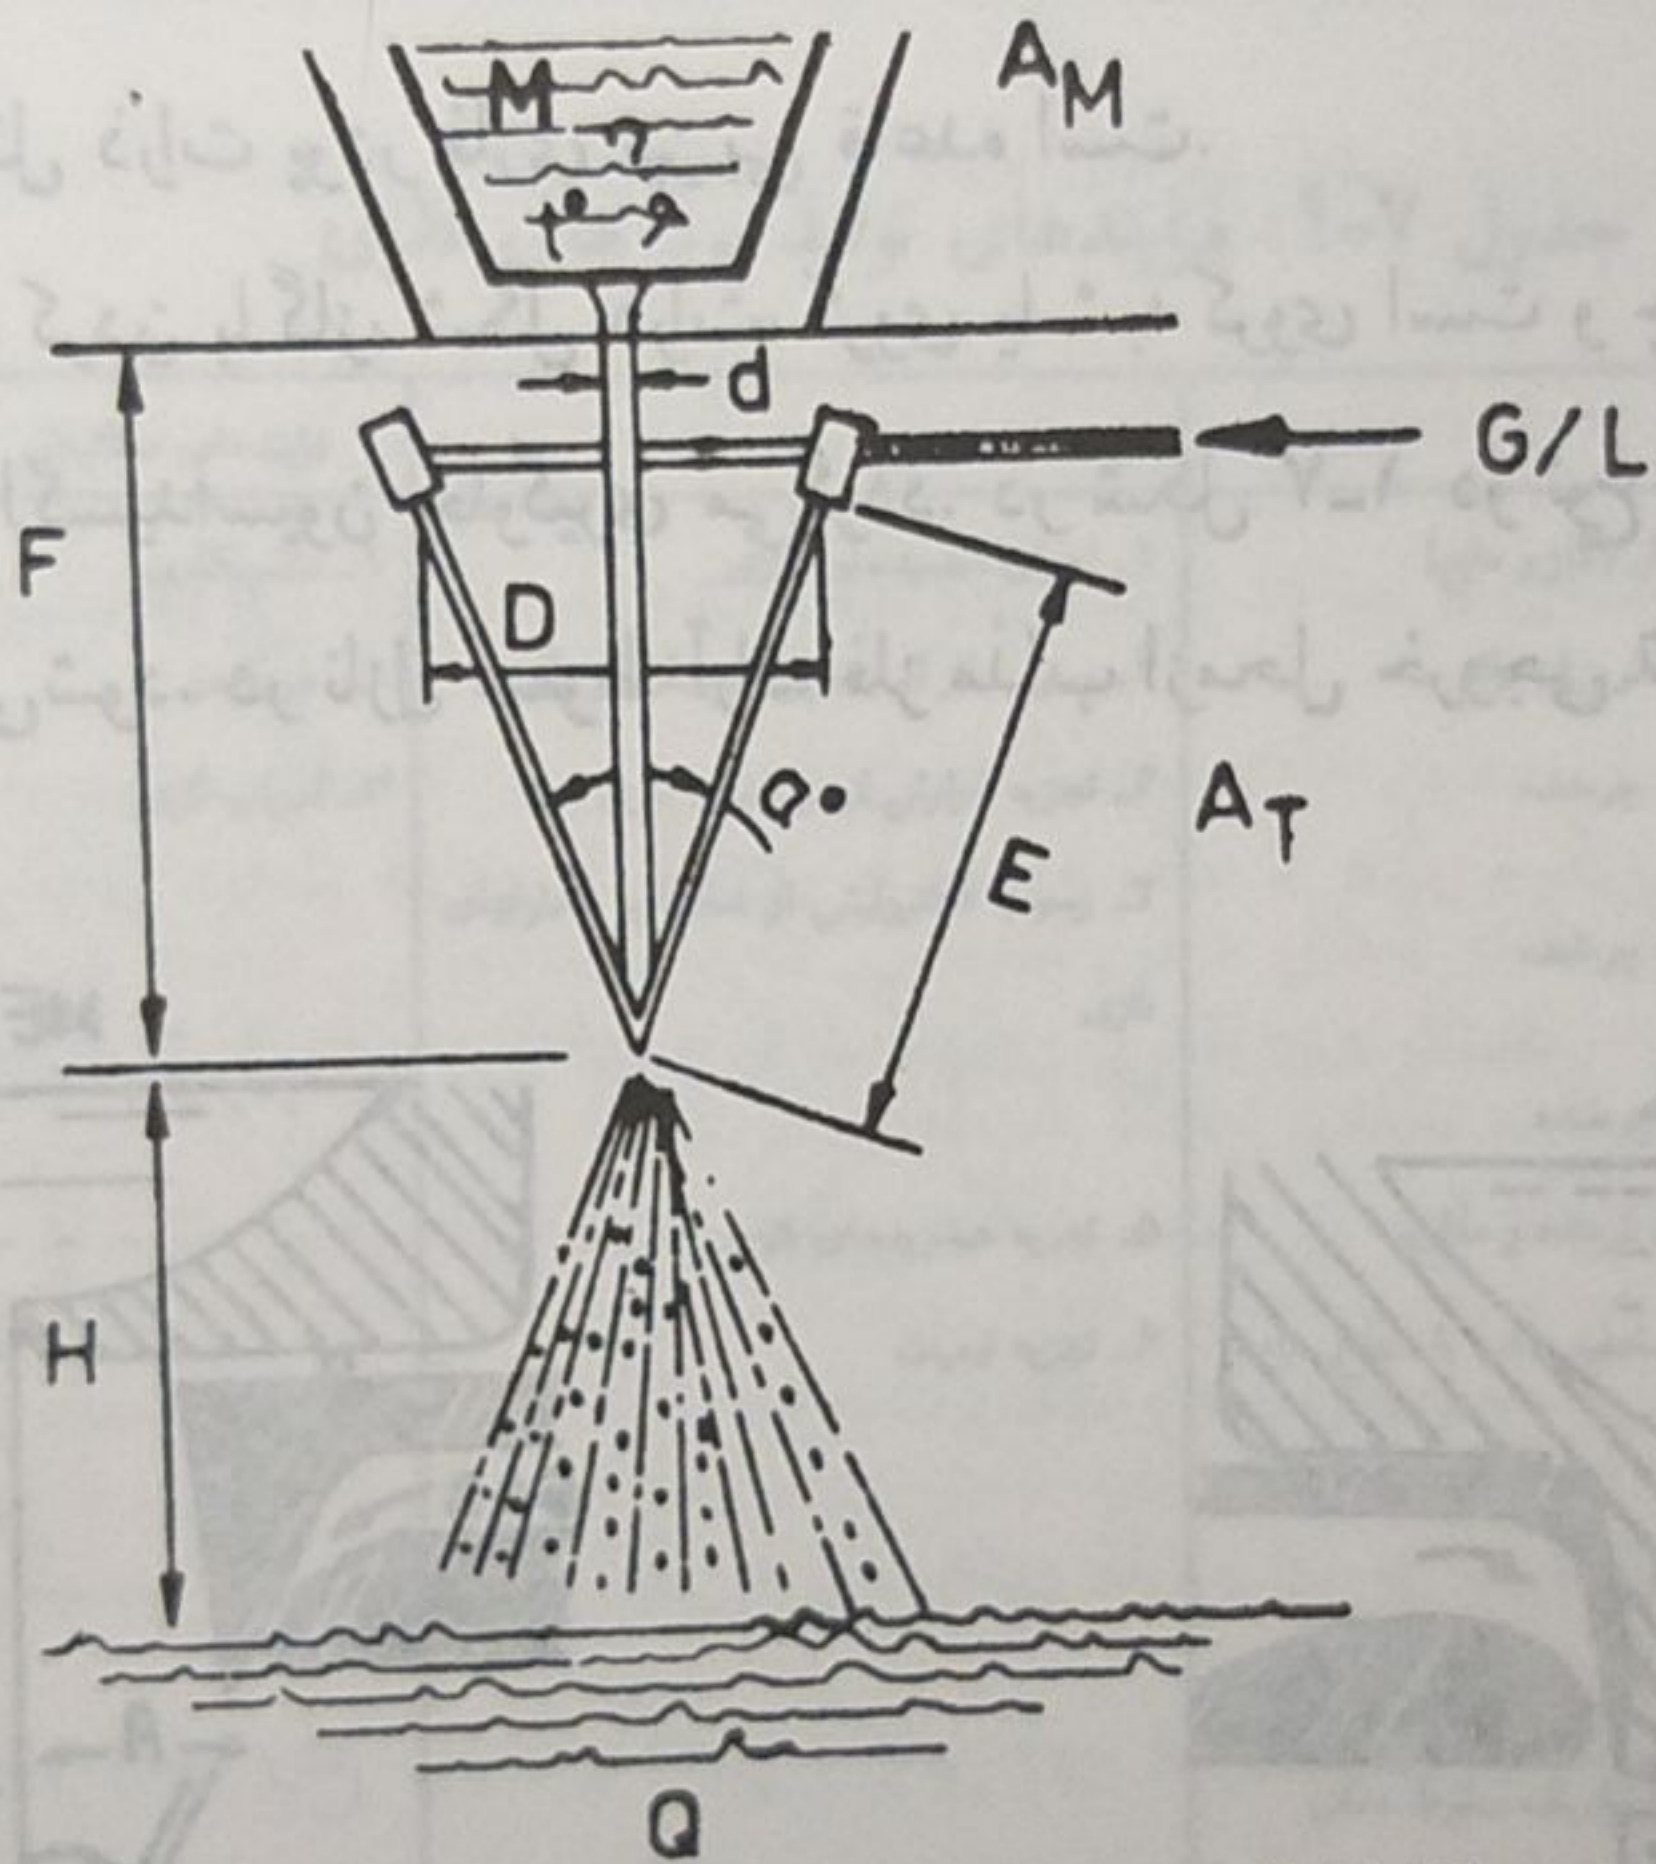


شکل ۷-۲: شماتیک فرایند اتمیزه کننده با سیال

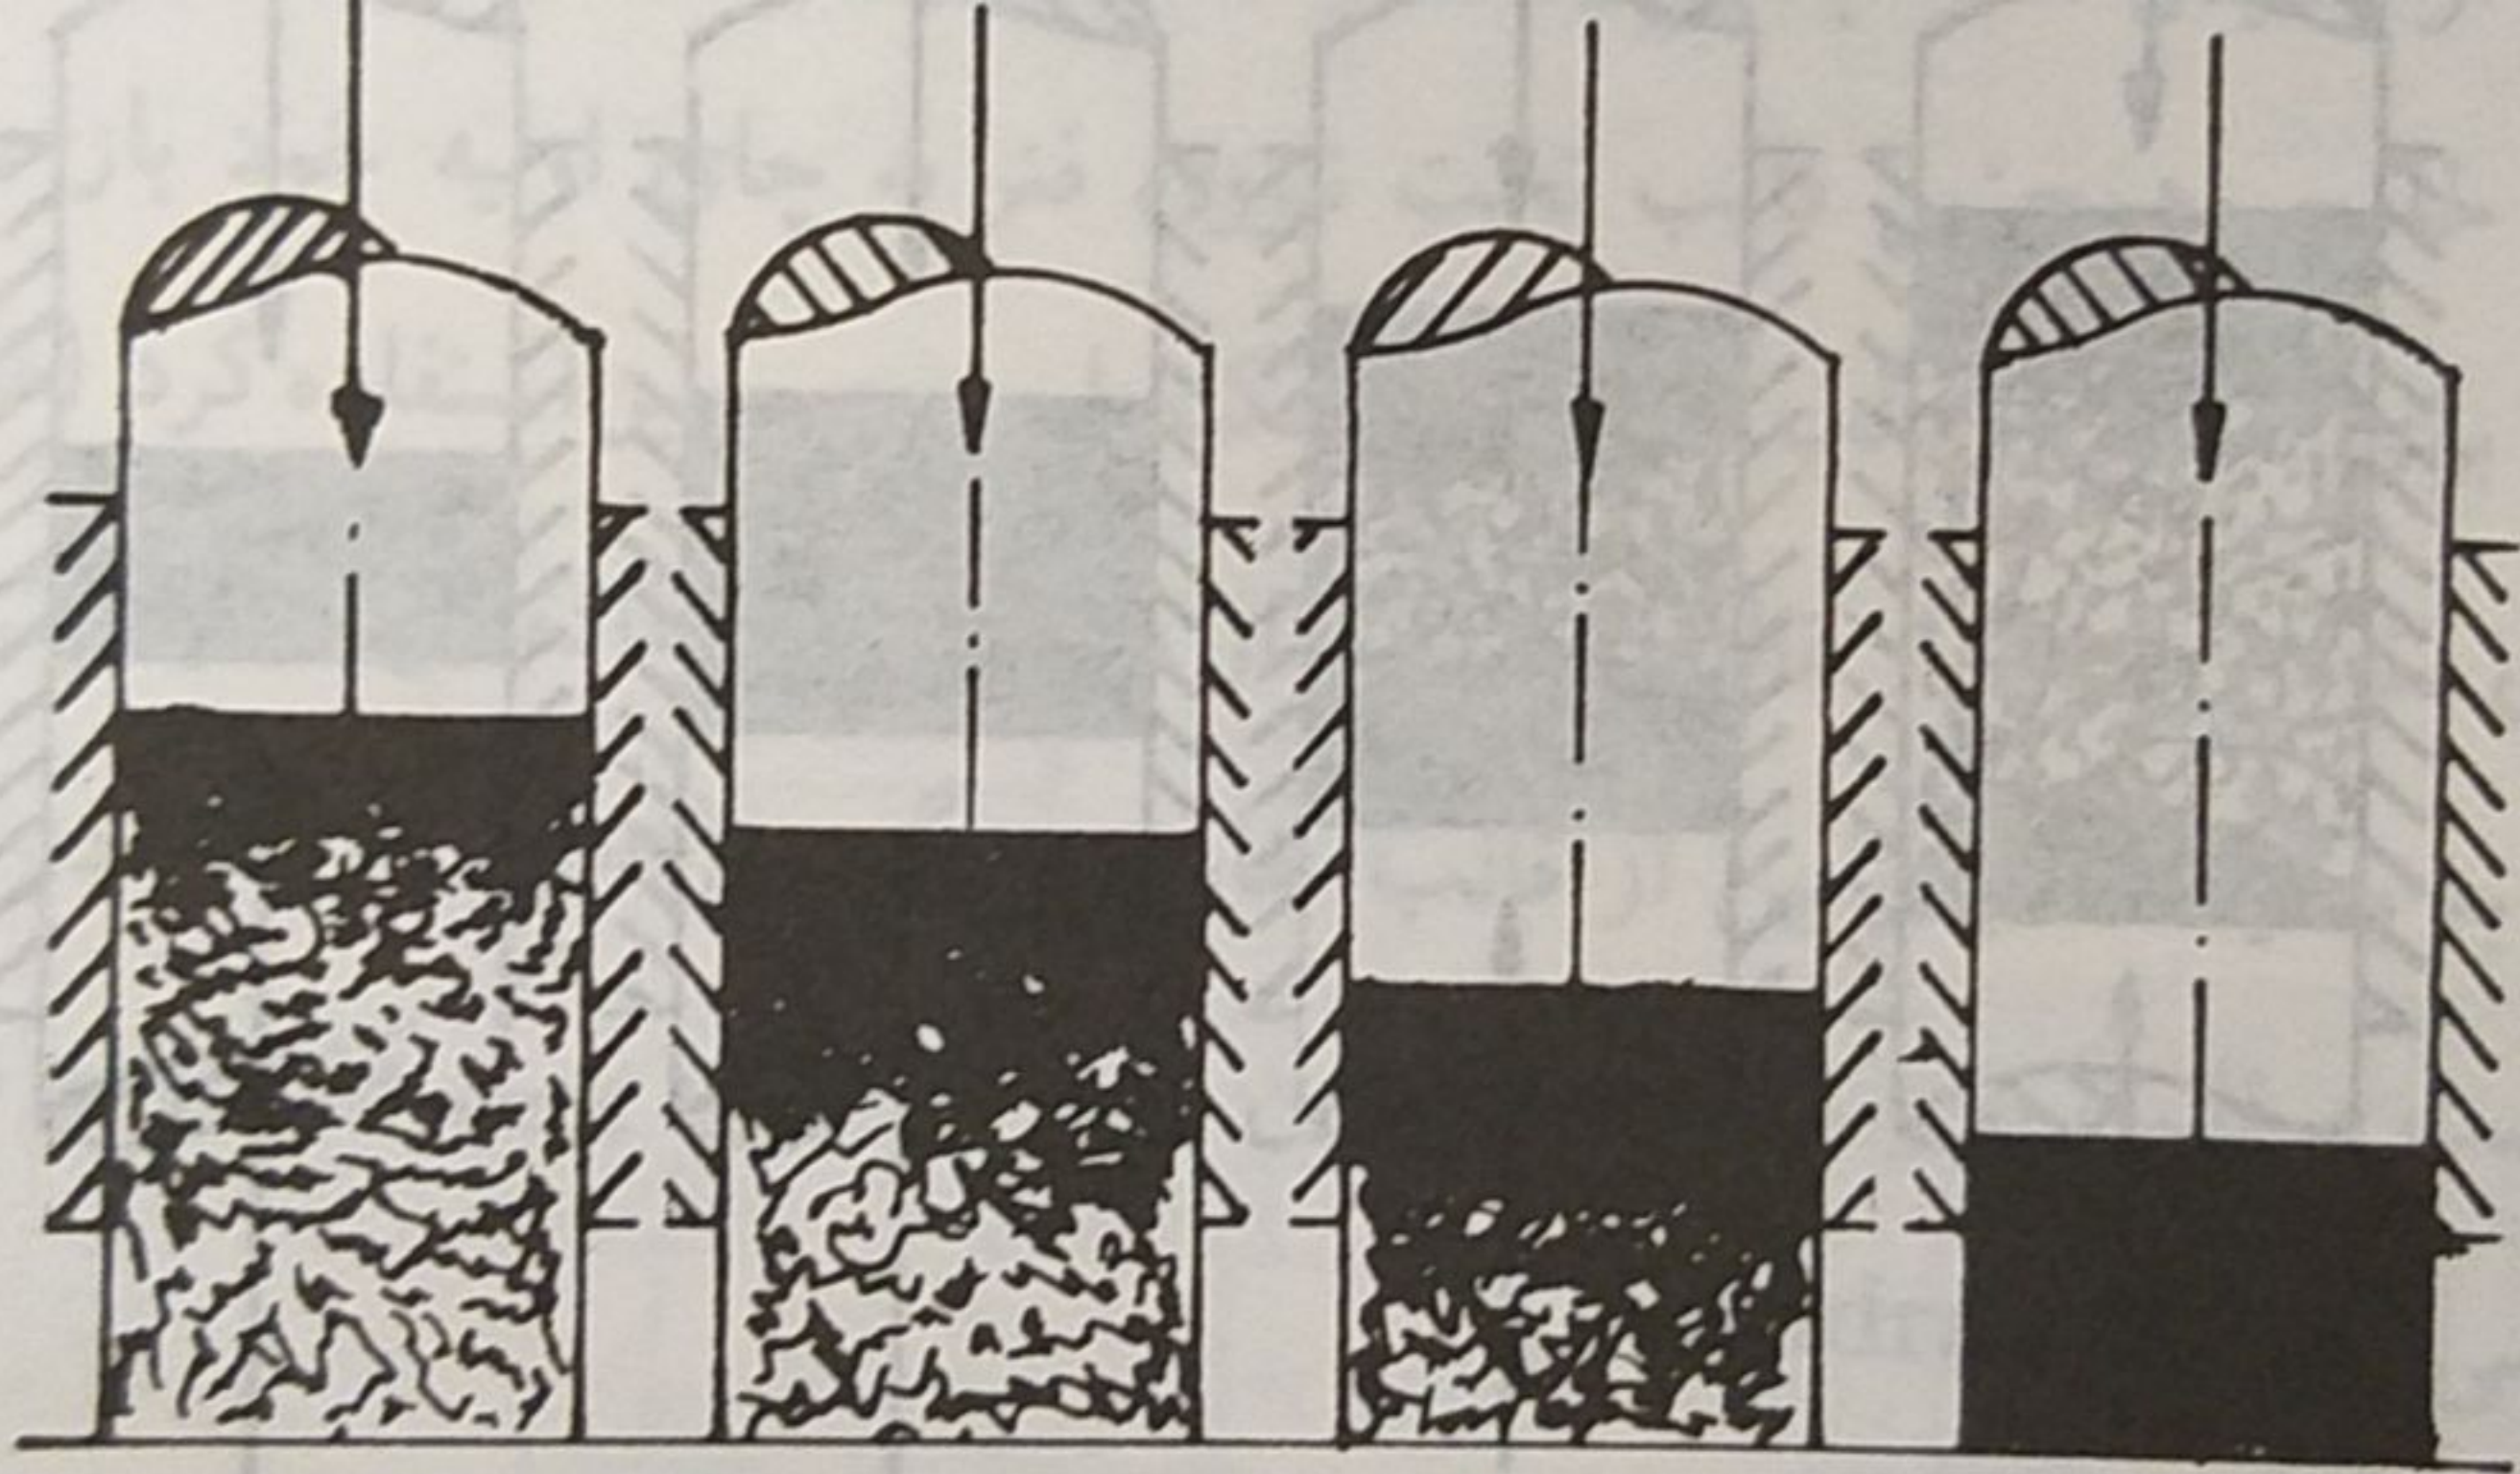


شکل ۷-۱۲: شماتیک روش فشردن یکطرفه

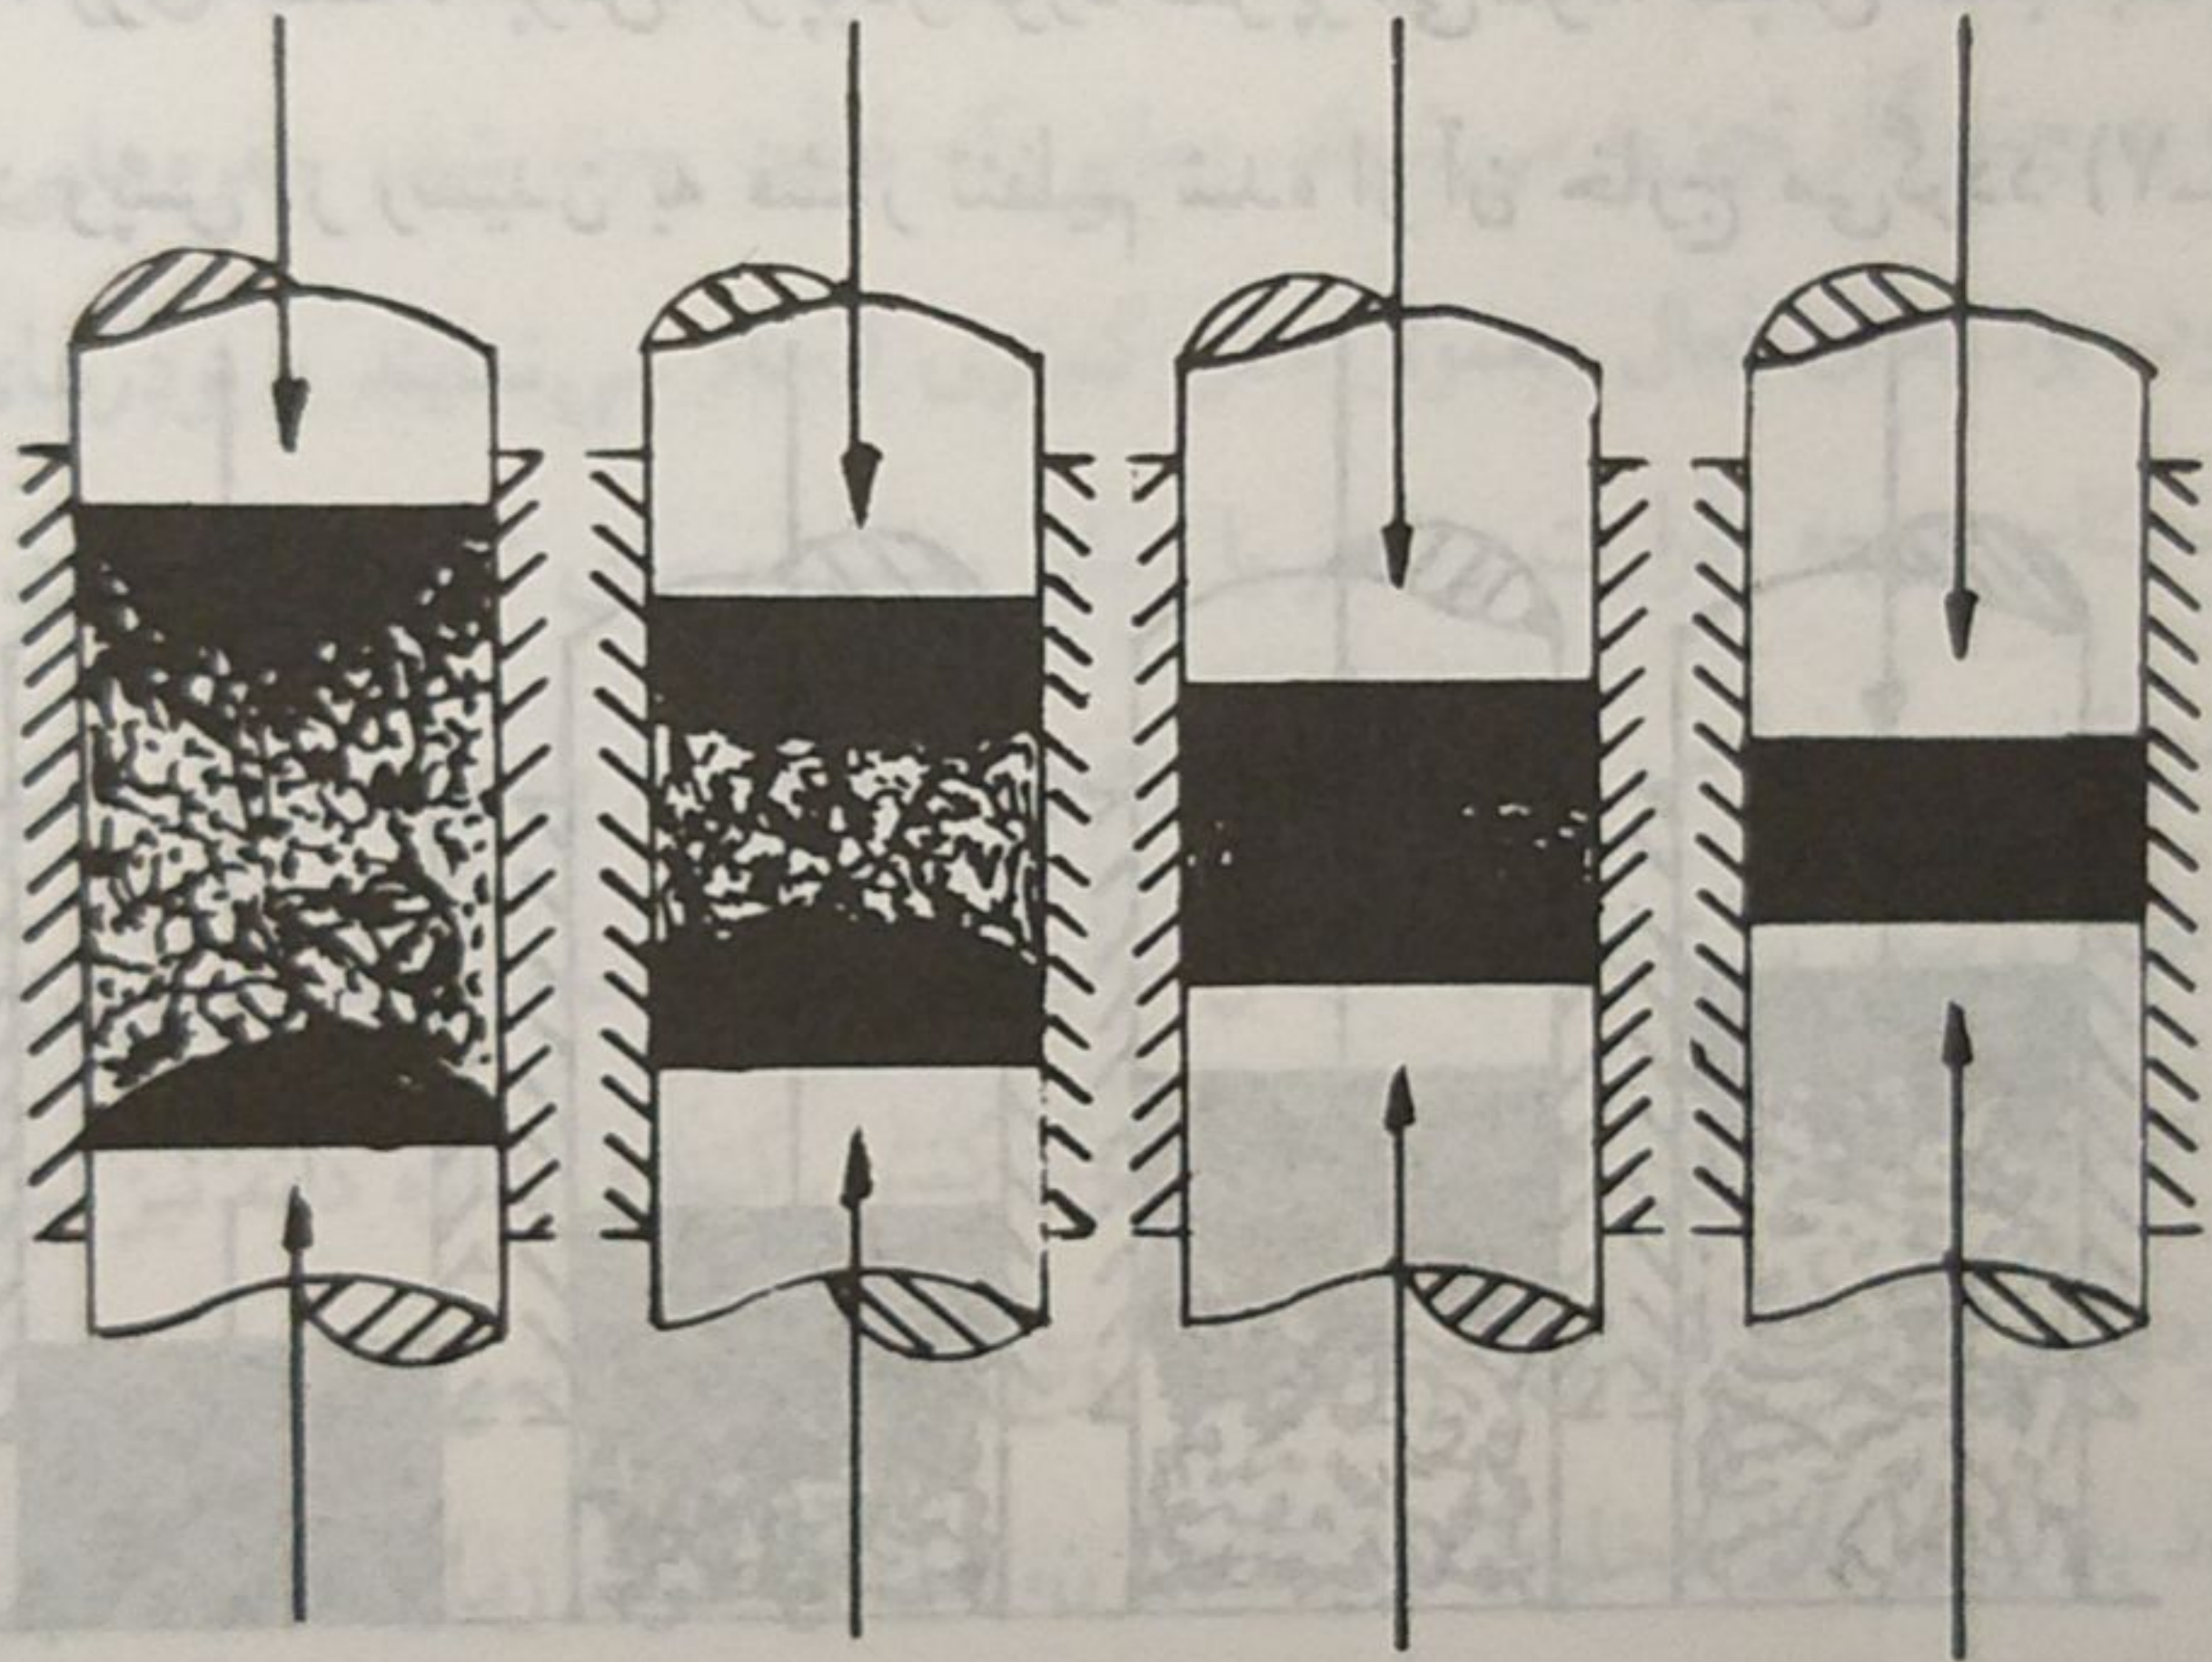


شکل ۷-۱۳: شماتیک روش فشردن دو طرفه

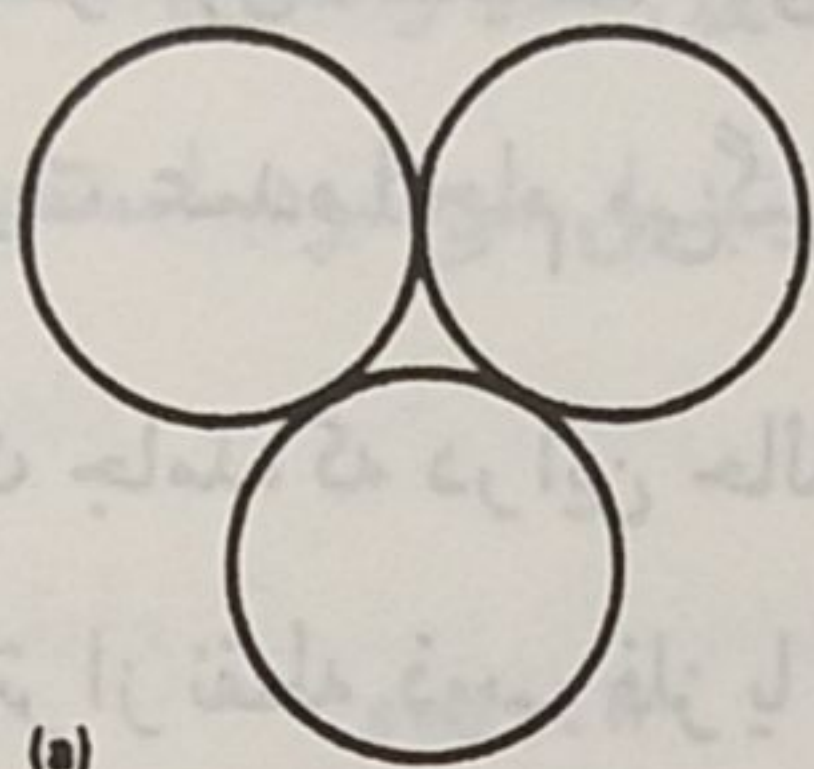


(a)

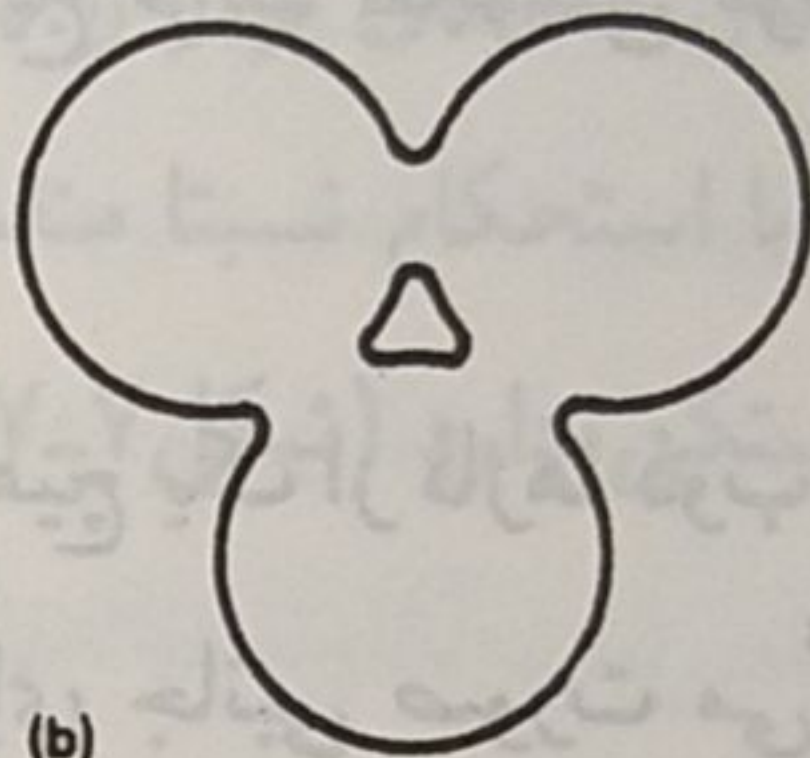

(b)

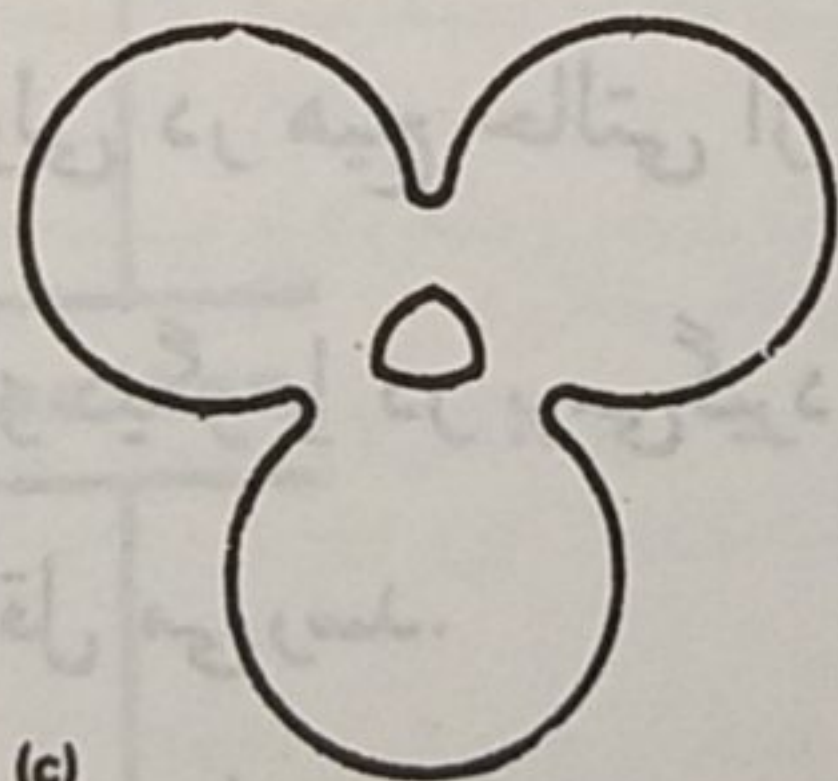


(c)

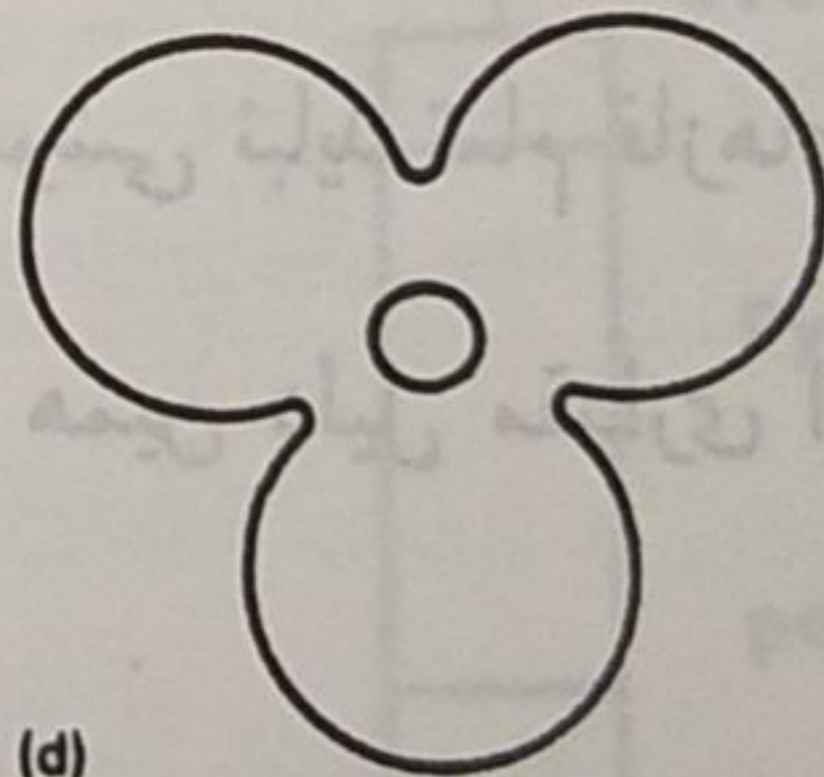


(d)


شکل ۷-۱۸: مراحل تفجوشی ذرات پودر

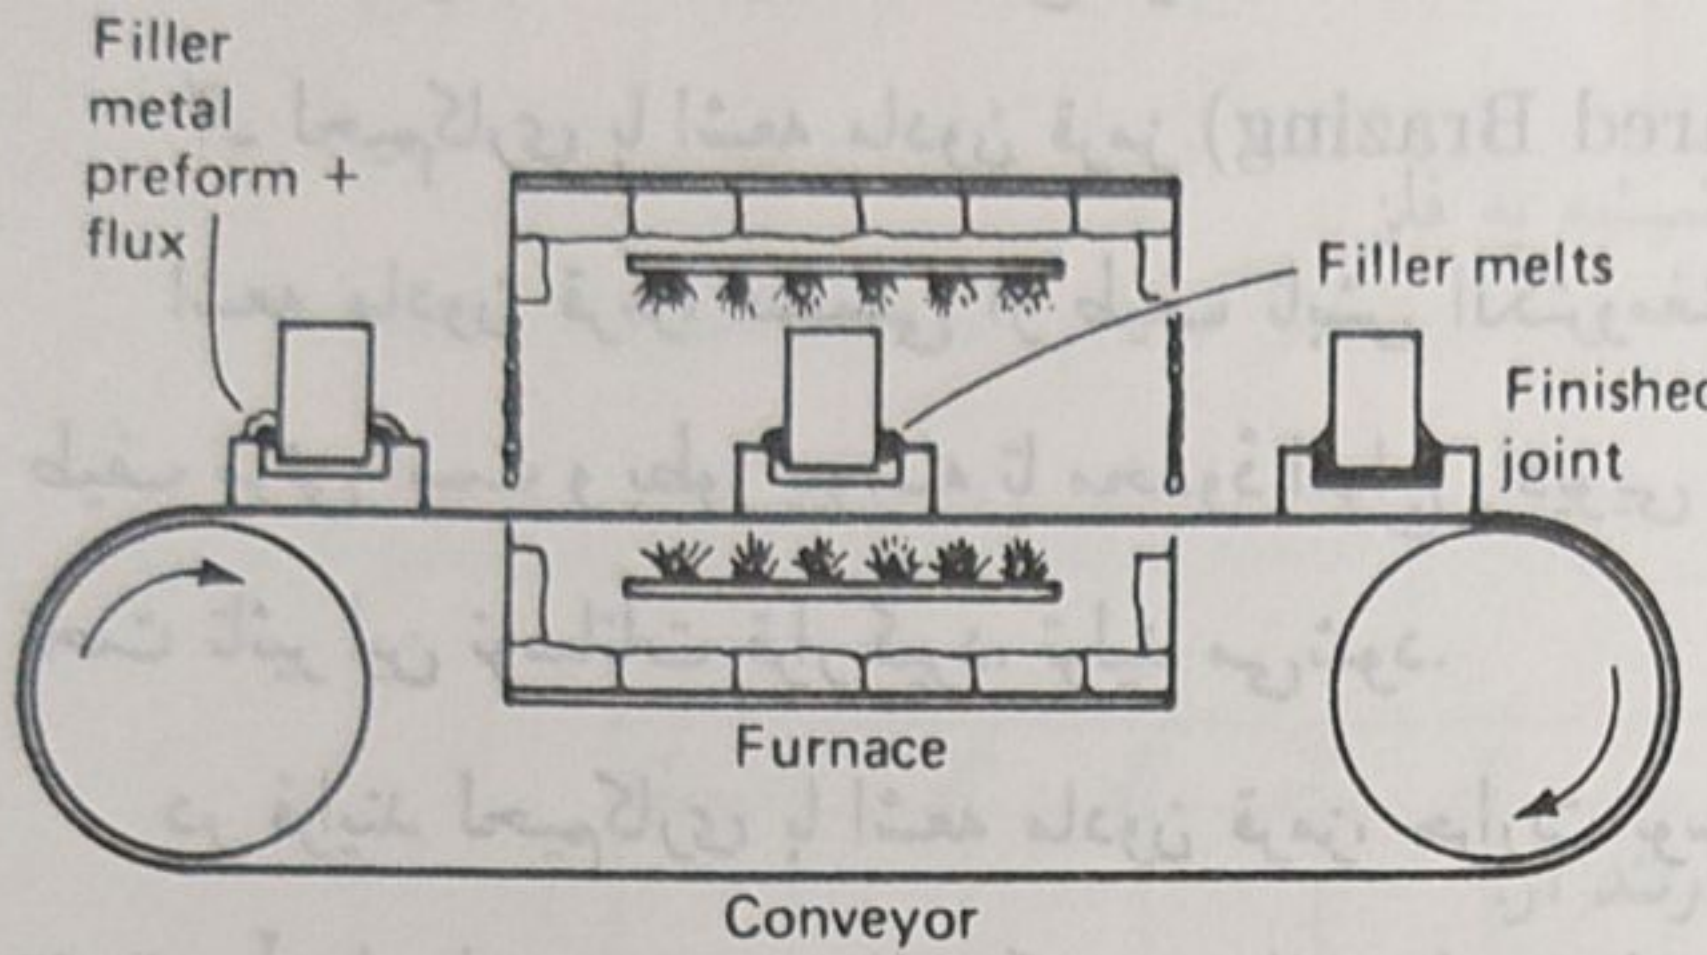


Furnace brazing or soldering (FB) (FS)

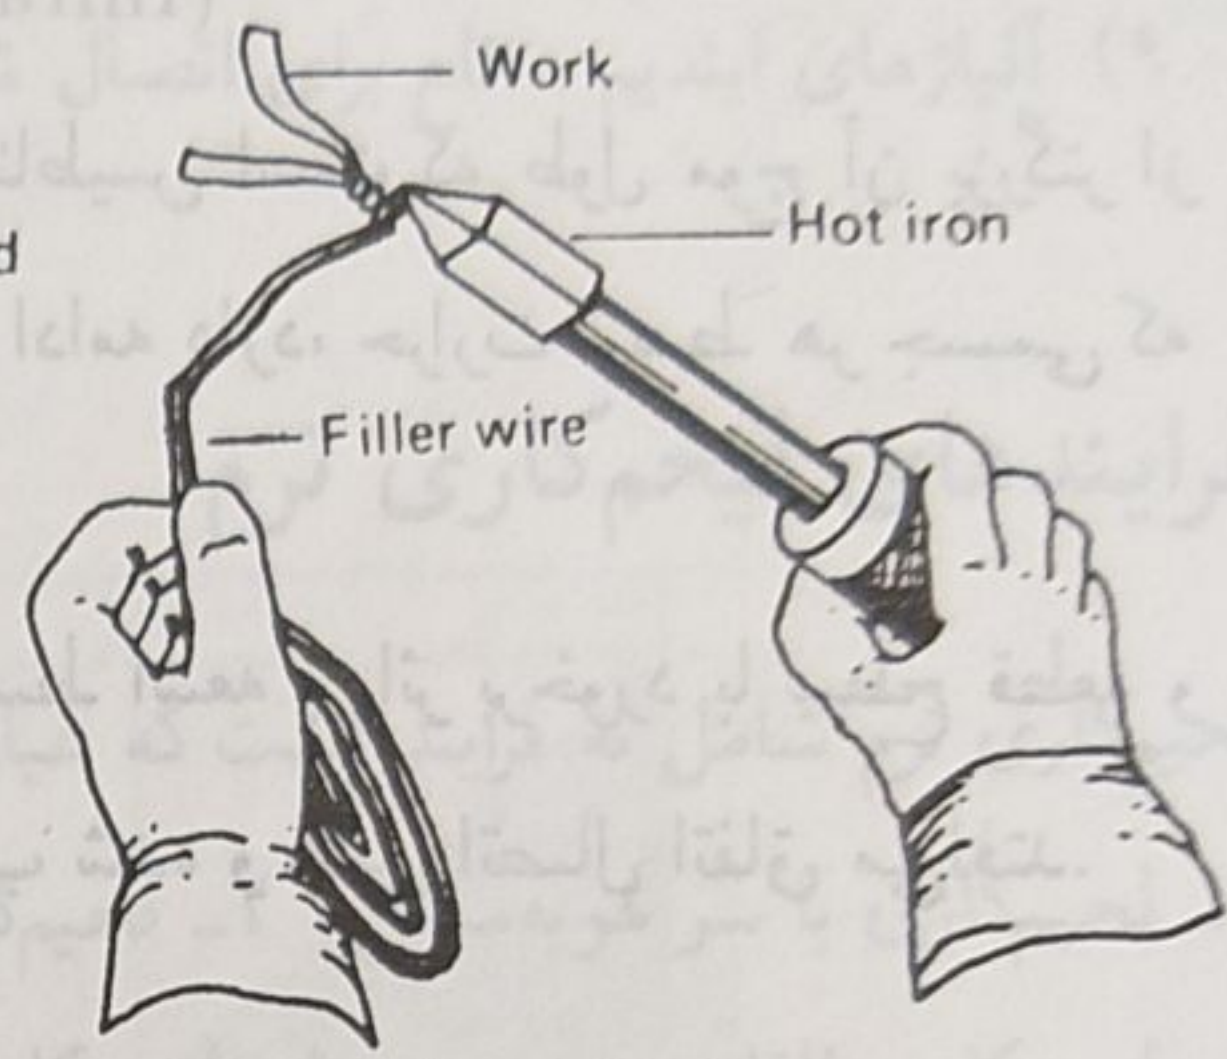

Iron soldering (INS)

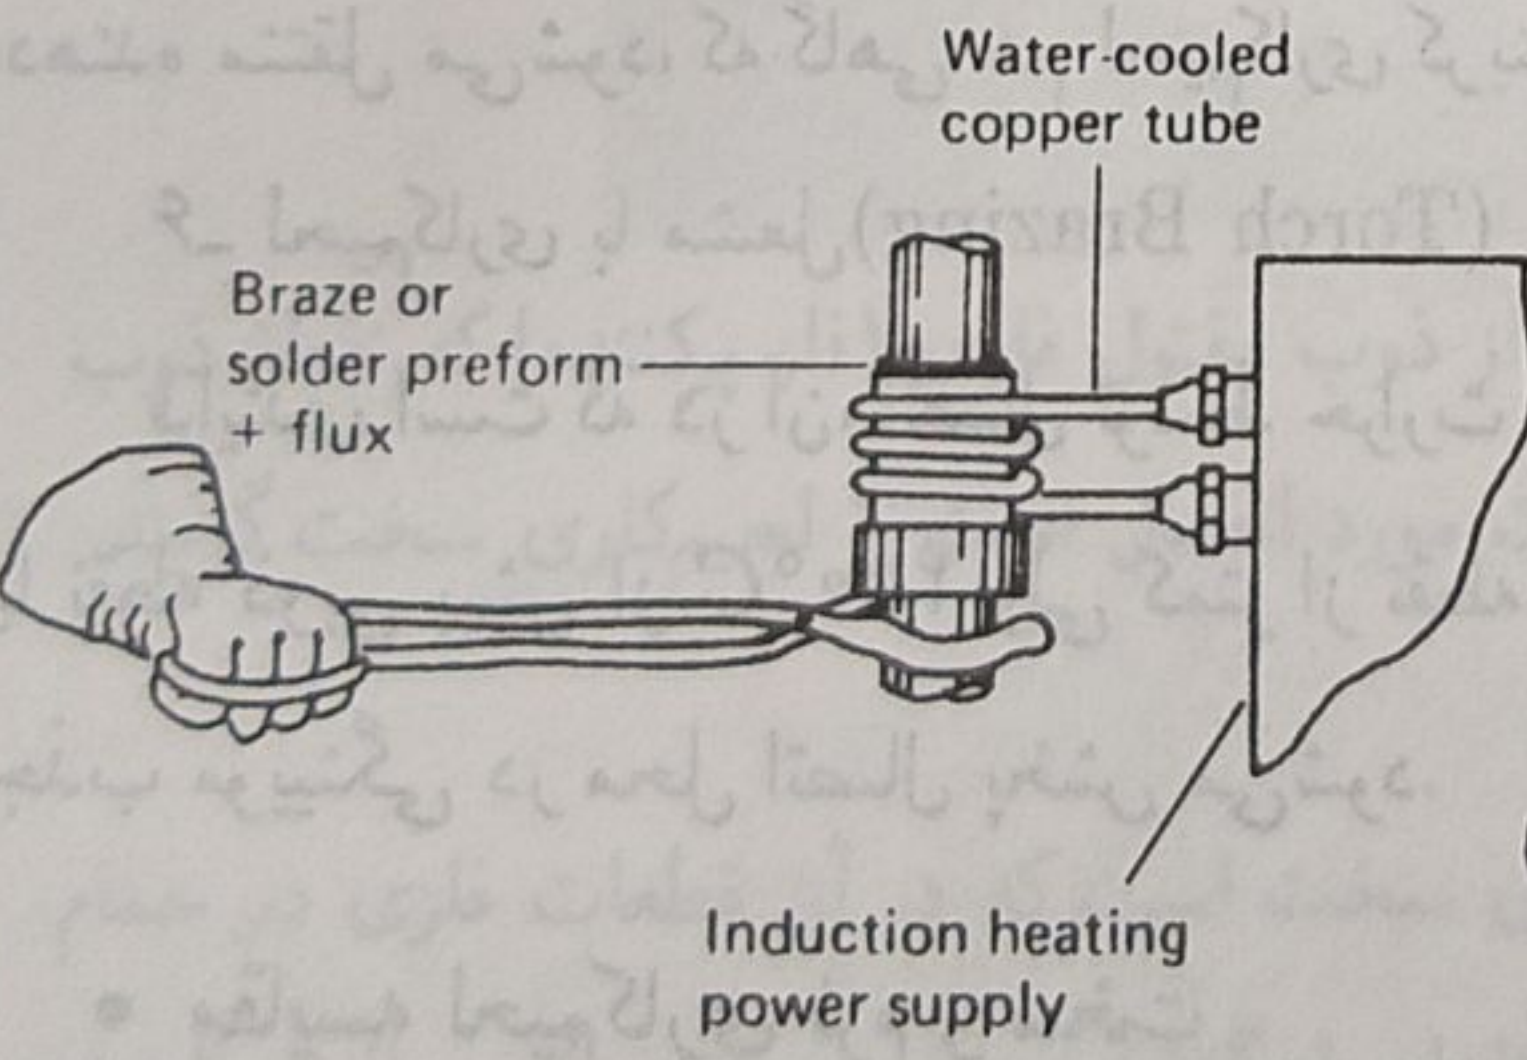


Induction brazing or soldering (IB) (IS)

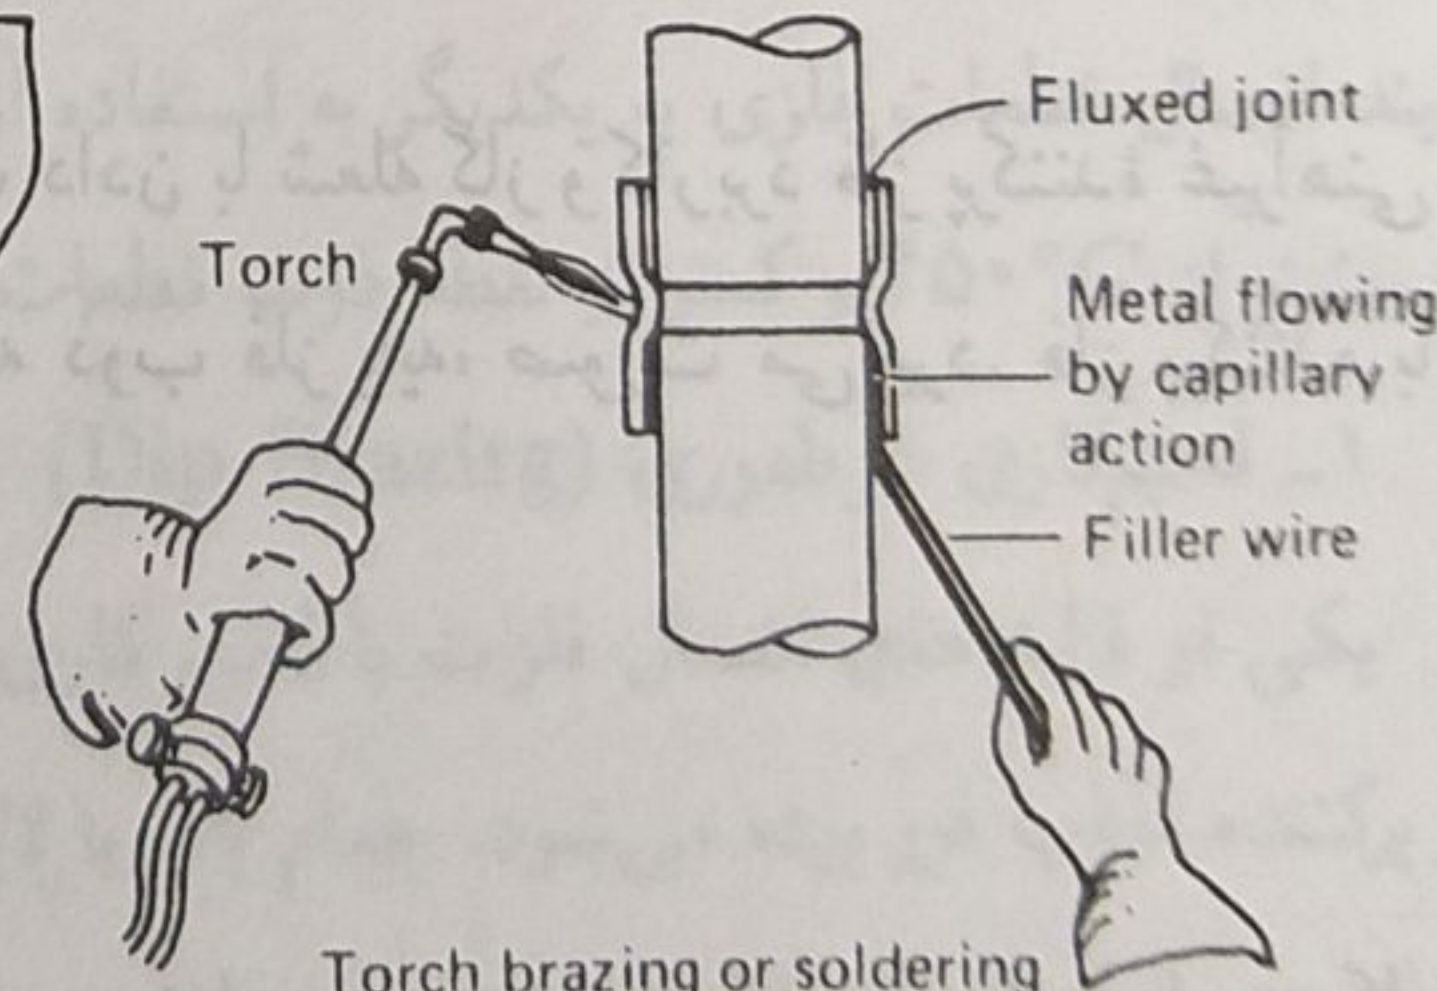

Torch brazing or soldering (TB) (S)

شکل ۴-۴: فرایندهای مختلف لحیم کاری نرم و سخت

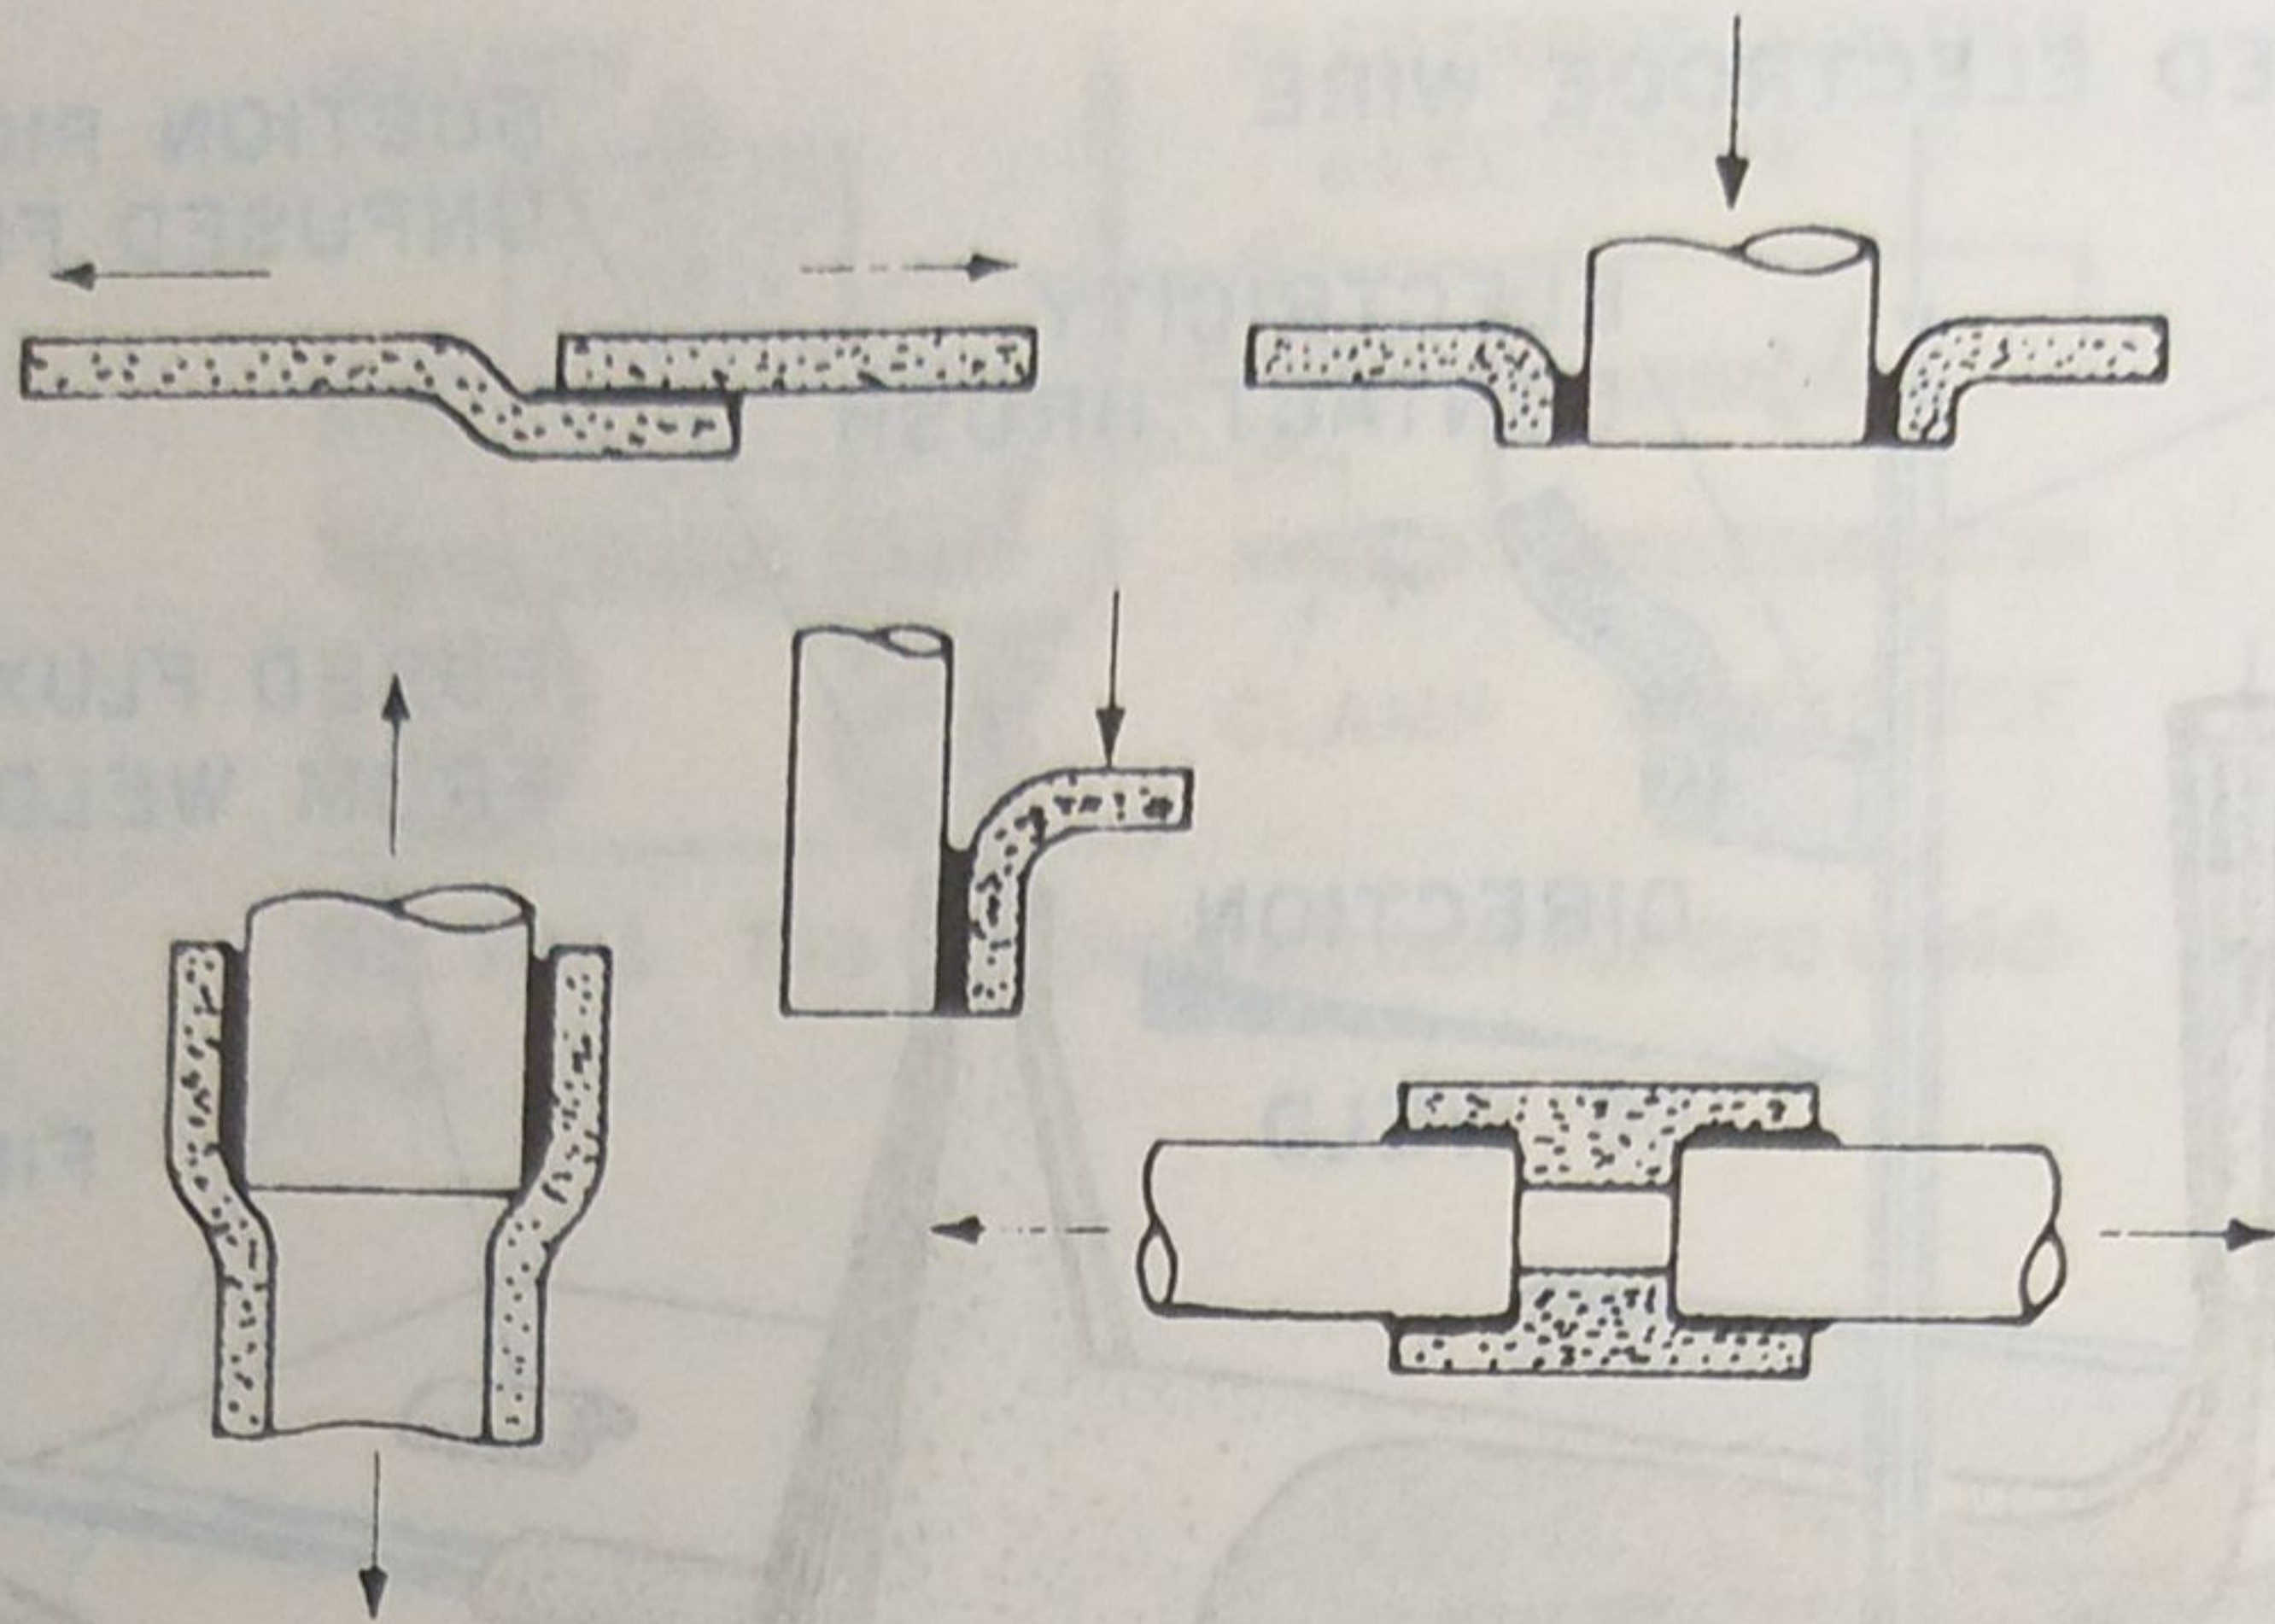

شکل ۴-۵: انواع اتصالات در لحیم کاری سخت



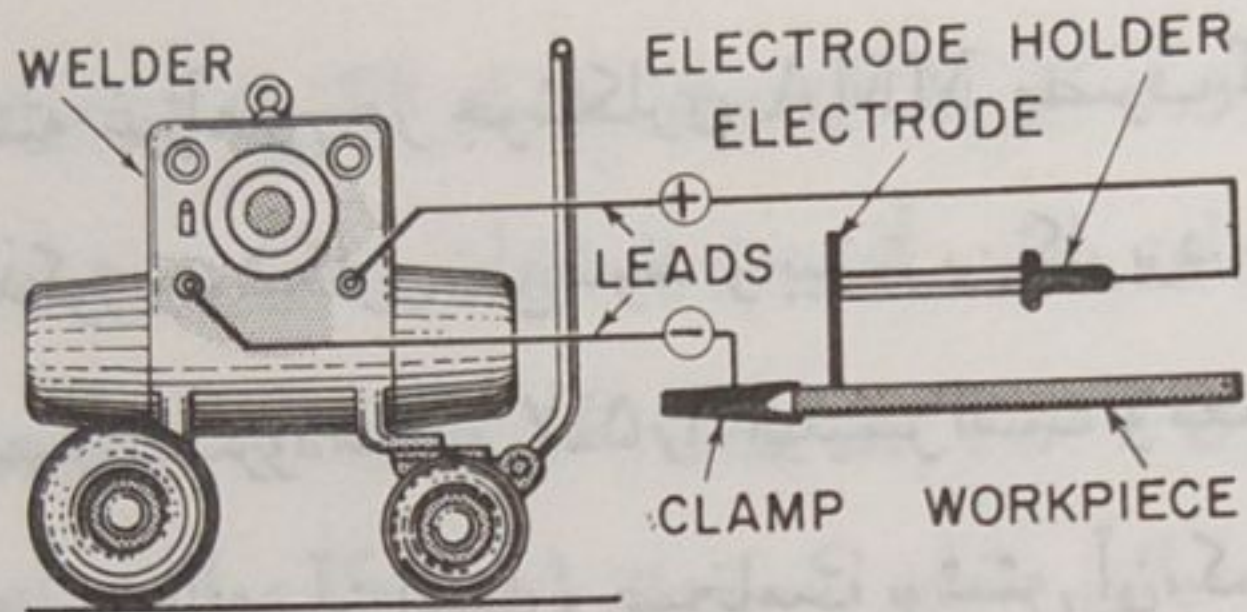




Fig. 74-3 The welding circuit for arc welding.

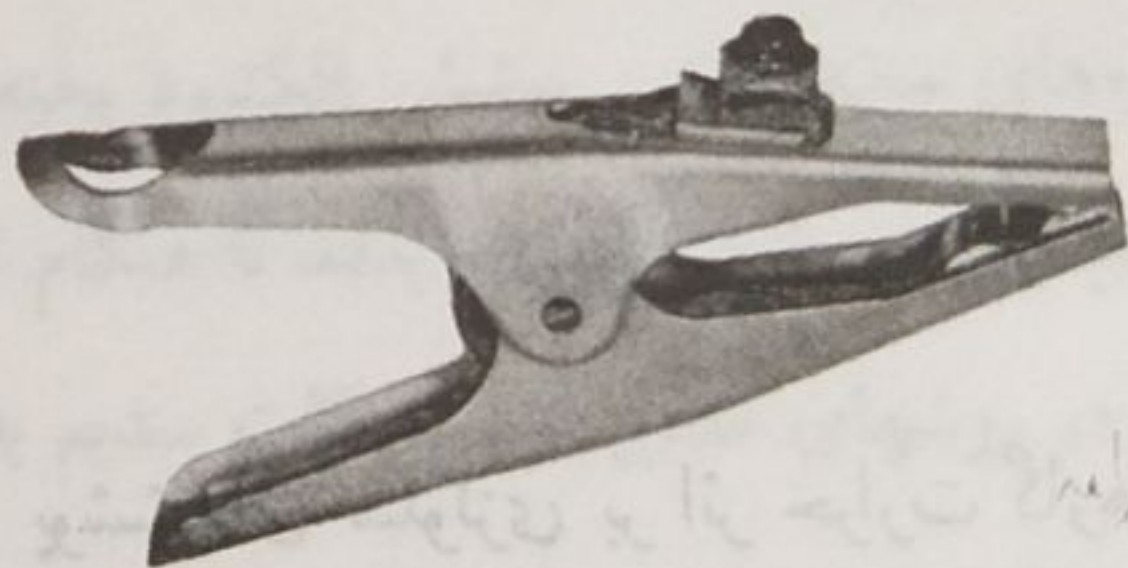


شکل ۴-۷: برخی تجهیزات مورد استفاده در جوشکاری قوس با الکتروود دستی

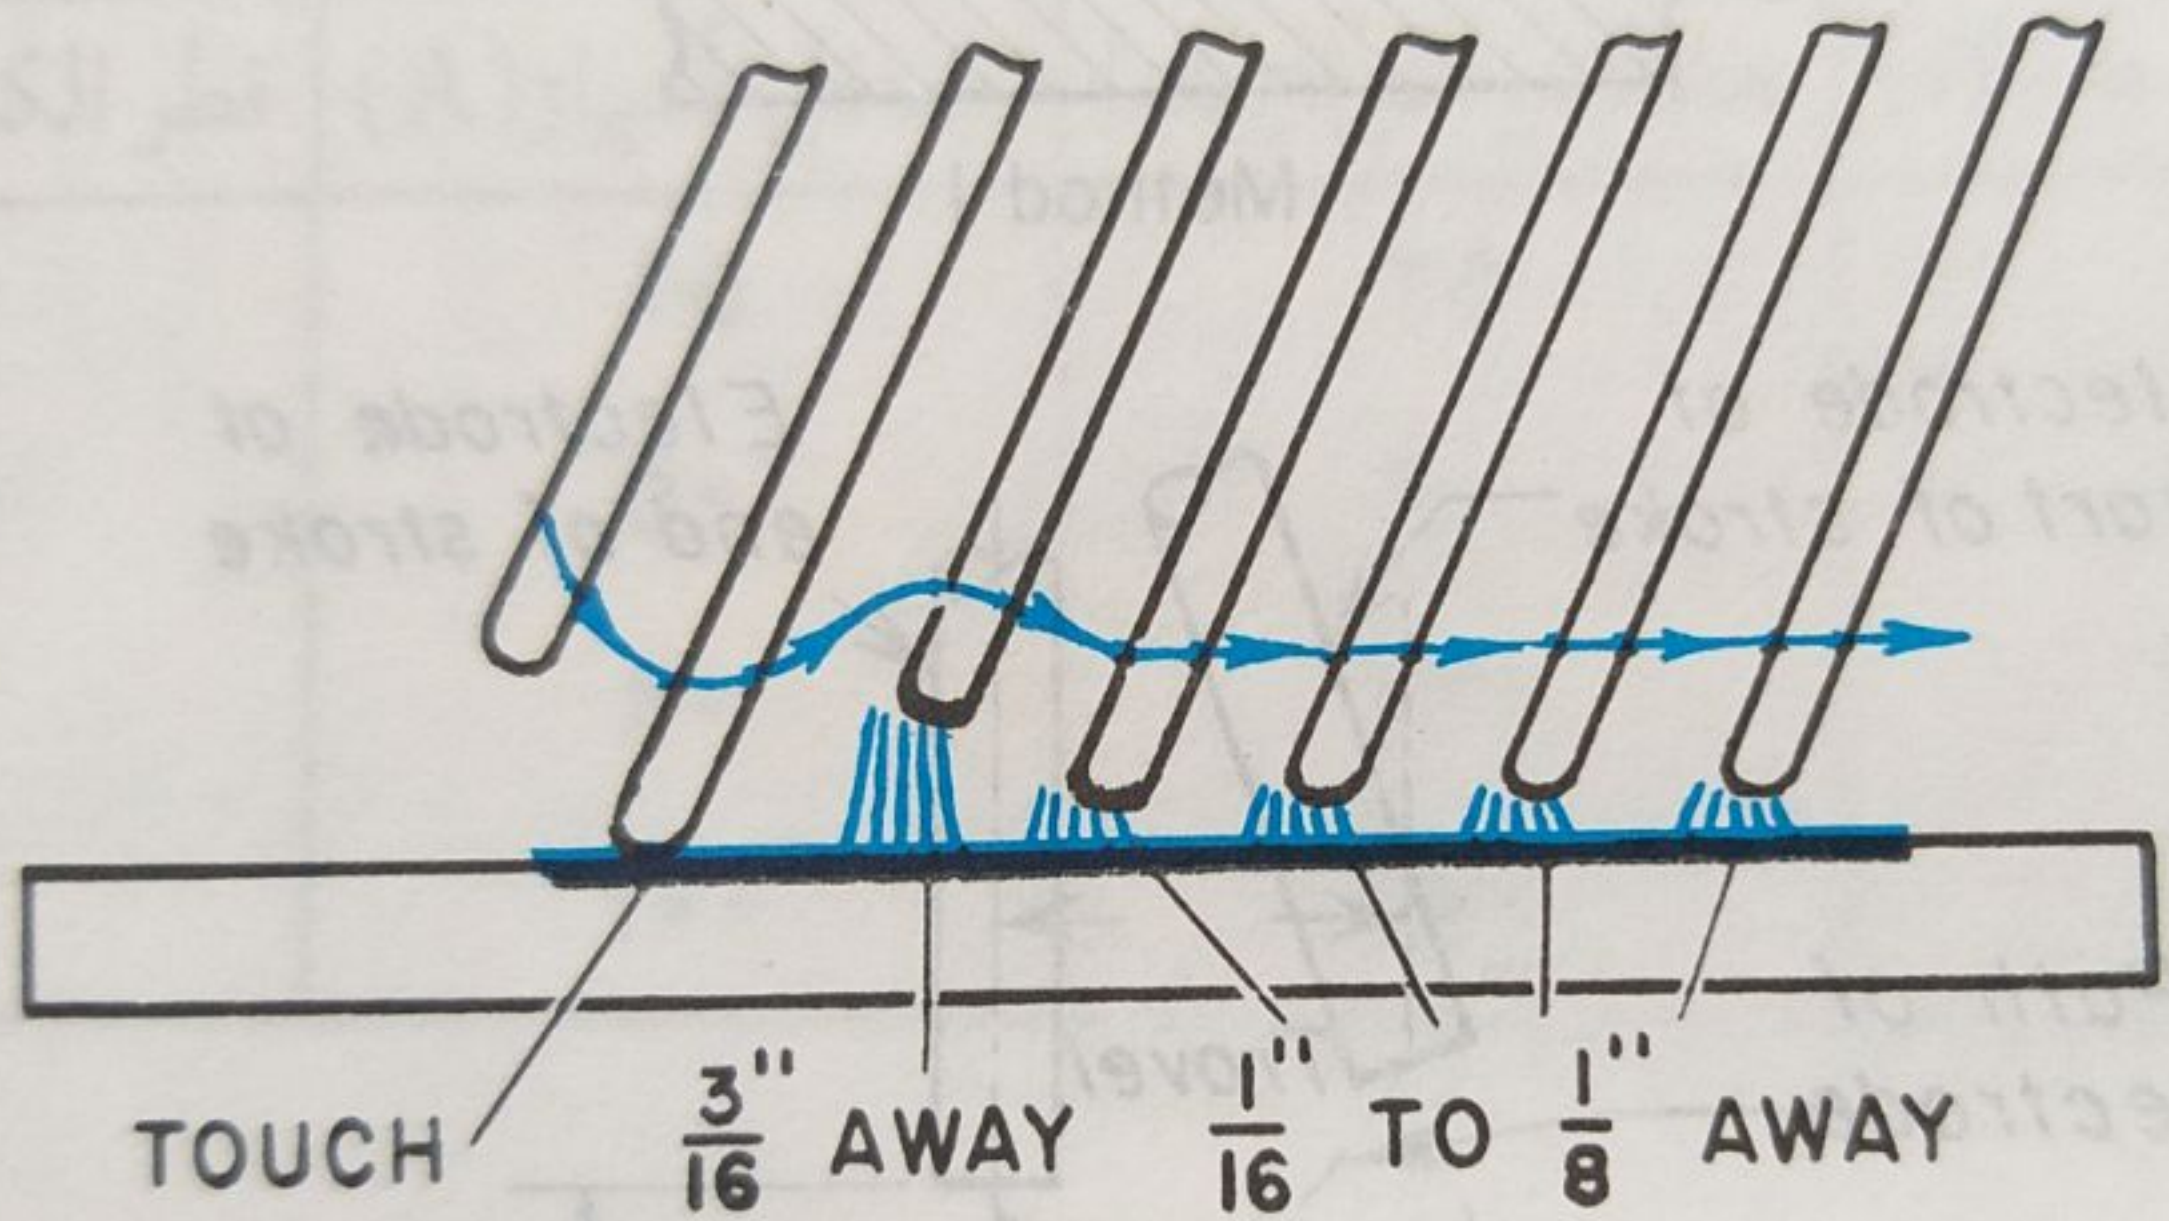

شکل ۴-۸: ایجاد قوس با استفاده از روش ضربه زدن

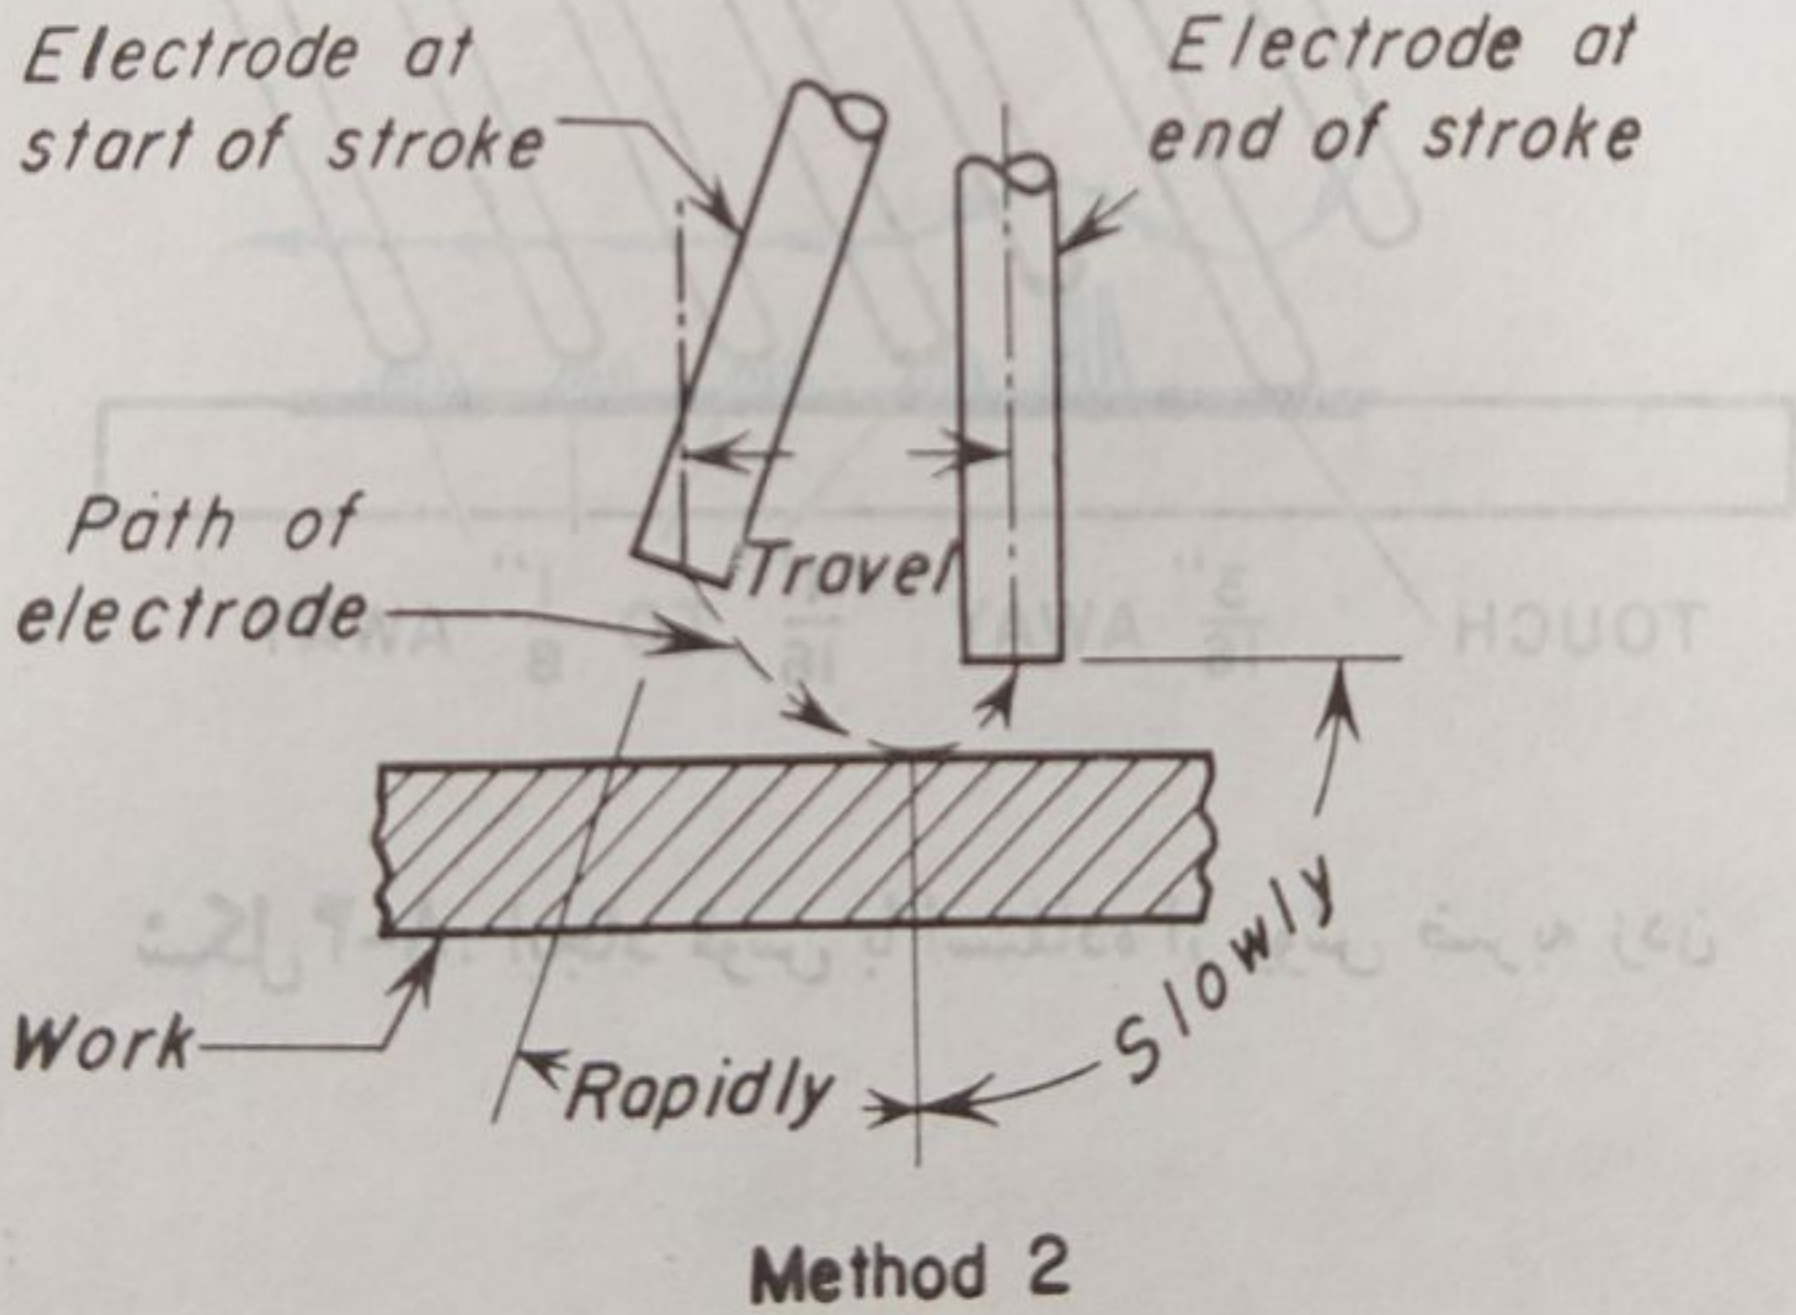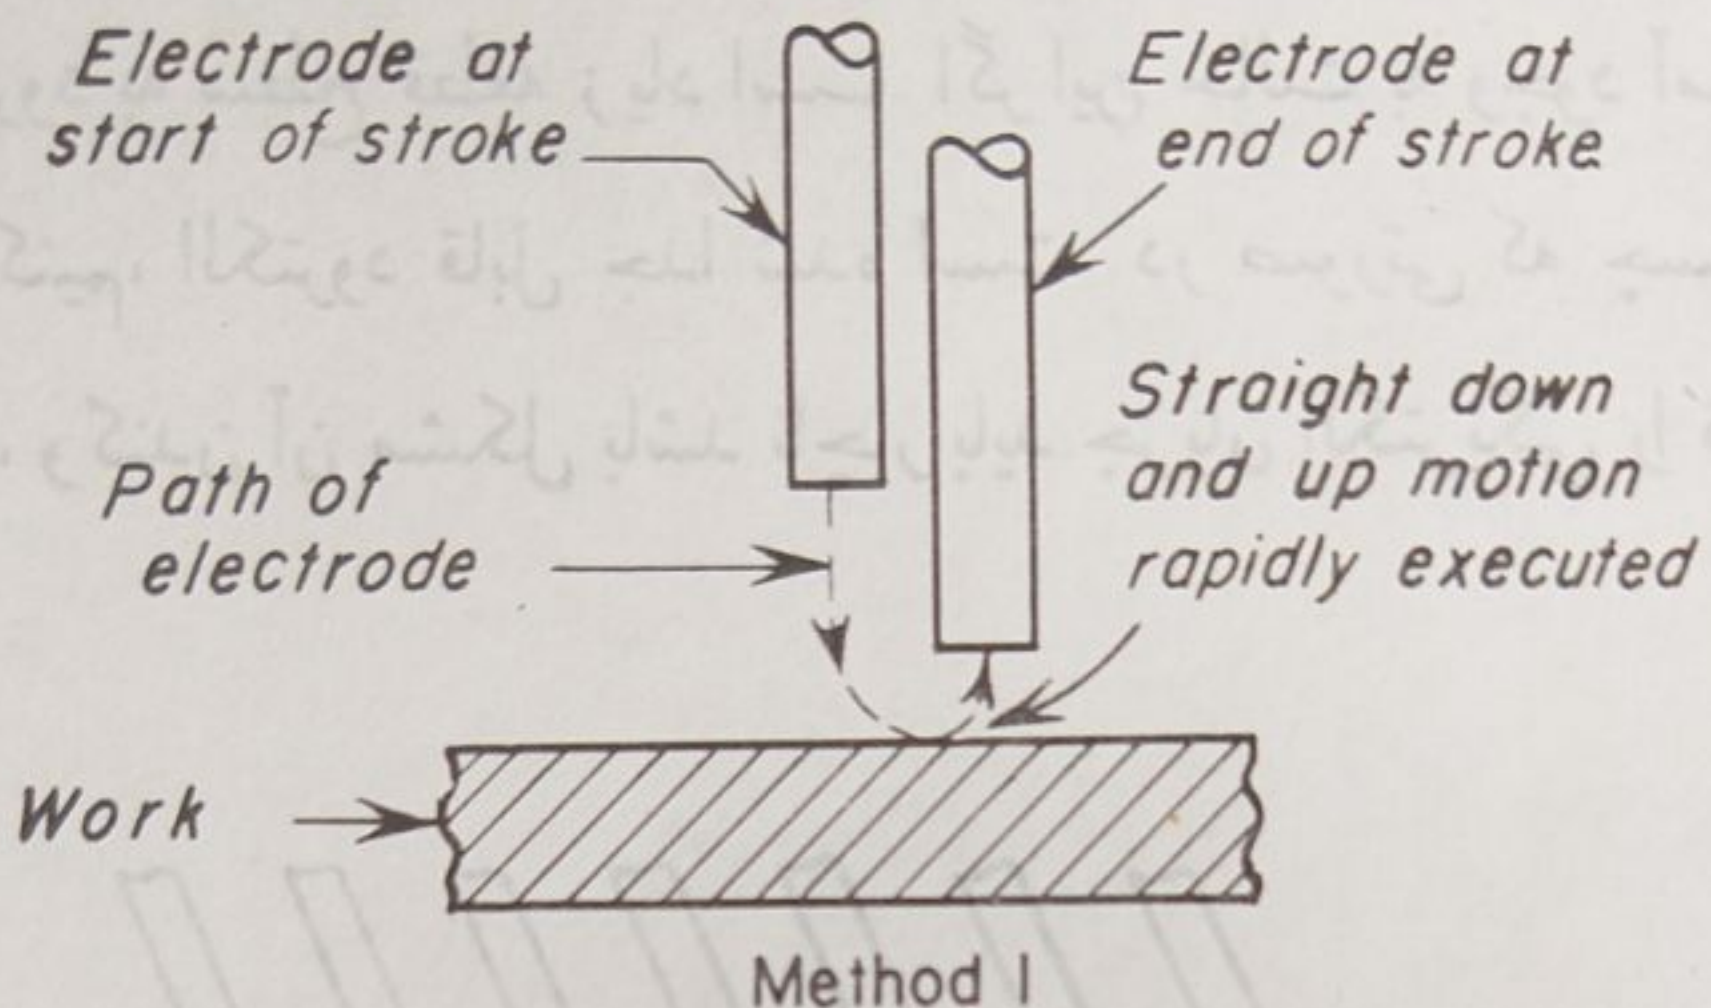


شکل ۴-۹: دو روش ایجاد قوس

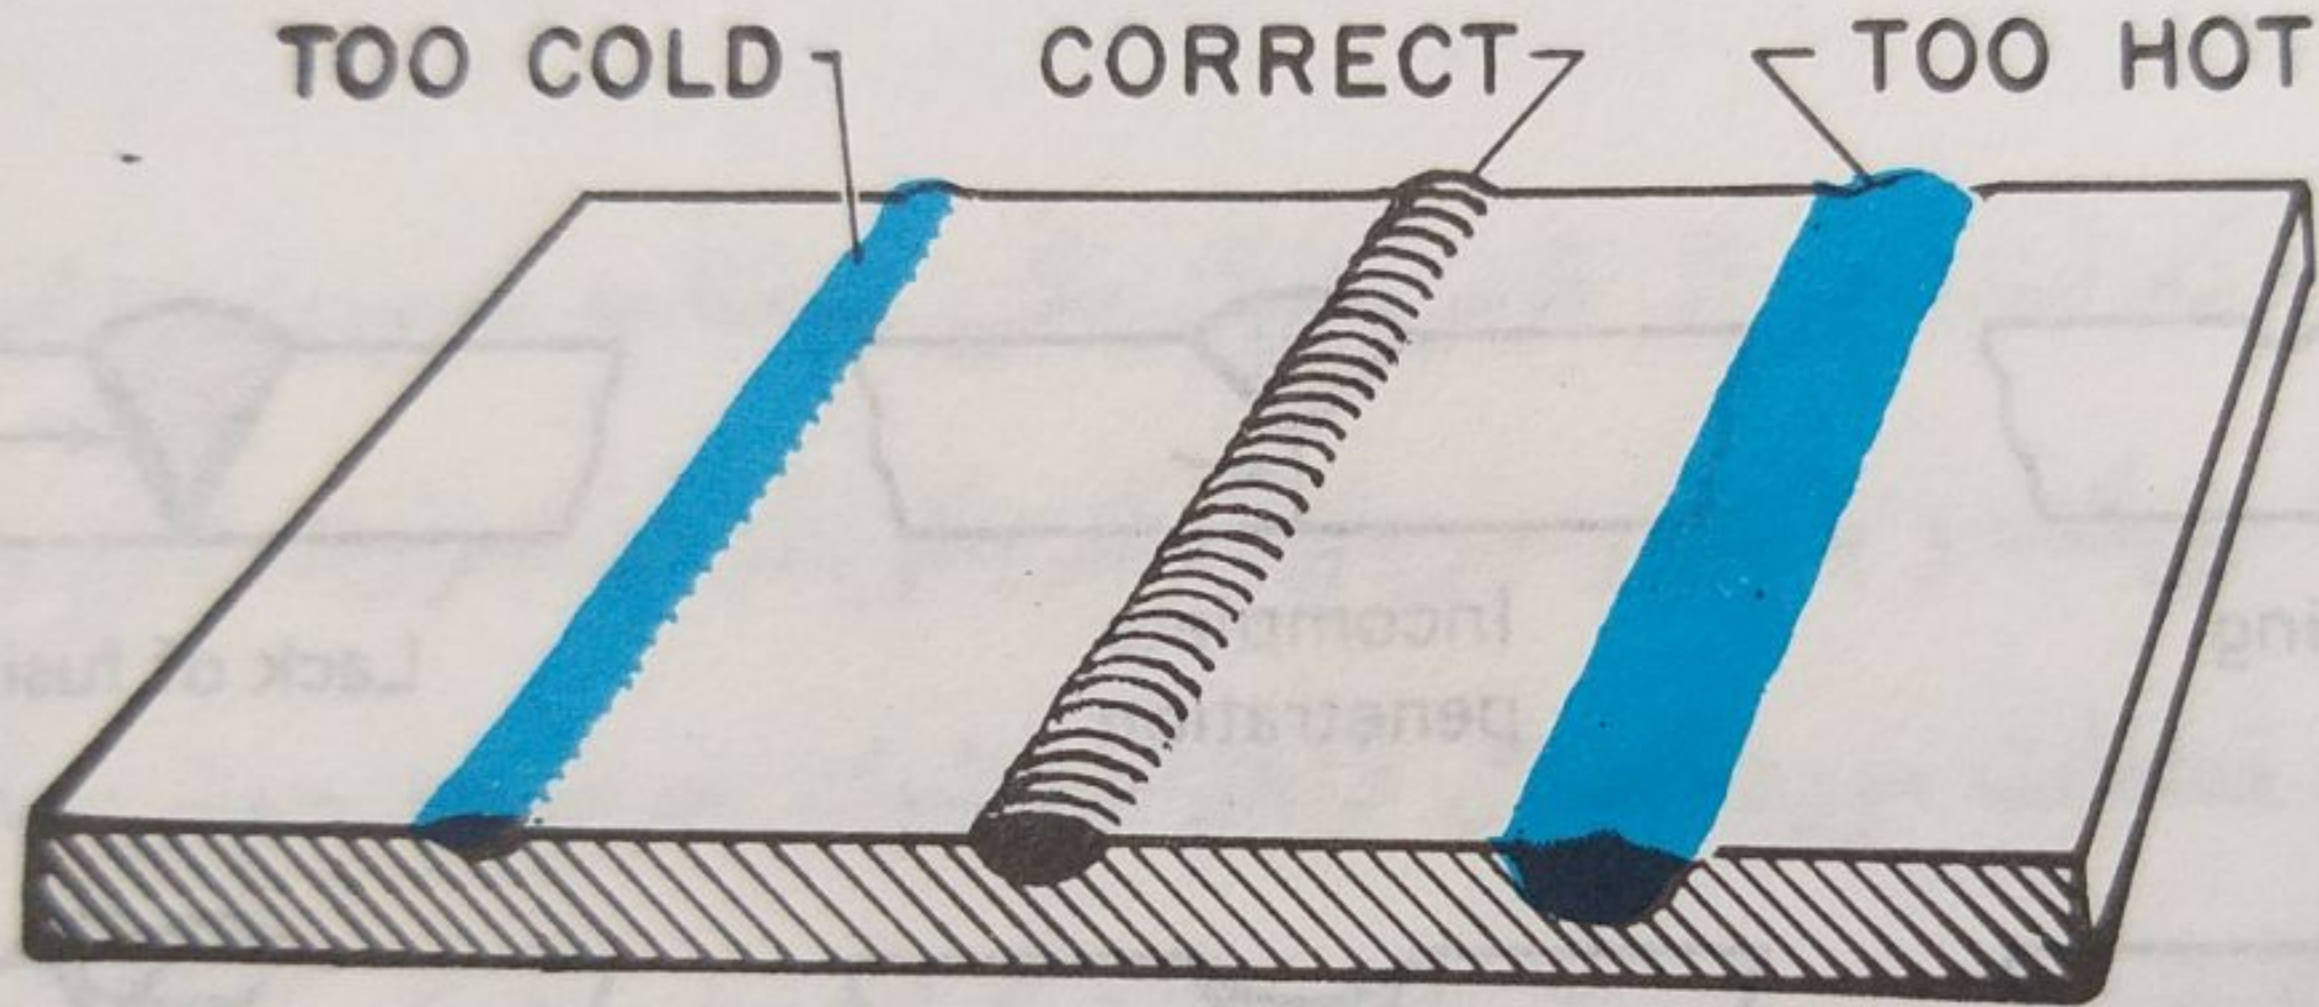

شکل ۴-۱۰: تاثیر سرعت جوشکاری بر ناحیه اتصال



Undercutting

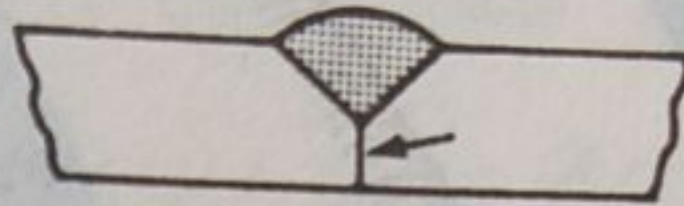

Incomplete penetration



Lack of fusion



Excess convexity



Excess concavity



Over welding



Slag inclusions




Burn-through




Excess root opening


شکل ۴-۱۱: شکل تعدادی از نواقص در جوشکاری MMA

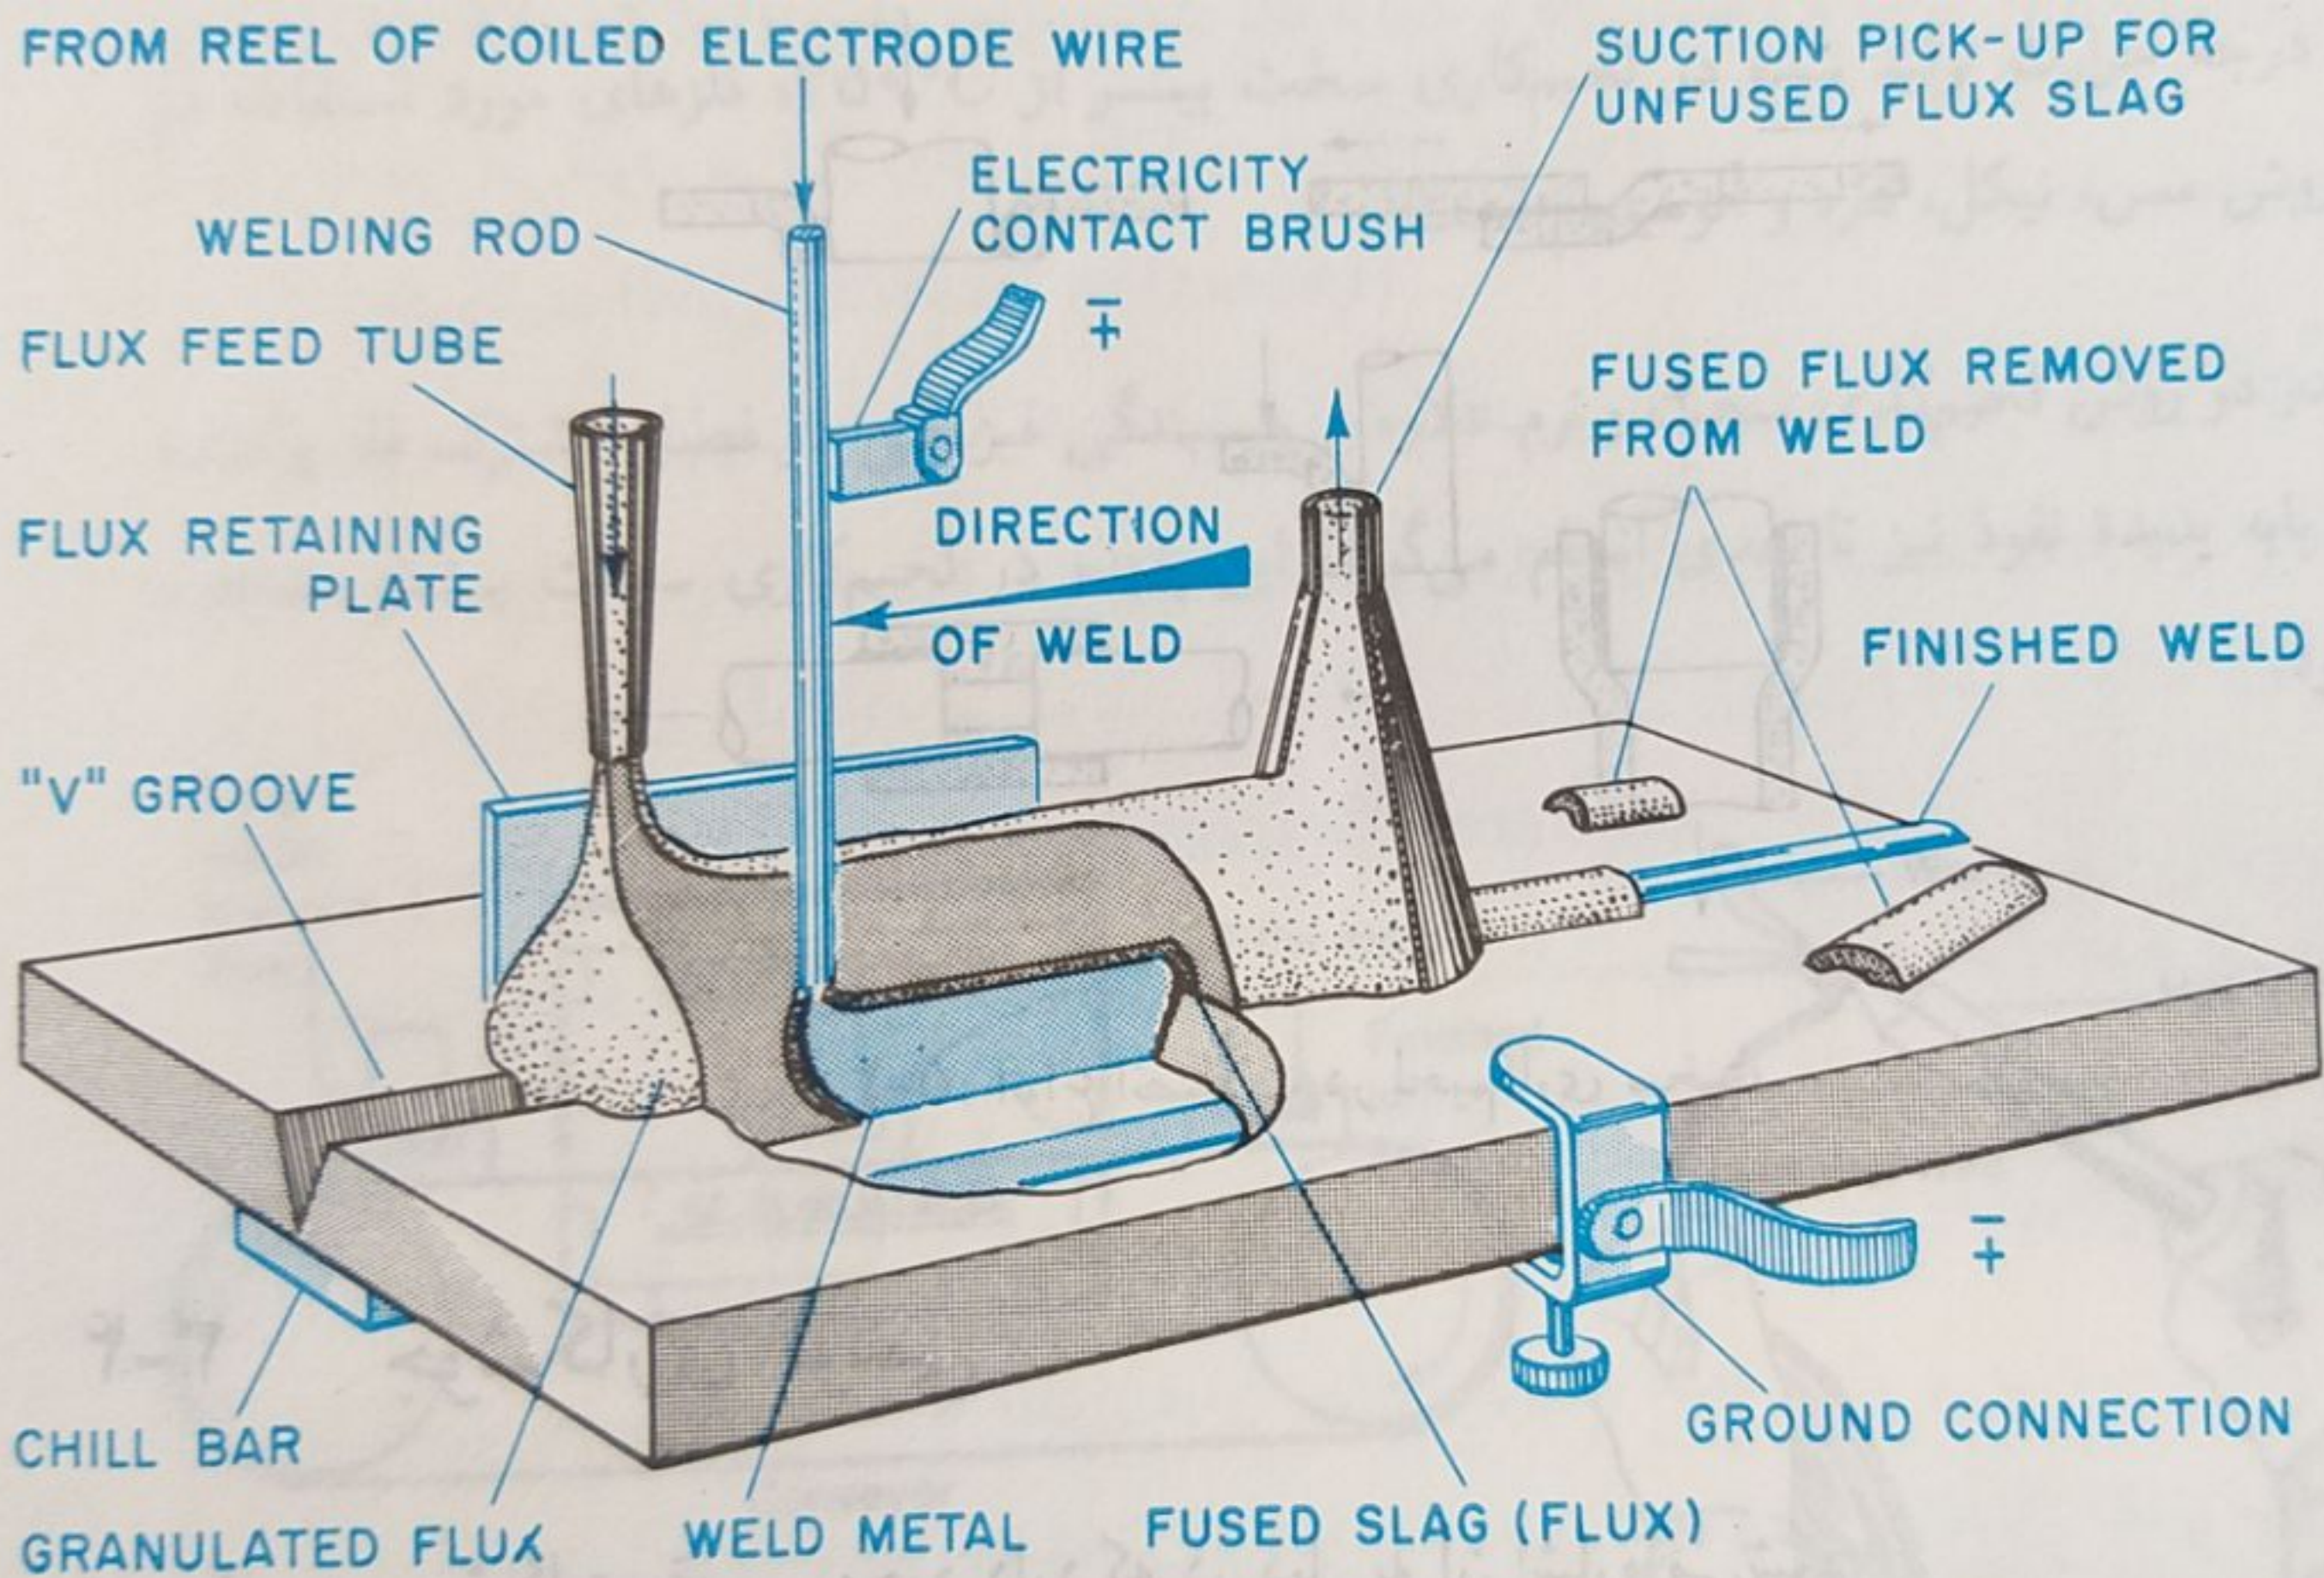



شکل ۴-۶: فرایند جوشکاری با الکتروود شناور

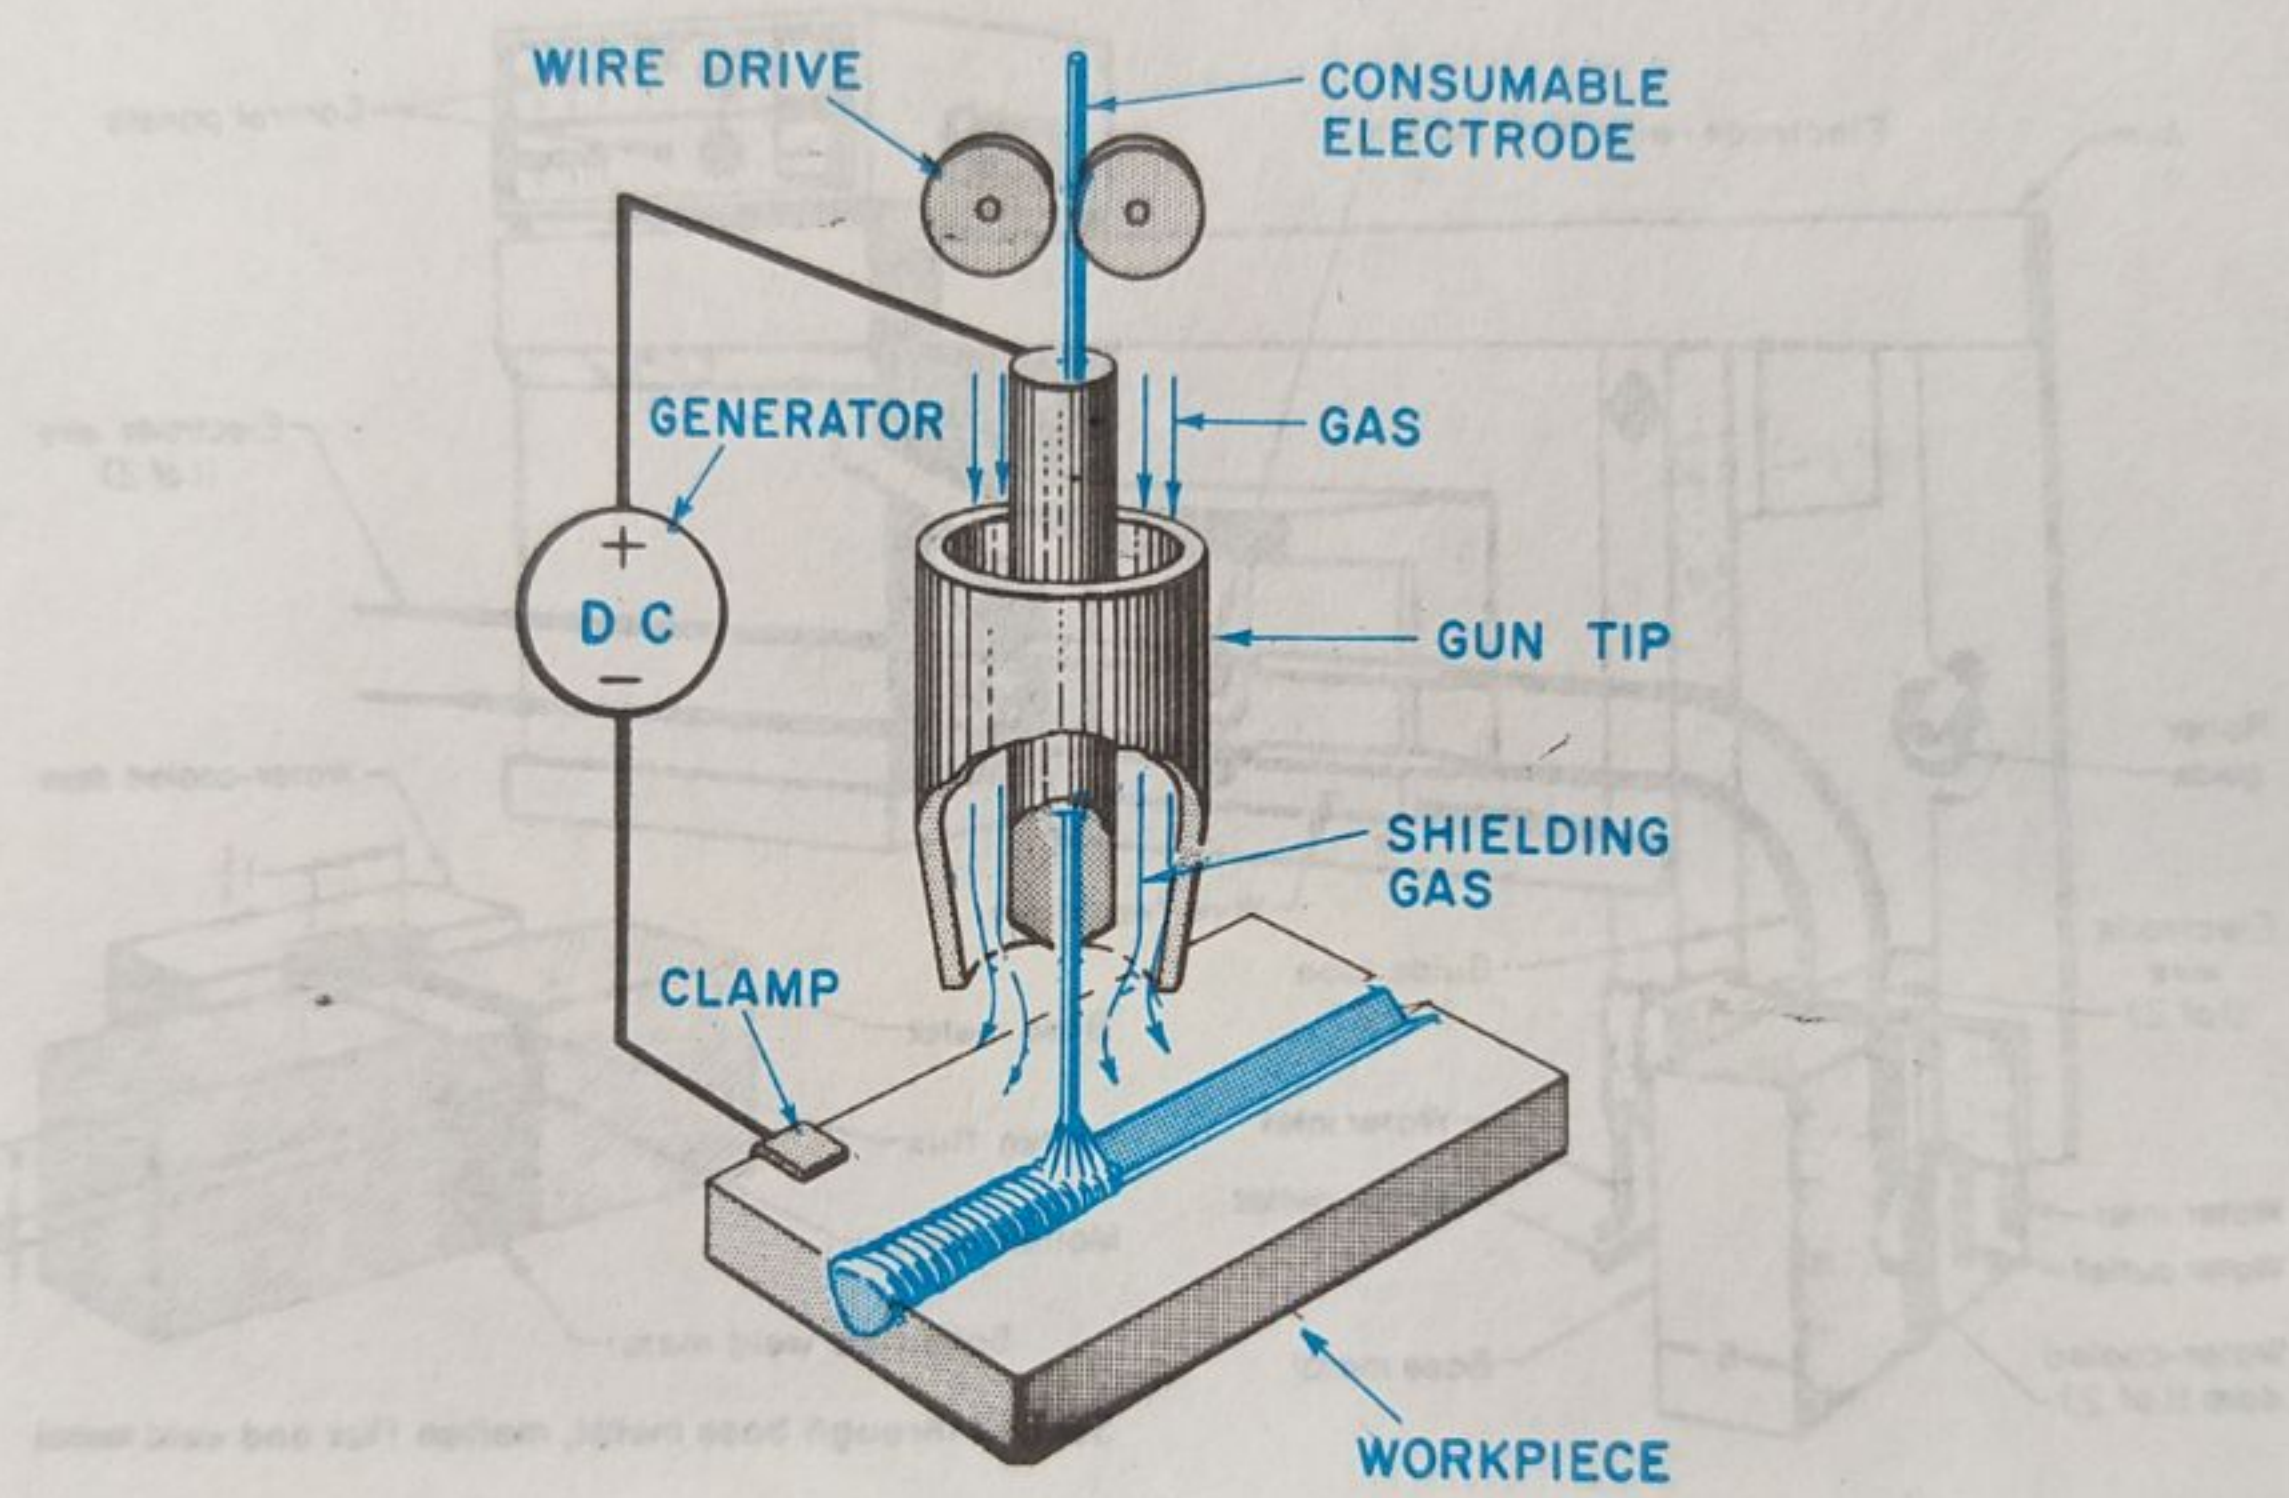


شکل ۴-۱۳: روش جوشکاری قوسی با گاز محافظ (MIG)

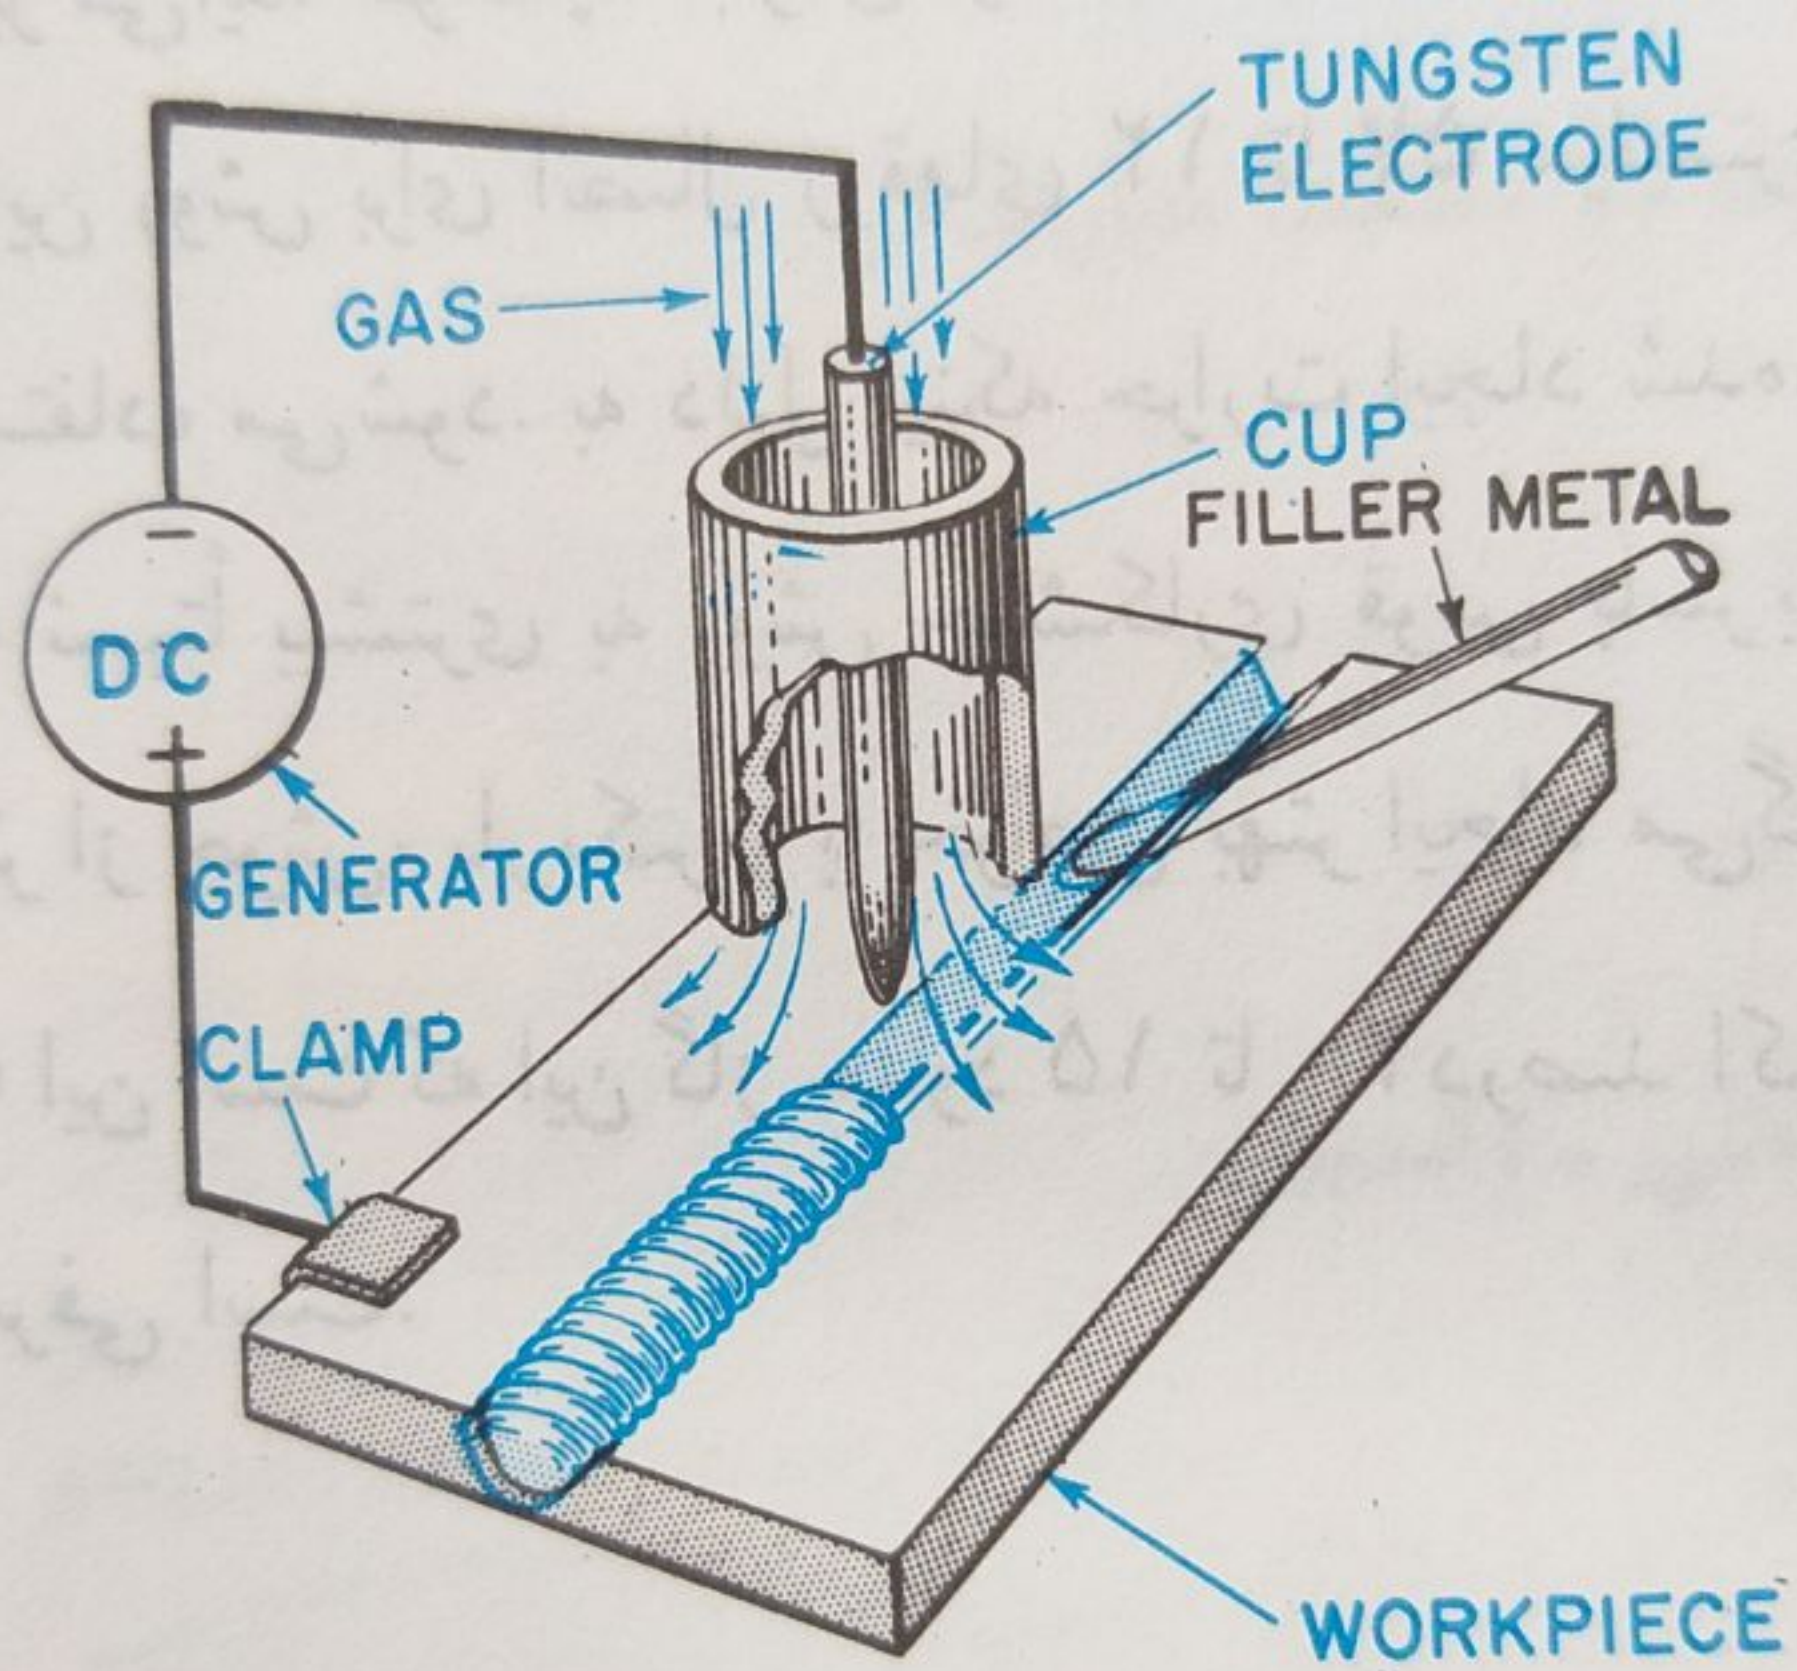


شکل ۴-۱۴: روش جوشکاری قوس الکتریکی با استفاده از الکترود تنگستن (TIG)

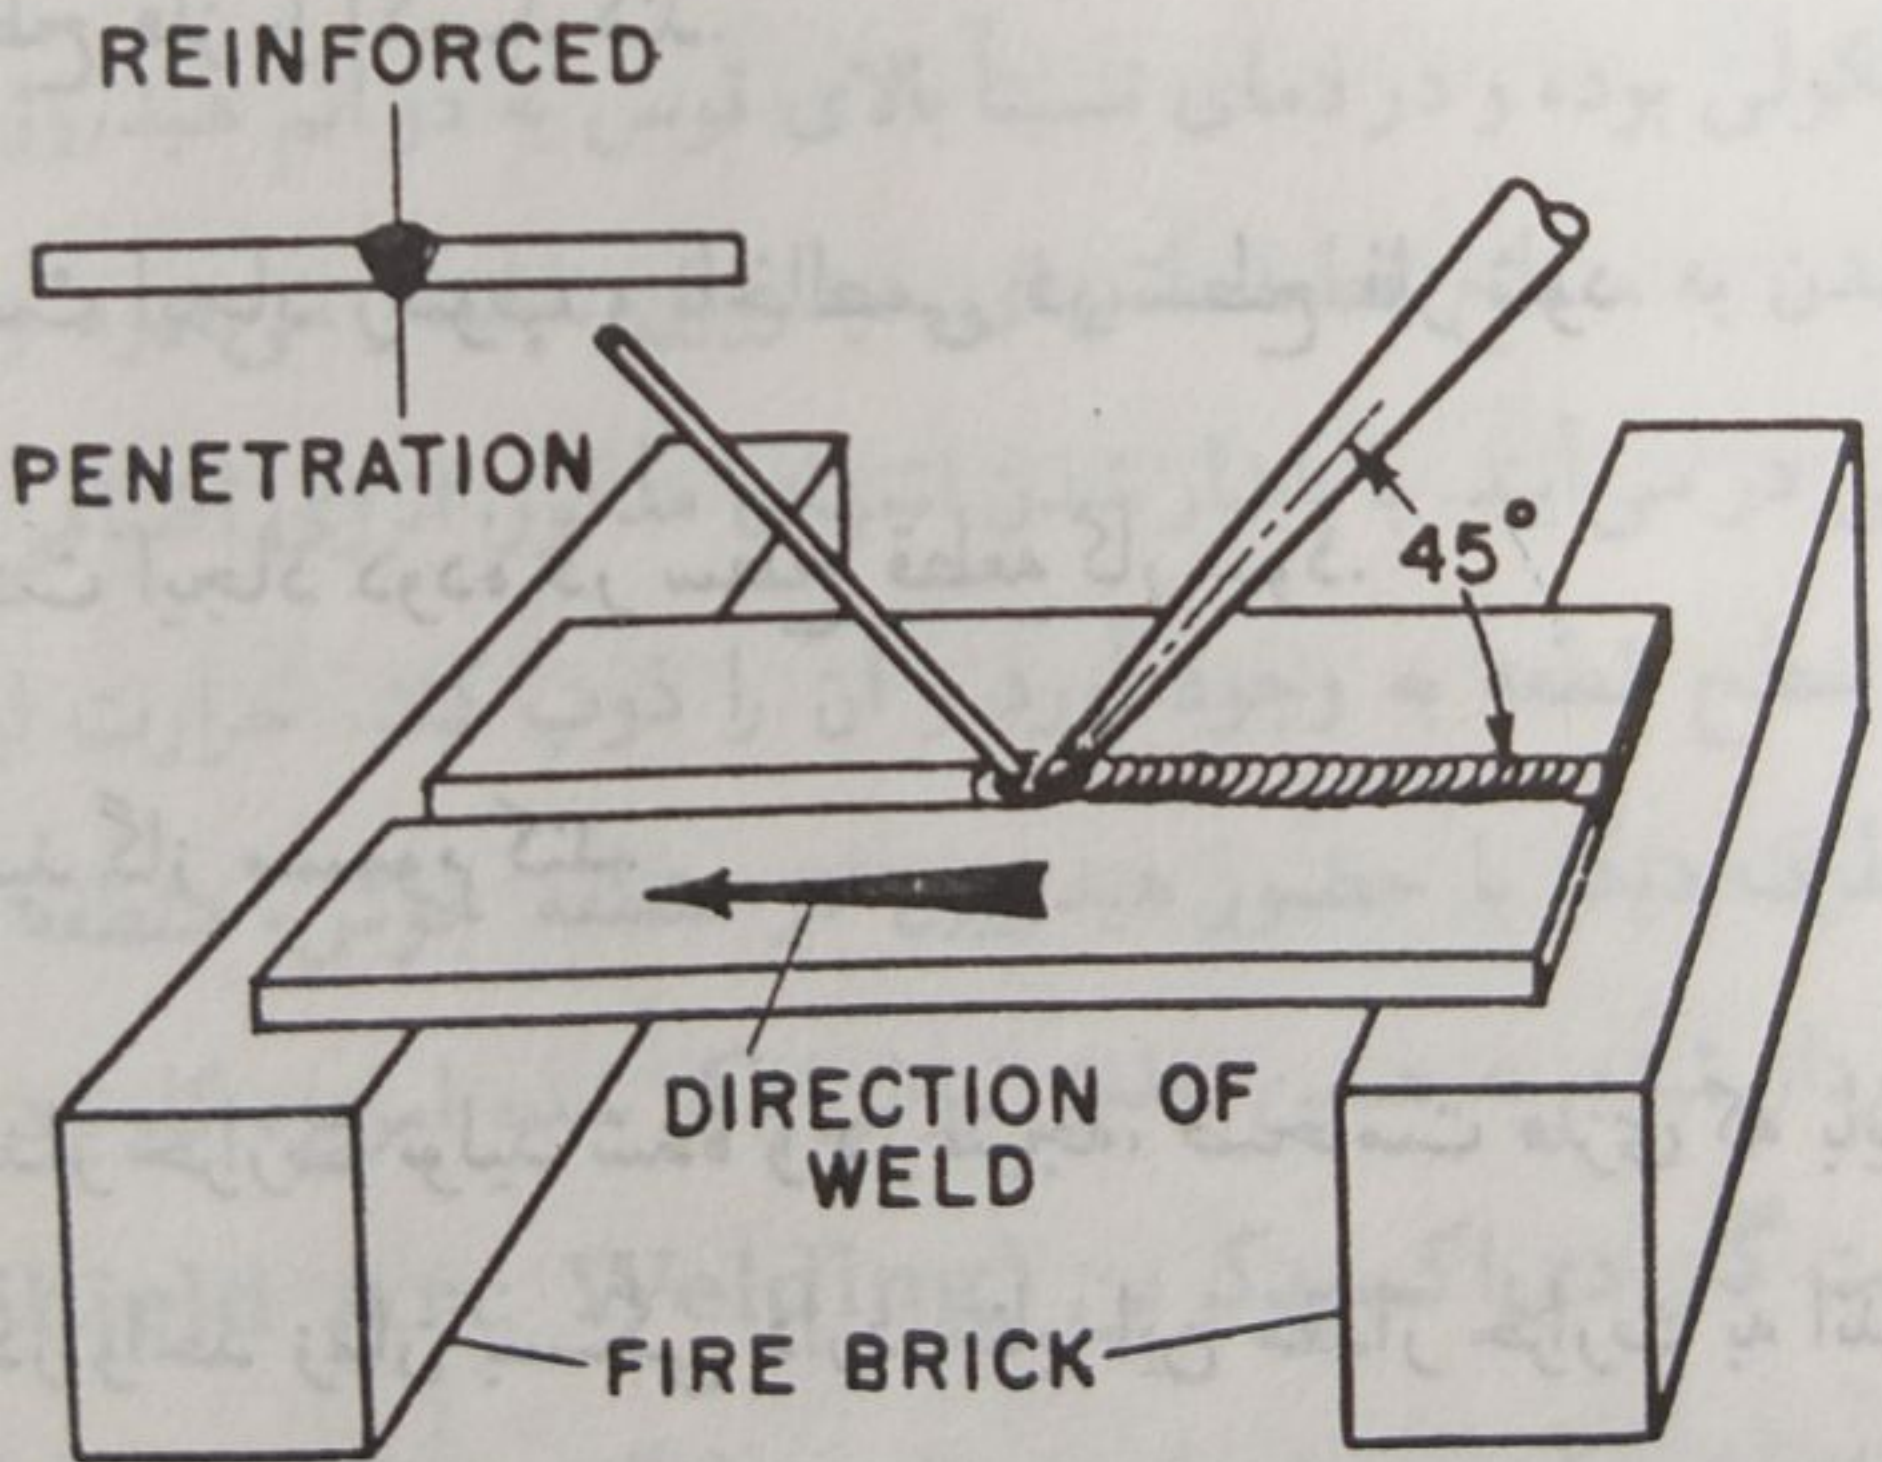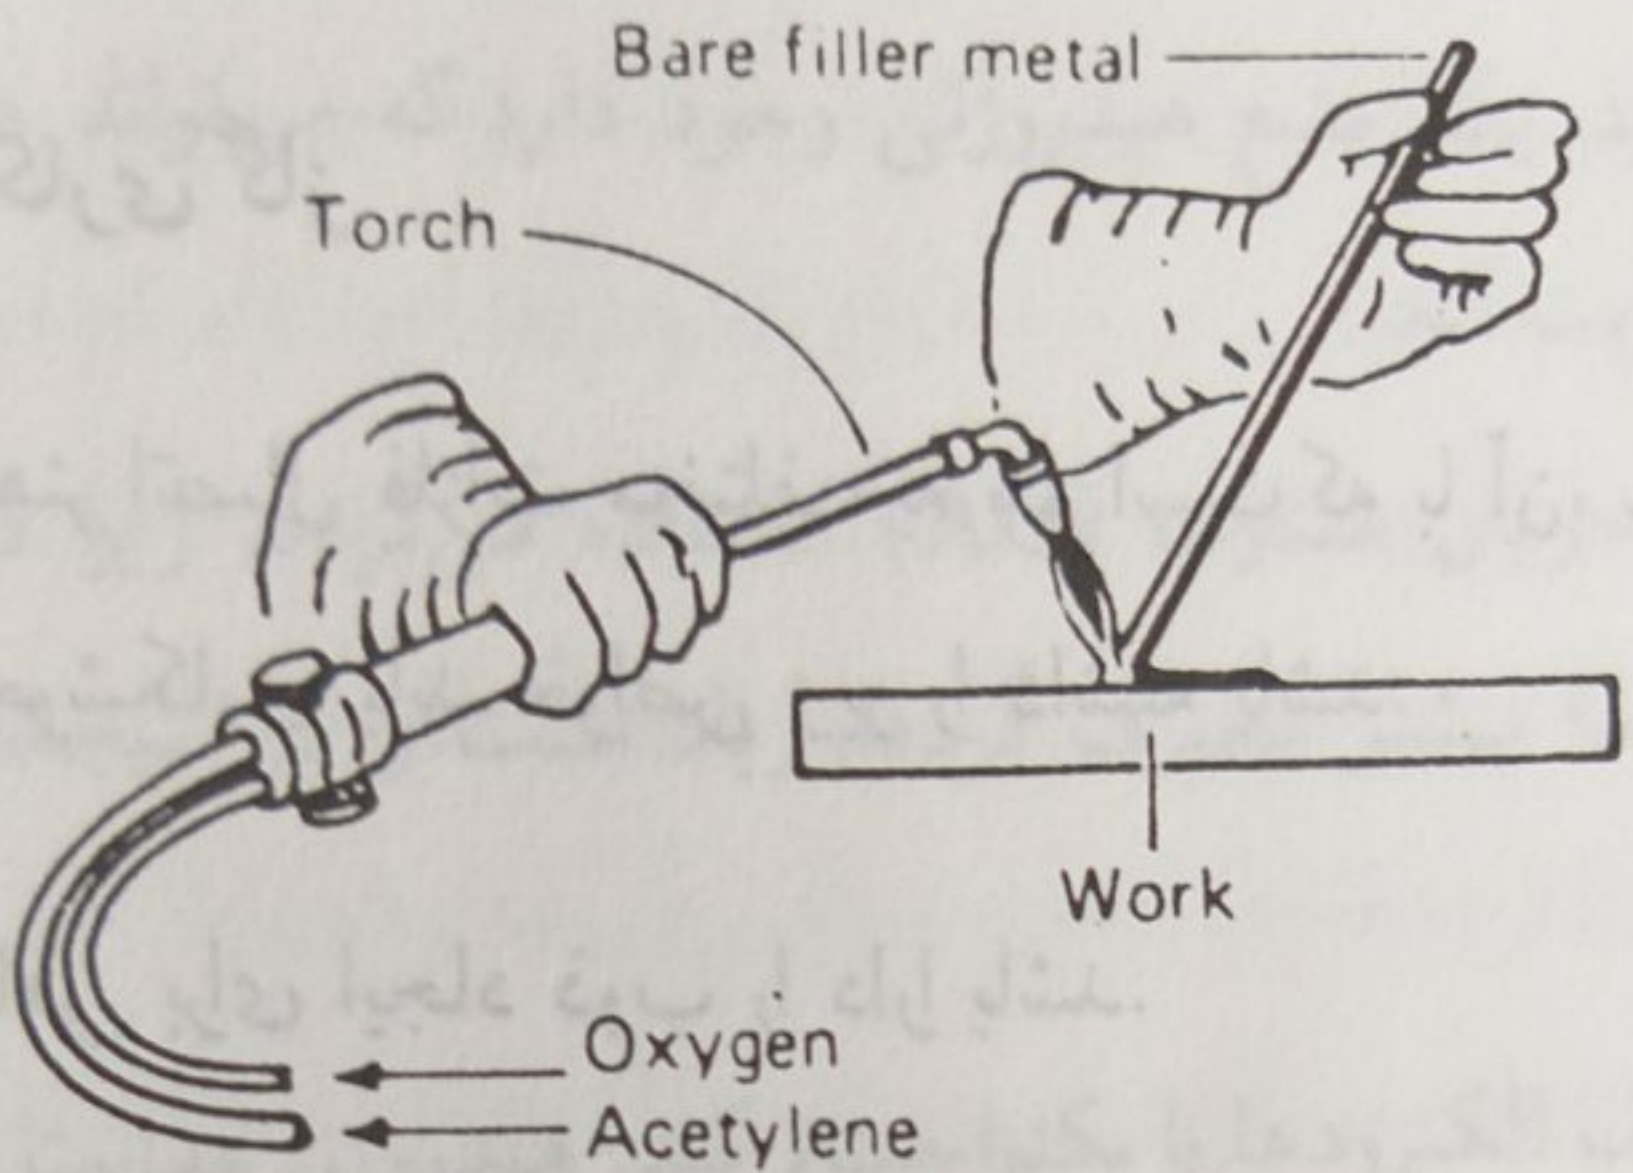

شکل ۴-۱۵: فرایند جوش ذوبی - جوشکاری با گاز

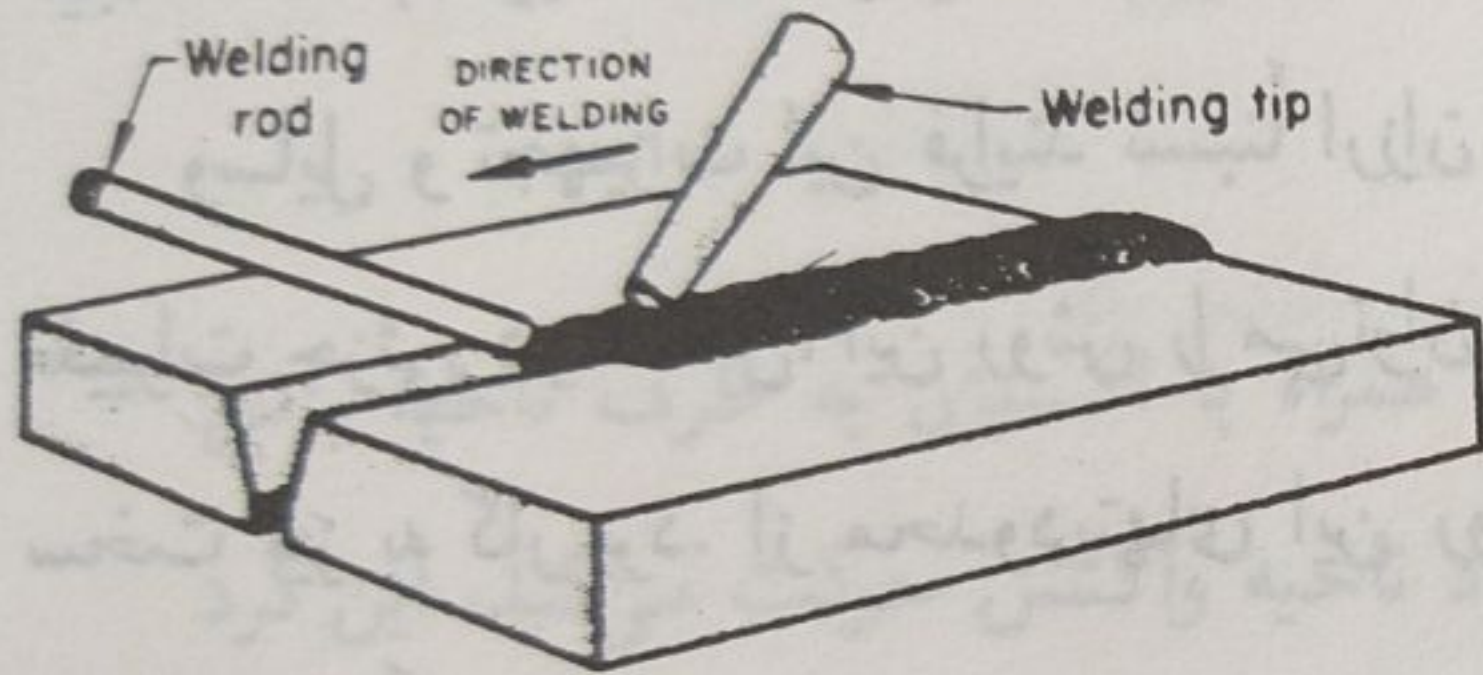


Forehand welding



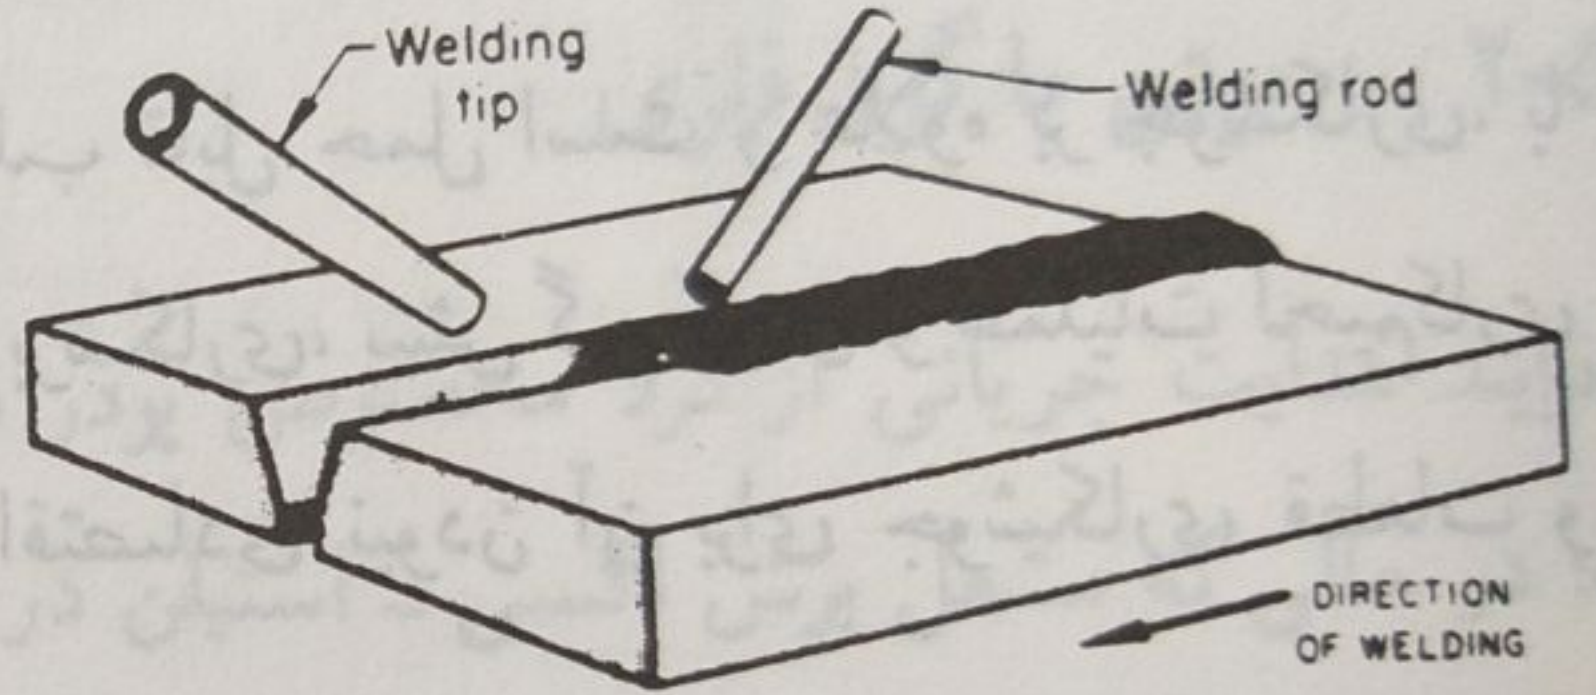


Backhand welding


شکل ۴-۱۹: تکنیکهای جوشکاری گاز: الف- پس دستی ب- پیش دستی

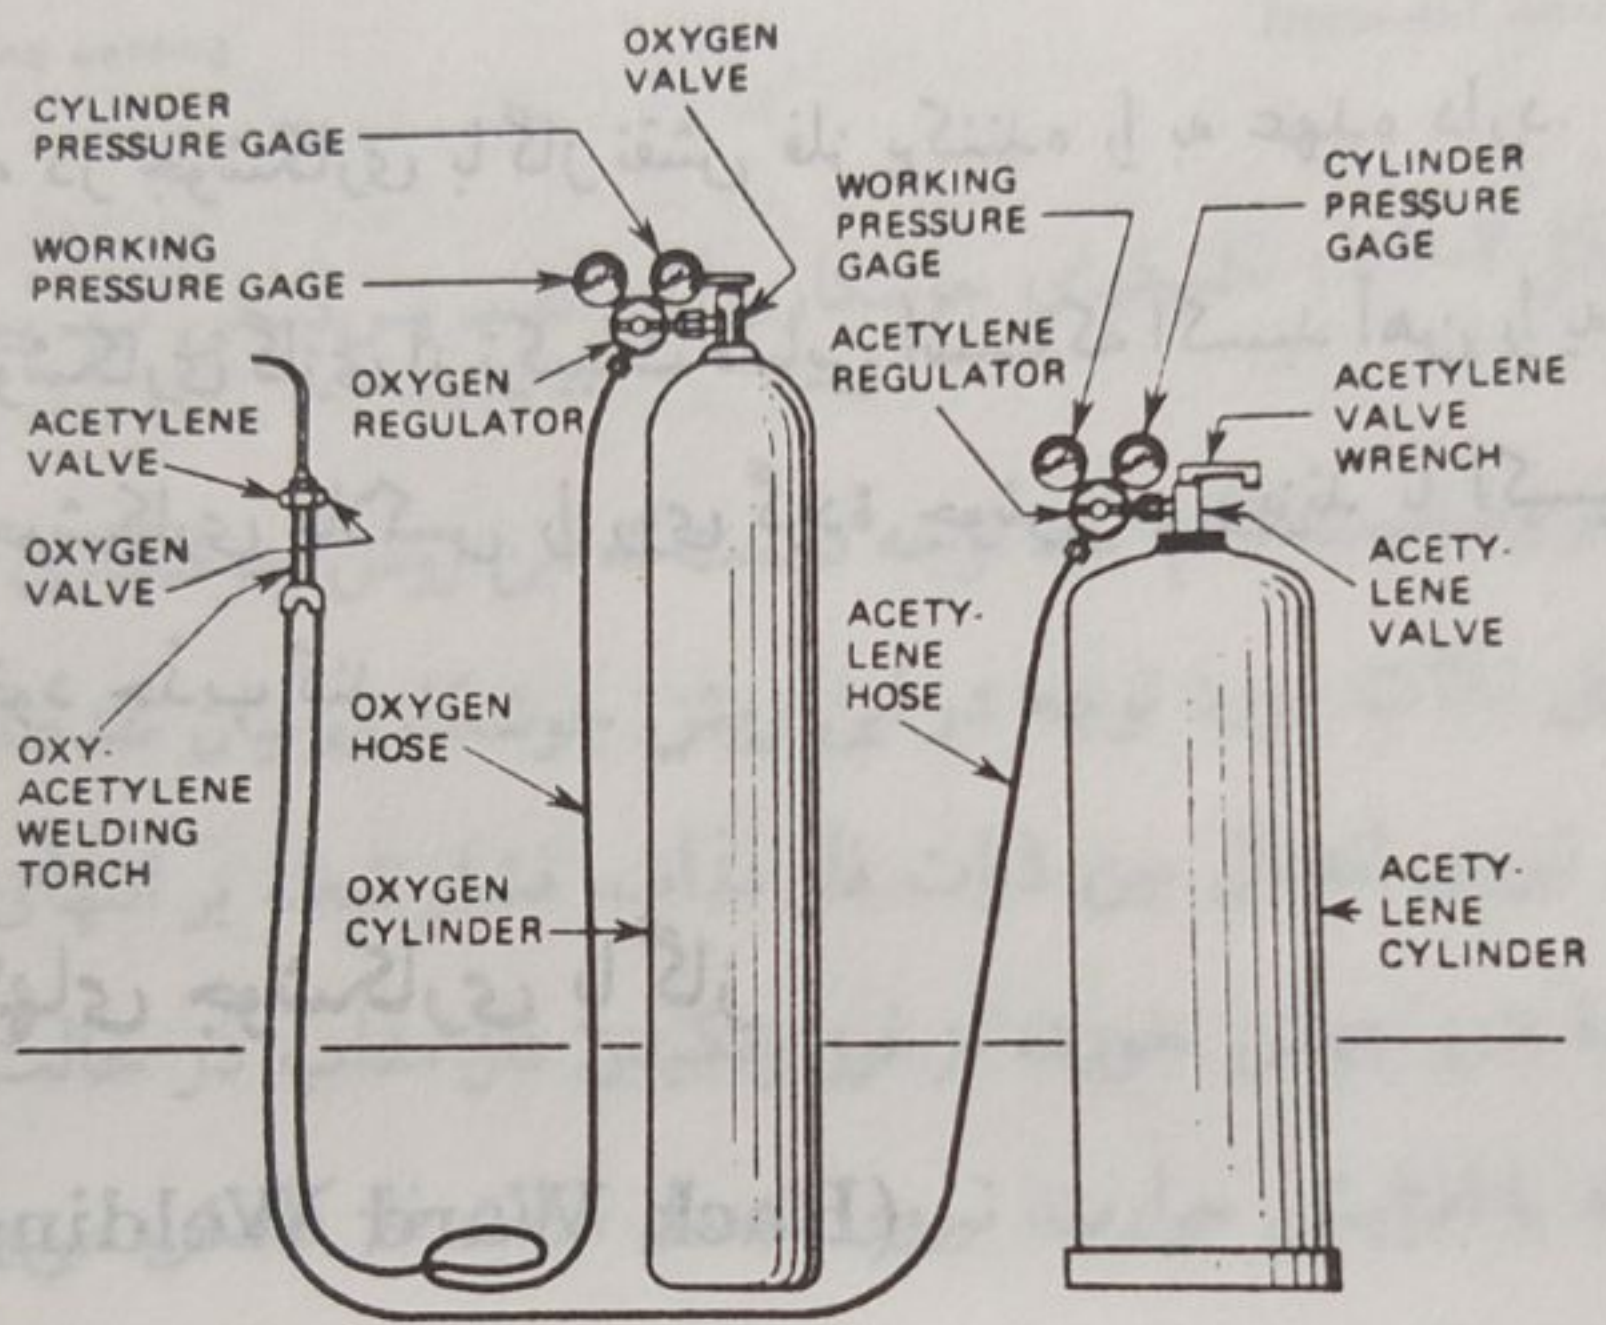


شکل ۴-۱۷: سیلندر گاز استیلن و اکسیژن و ریگلاتورهای مورد استفاده

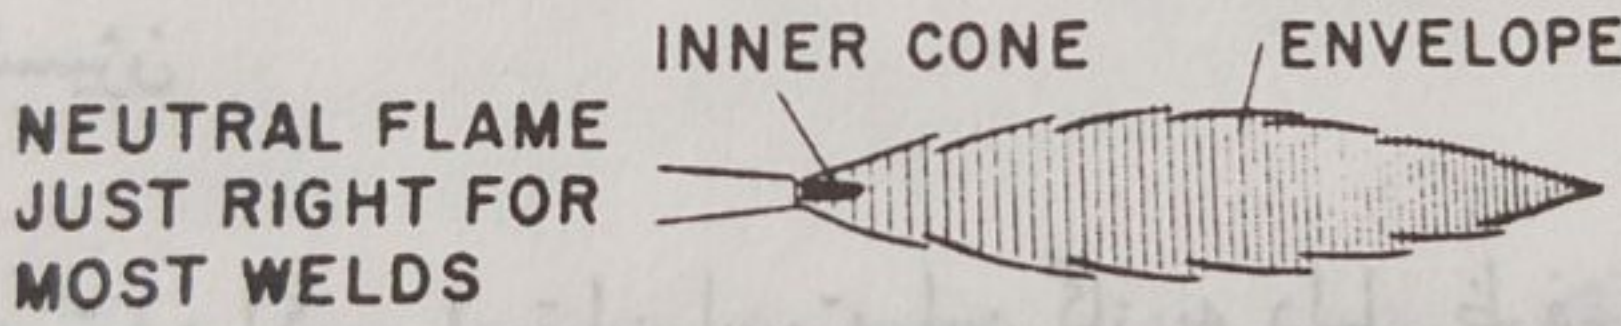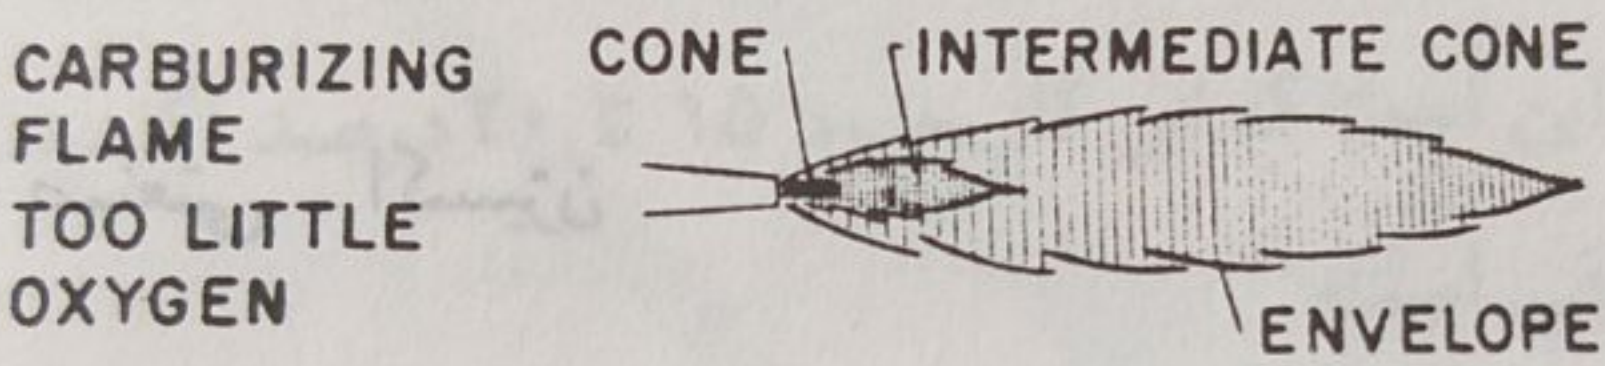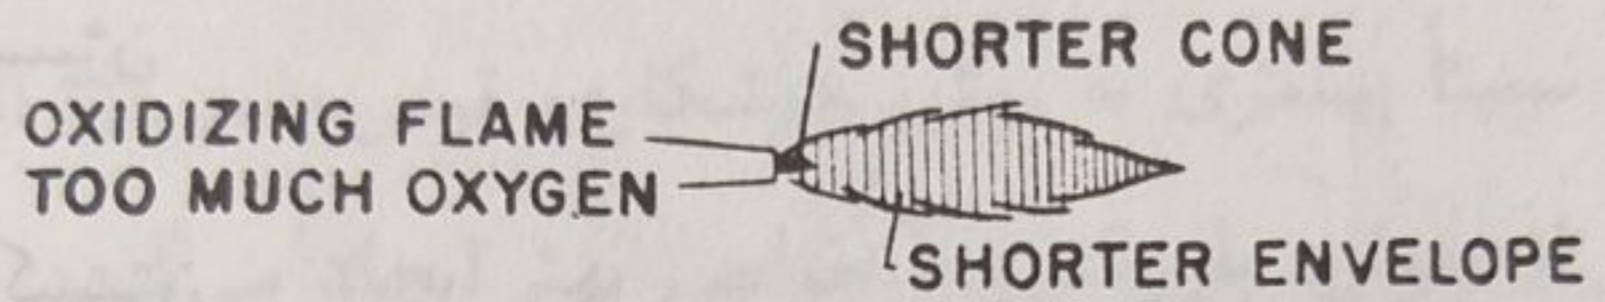


شکل ۴-۱۶: شکل انواع شعله - الف) شعله اکسیدی، ب) شعله احیایی، ج) شعله خنثی

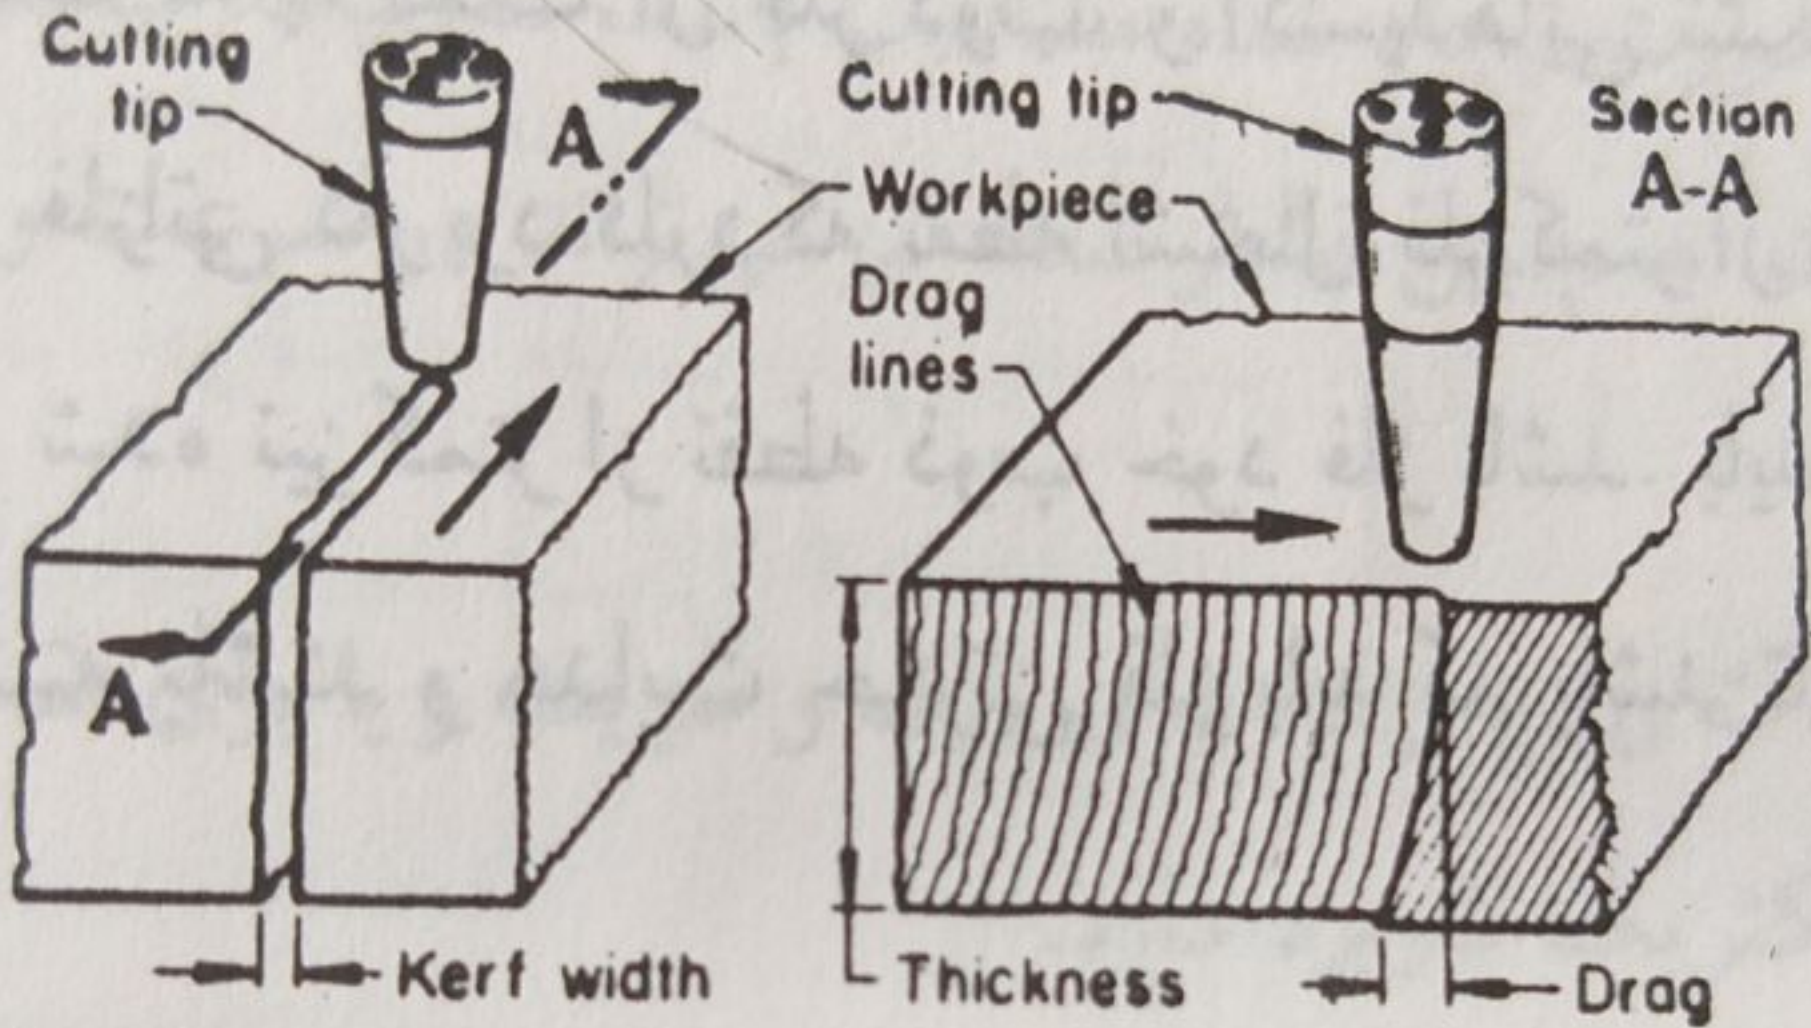

شکل ۴-۲۰: سطح مقطع برش خورده از یک قطعه کار با شعله دیده می شود.

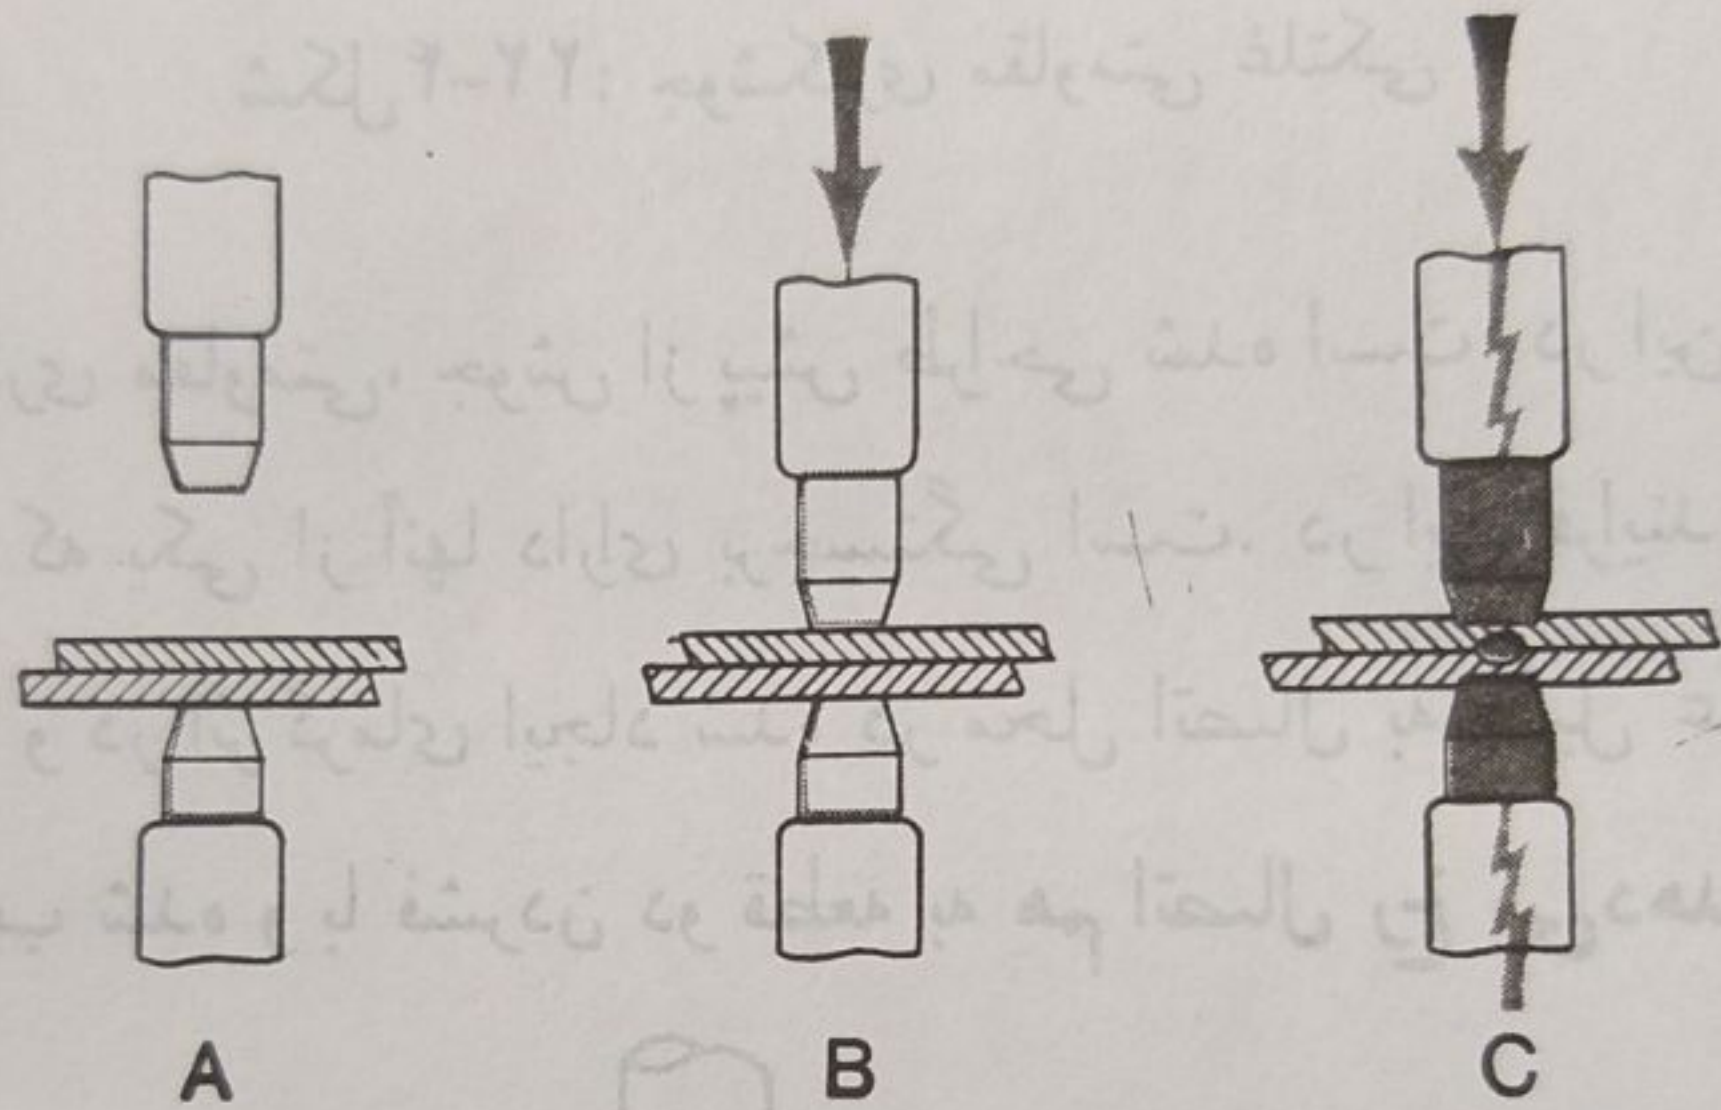

شکل ۴-۲۱: مراحل انجام جوش مقاومتی: A- صفحه فلزی بین دو الکترود قرار می‌گیرد. B- فشار به دو صفحه فلزی وارد می‌شود. C- جریان الکتریکی بین دو الکترود برقرار شده تا عمل جوشکاری با ذوب انجام شود.

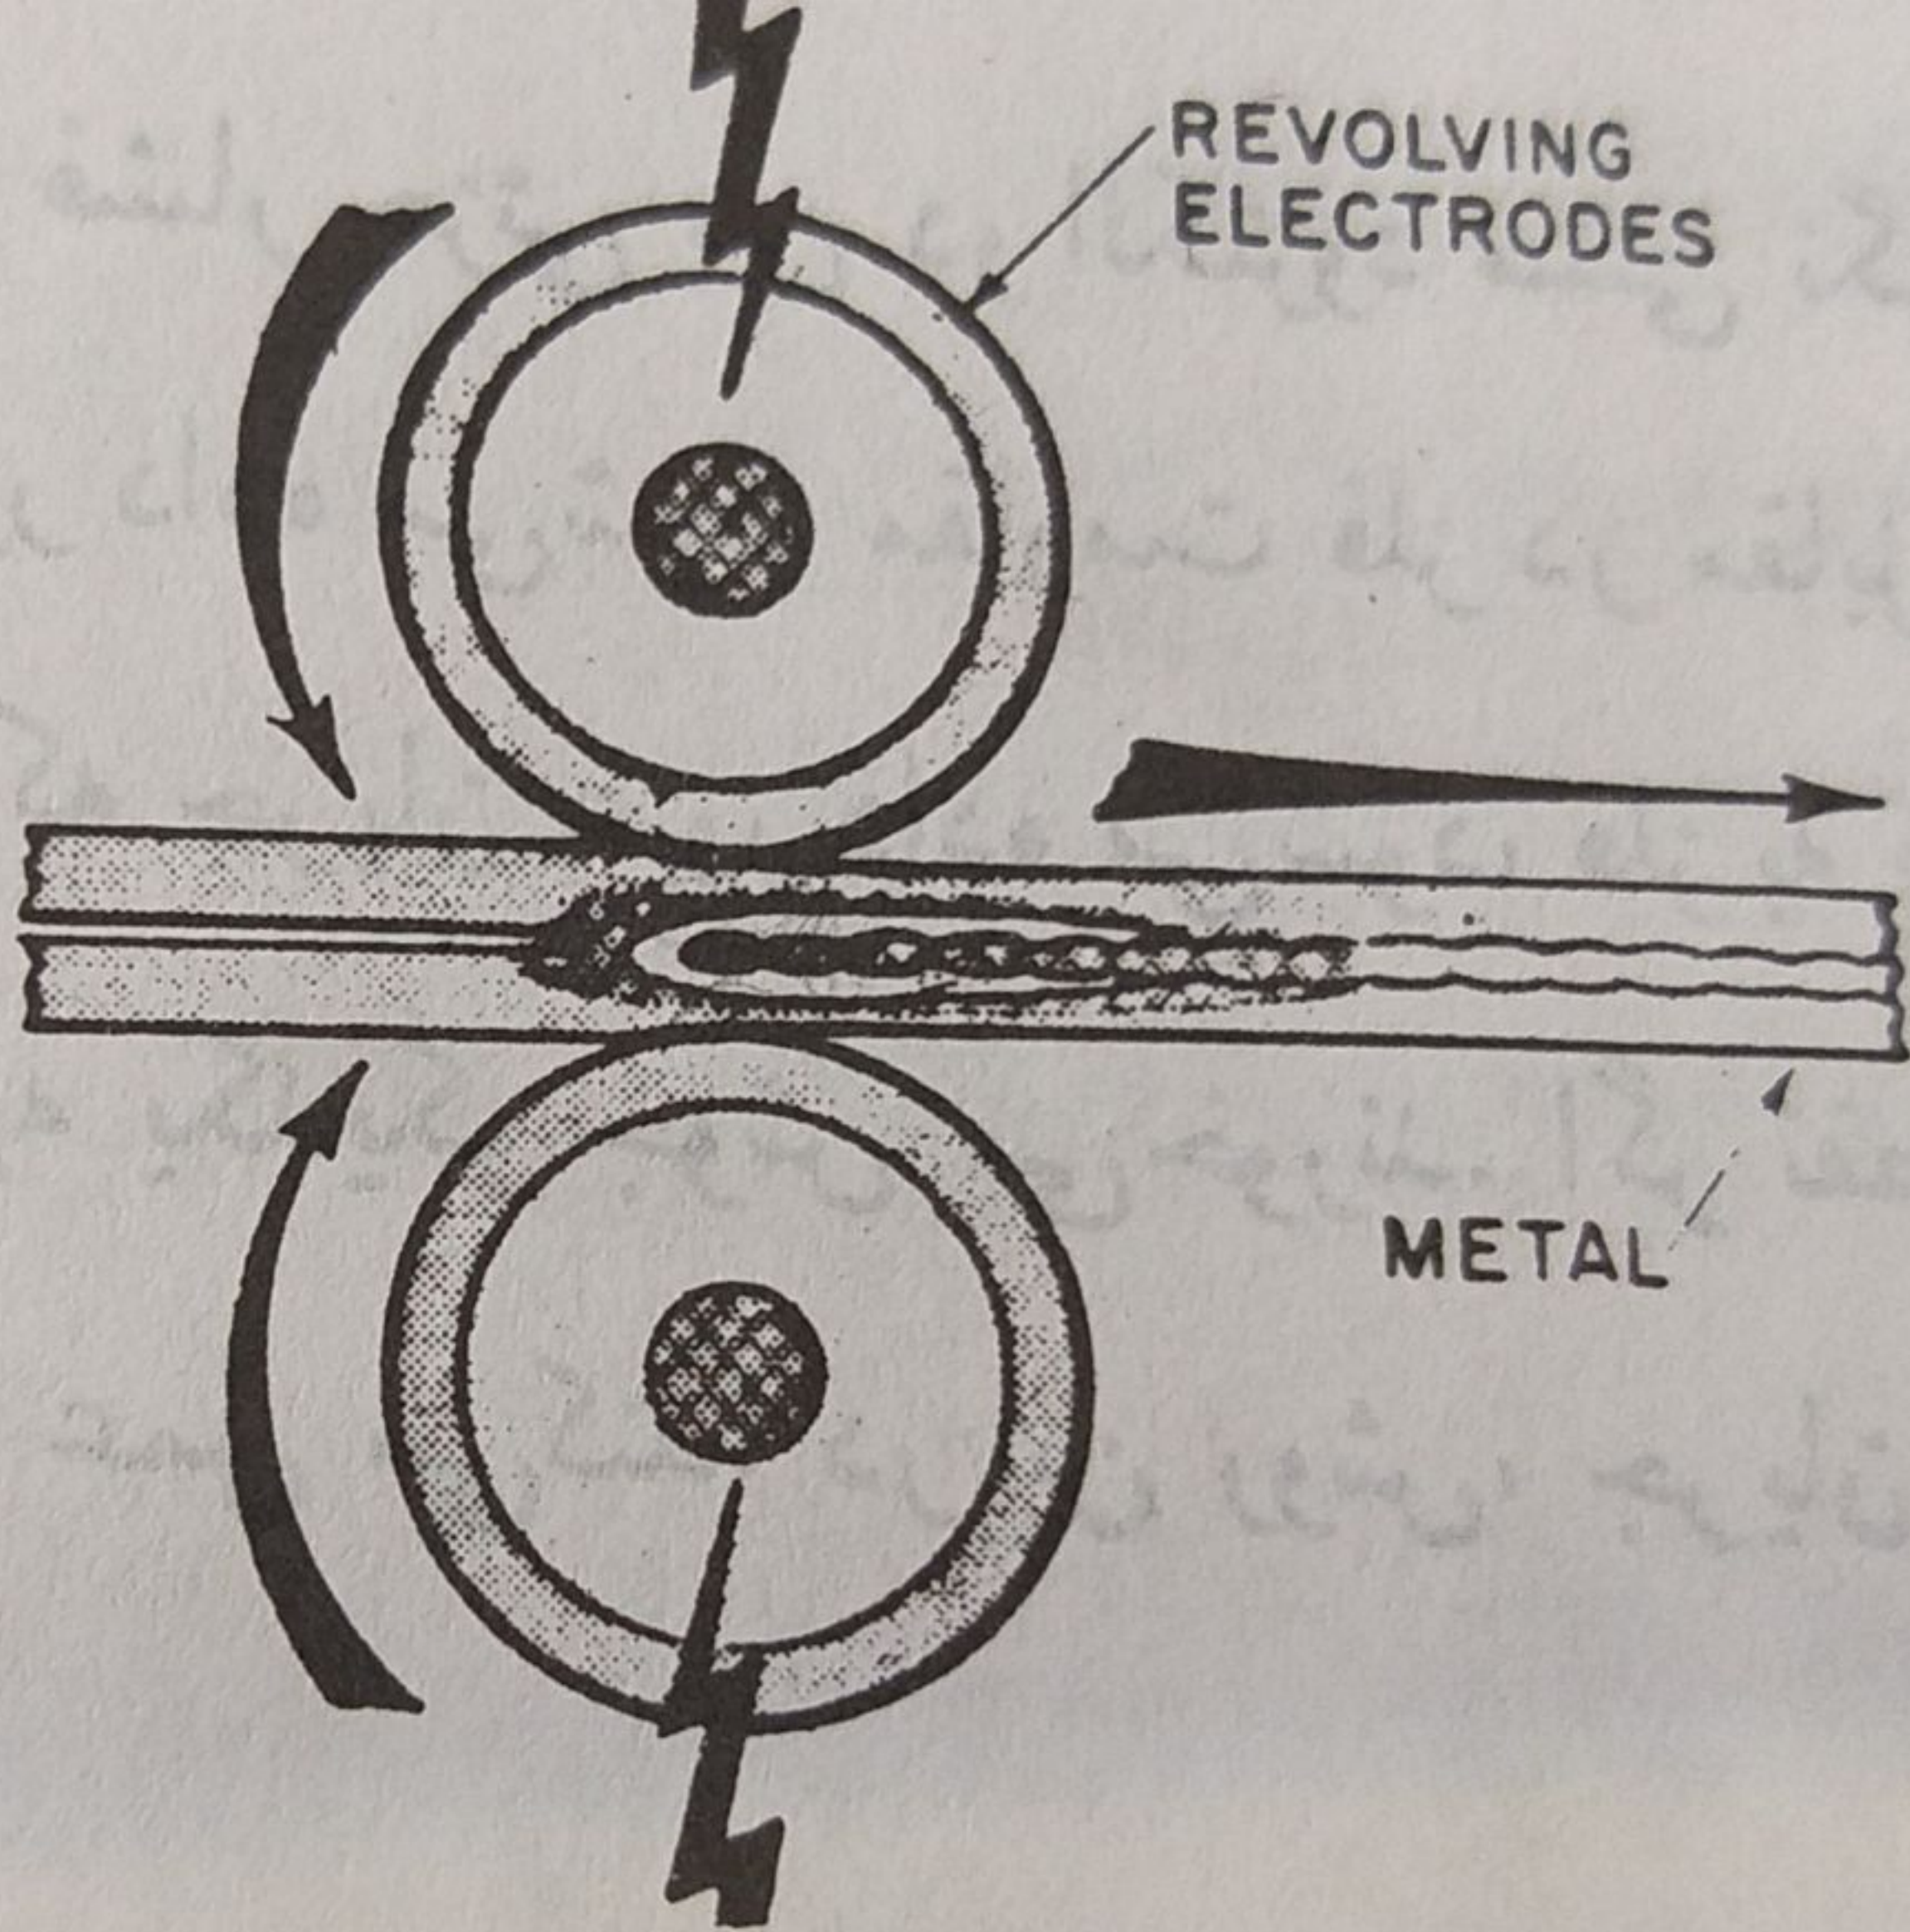


شکل ۴-۲۲: جوشکاری مقاومتی غلتکی

ELECTRODES


PROJECTIONS

UNWELDED JOINT




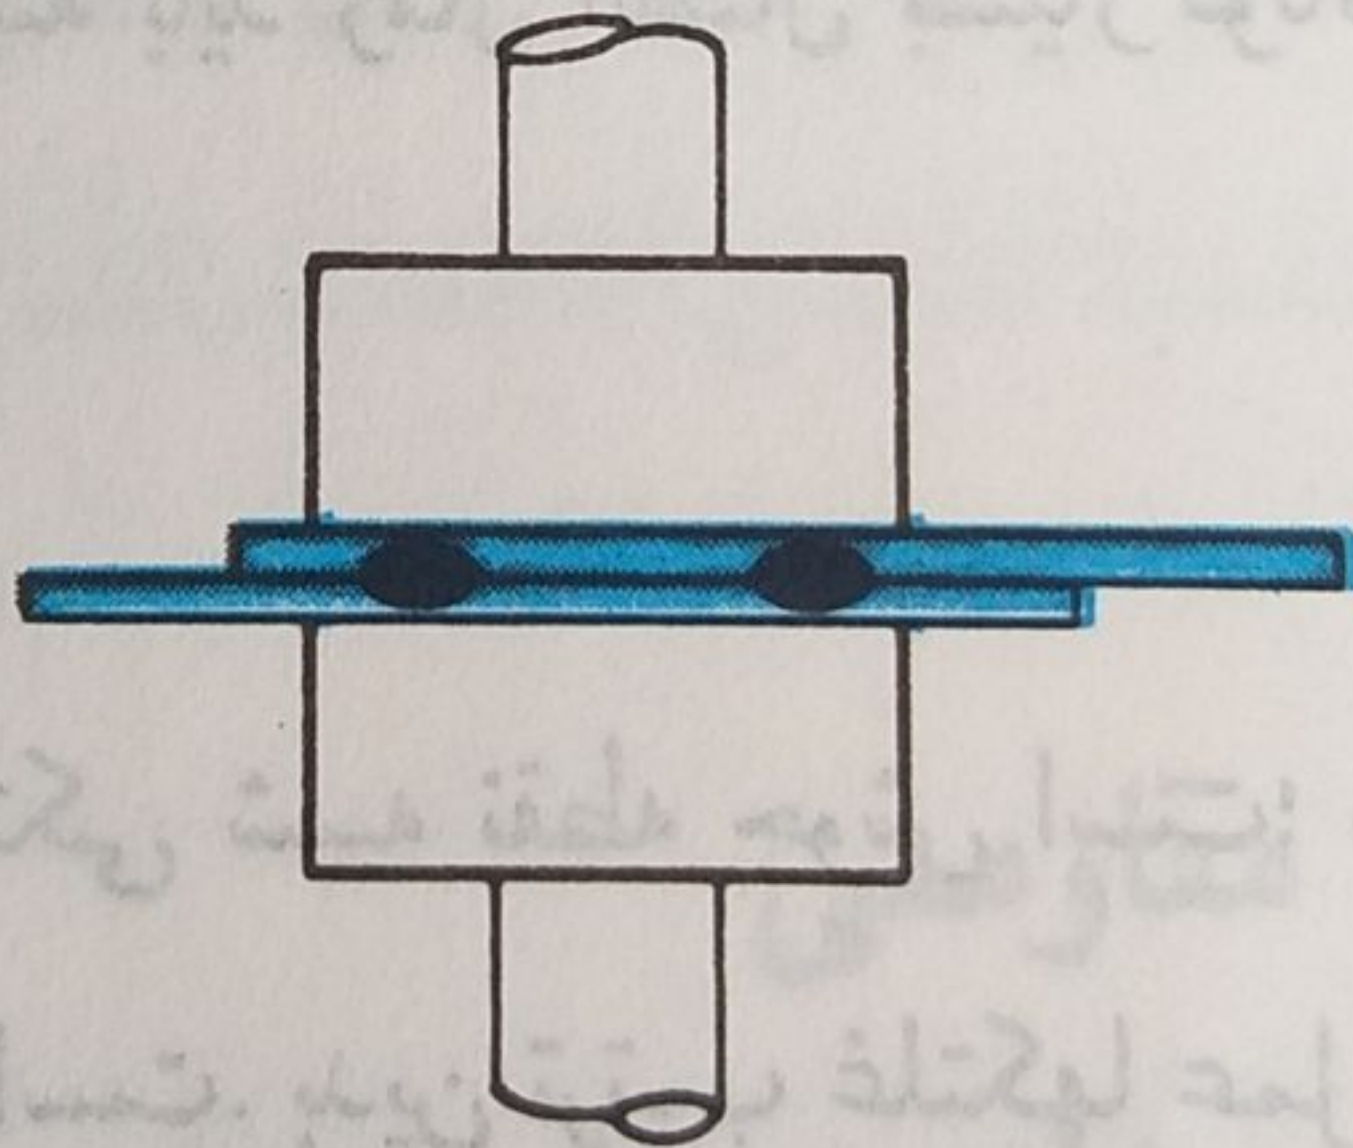


WELDED JOINT



شکل ۴-۲۳: جوش مقاومتی از پیش طراحی شده

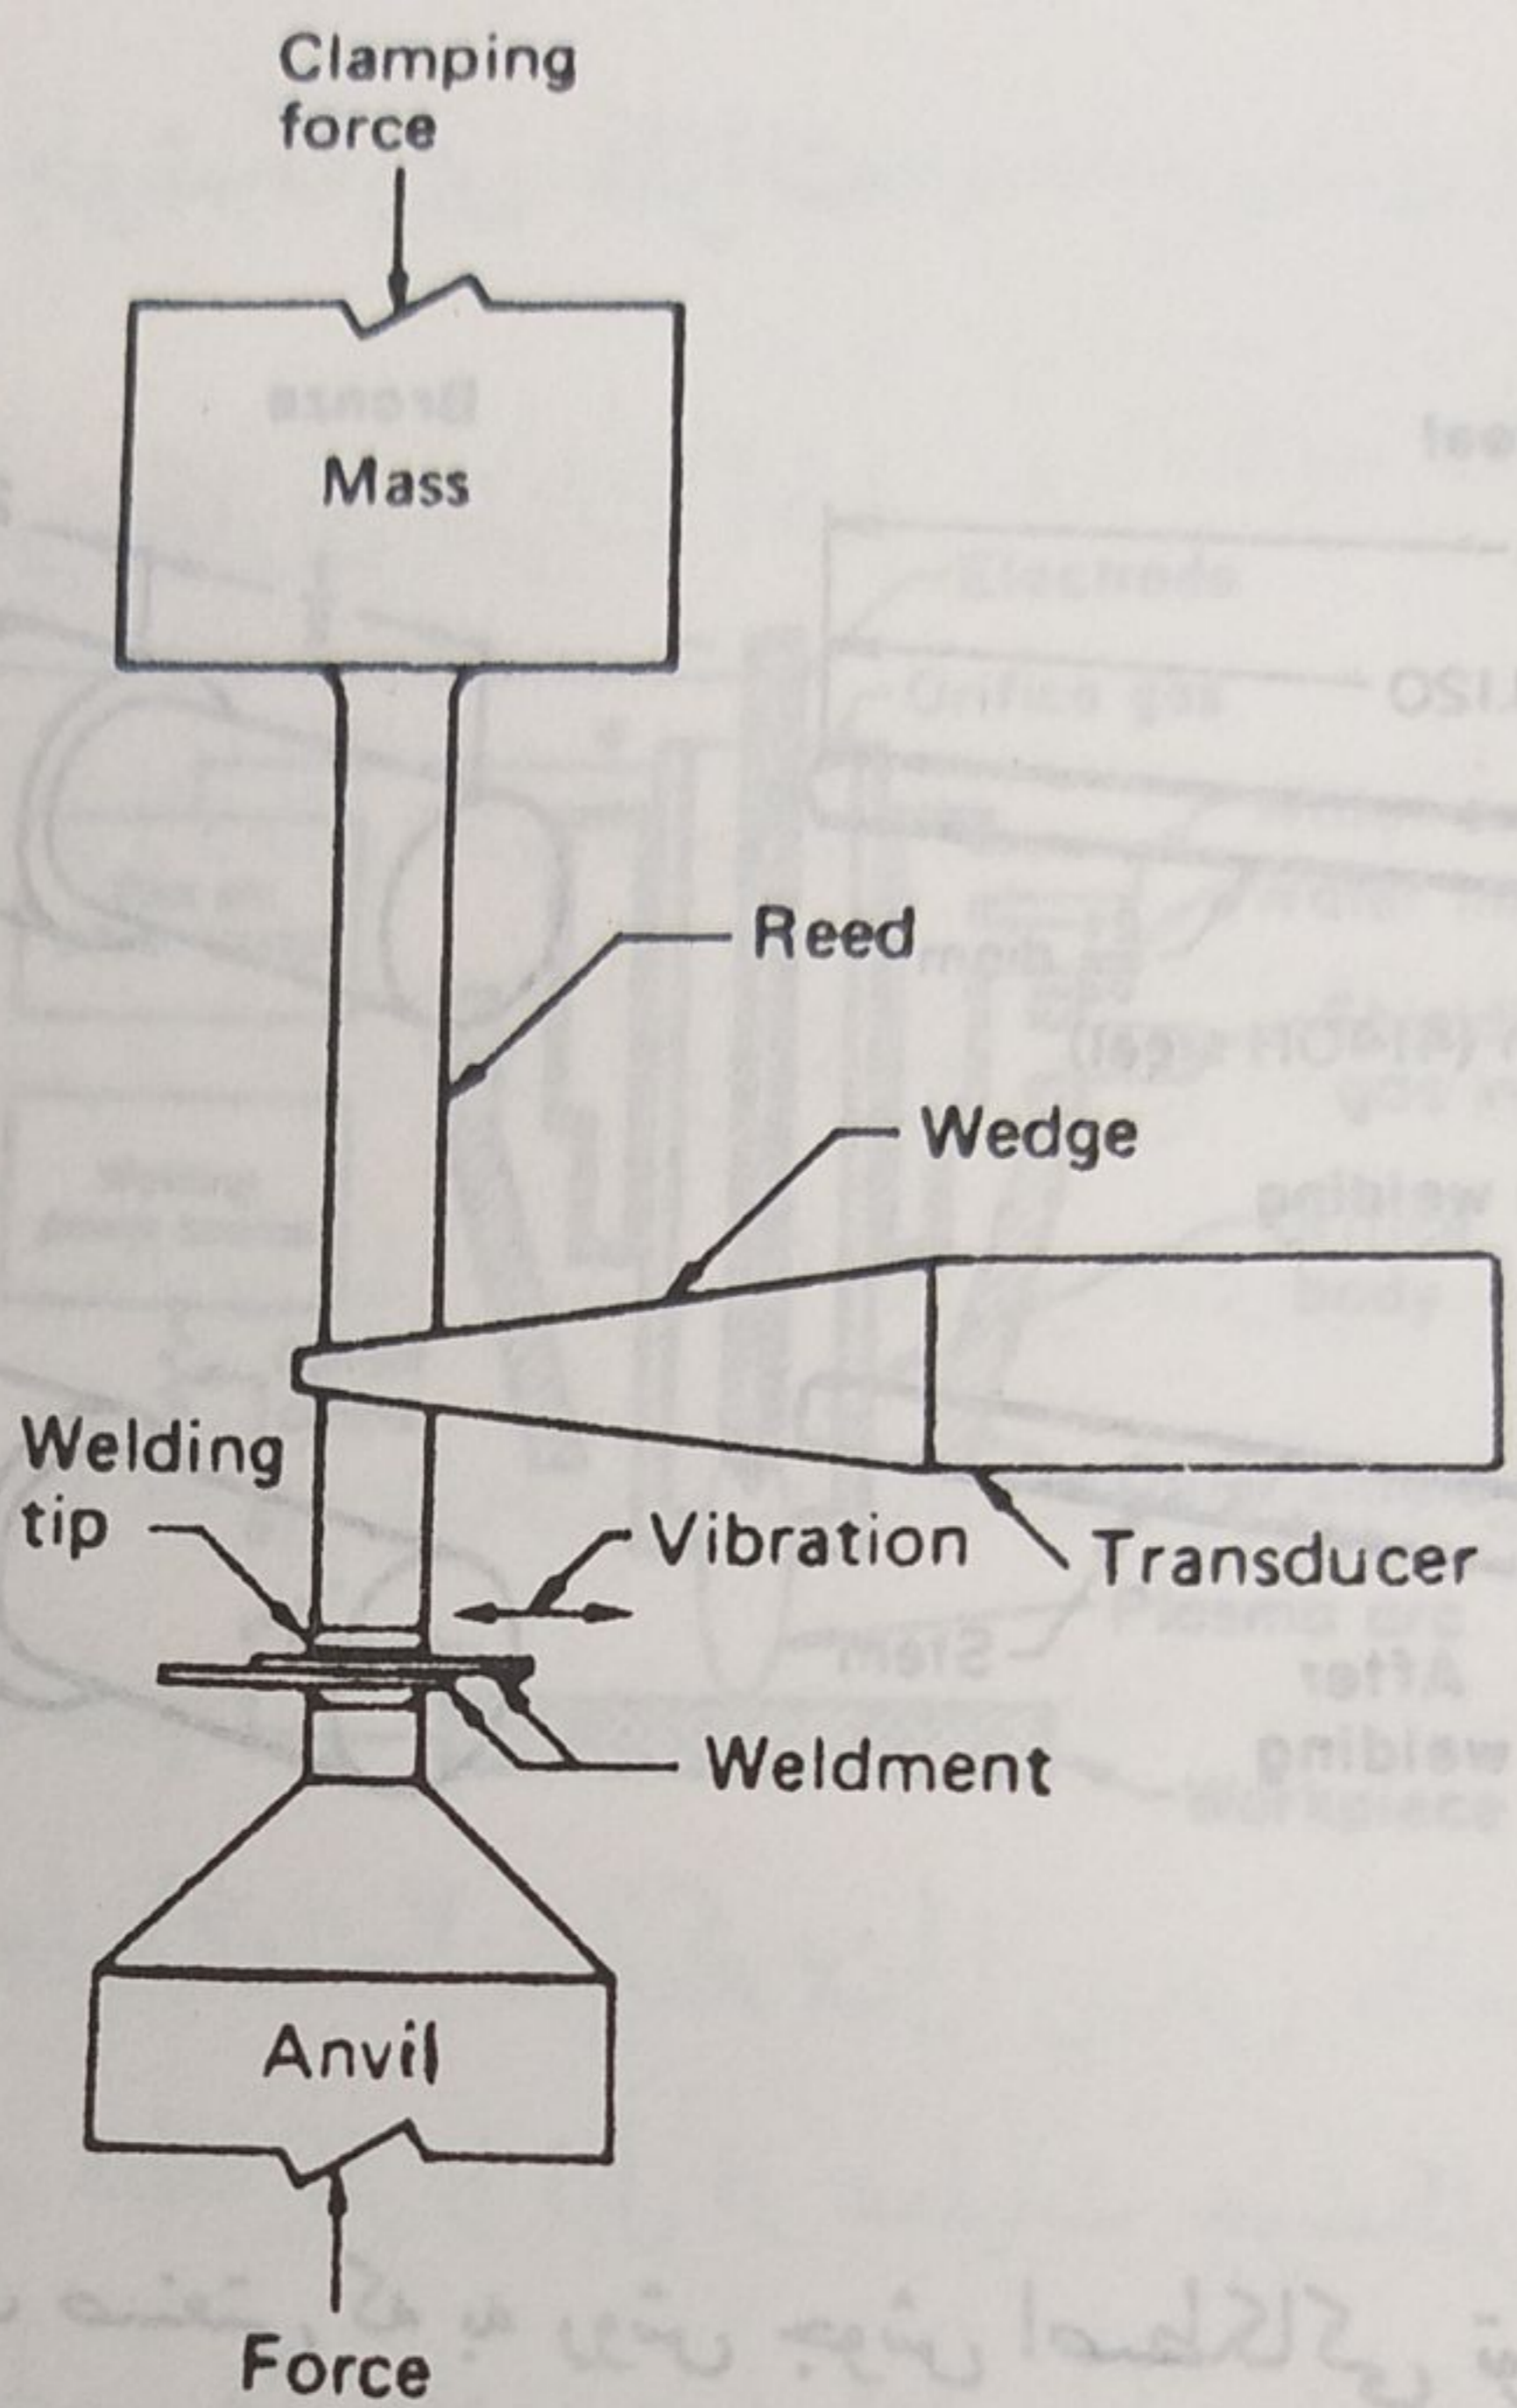


شکل ۴-۳۱: مکانیزم جوش اولتراسونیک

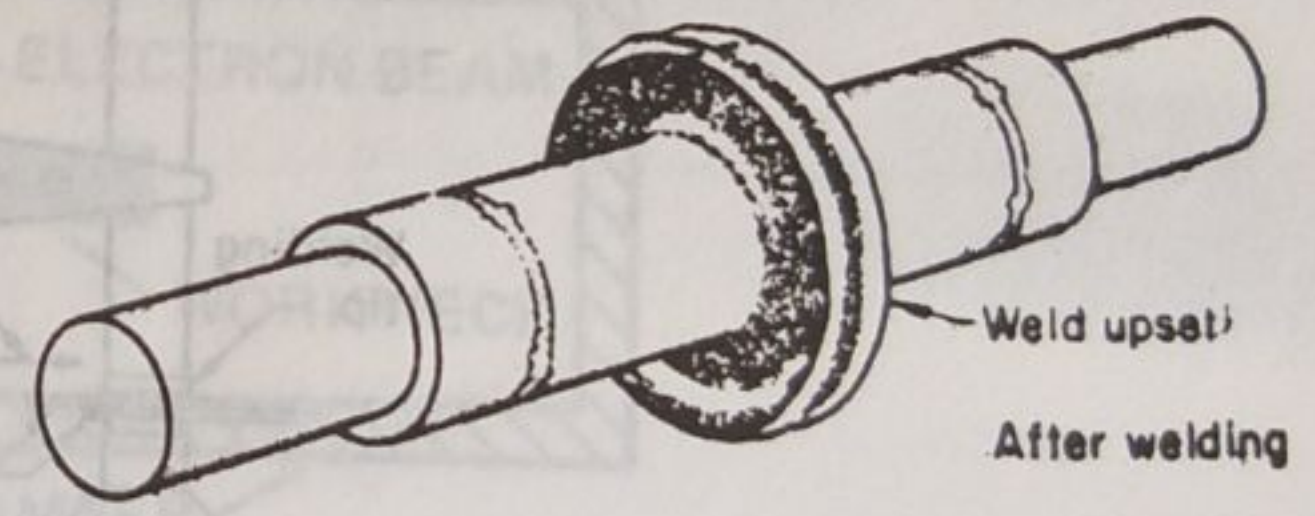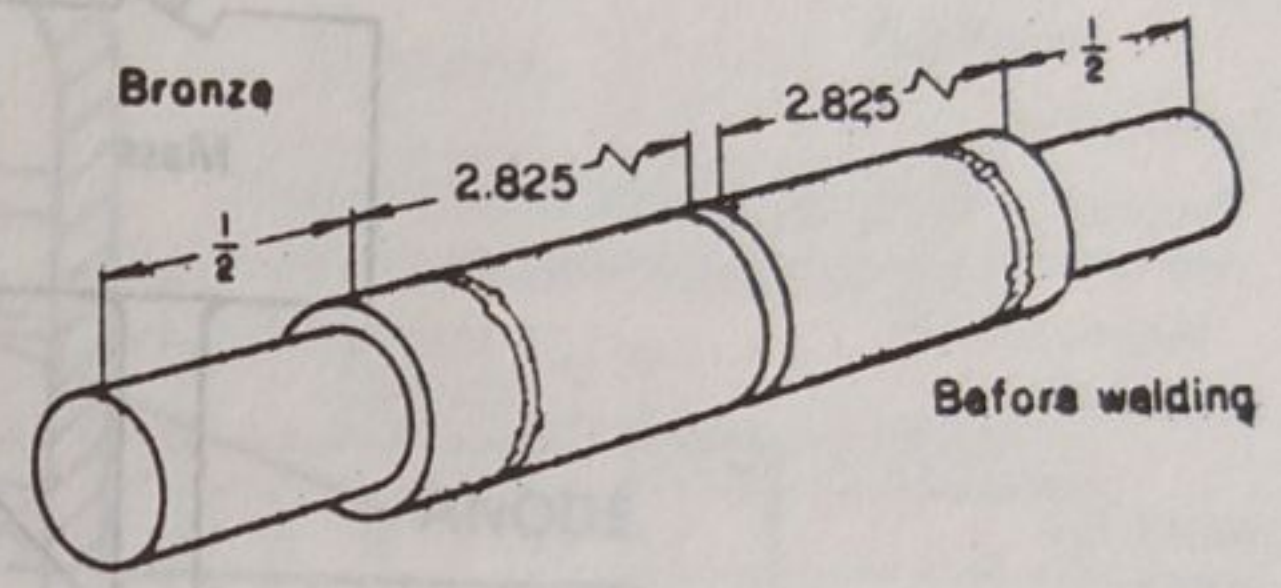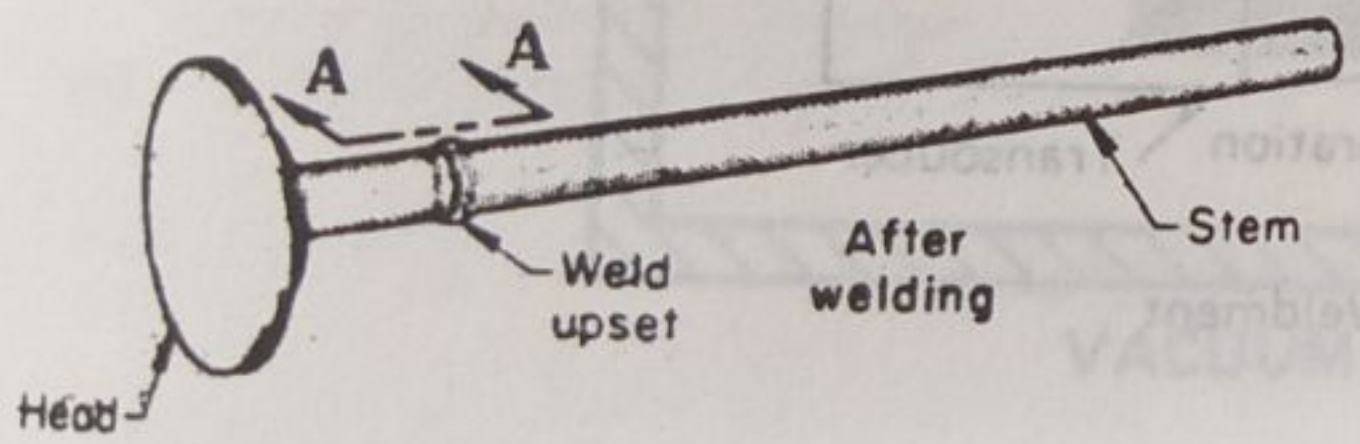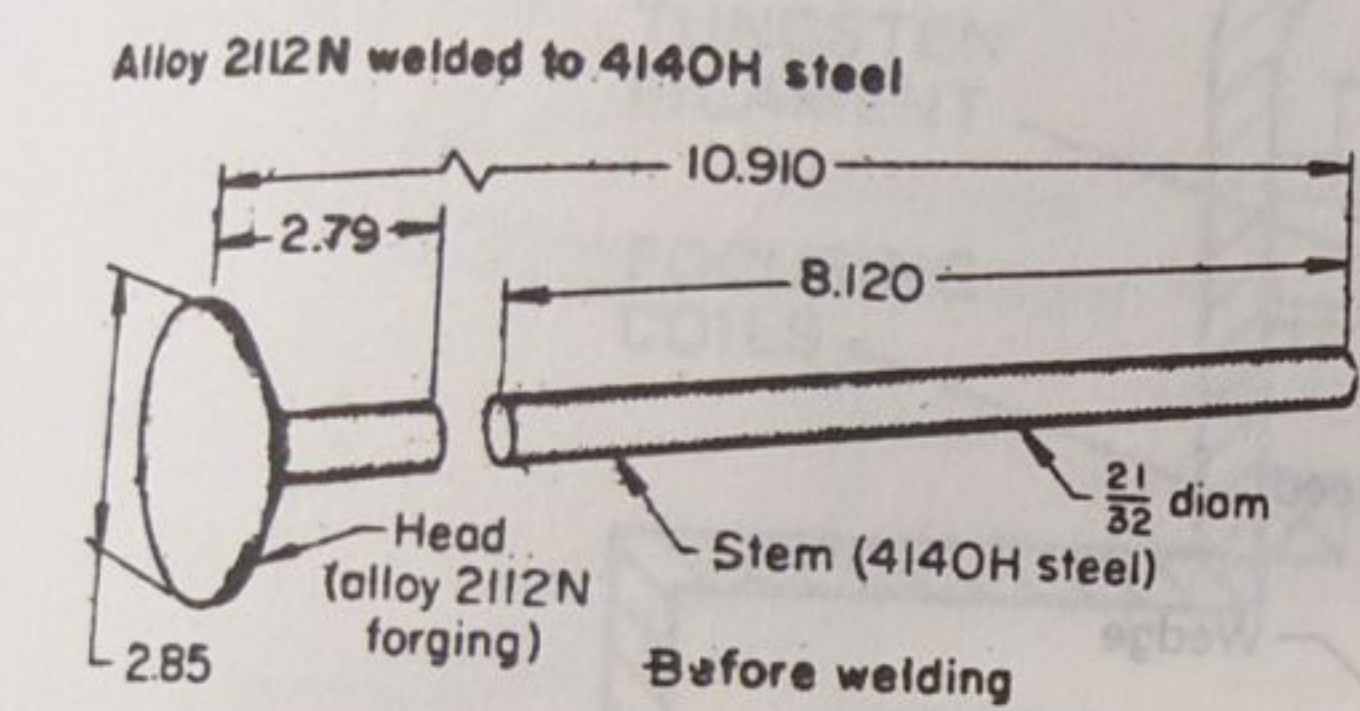


شکل ۴-۳۳: قطعات صنعتی که به روش جوش اصطکاکی تولید می شوند

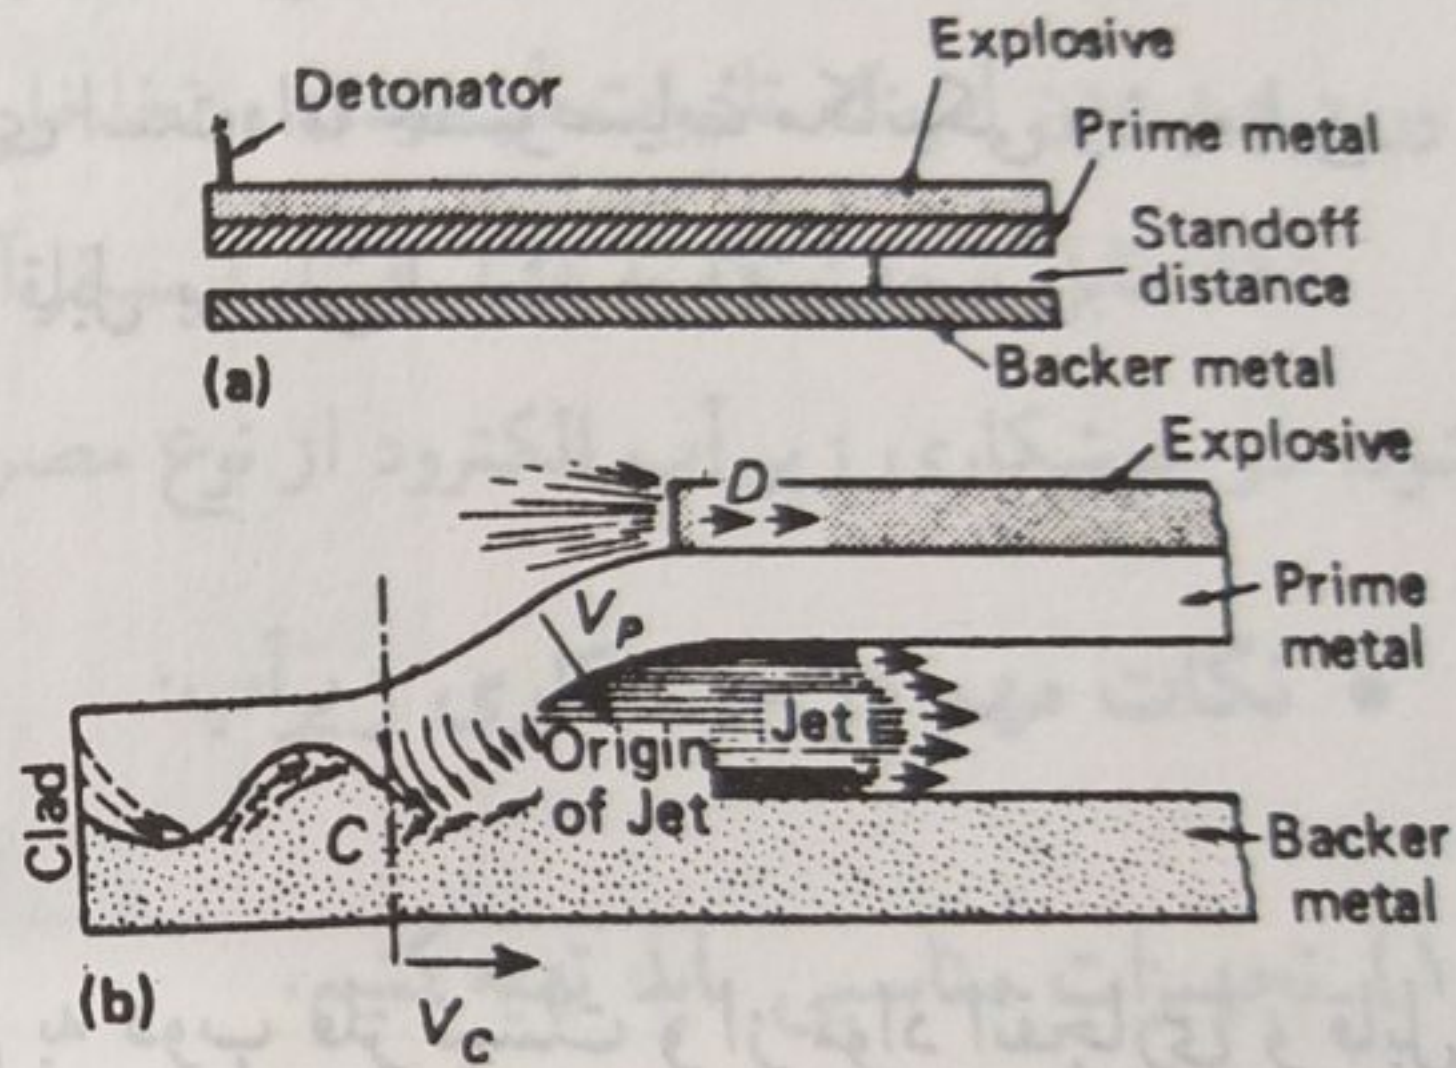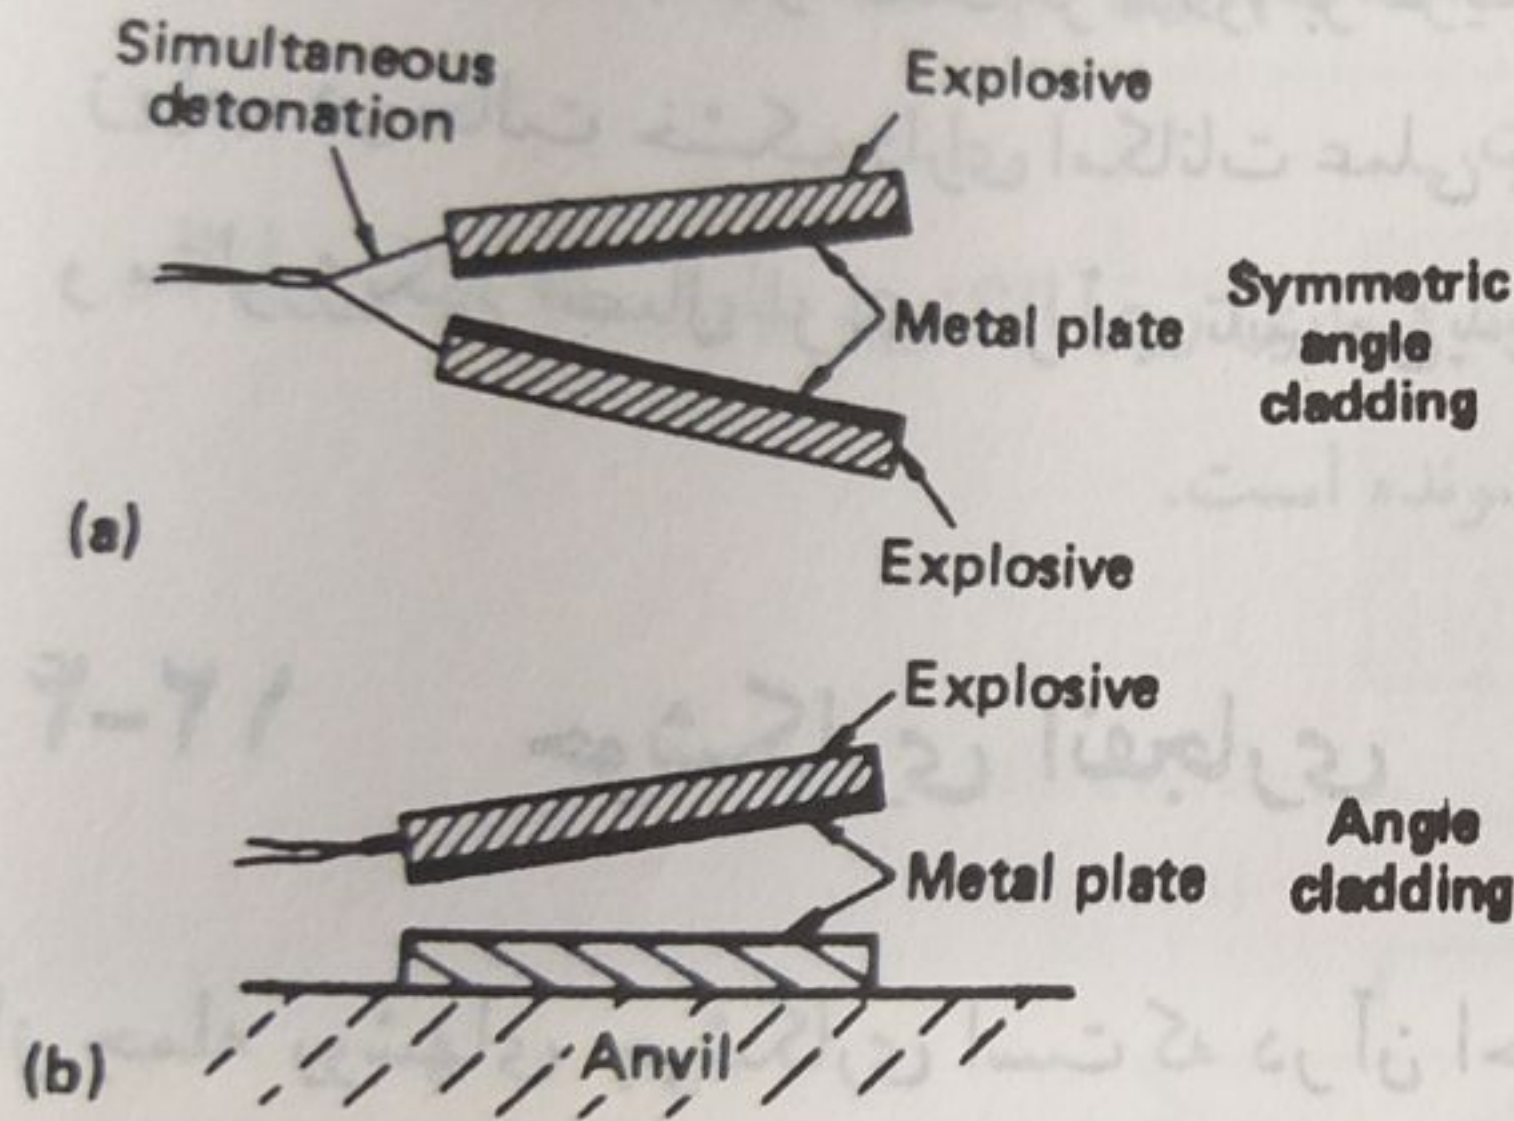


شکل ۴-۲۸: شماتیک جوشکاری انفجاری

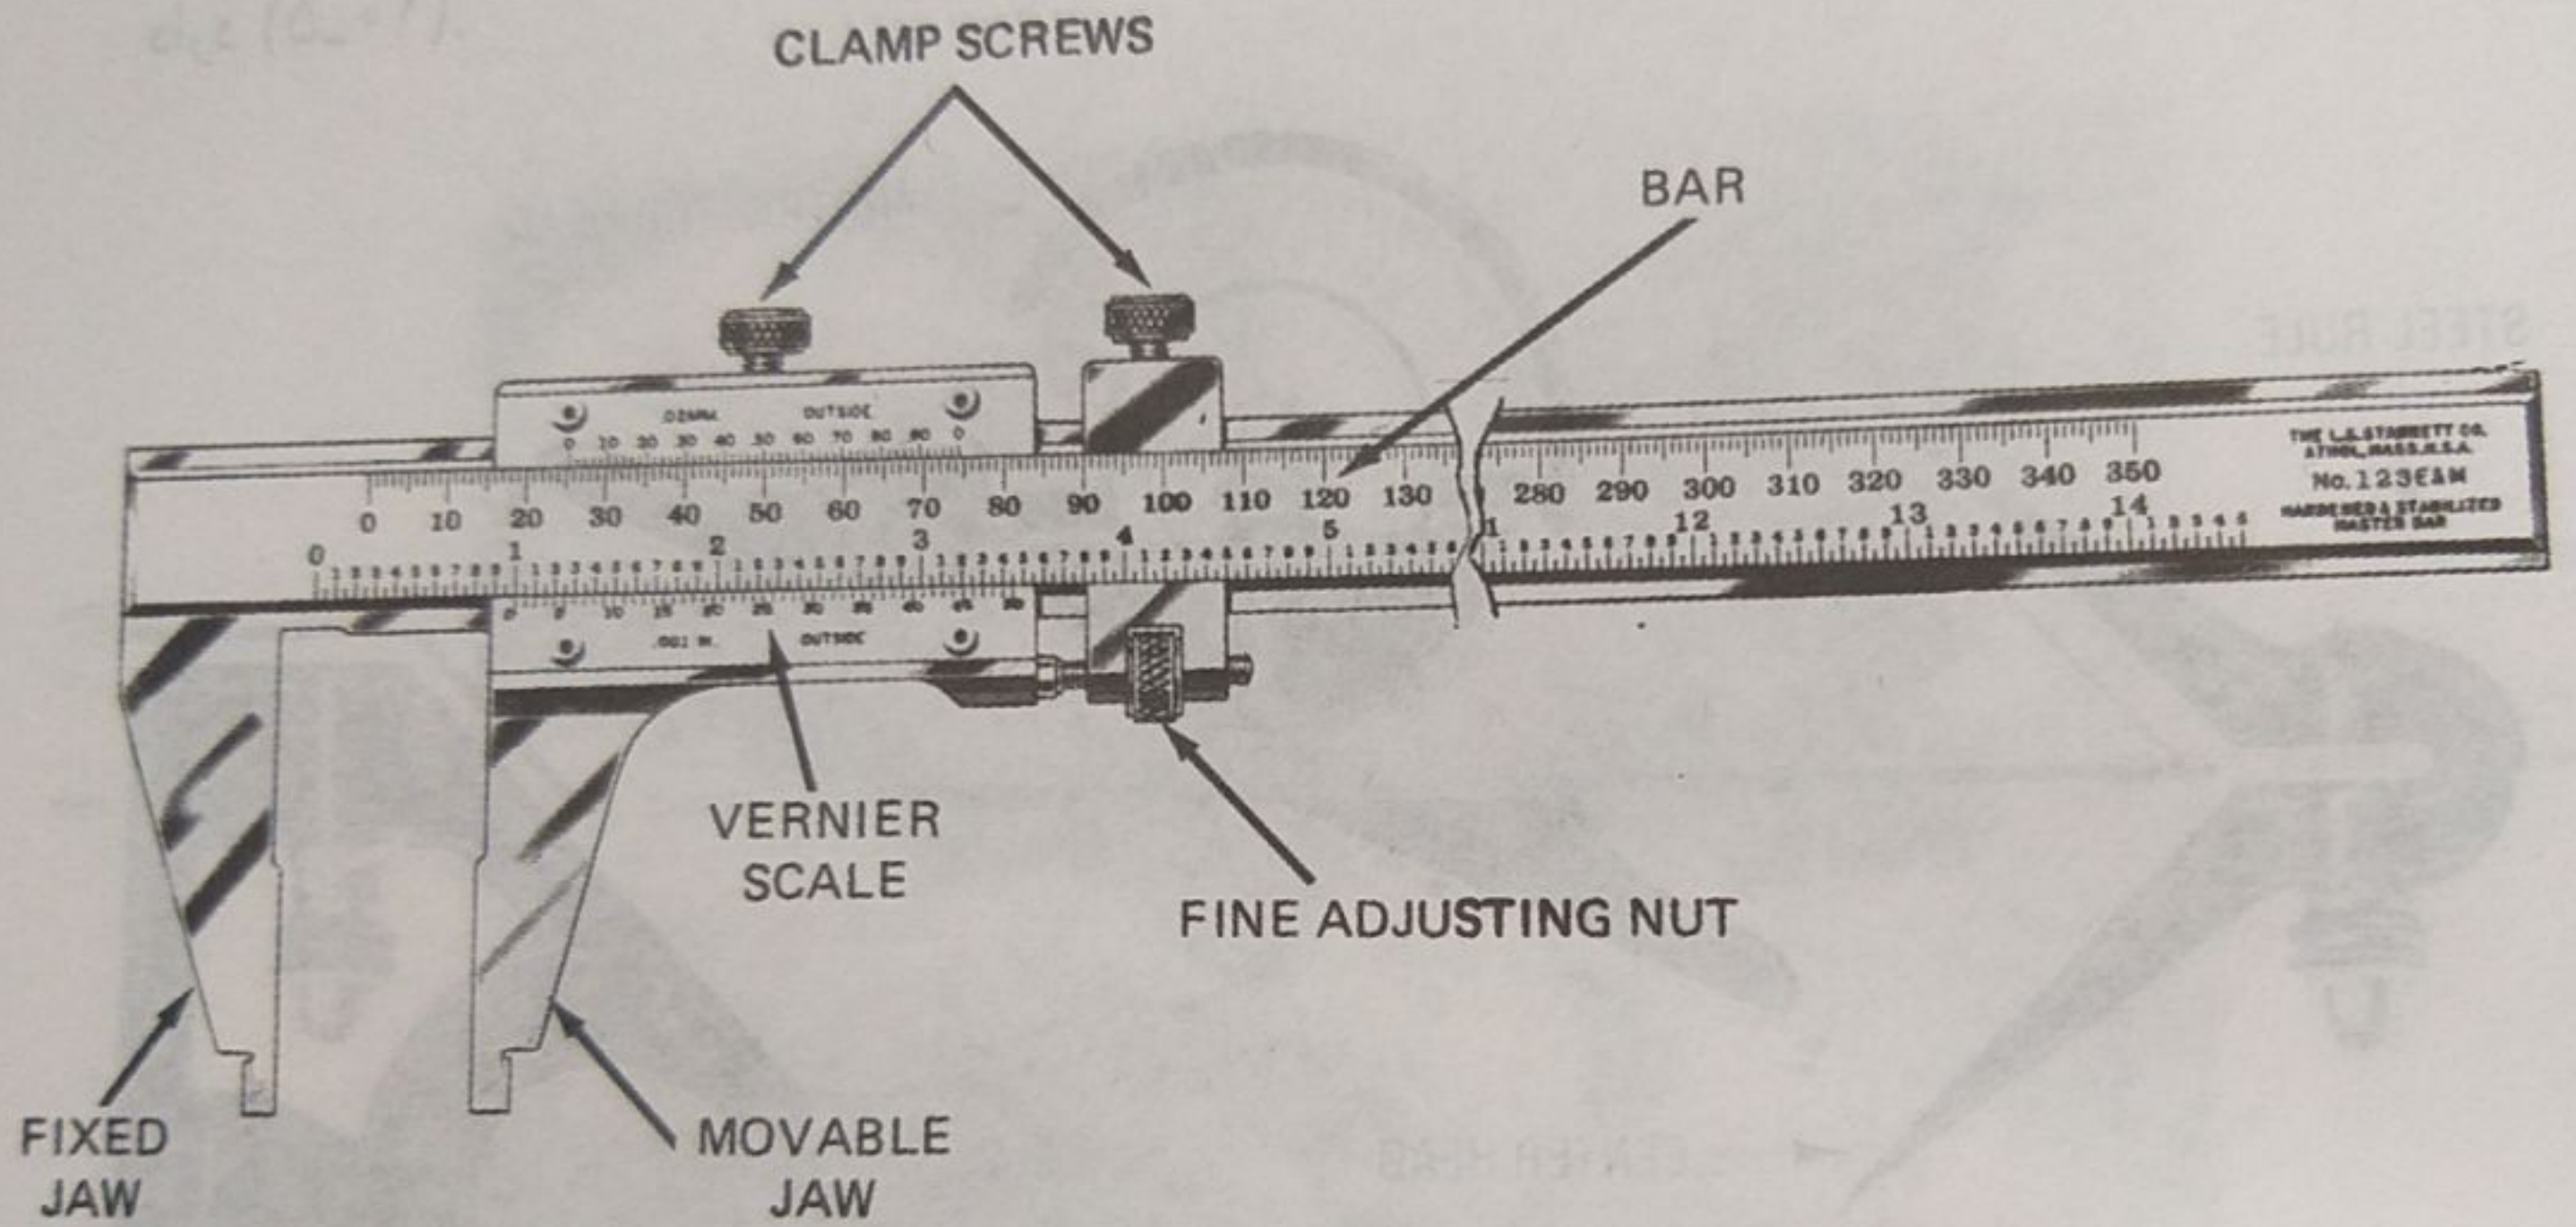


شکل ۵-۸: قسمت‌های مختلف یک کولیس ساده

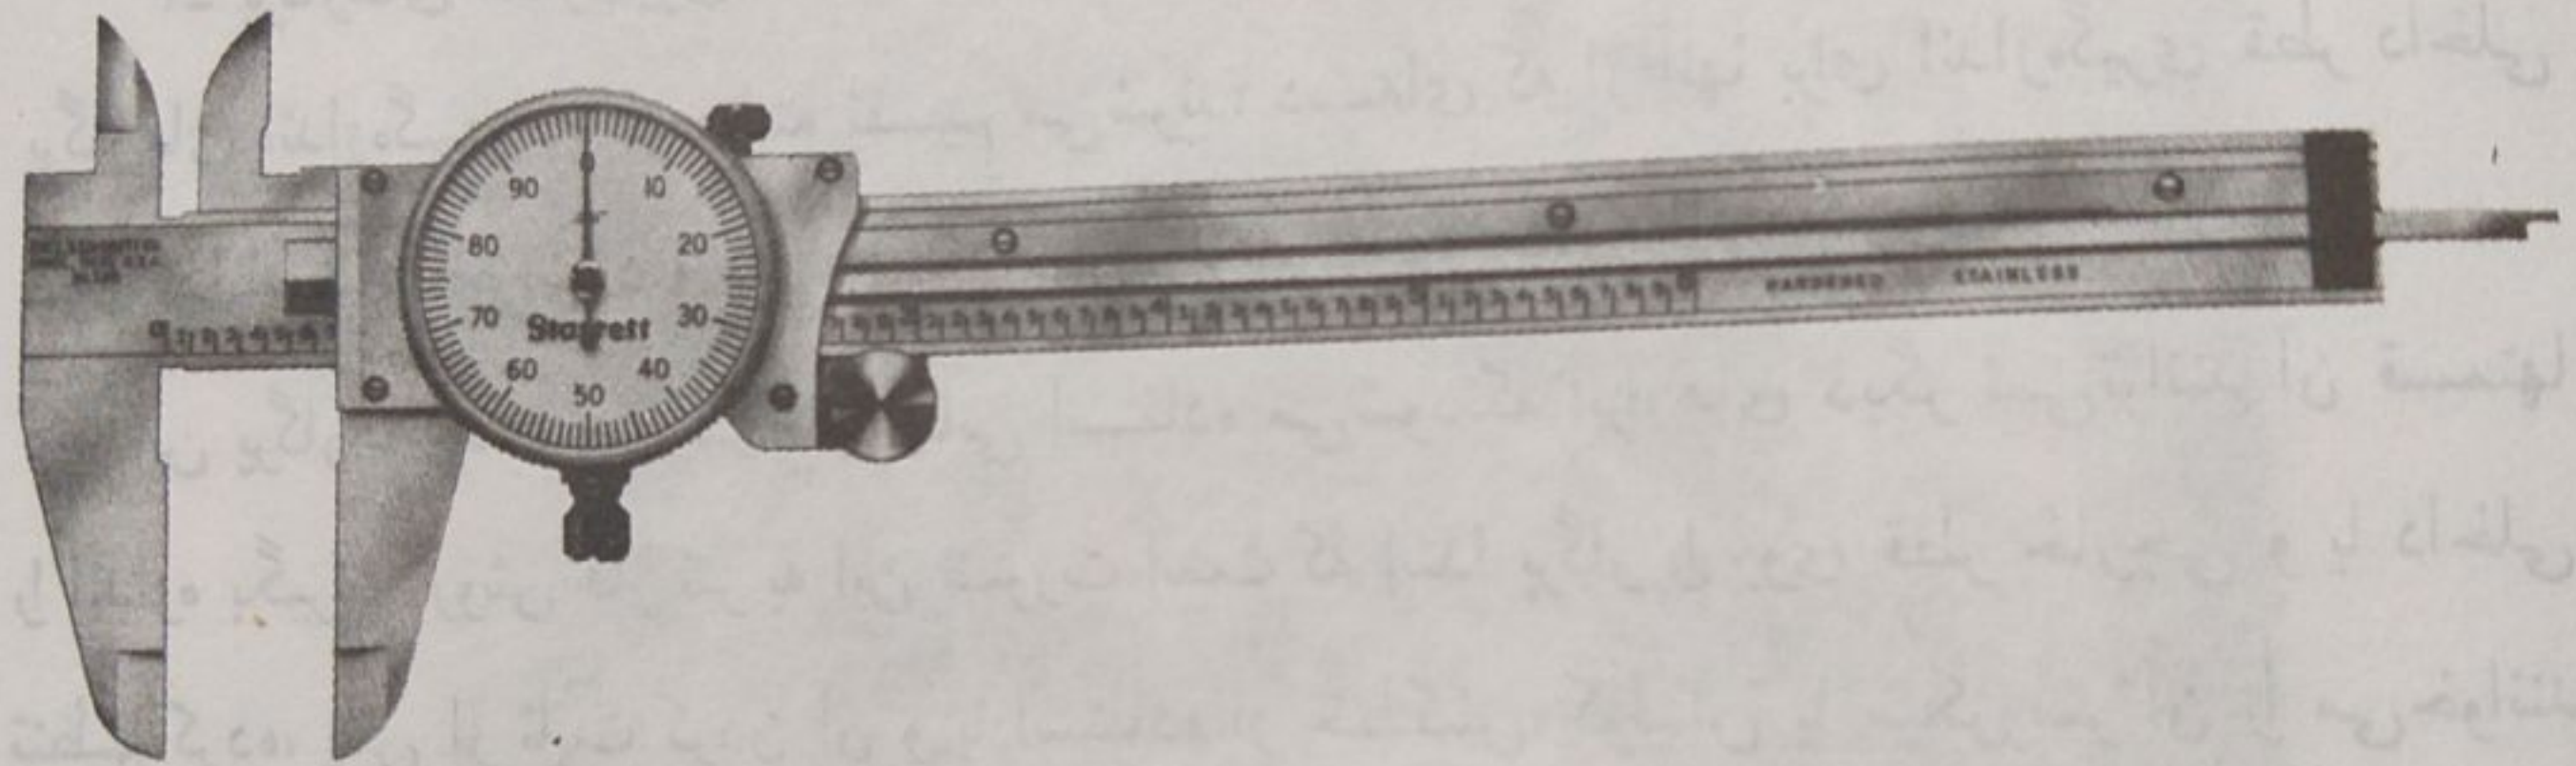

شکل ۵-۹: یک نمونه کولیس عقربه‌ای با عمق‌سنج

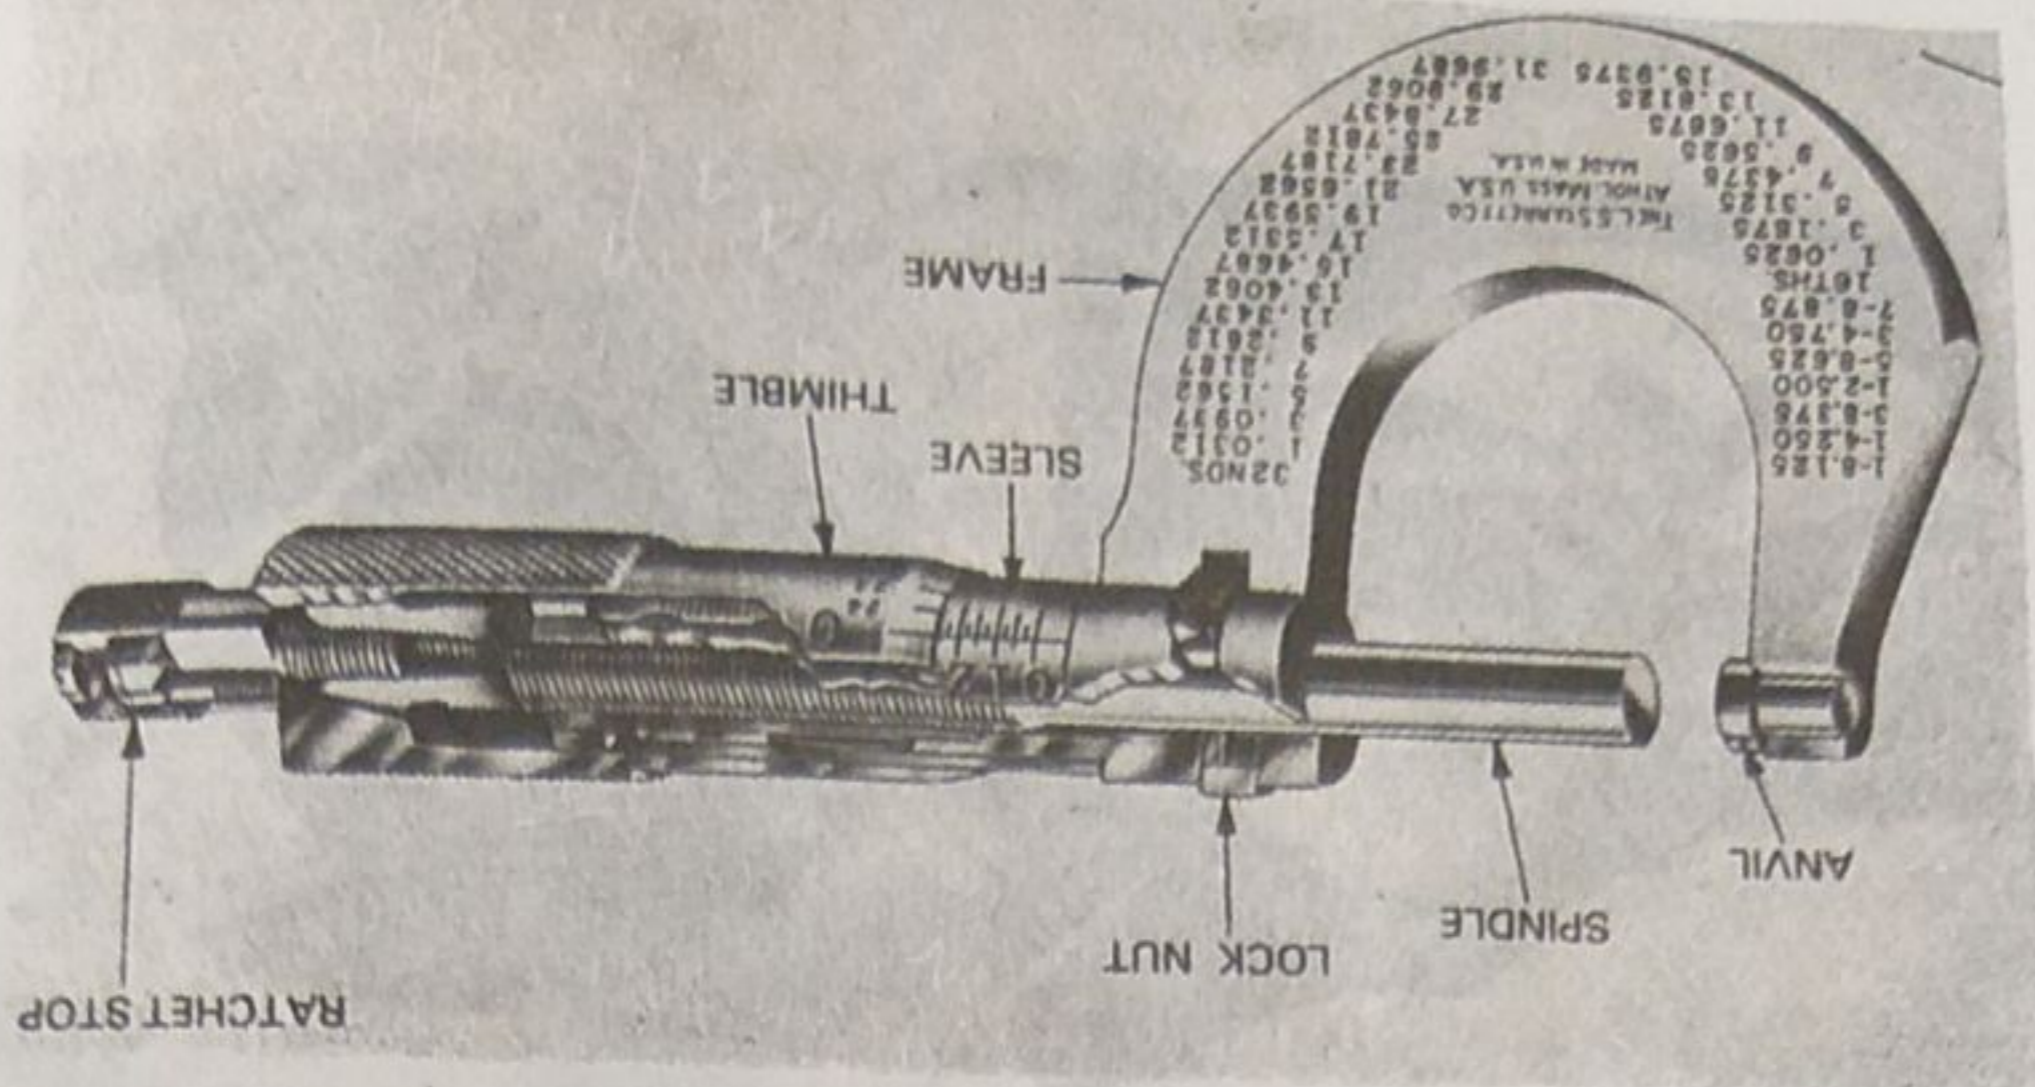


شکل ۵-۱۳: اجزای یک میکرومتر معمولی

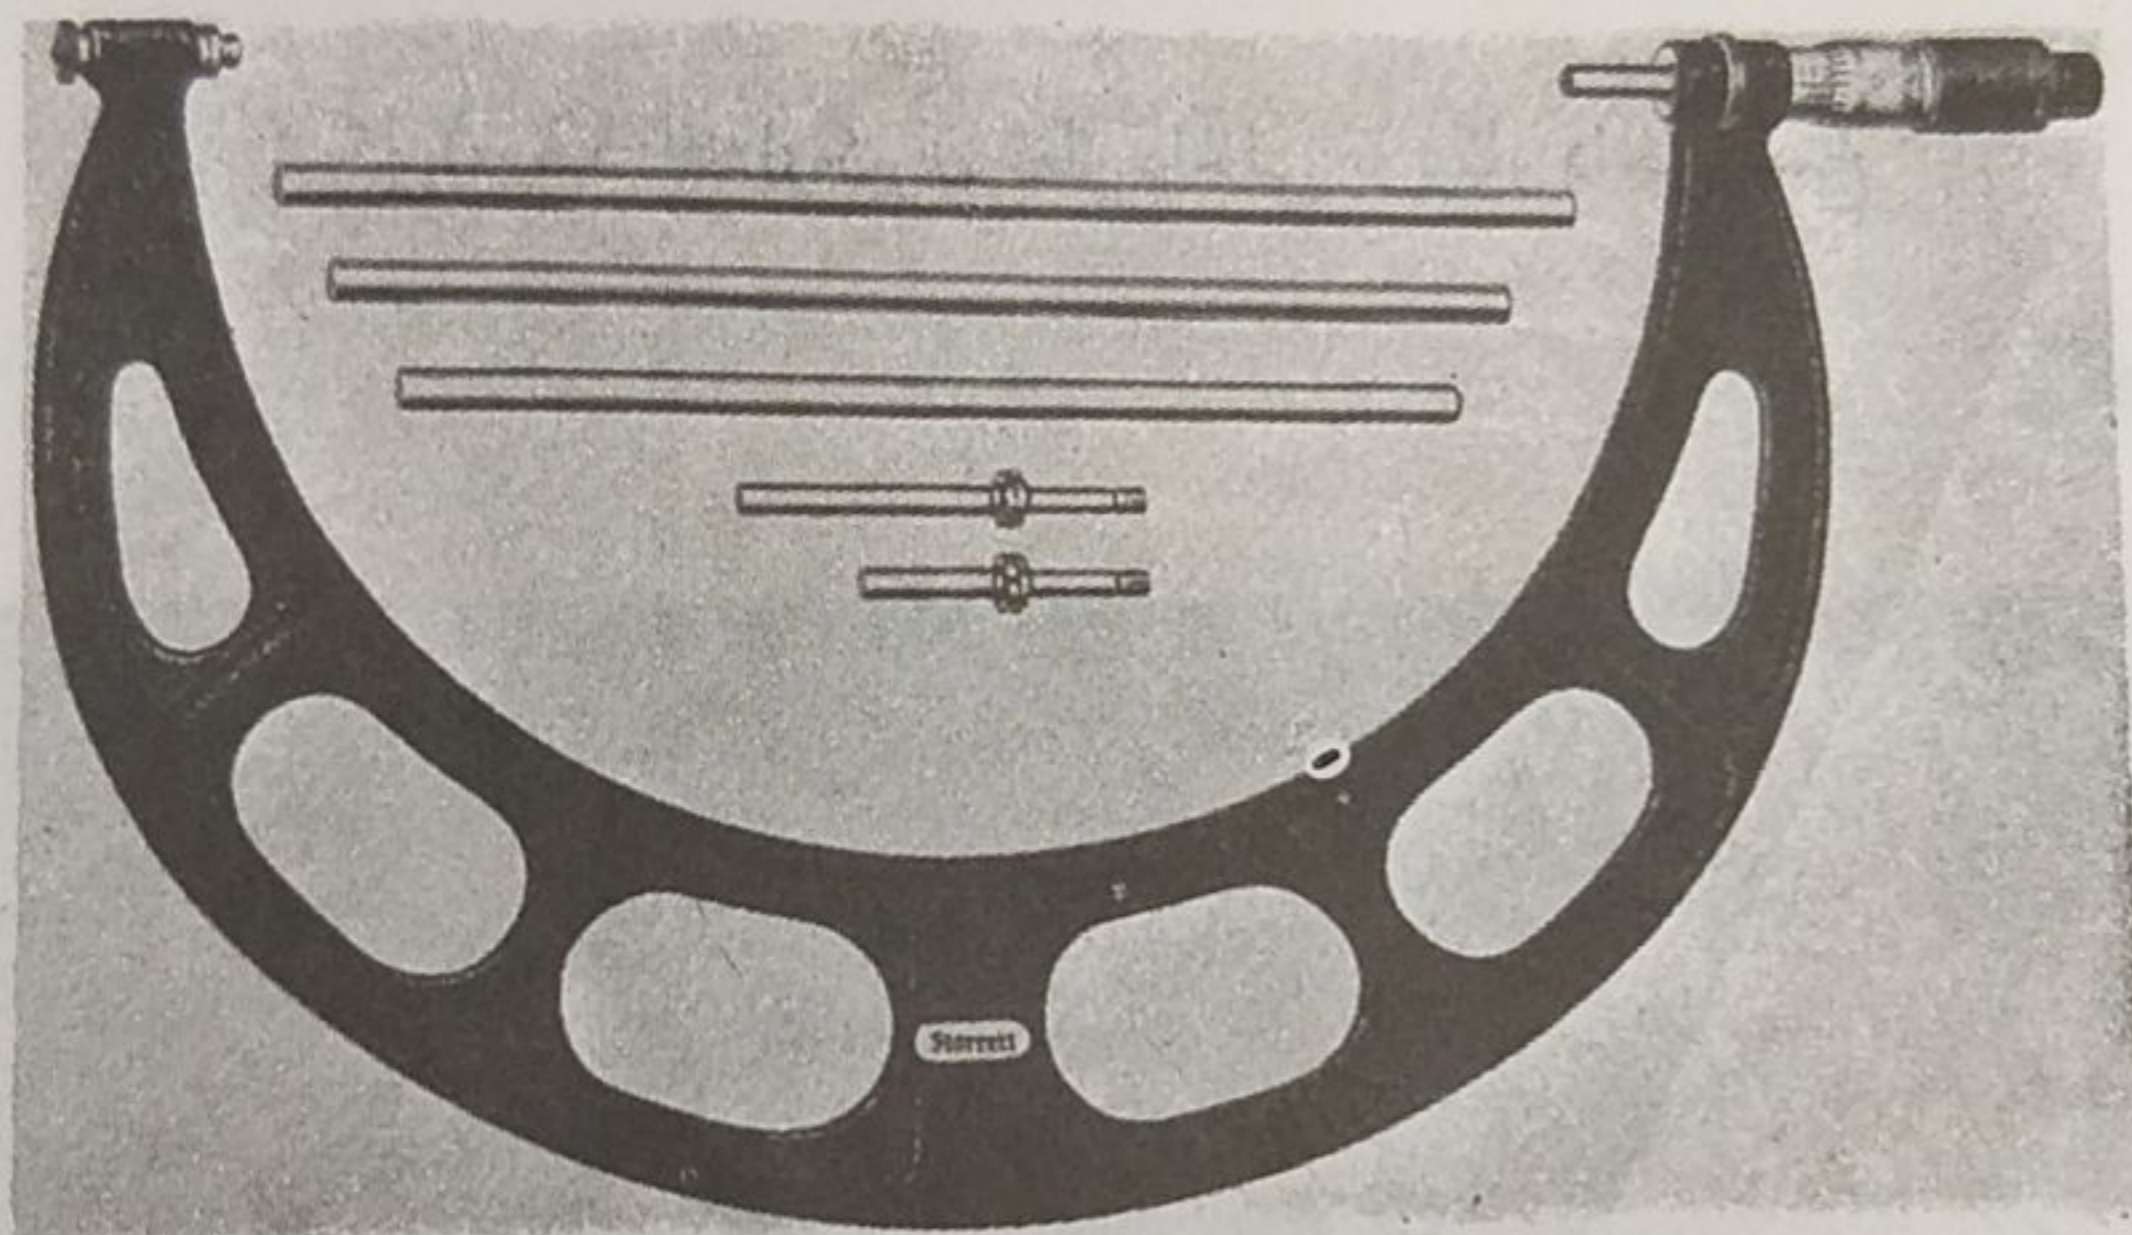


شکل ۵-۱۴: میکرومتر فرم بزرگ با متعلقات آن




شکل ۵-۱۵: میکرومتر داخل سنج برای اندازه‌گیری قطر داخلی

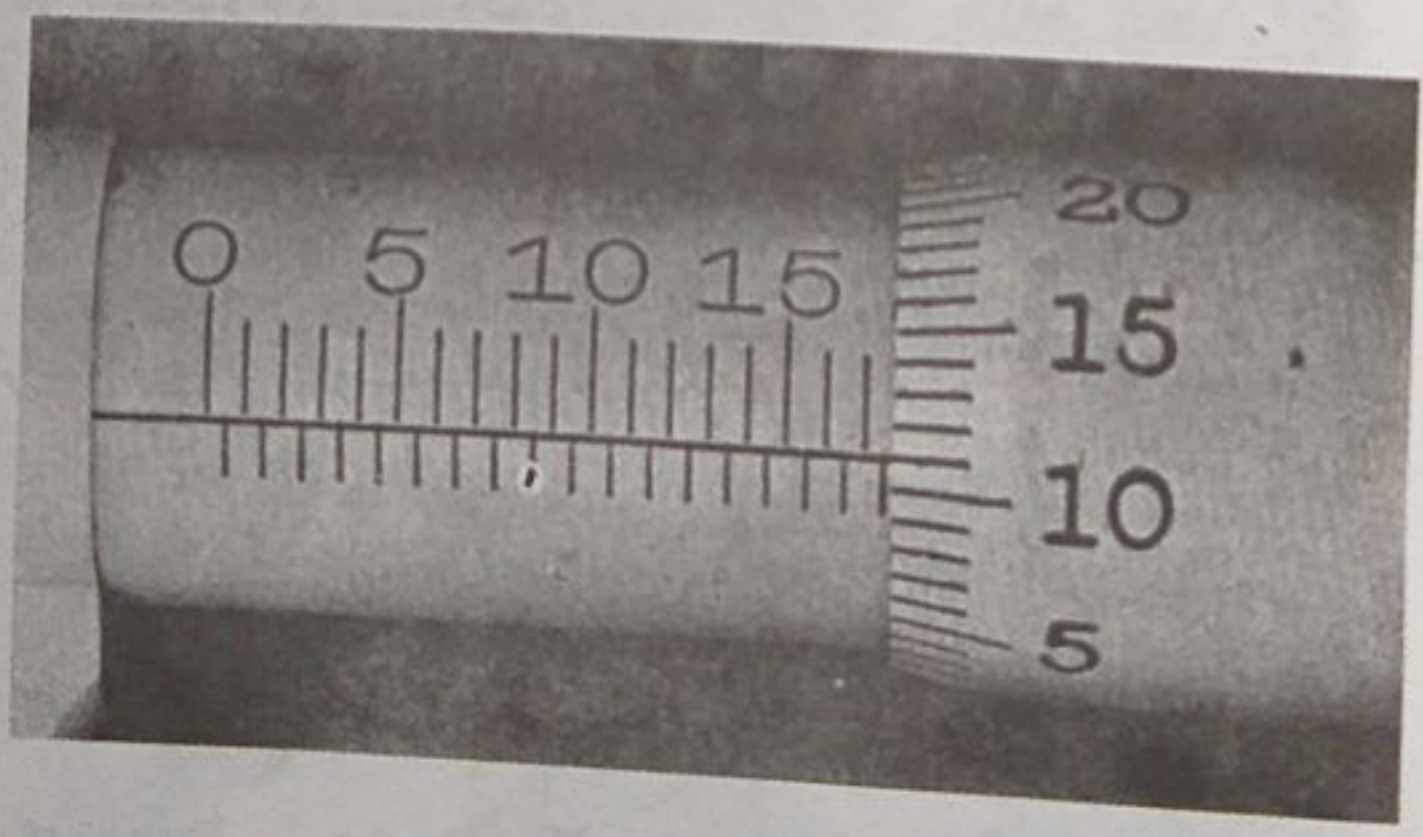


شکل ۵-۱۶: طریقه خواندن یک میکرومتر در سیستم متریک $17 + 0,5 + 0,11 = 17,61 \text{ mm}$

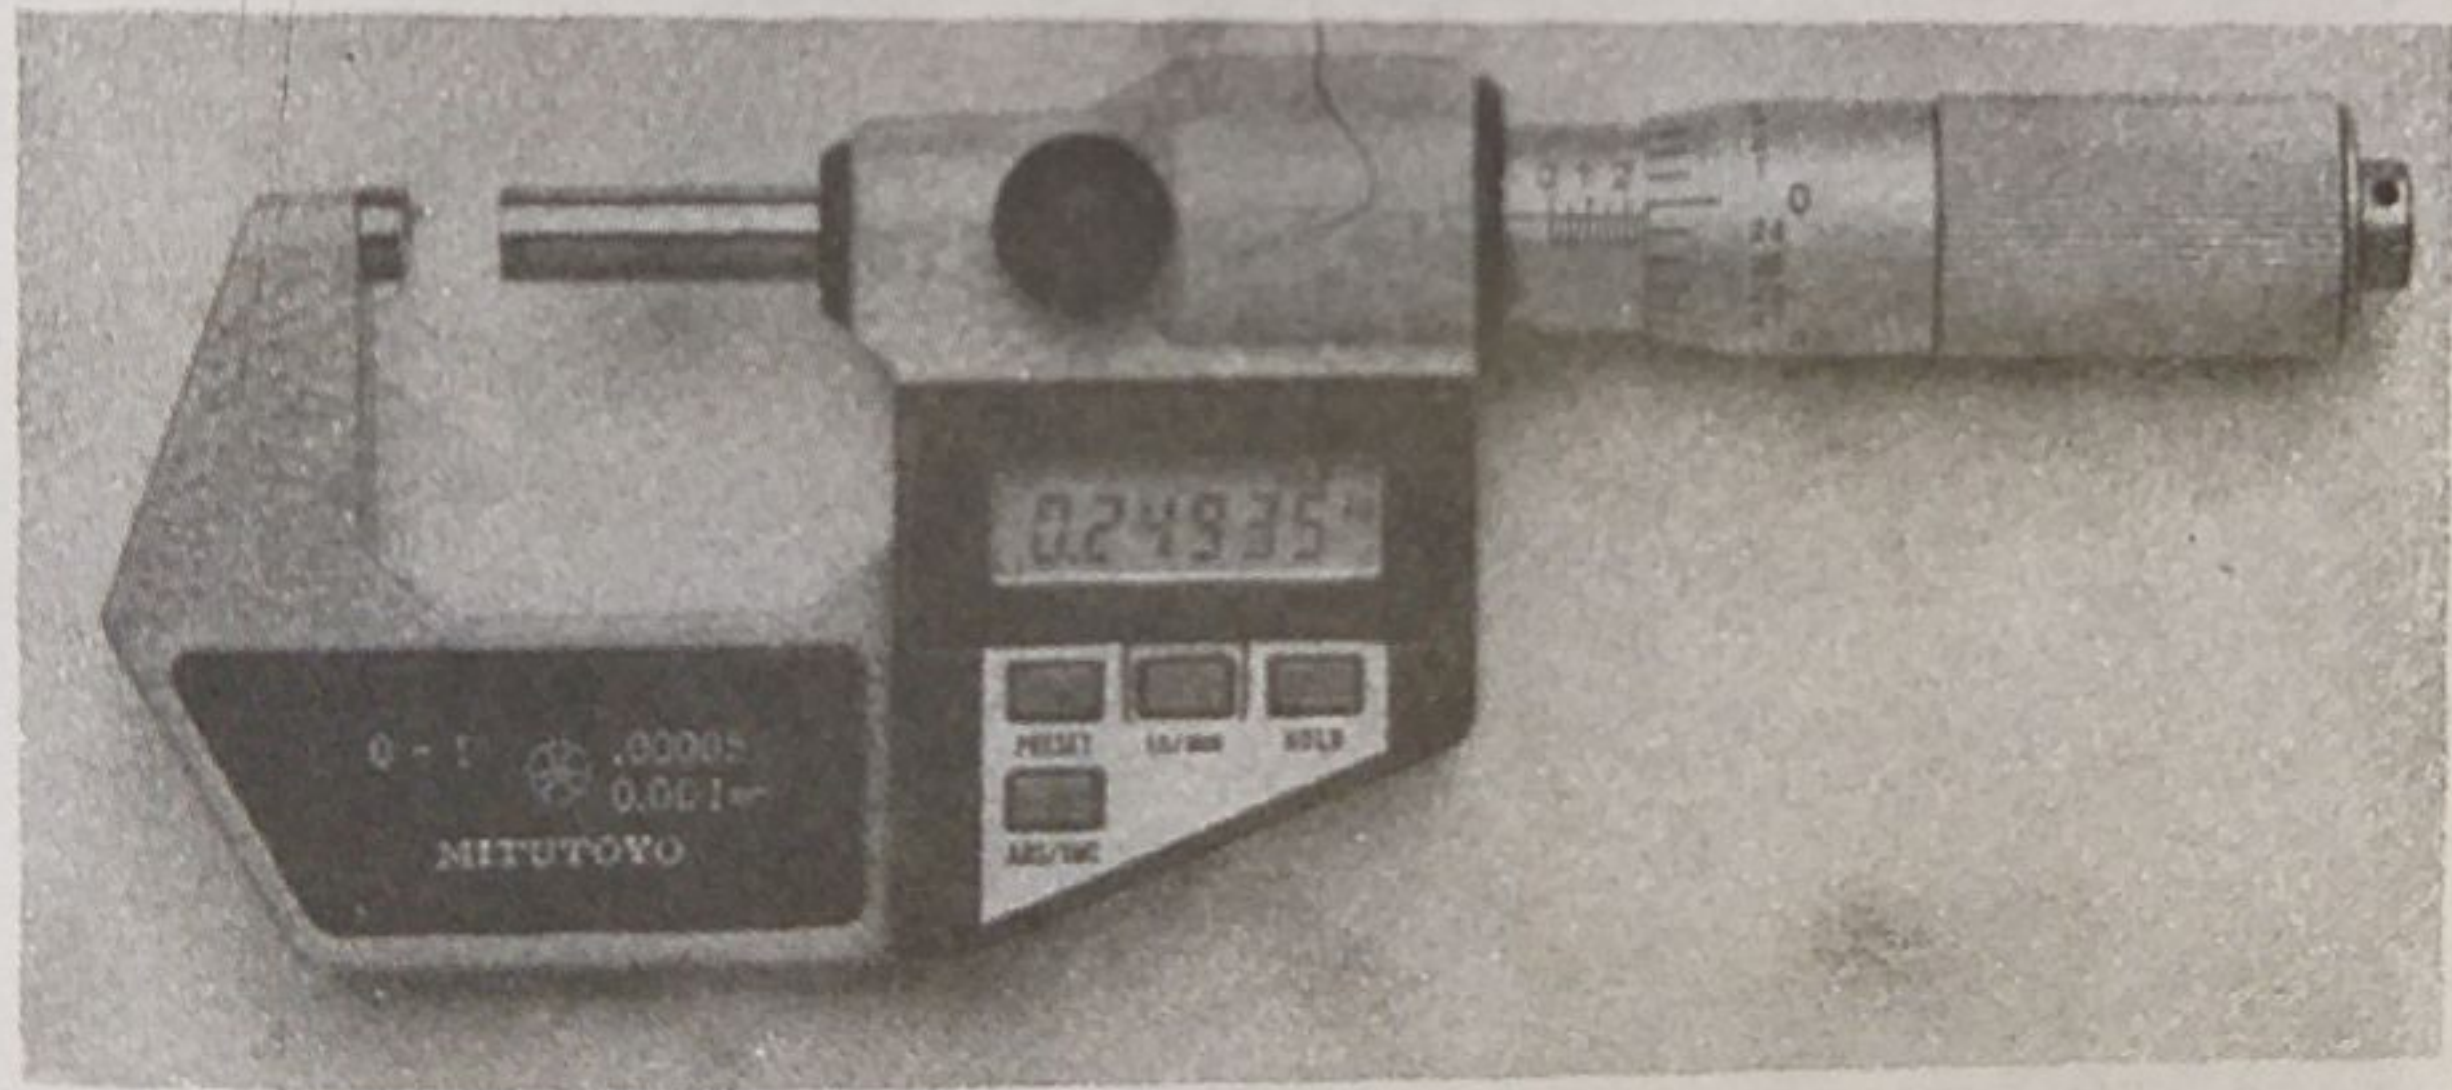


شکل ۵-۱۷: میکرومتر دیجیتالی

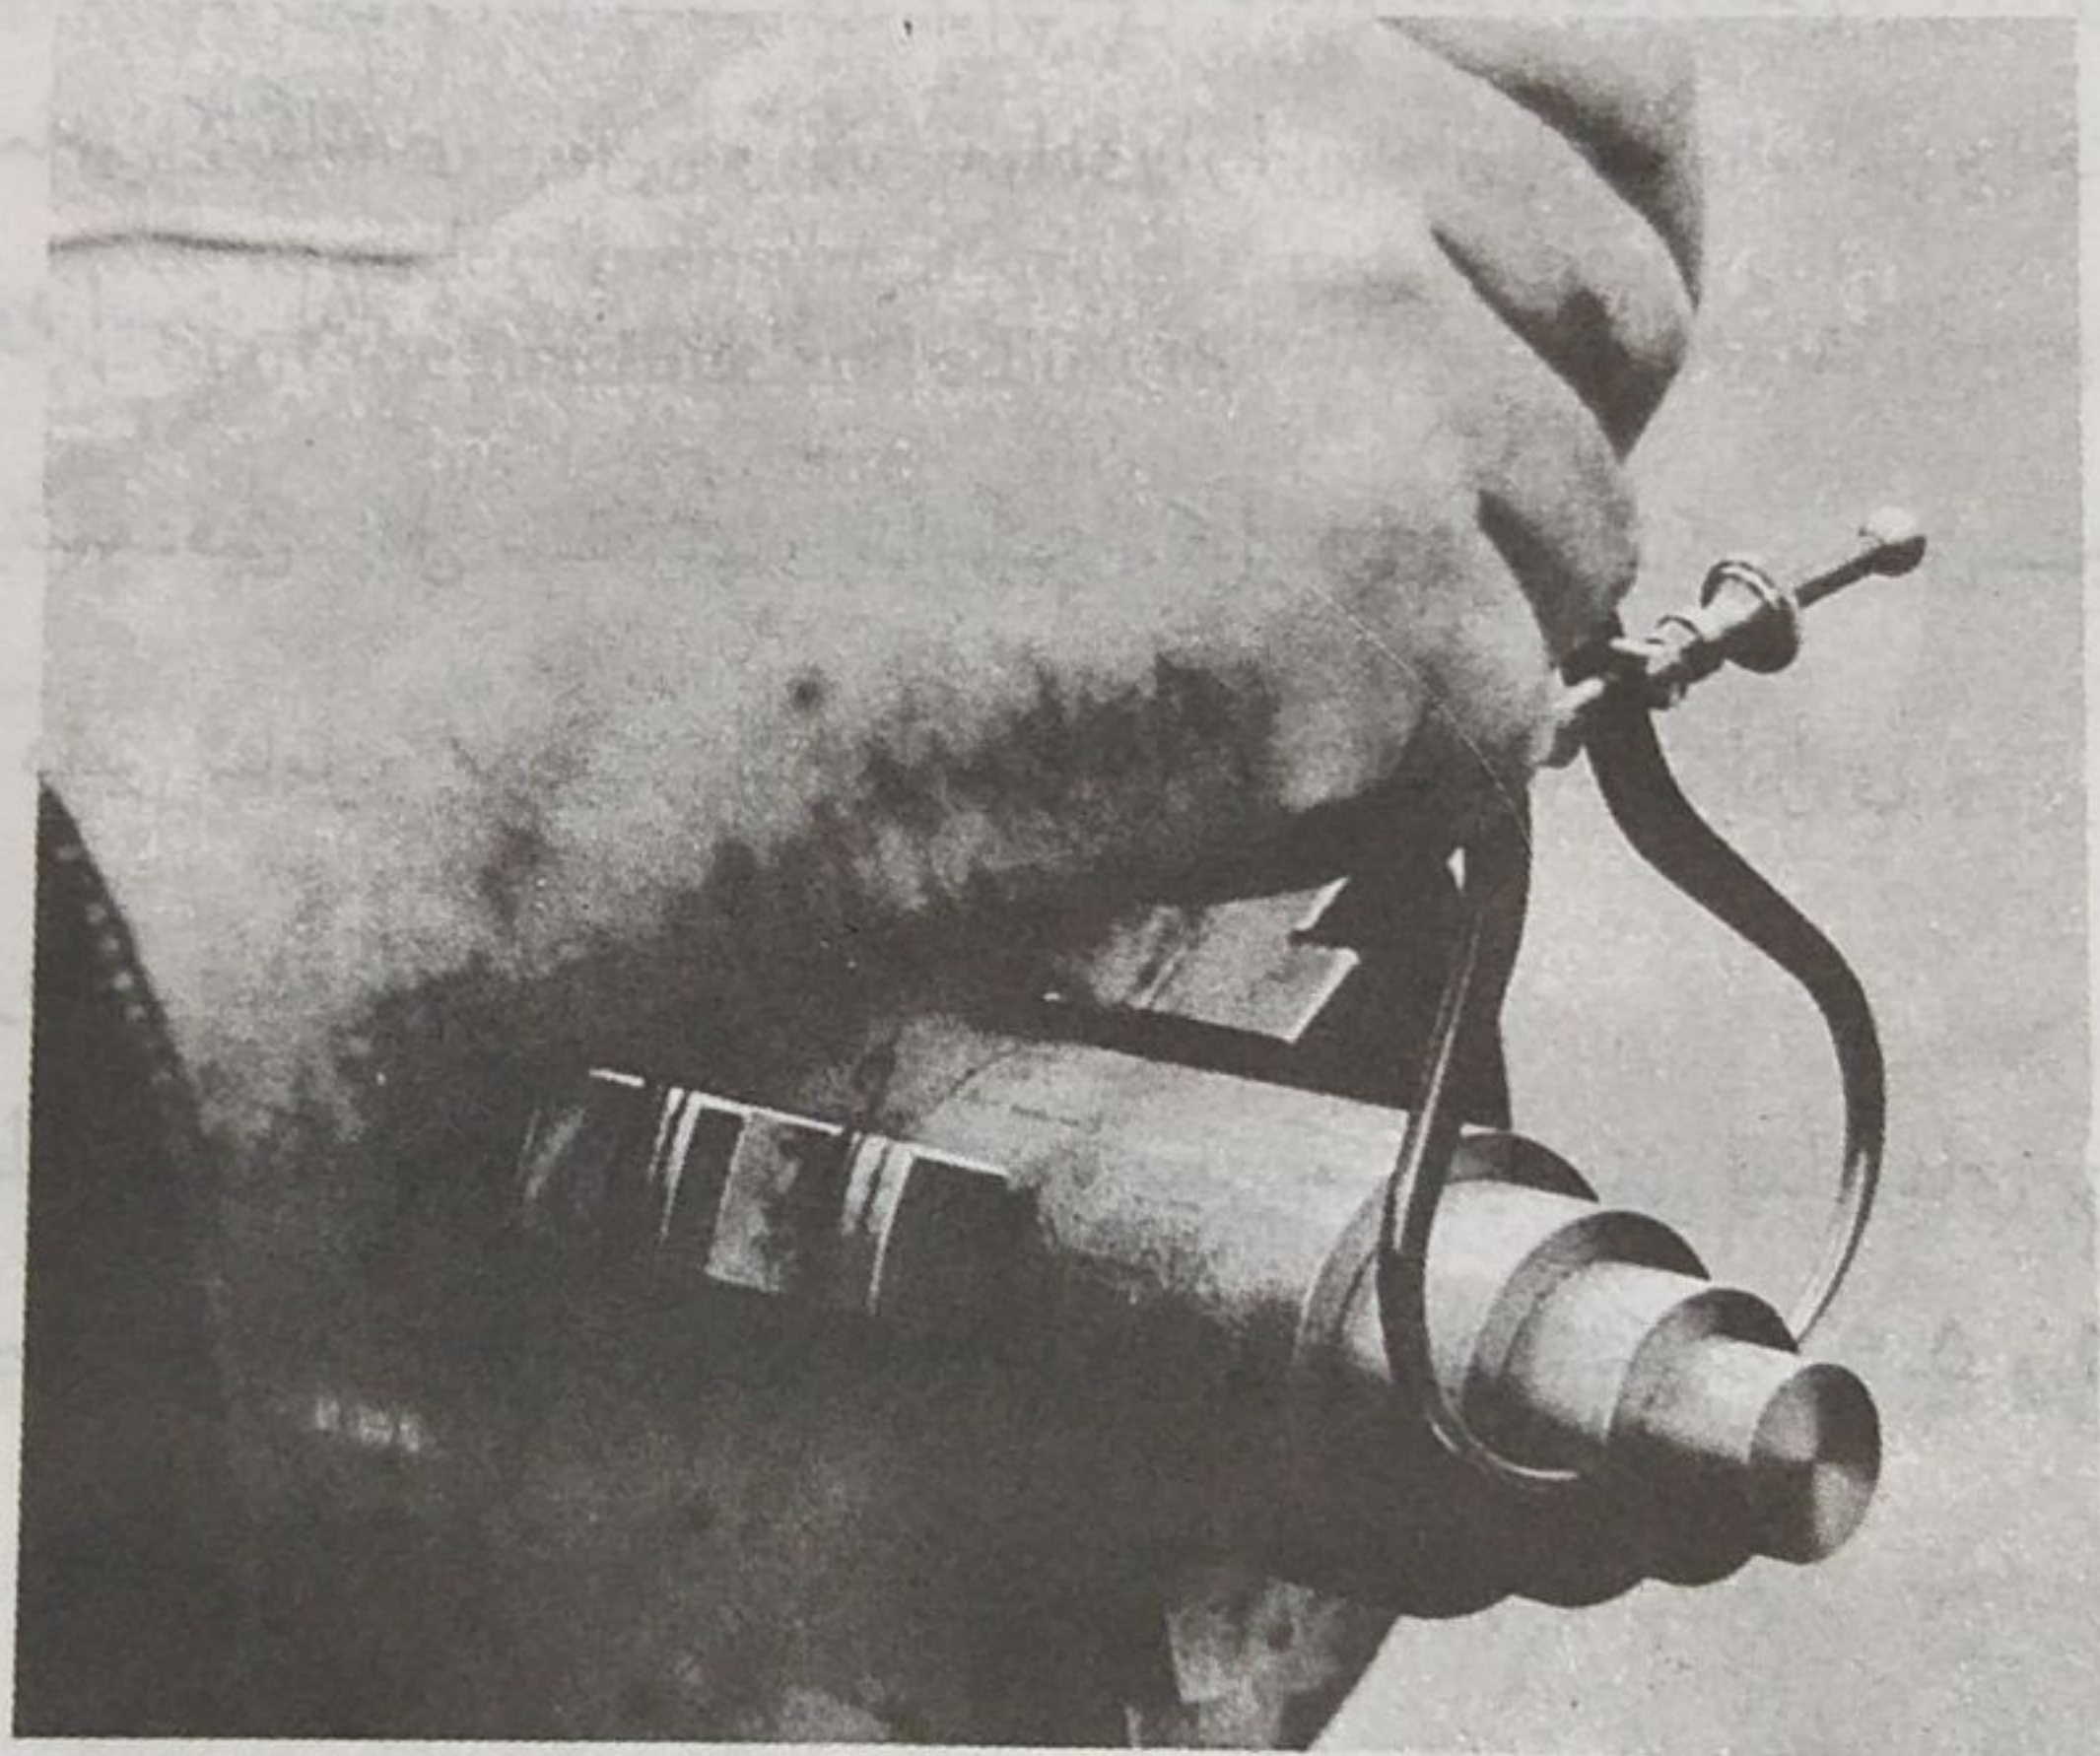


شکل ۵-۶: اندازه‌گیری قطر خارجی با پرگار

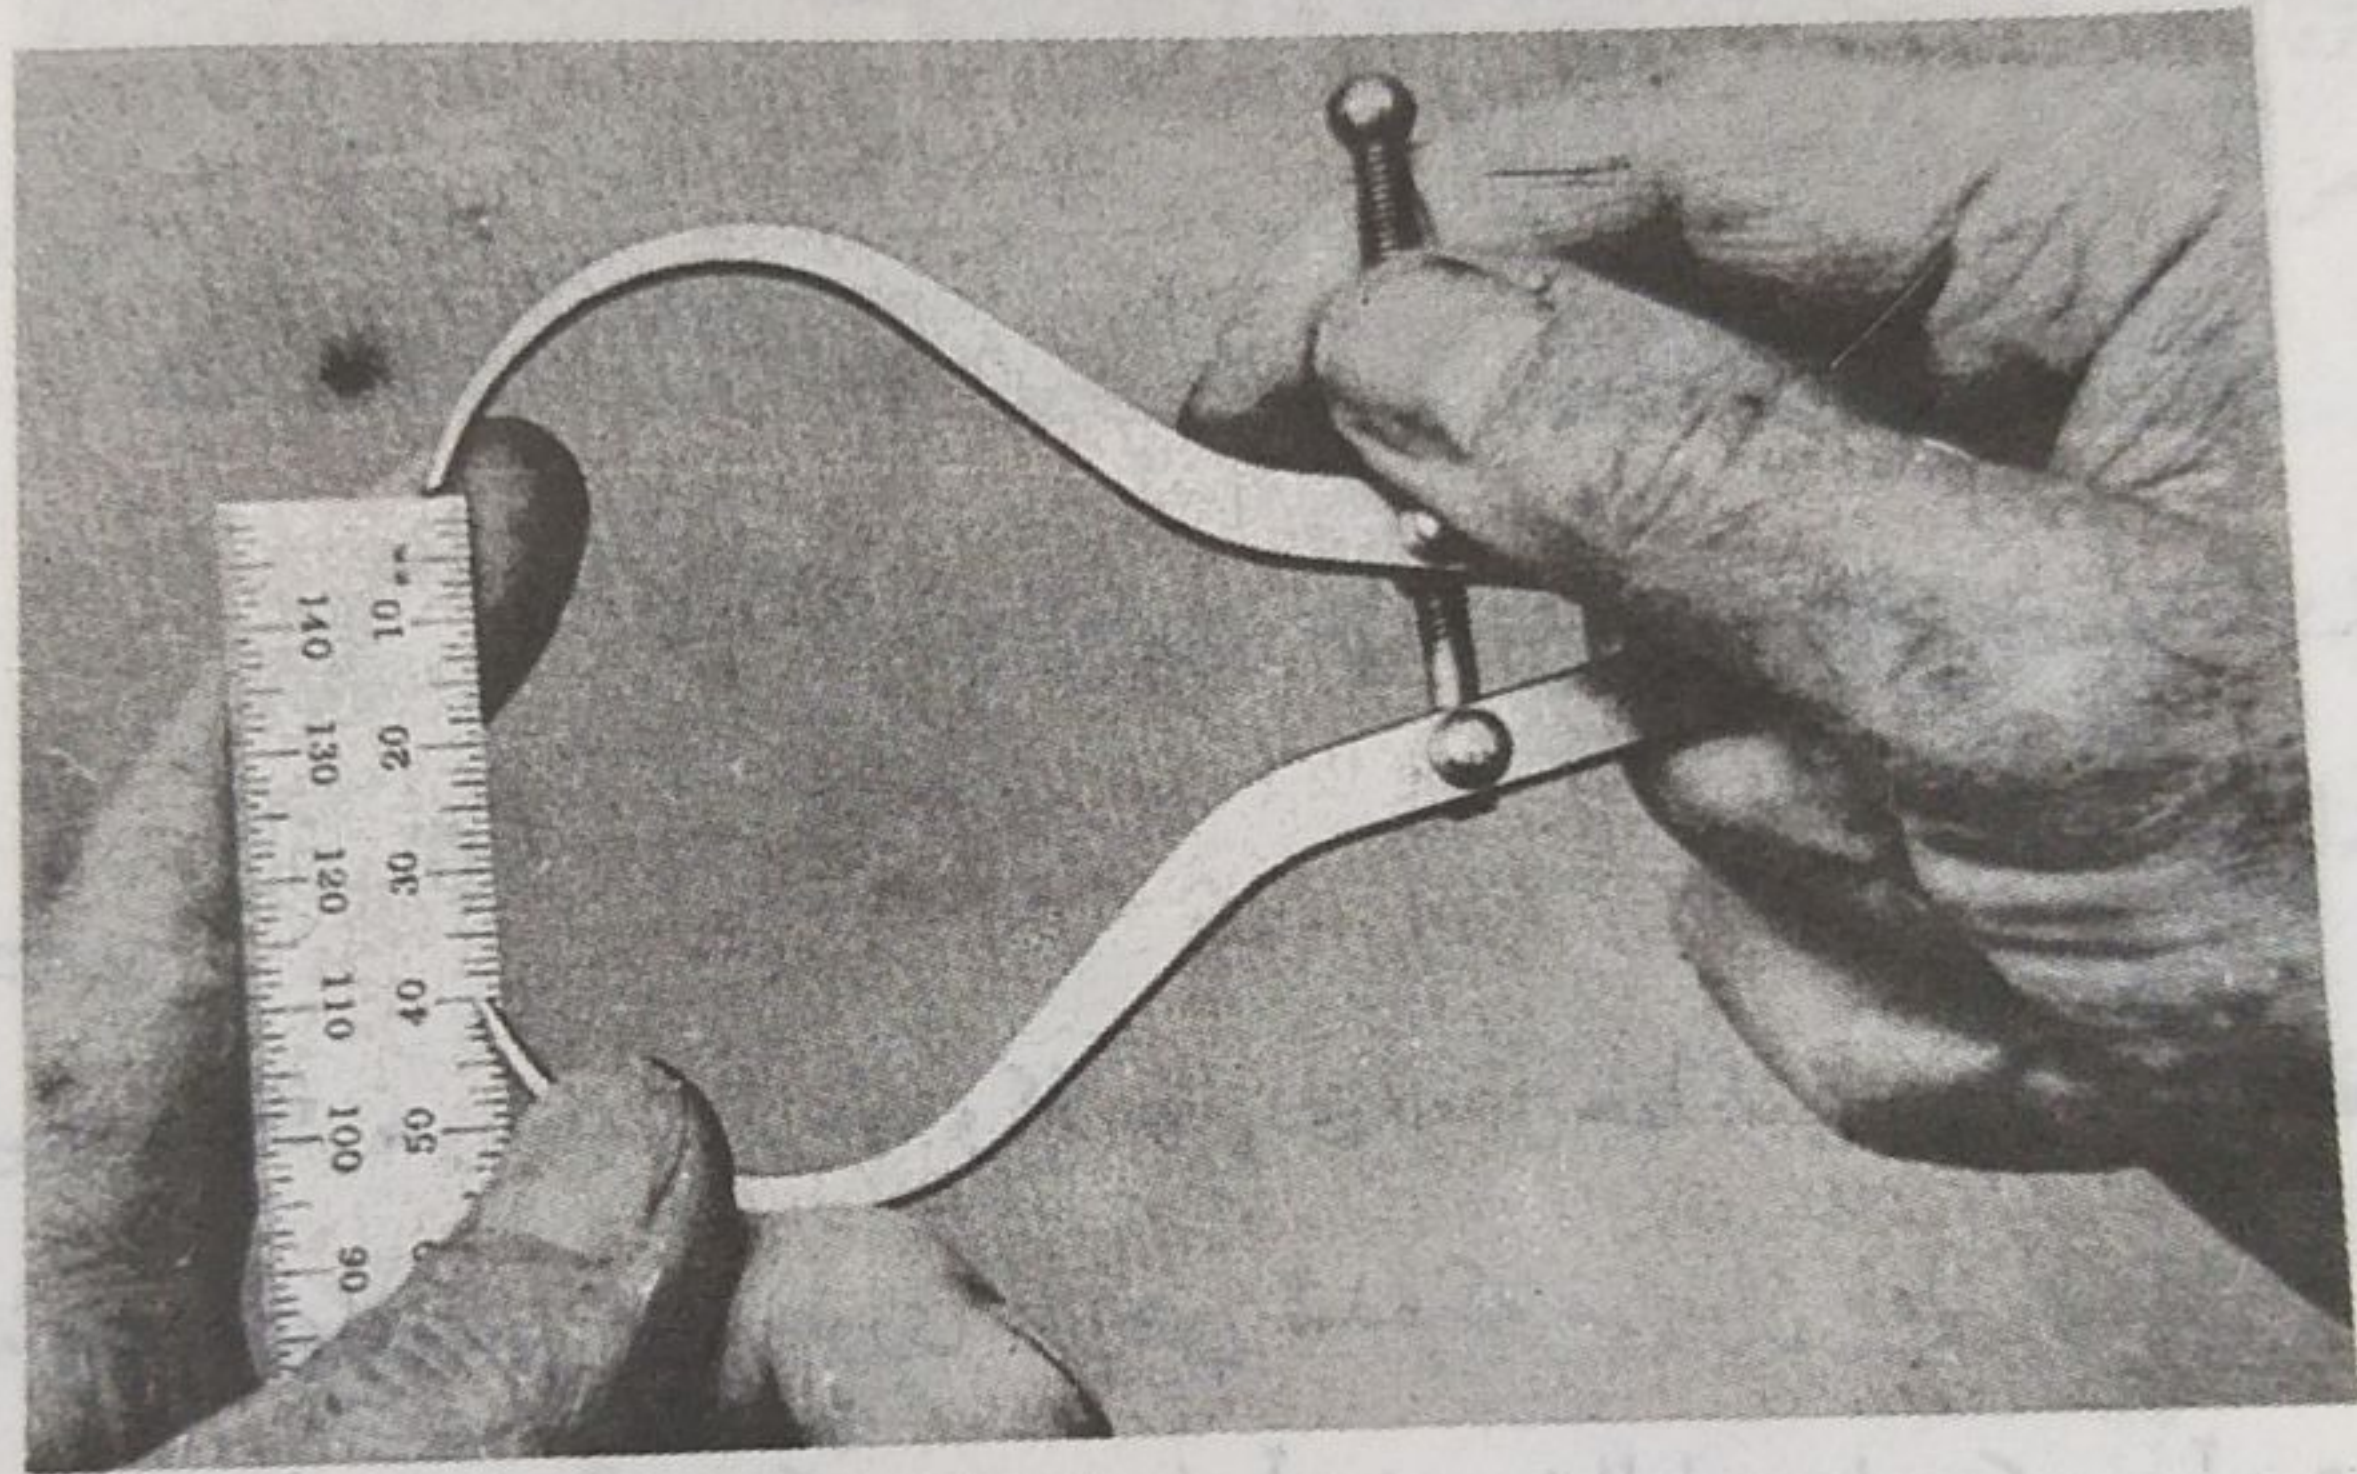


شکل ۵-۷: اندازه‌گیری دهانه پرگار برای اندازه‌گیری قطری که پرگار اندازه گرفته است

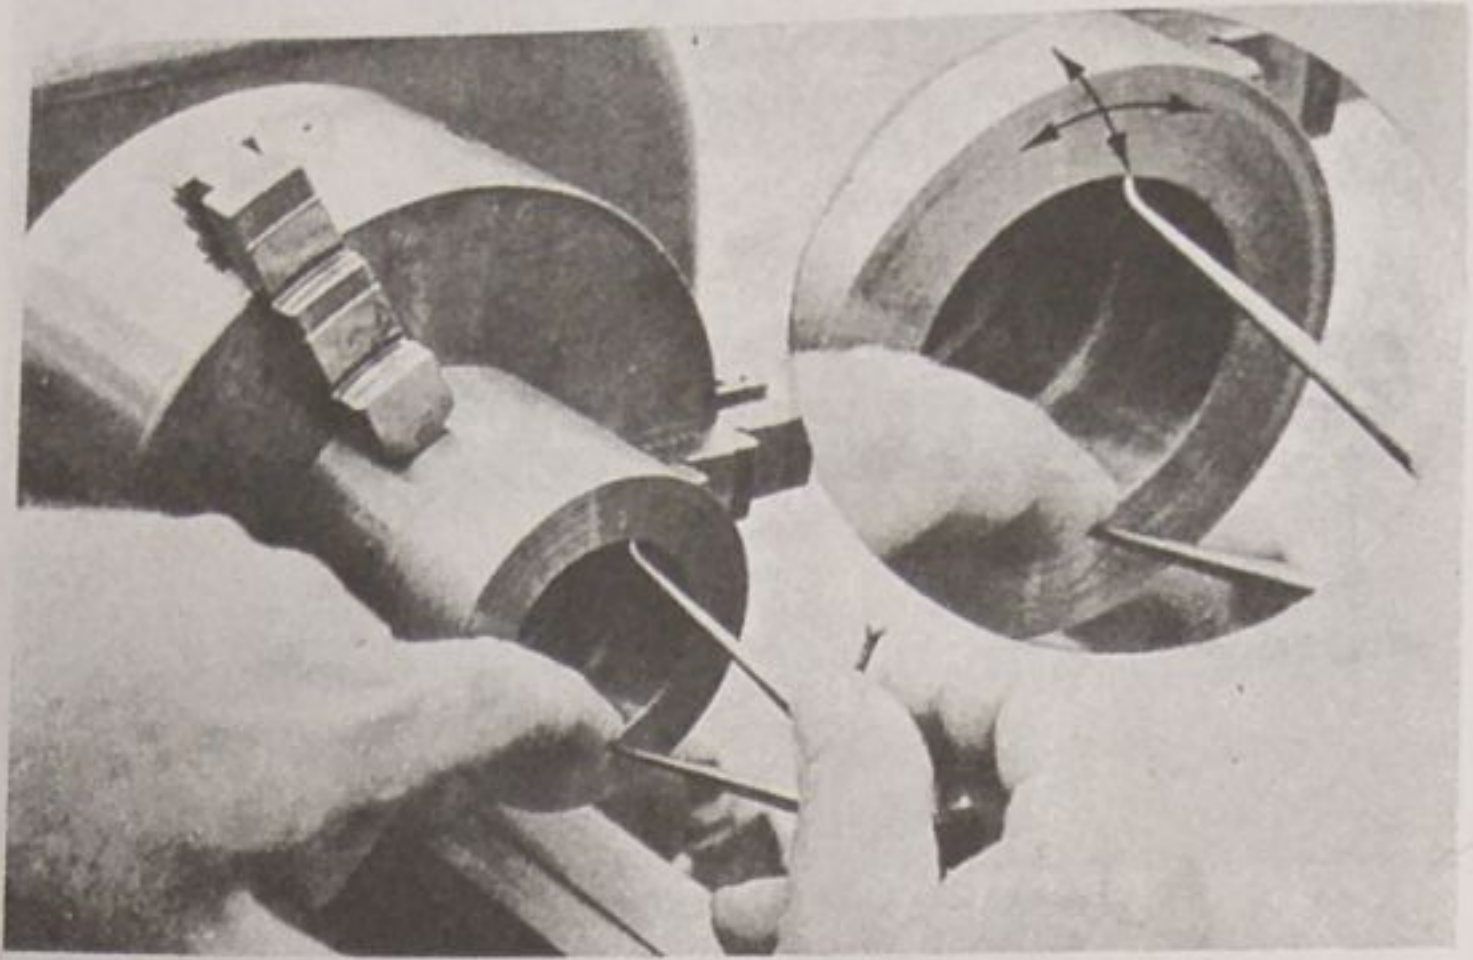


شکل ۵-۱۱: اندازه‌گیری قطر داخلی با پرگار داخل سنج

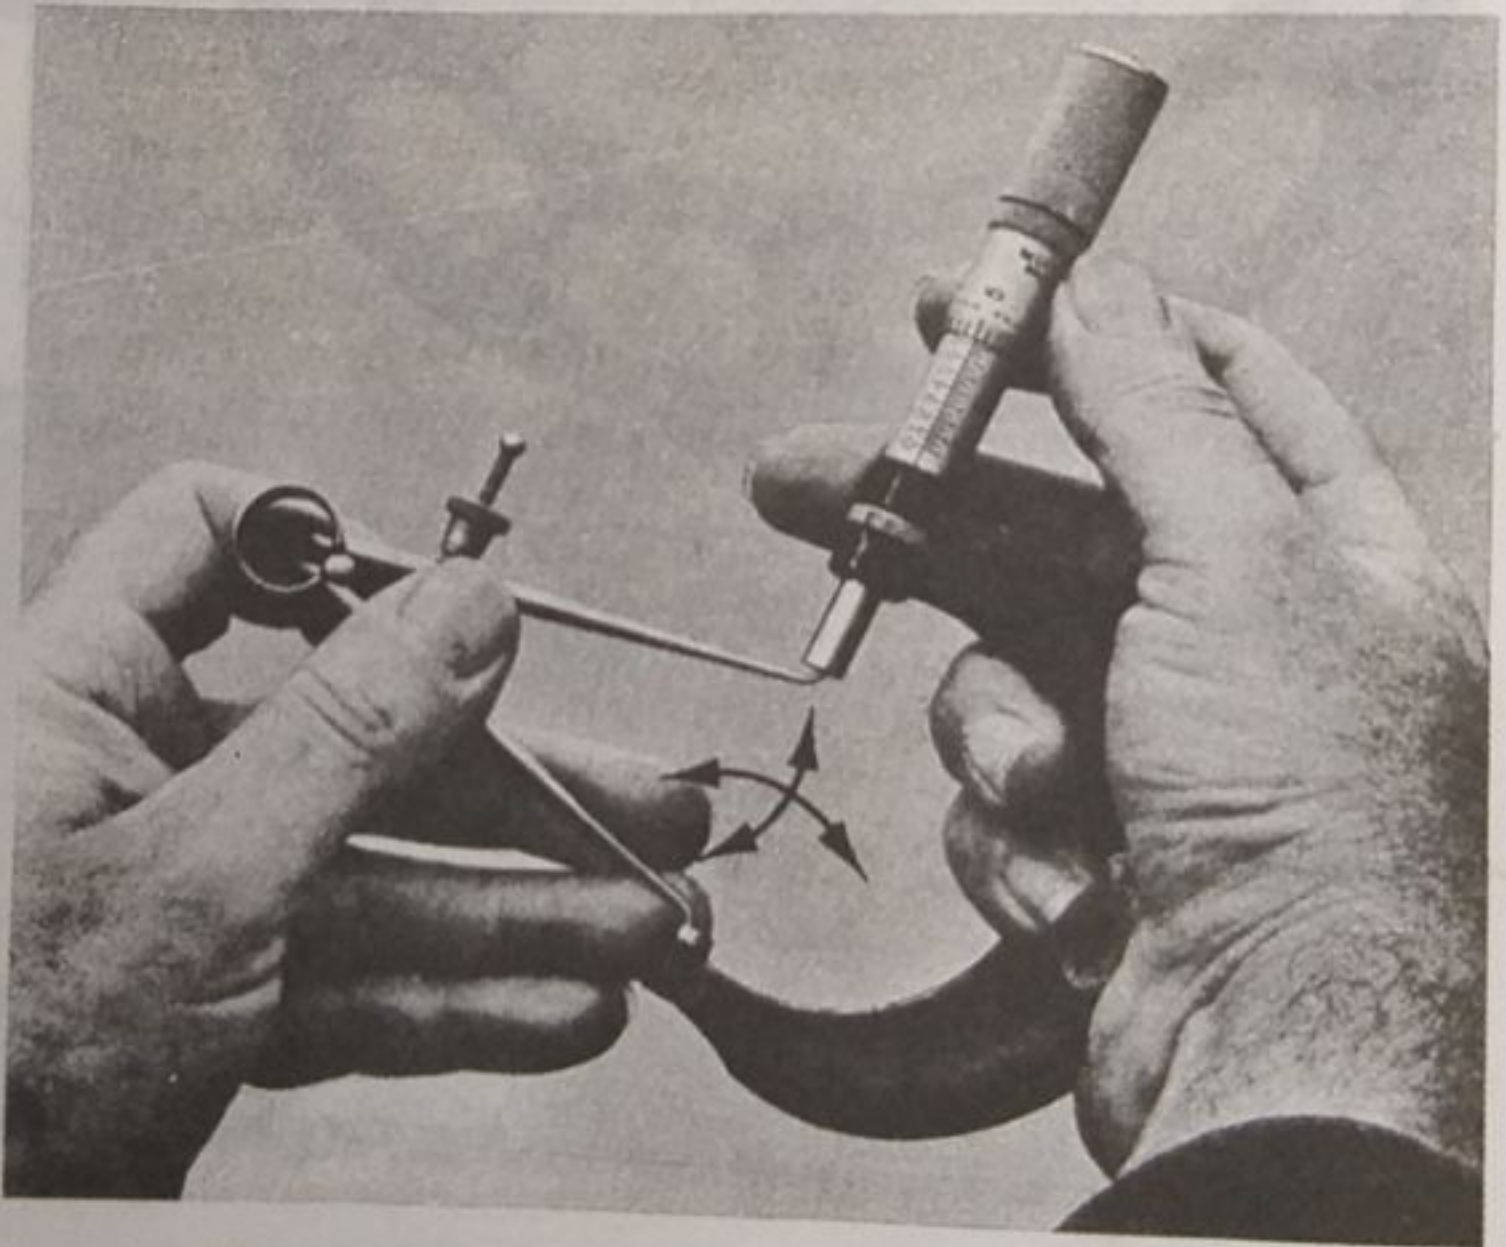


شکل ۵-۱۲: اندازه‌گیری دهانه پرگار داخل سنج با میکرومتر برای محاسبه قطر داخلی

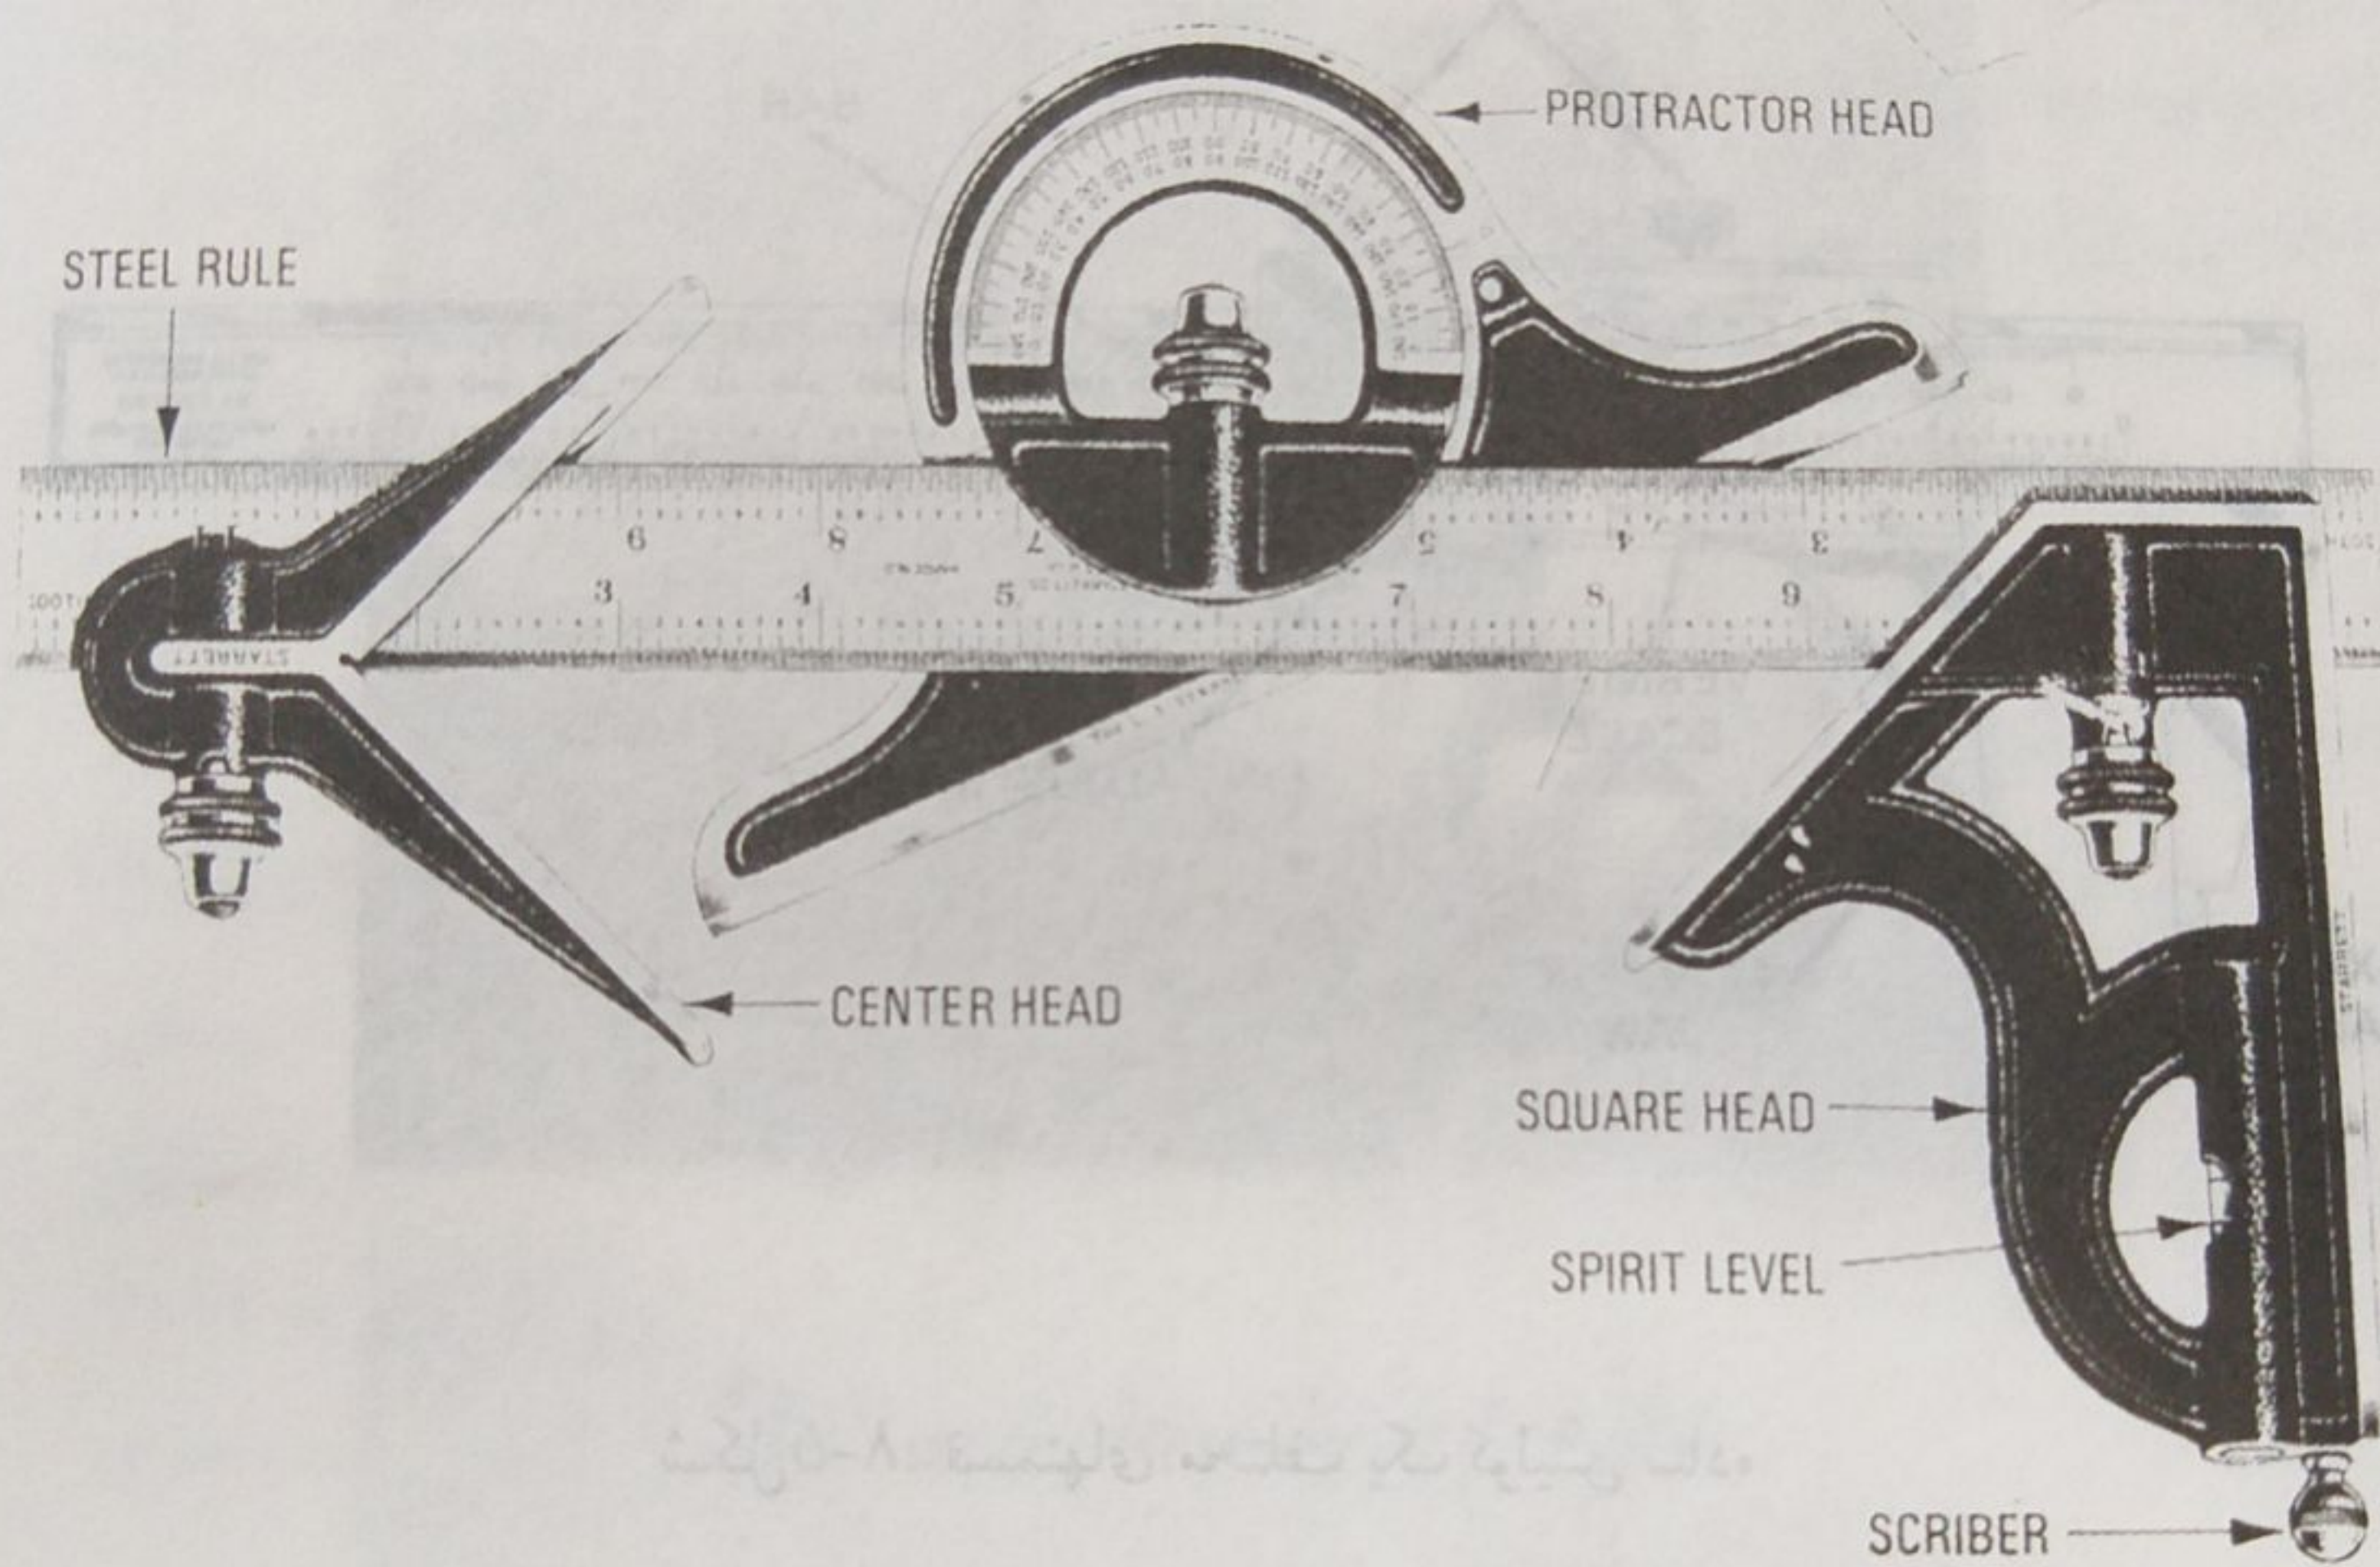


شکل ۵-۱۰: قسمت‌های مختلف یک گونیای مرکب

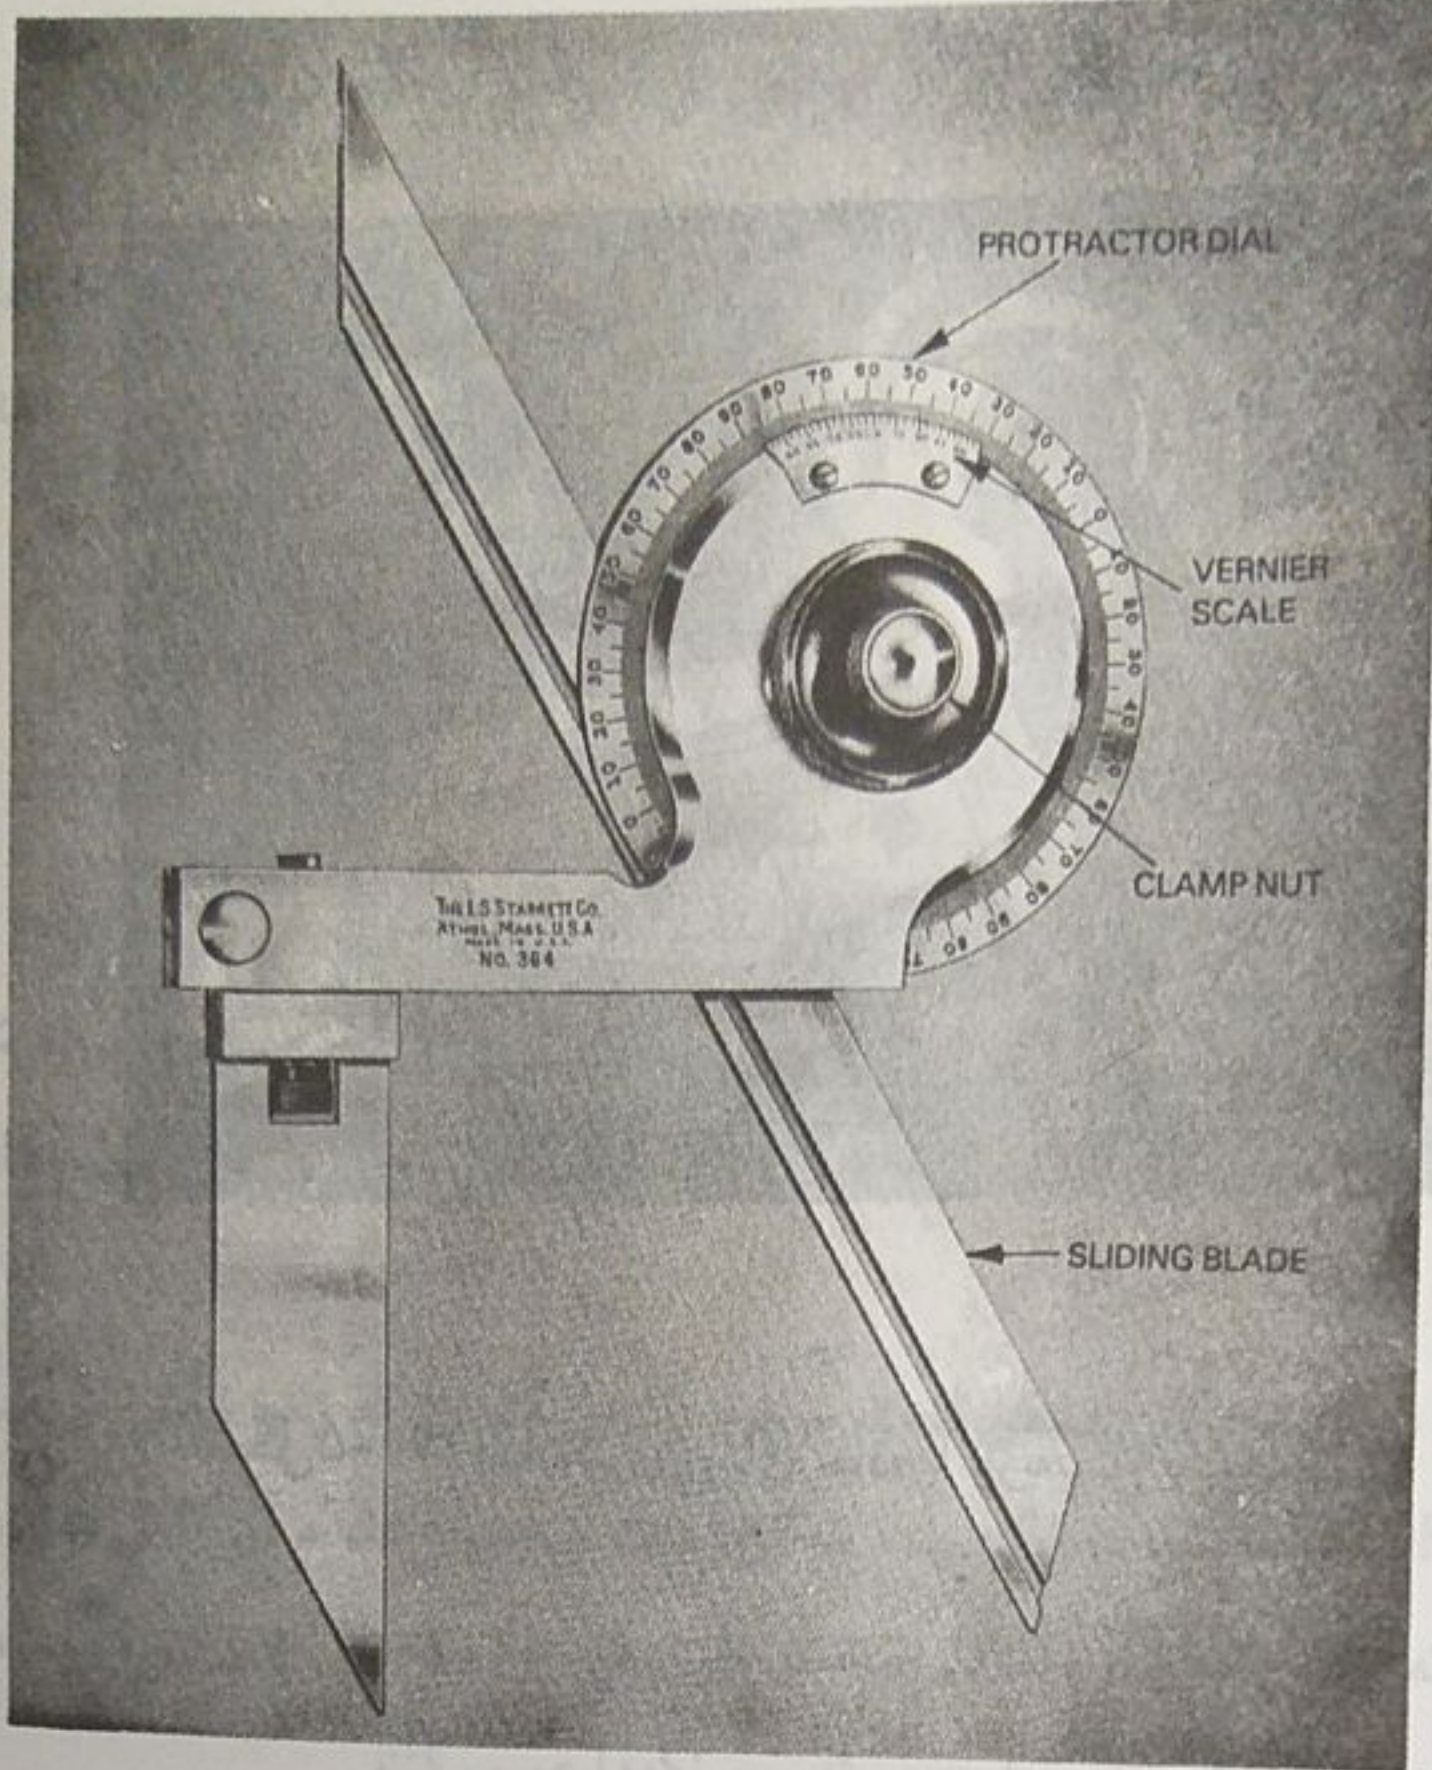


شکل ۵-۱۸: زاویه سنج یونیورسال

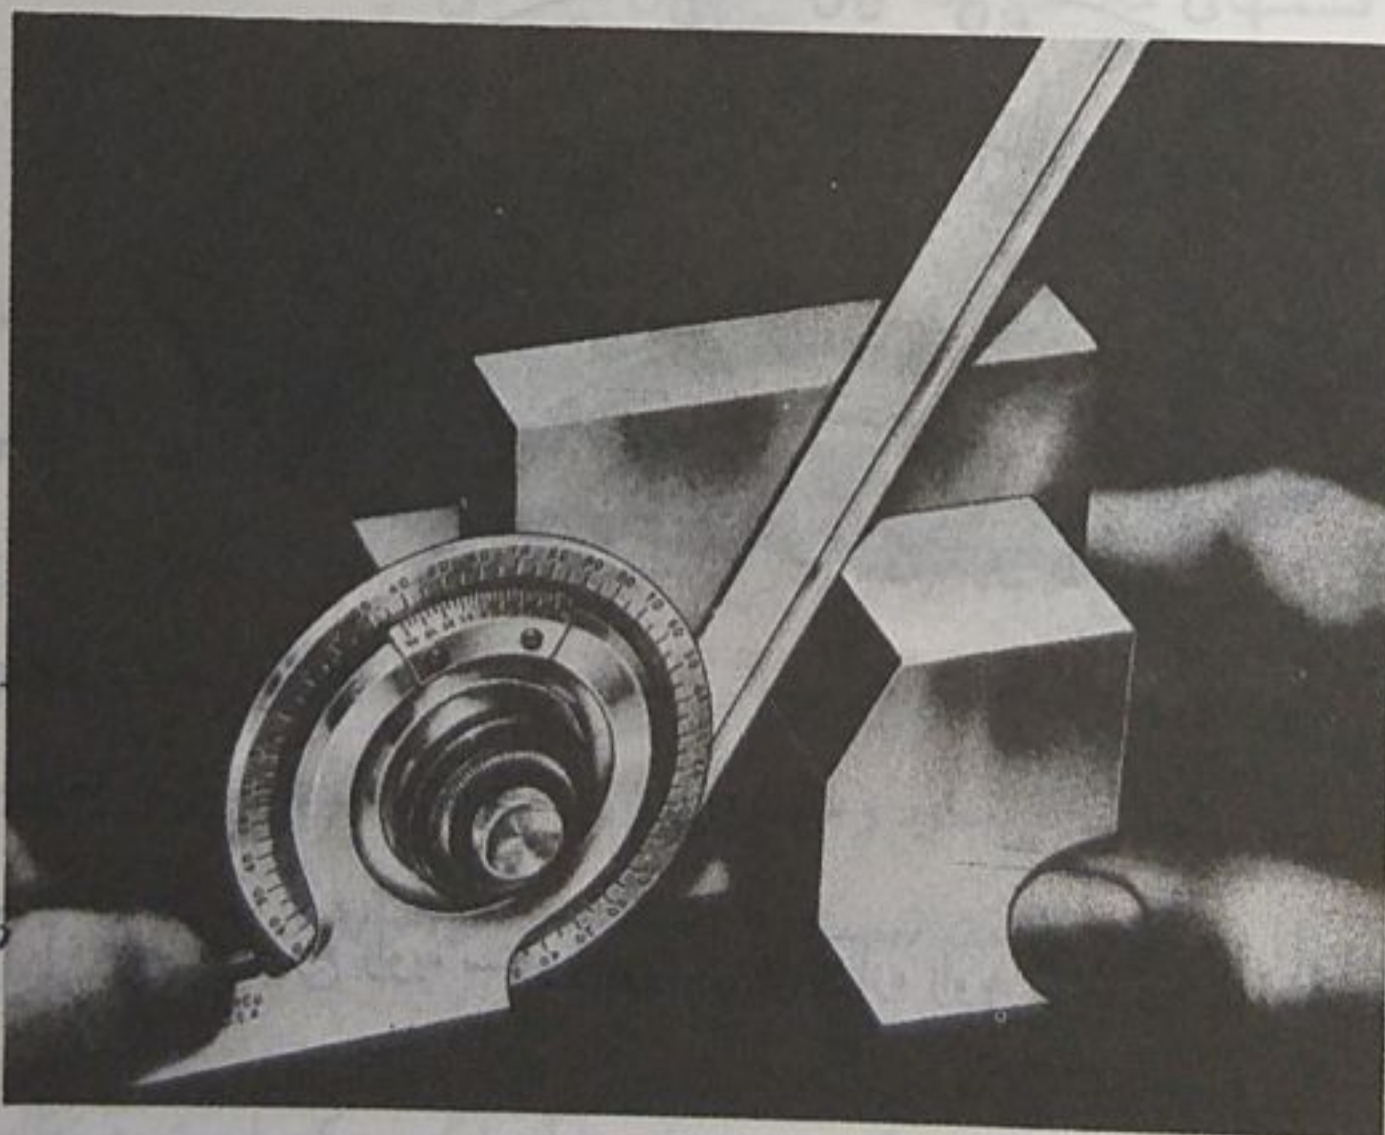

شکل ۵-۱۹: اندازه‌گیری سطوح پخ خورده با زاویه سنج یونیورسال

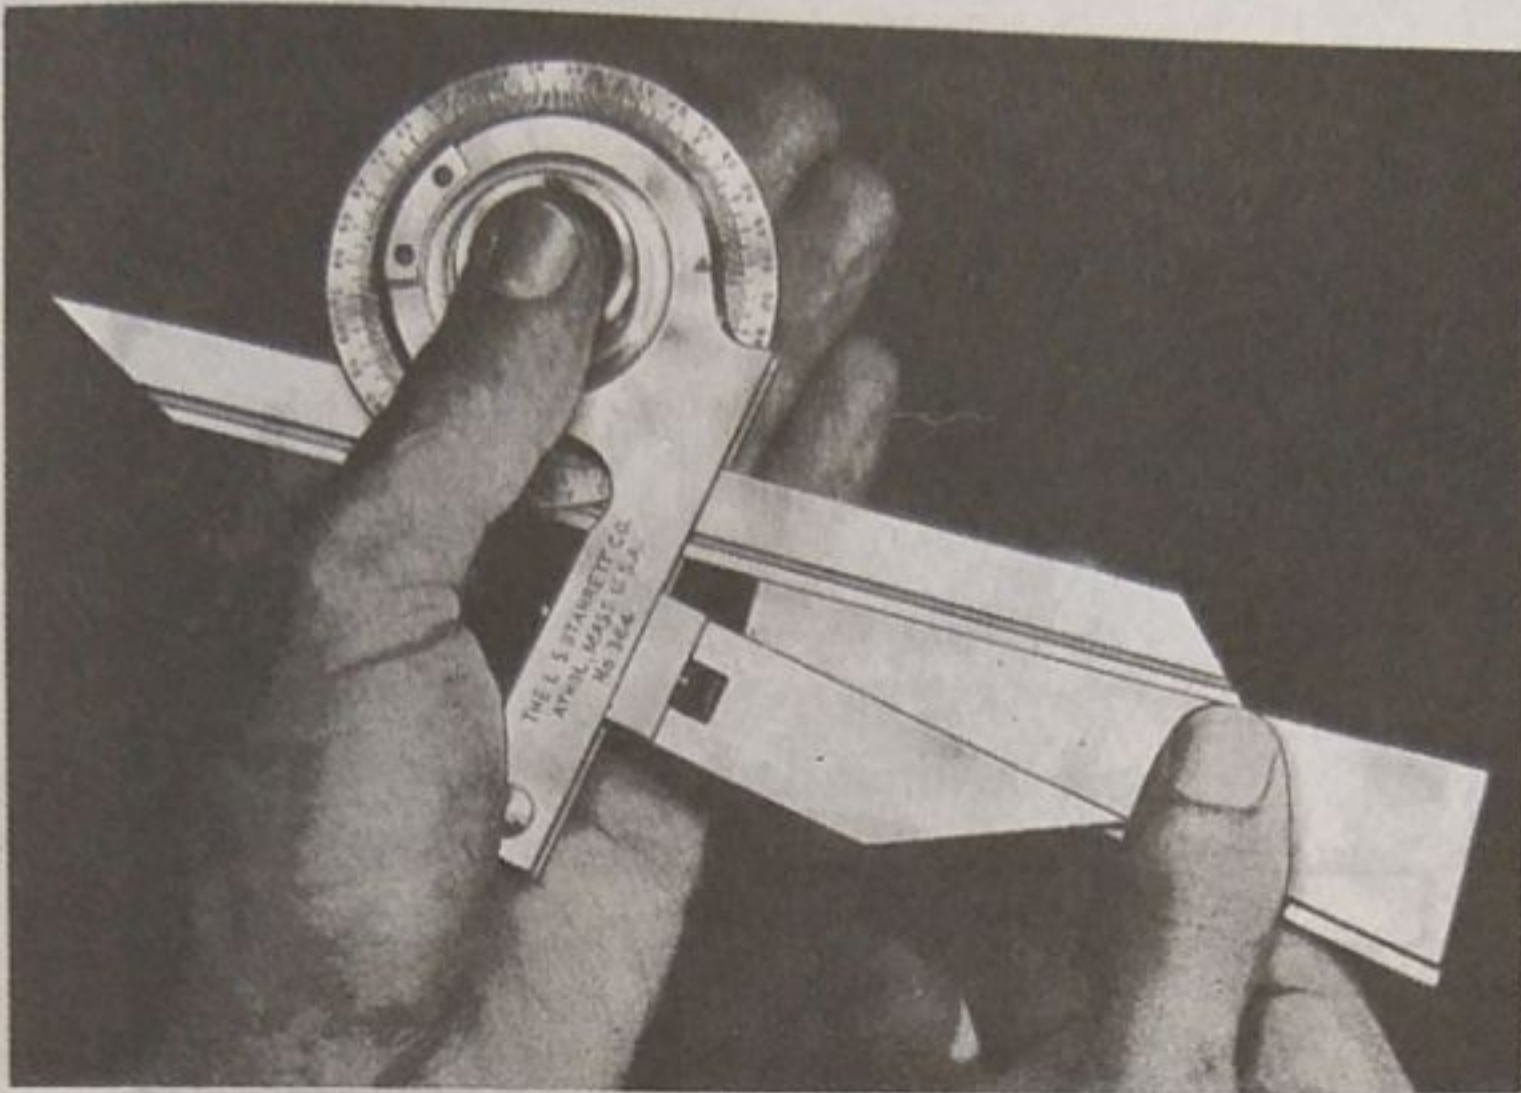


شکل ۵-۲۰: اندازه‌گیری زوایای حاده با زاویه‌سنج یونیورسال

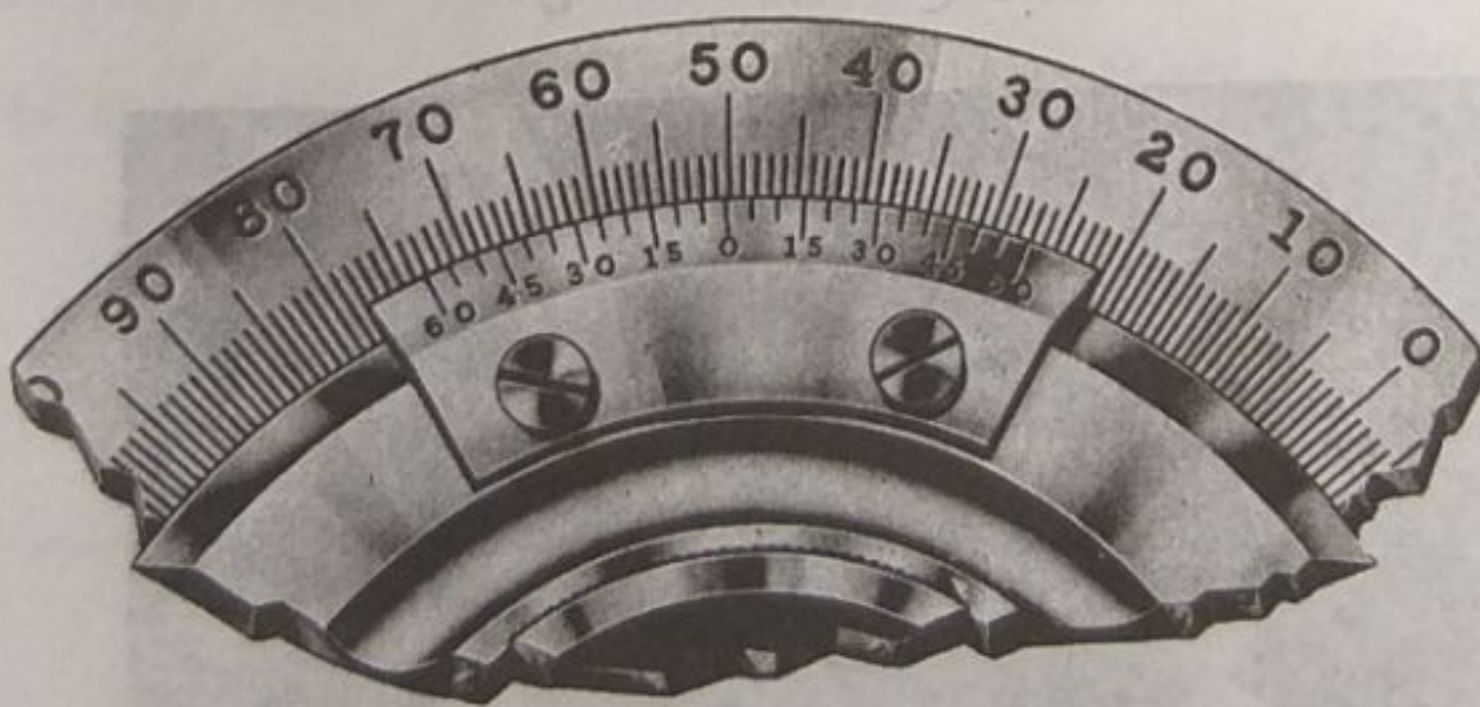


شکل ۵-۲۱: صفحه مدرج زاویه‌سنج یونیورسال که اندازه زاویه 50° و 20° دقیقه را نشان می‌دهد




A

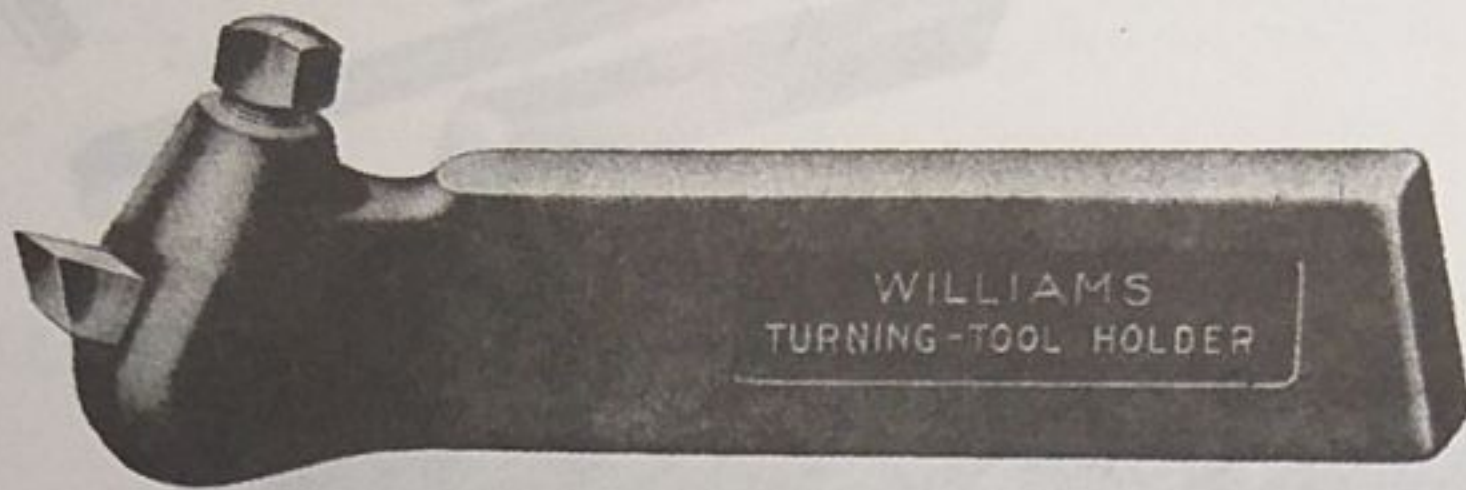

B

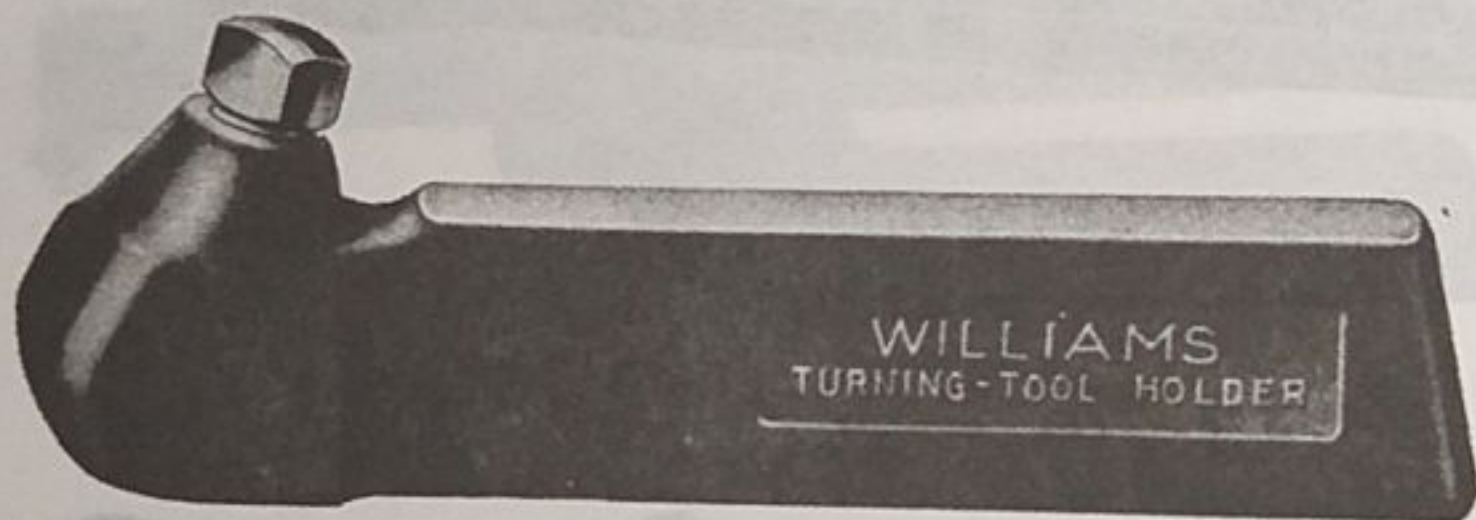

C

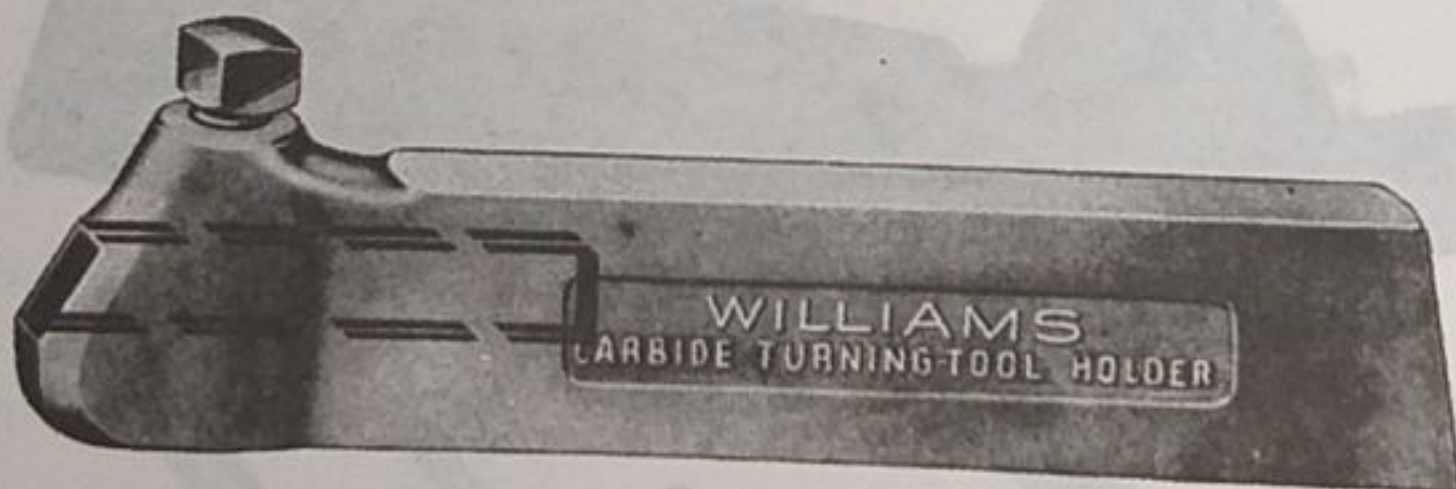


D

شکل ۵-۲۴: انواع مختلف هولدرهای (رنده) پیشانی تراشی A. رنده چپ تراشی B. رنده راست تراشی

C. مستقیم D. کاربیدی



A

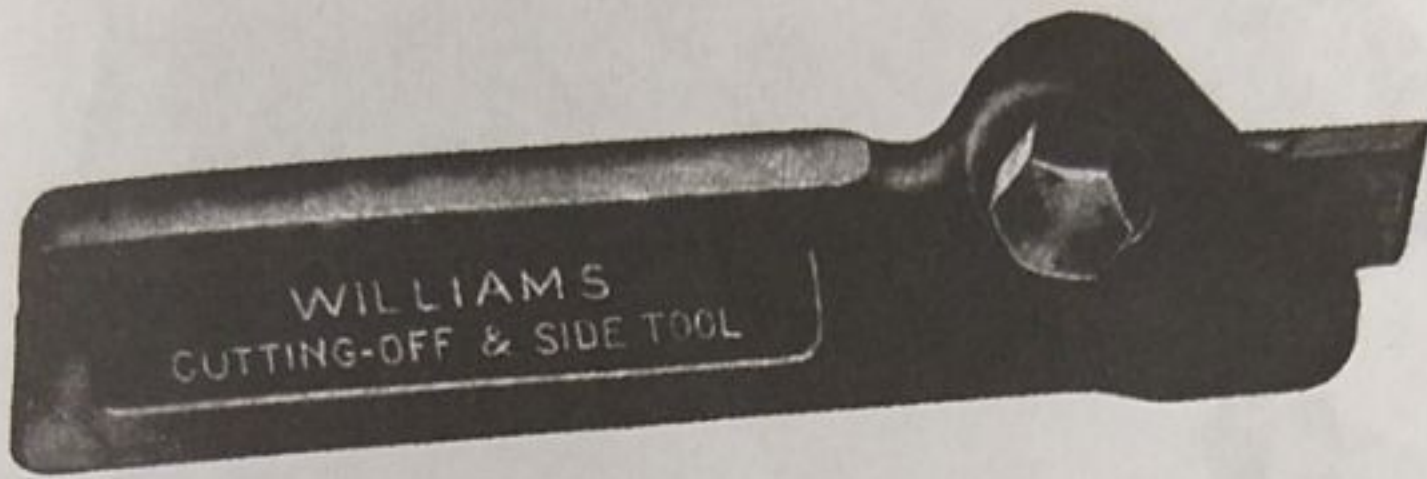


B




C


شکل ۵-۲۵: انواع مختلف هولدرهای برش A. چپ تراش B. مستقیم C. راست تراش

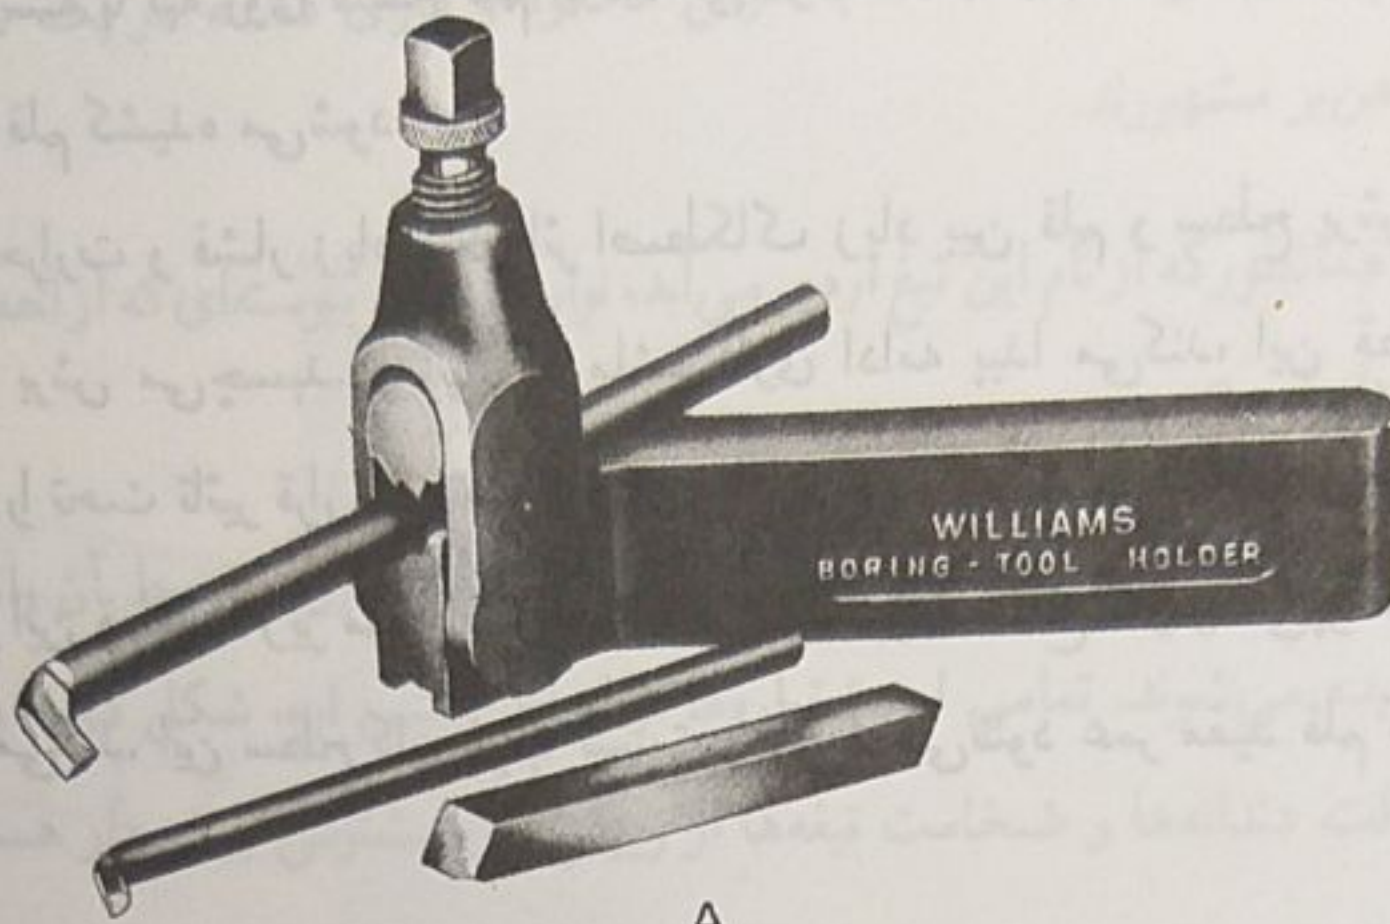

A

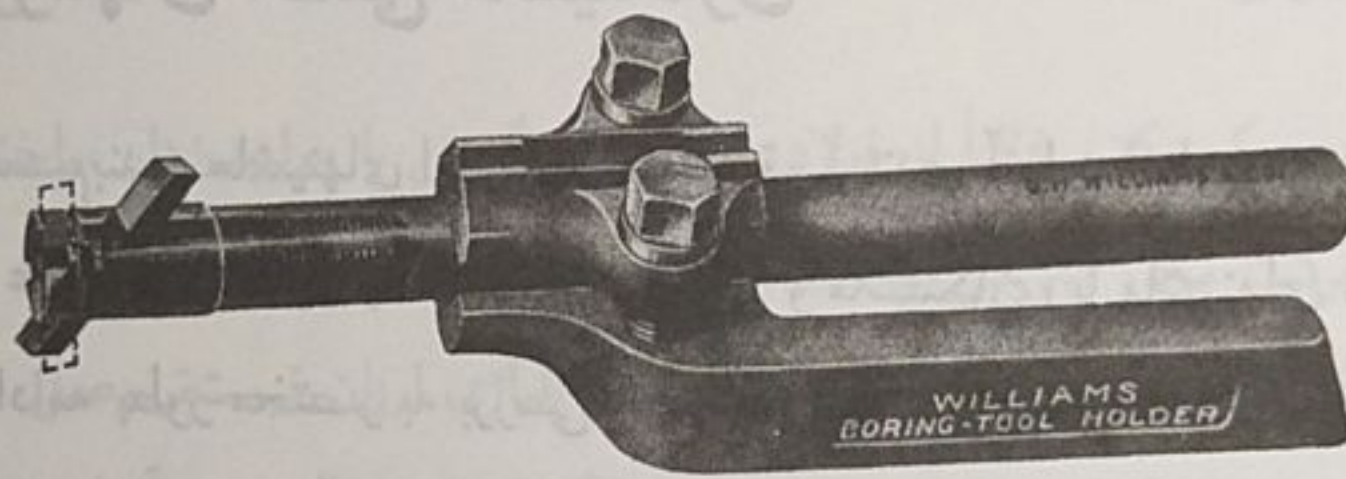


B

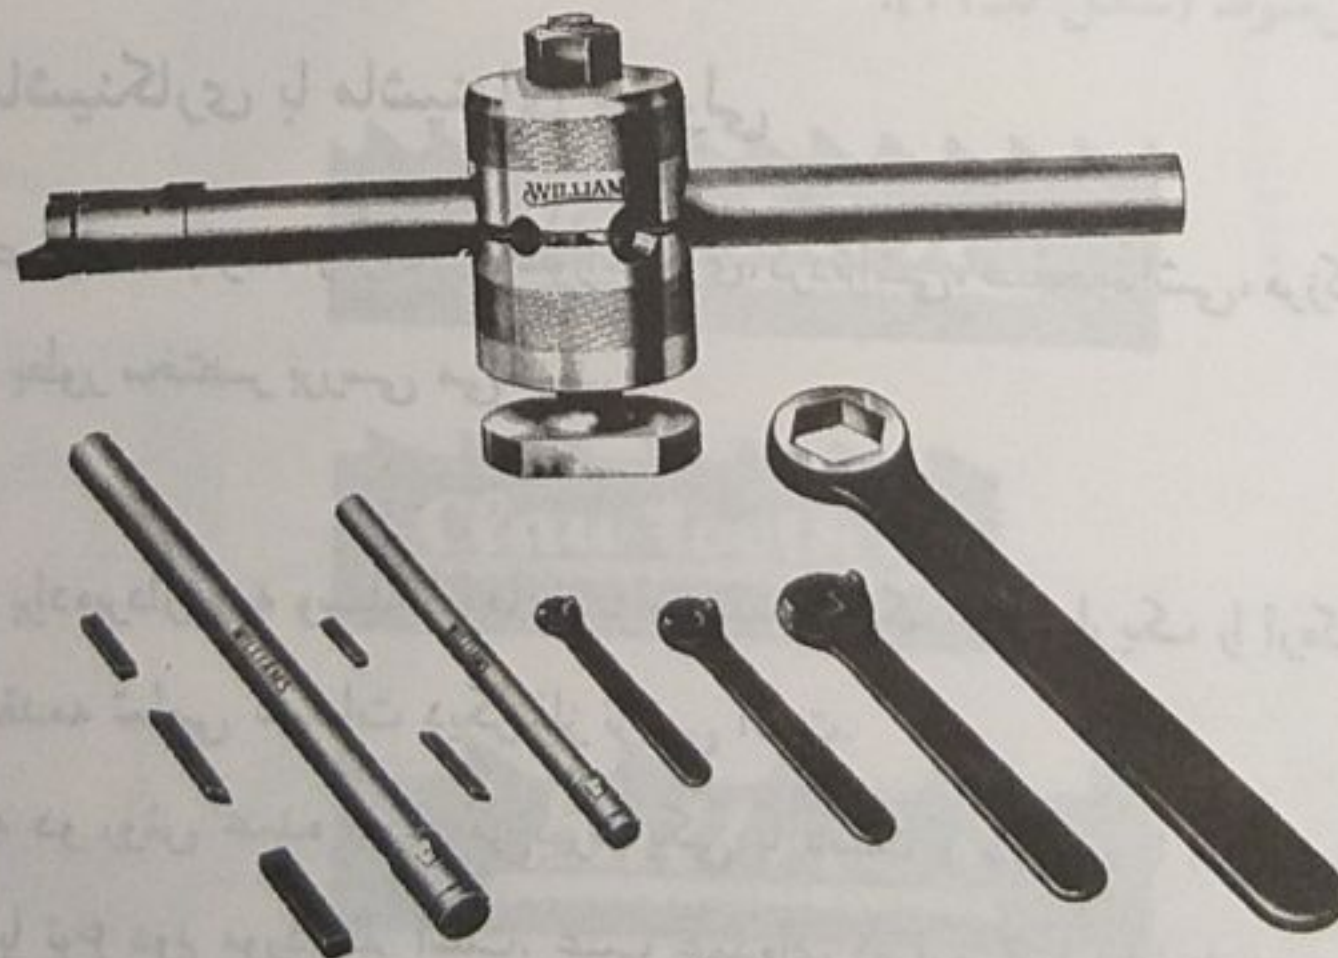

C


شکل ۵-۲۶: انواع مختلف هولدرهای داخل تراشی A. رنده داخل تراش برای کارهای سبک B. رنده داخل تراش برای کارهای متوسط C. ابزار داخل تراشی برای کارهای سنگین

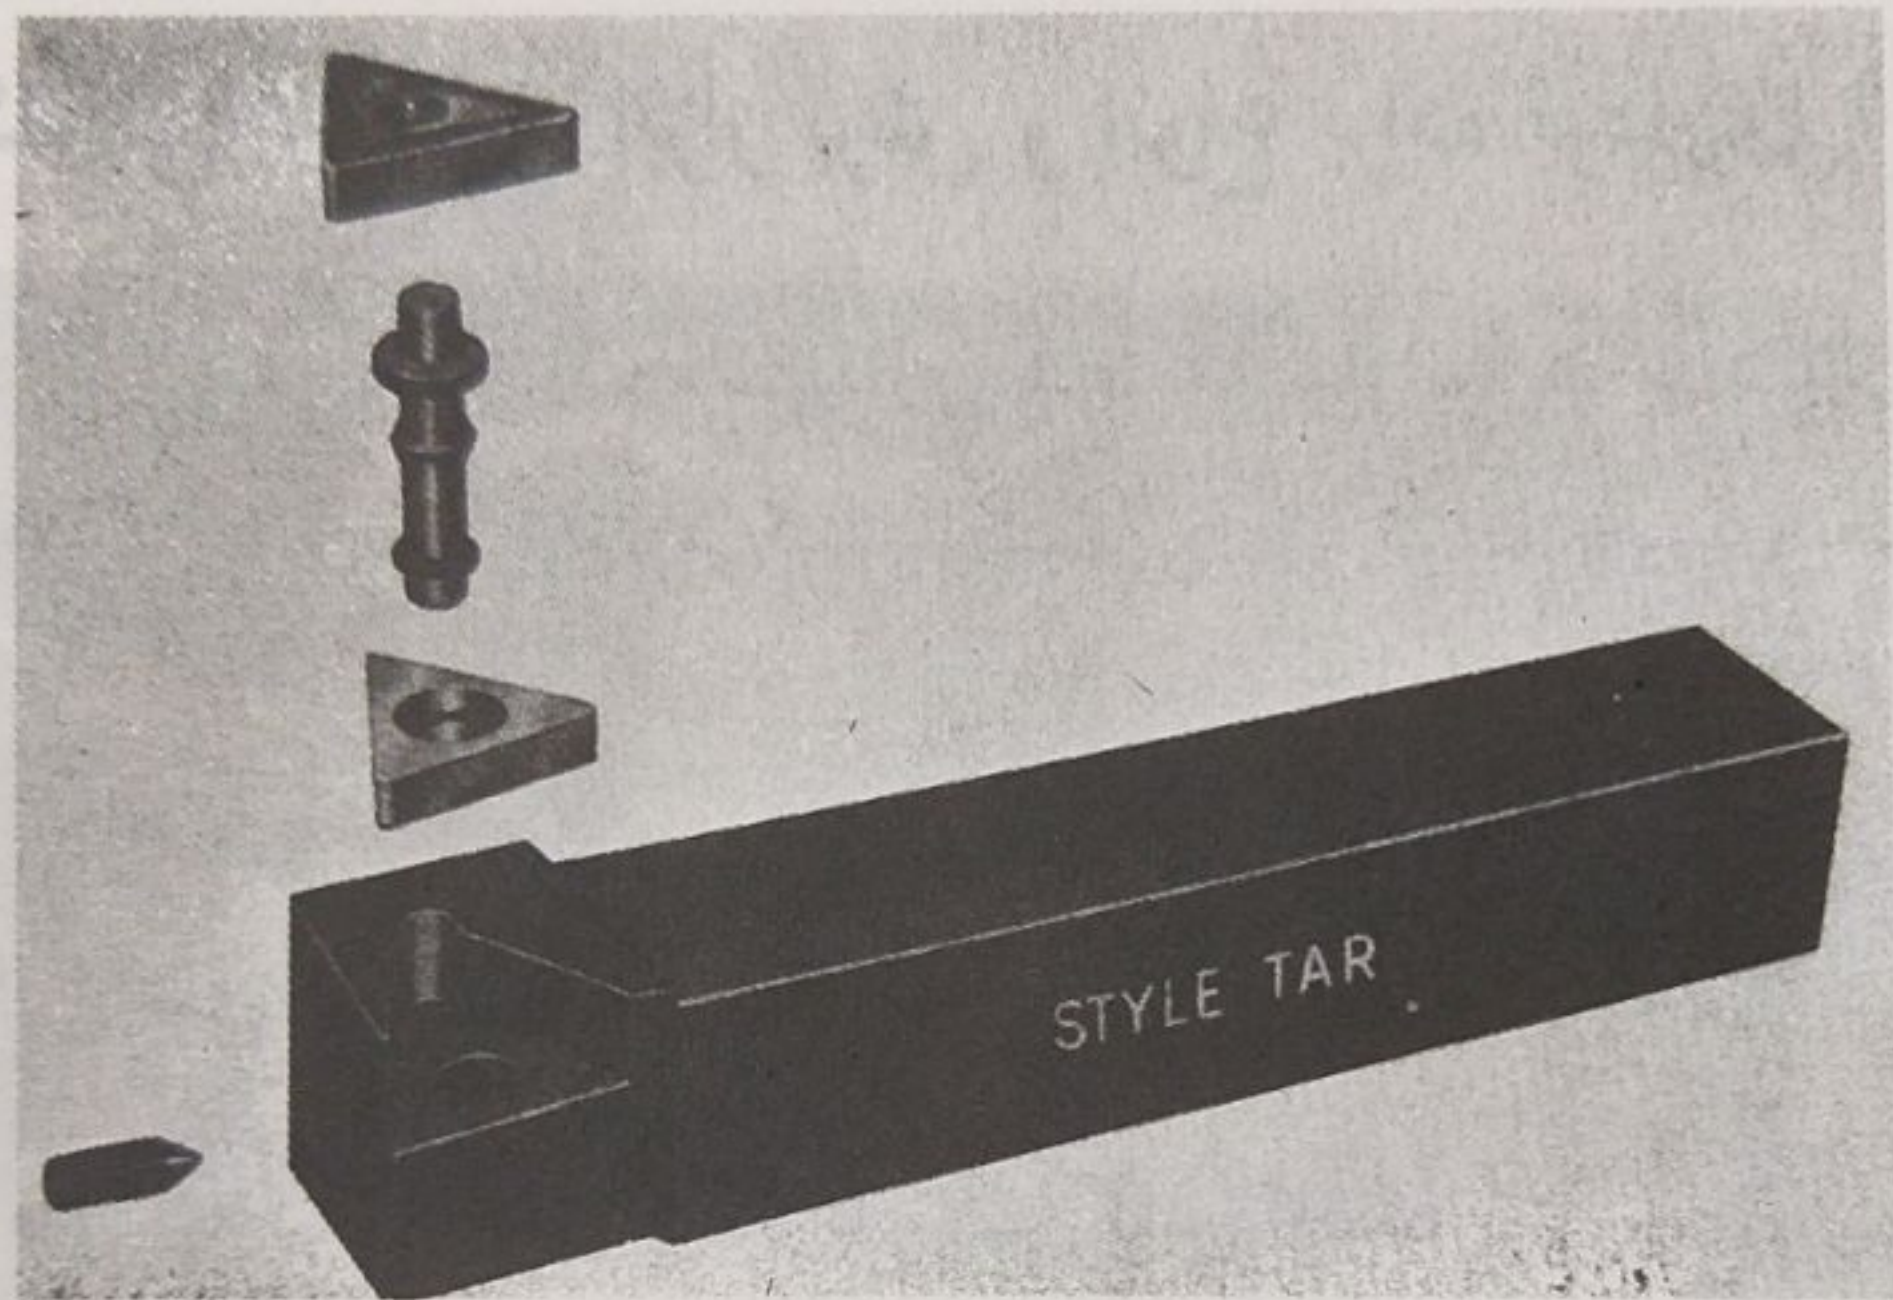


شکل ۵-۲۲: چگونگی قرار گرفتن قسمت‌های مختلف یک تیغچه را روی یک هولدر نمایش می‌دهد. الف- پایه، ب- لبه برنده، ج- روی ابزار که براده روی آن می‌لغزد، د- شعاع دماغه، ه- بدنه ابزار، و- نوک ابزار، ز- پهلوی قلم که با سطح زیرین در جلوی ابزار تماس دارد، ح- نوک یا دماغه ابزار که از محل برخورد مسطح جلویی تیغه و لبه برنده حاصل می‌شود.




شکل ۵-۲۷: شکلهای مختلف دندان در تیغ اره نواری

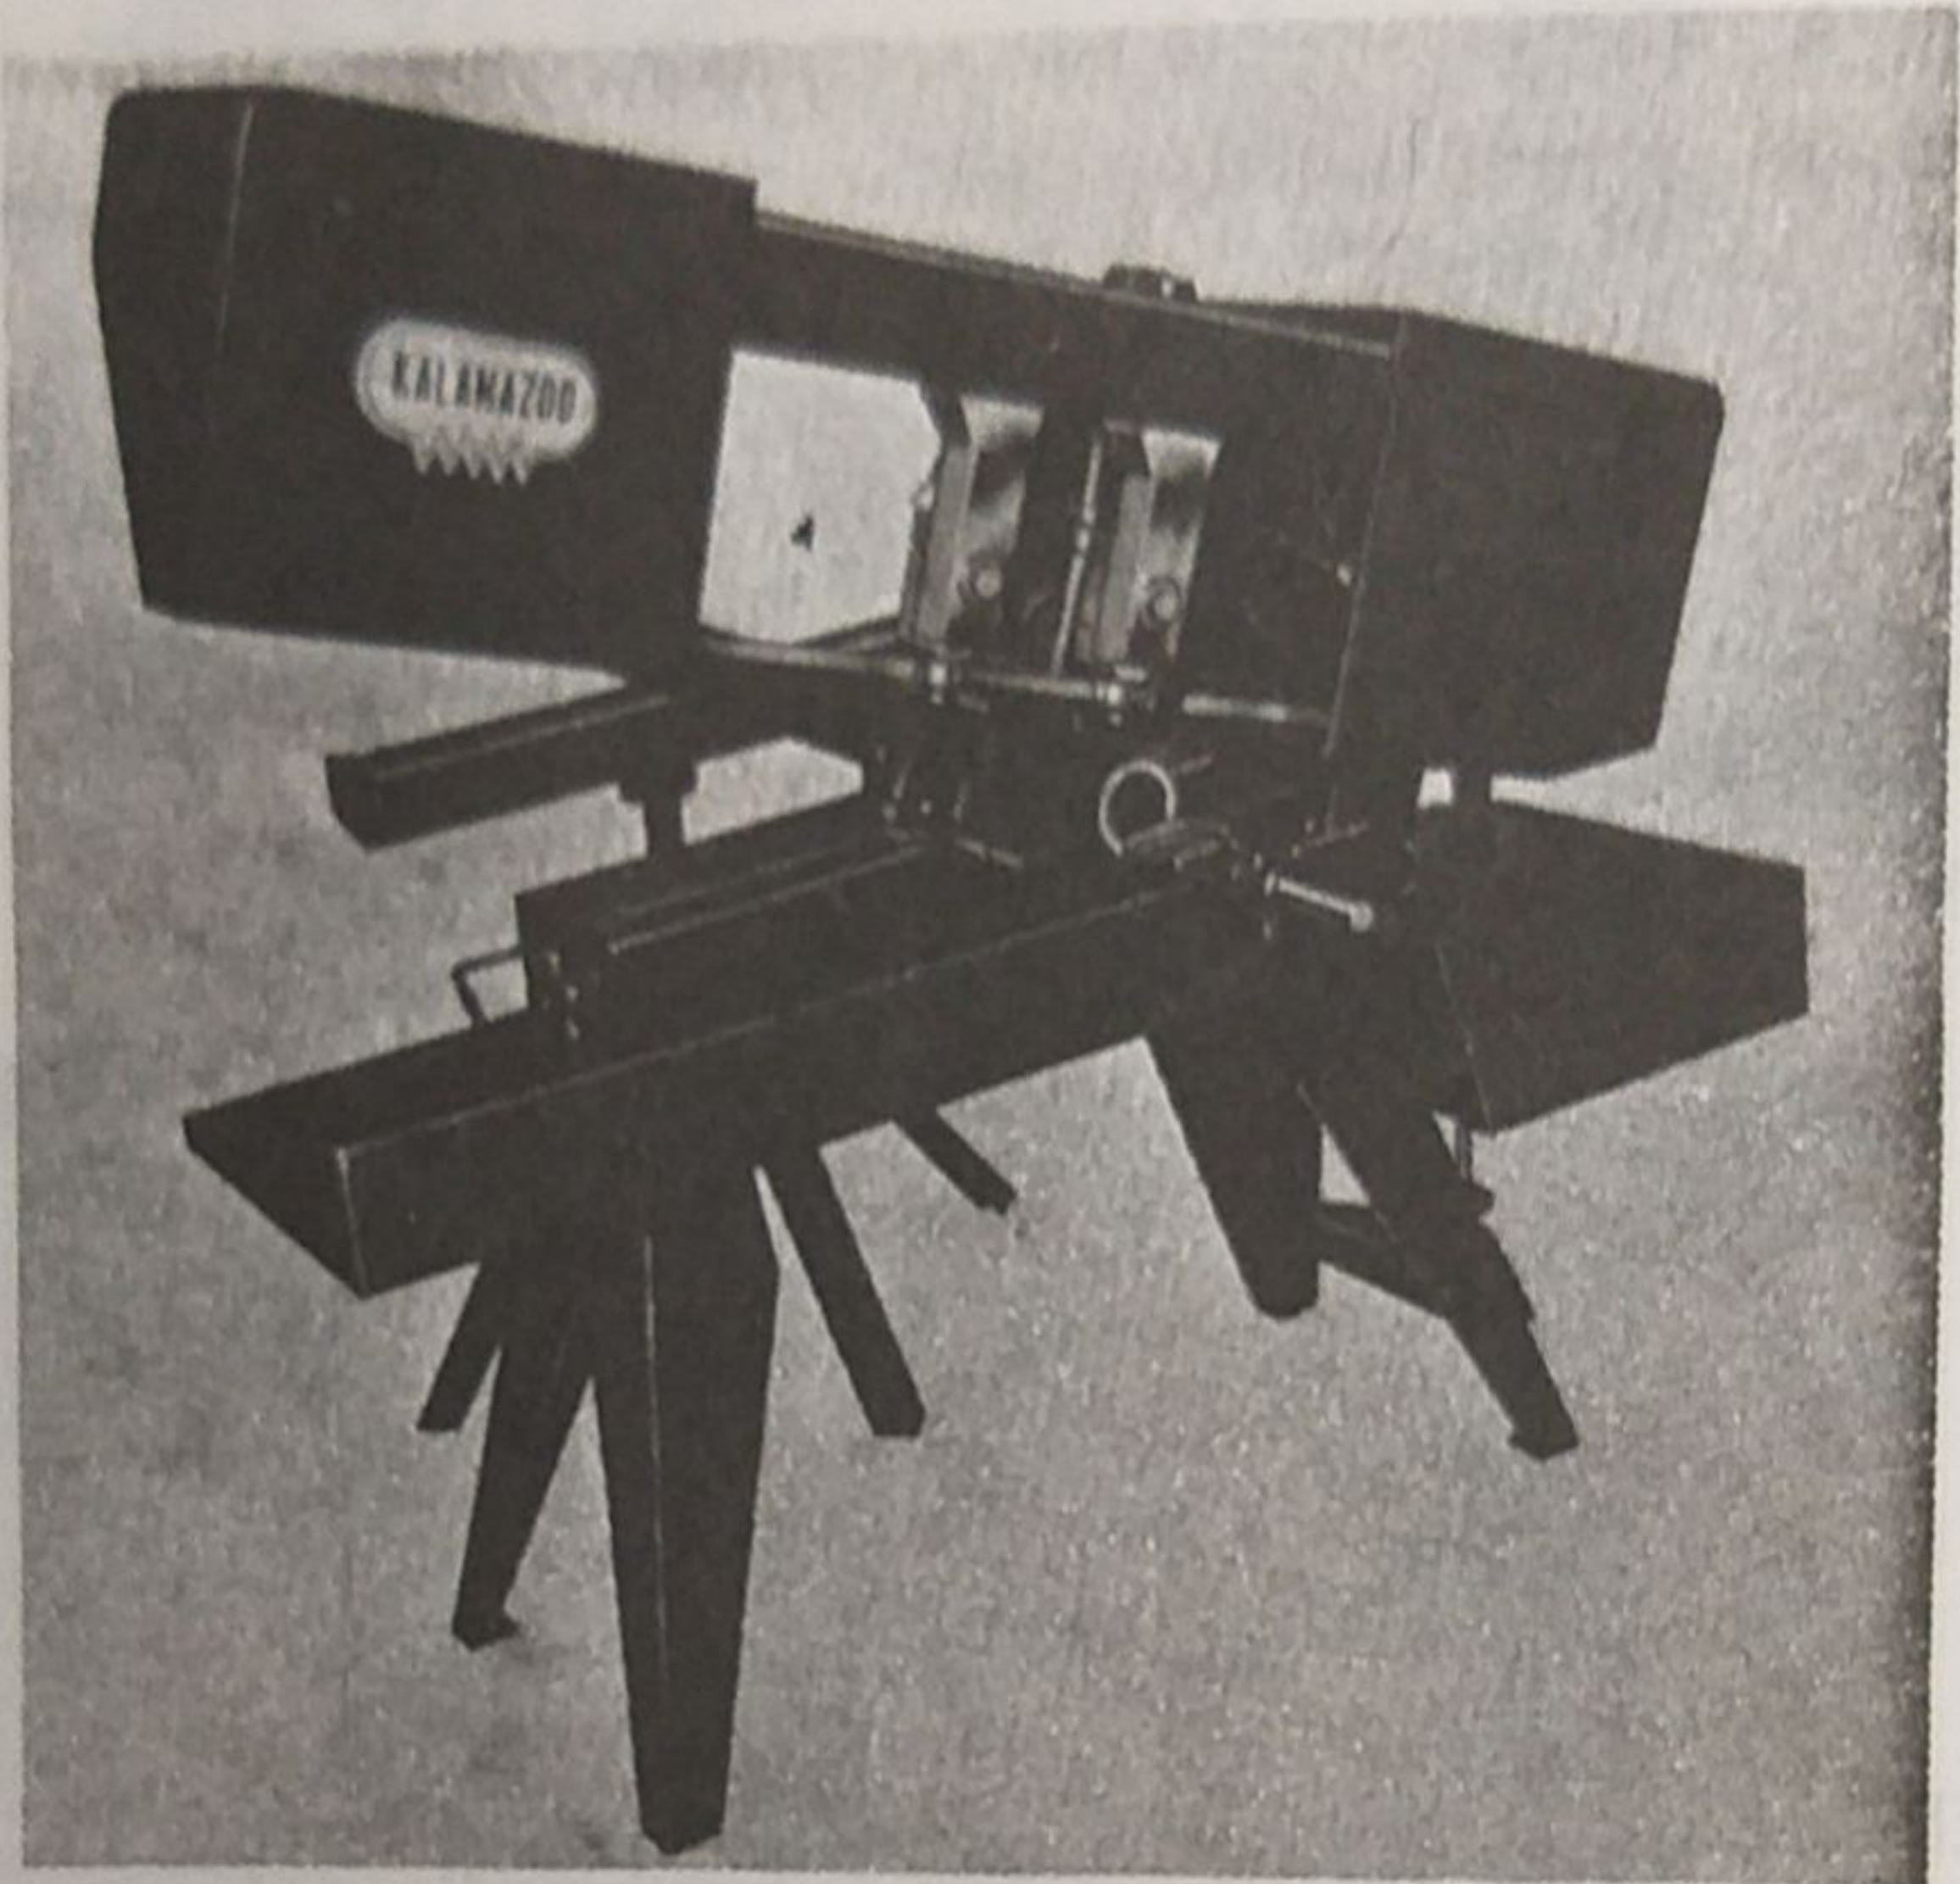

شکل ۵-۲۹: اره لنگ افقی

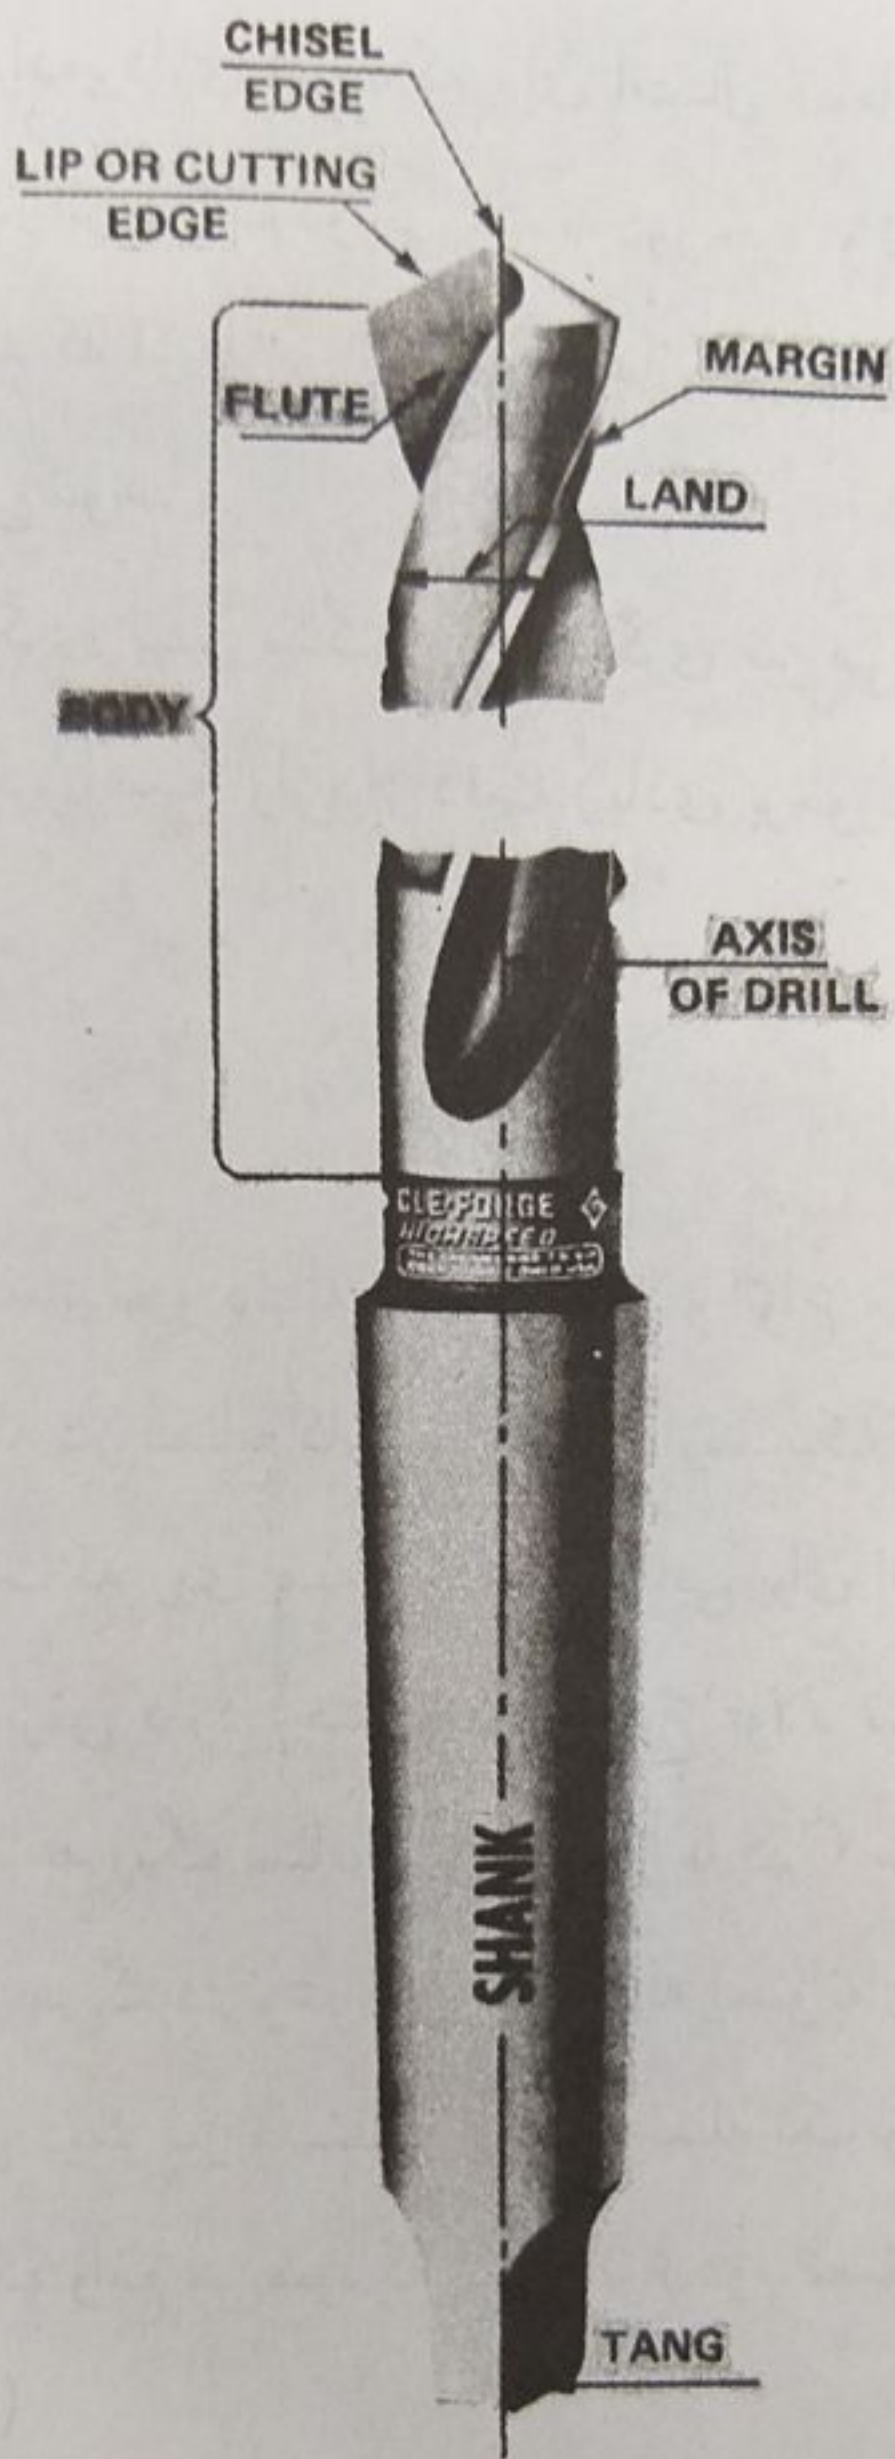

شکل ۵-۳۱: قسمتهای مهم یک مته مارپیچی

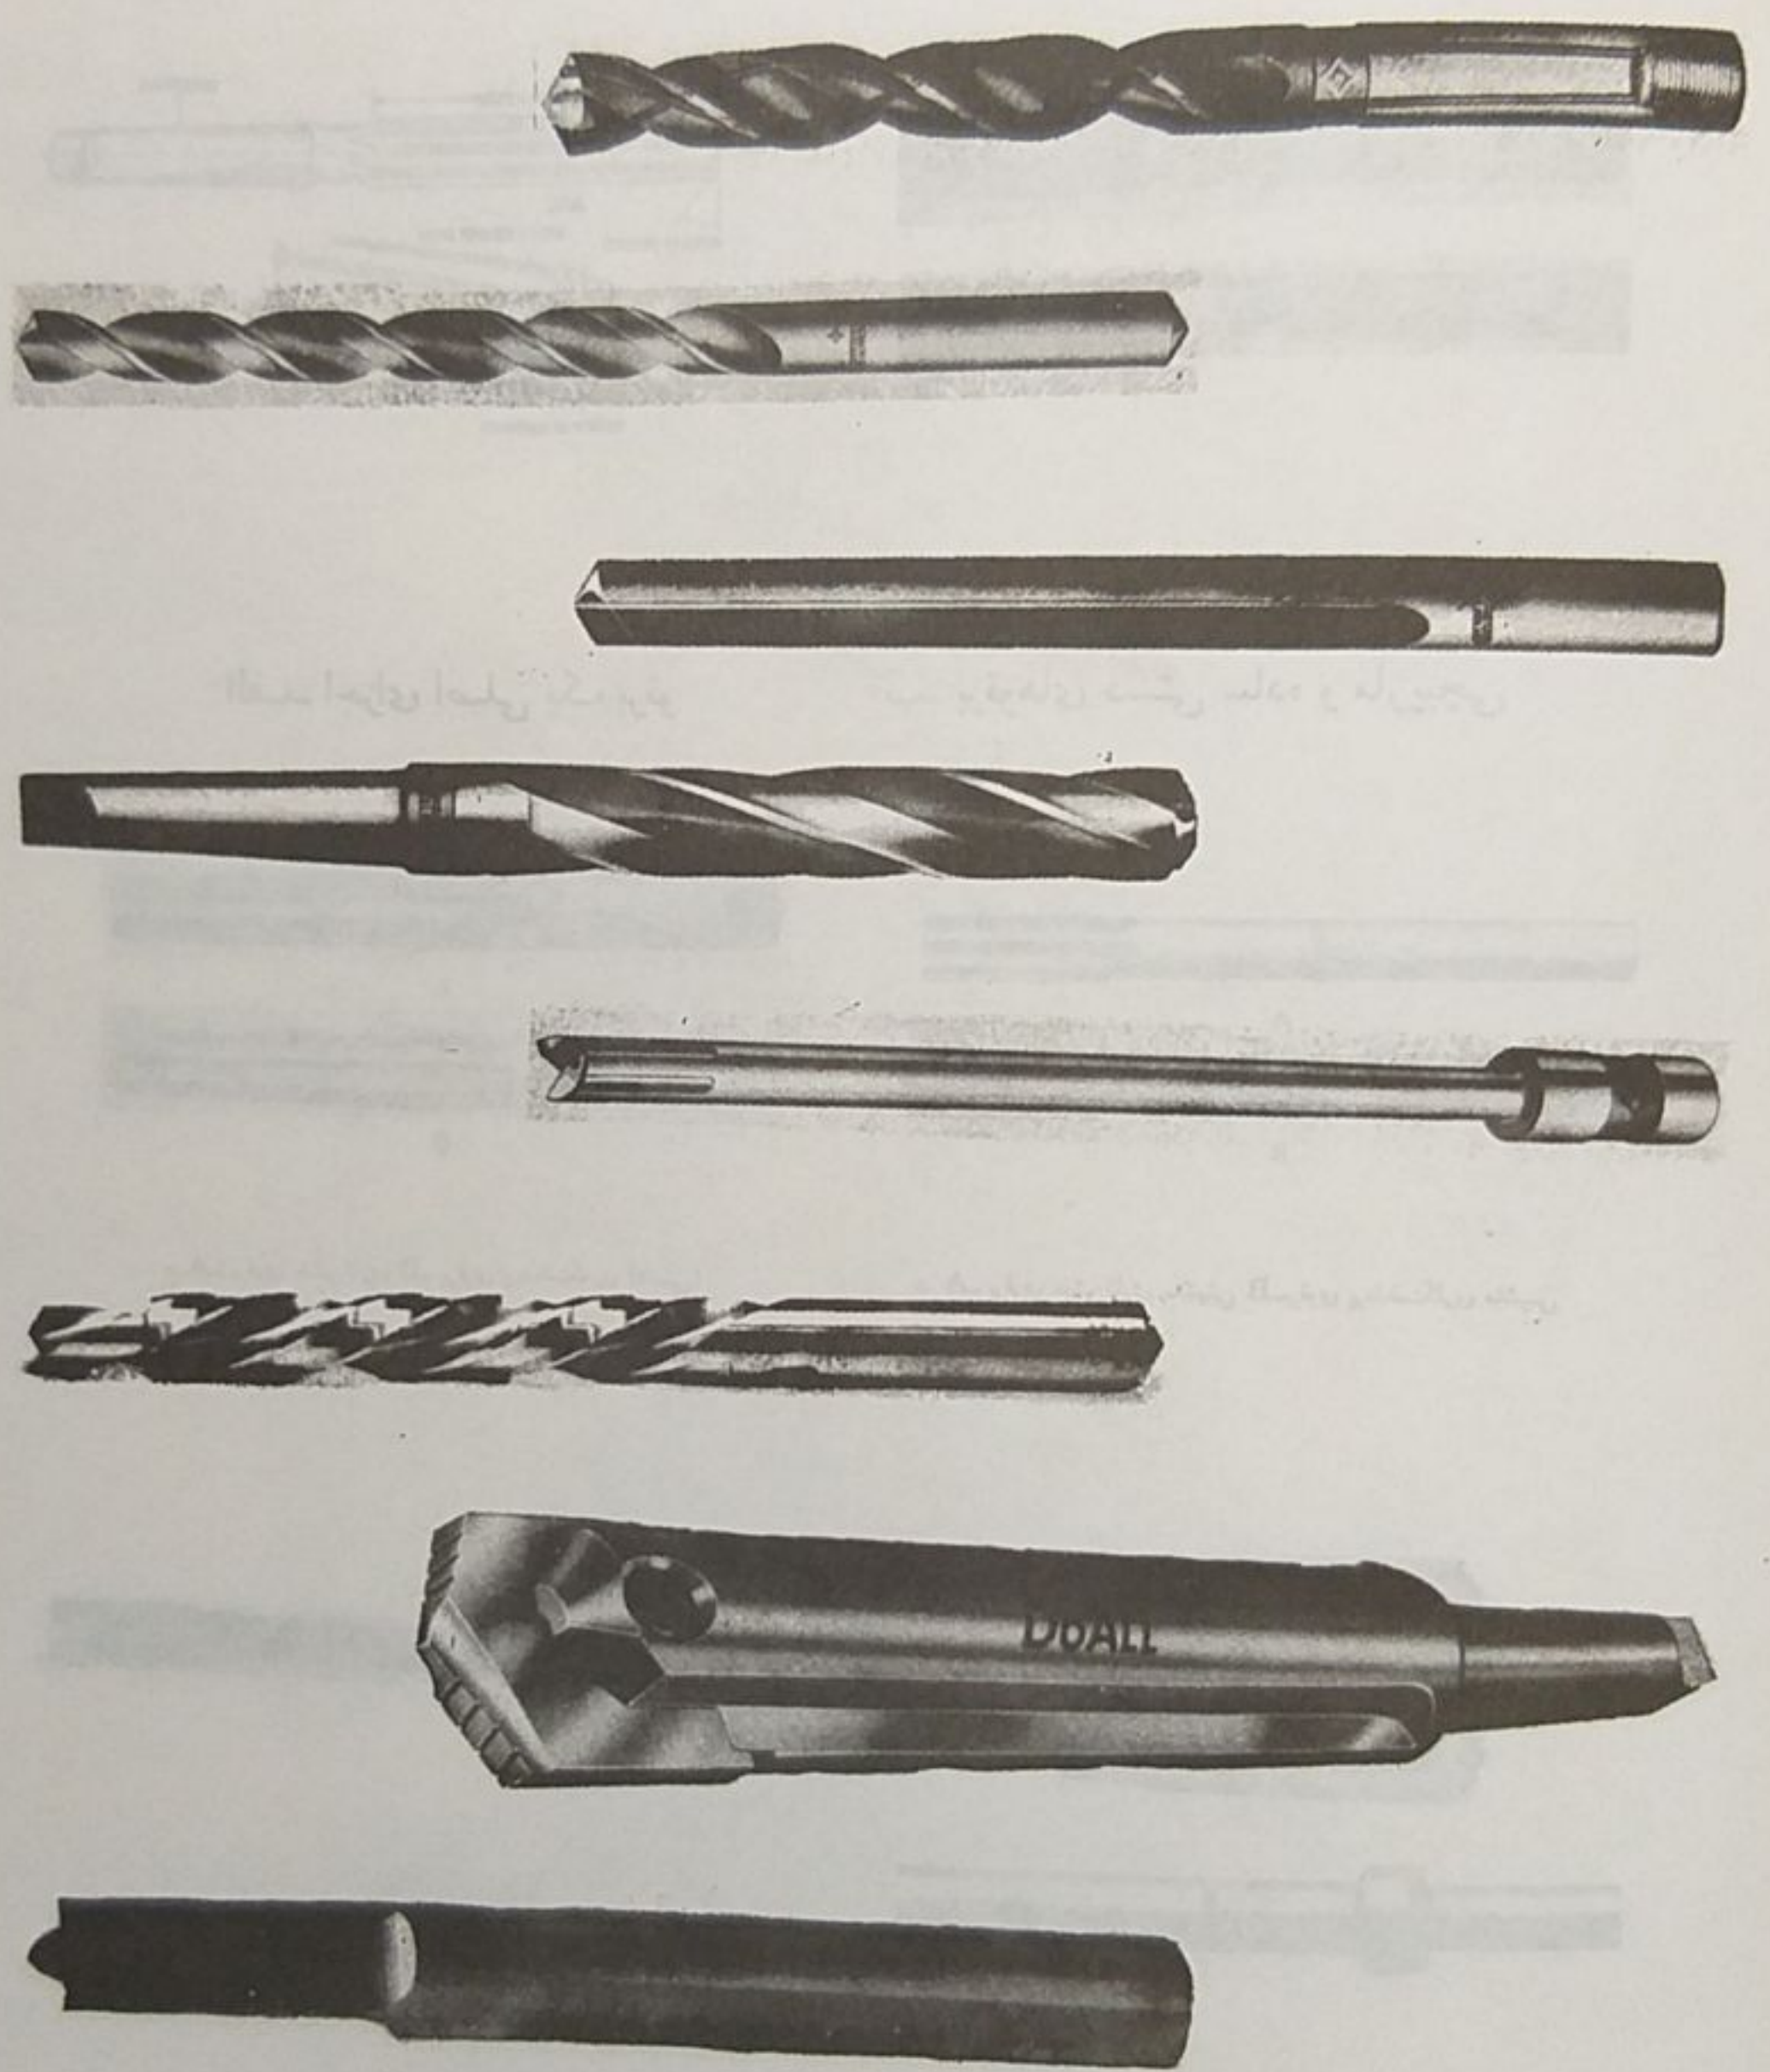


شکل ۵-۳۲: انواع مته‌های سوراخکاری


(۵-۵۶، ۵-۶۶) در لوازم (مکتوبه)

TOOL
REVOLVING


TOOL
TRAVELING

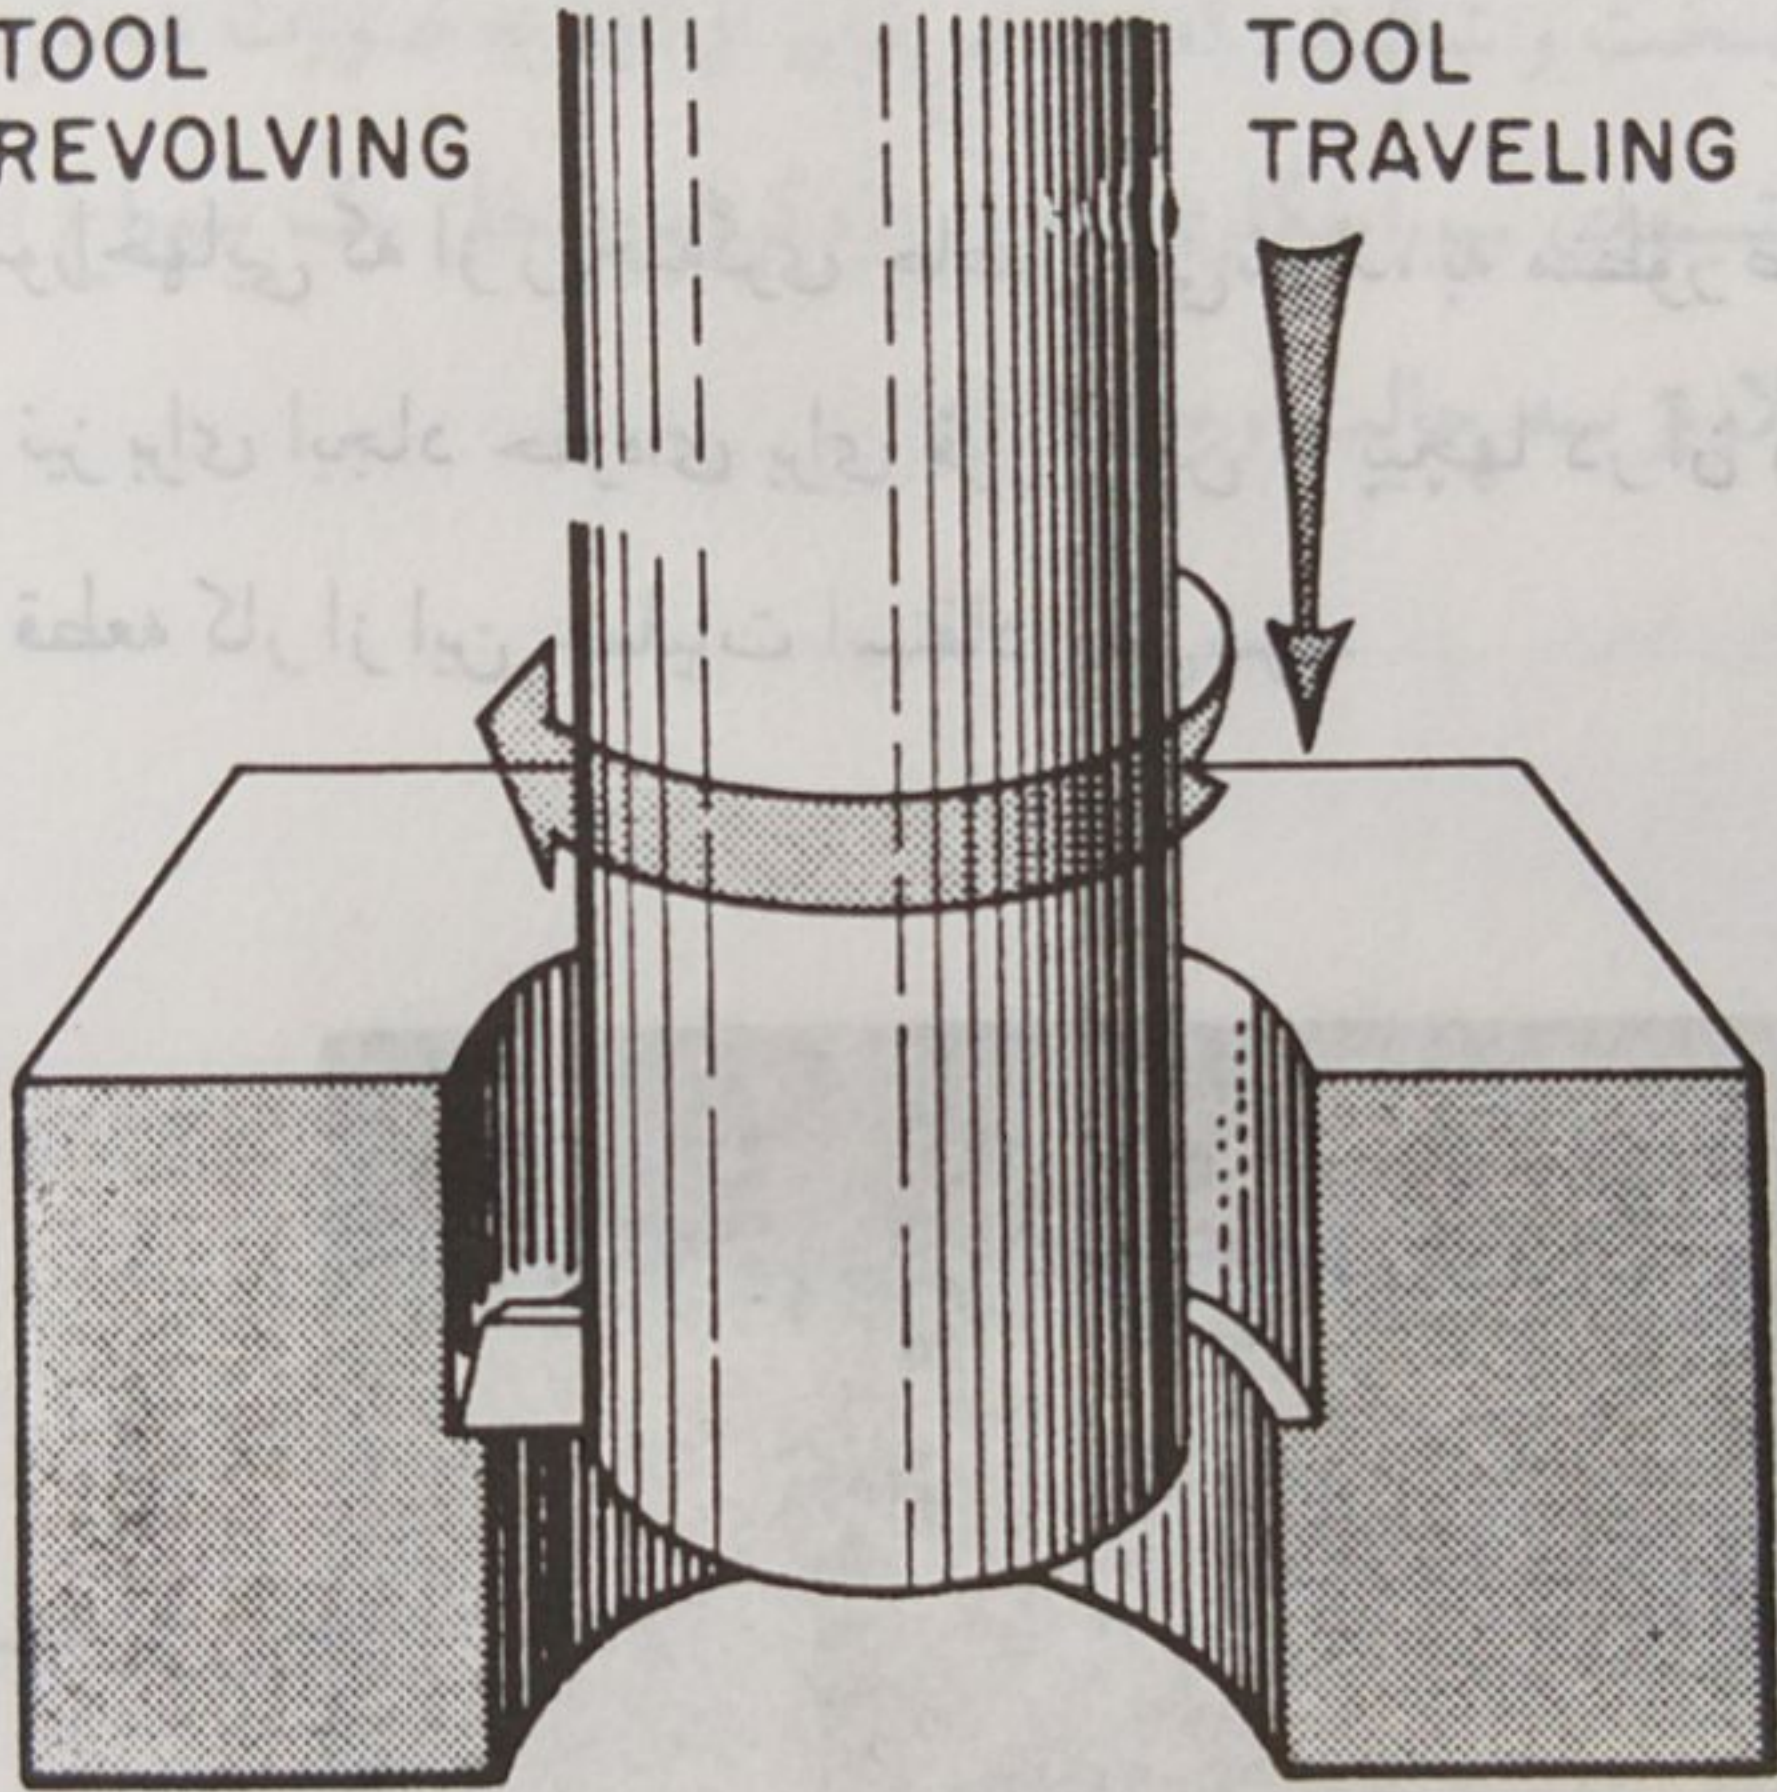


شکل ۵-۳۸: حفاری عمودی

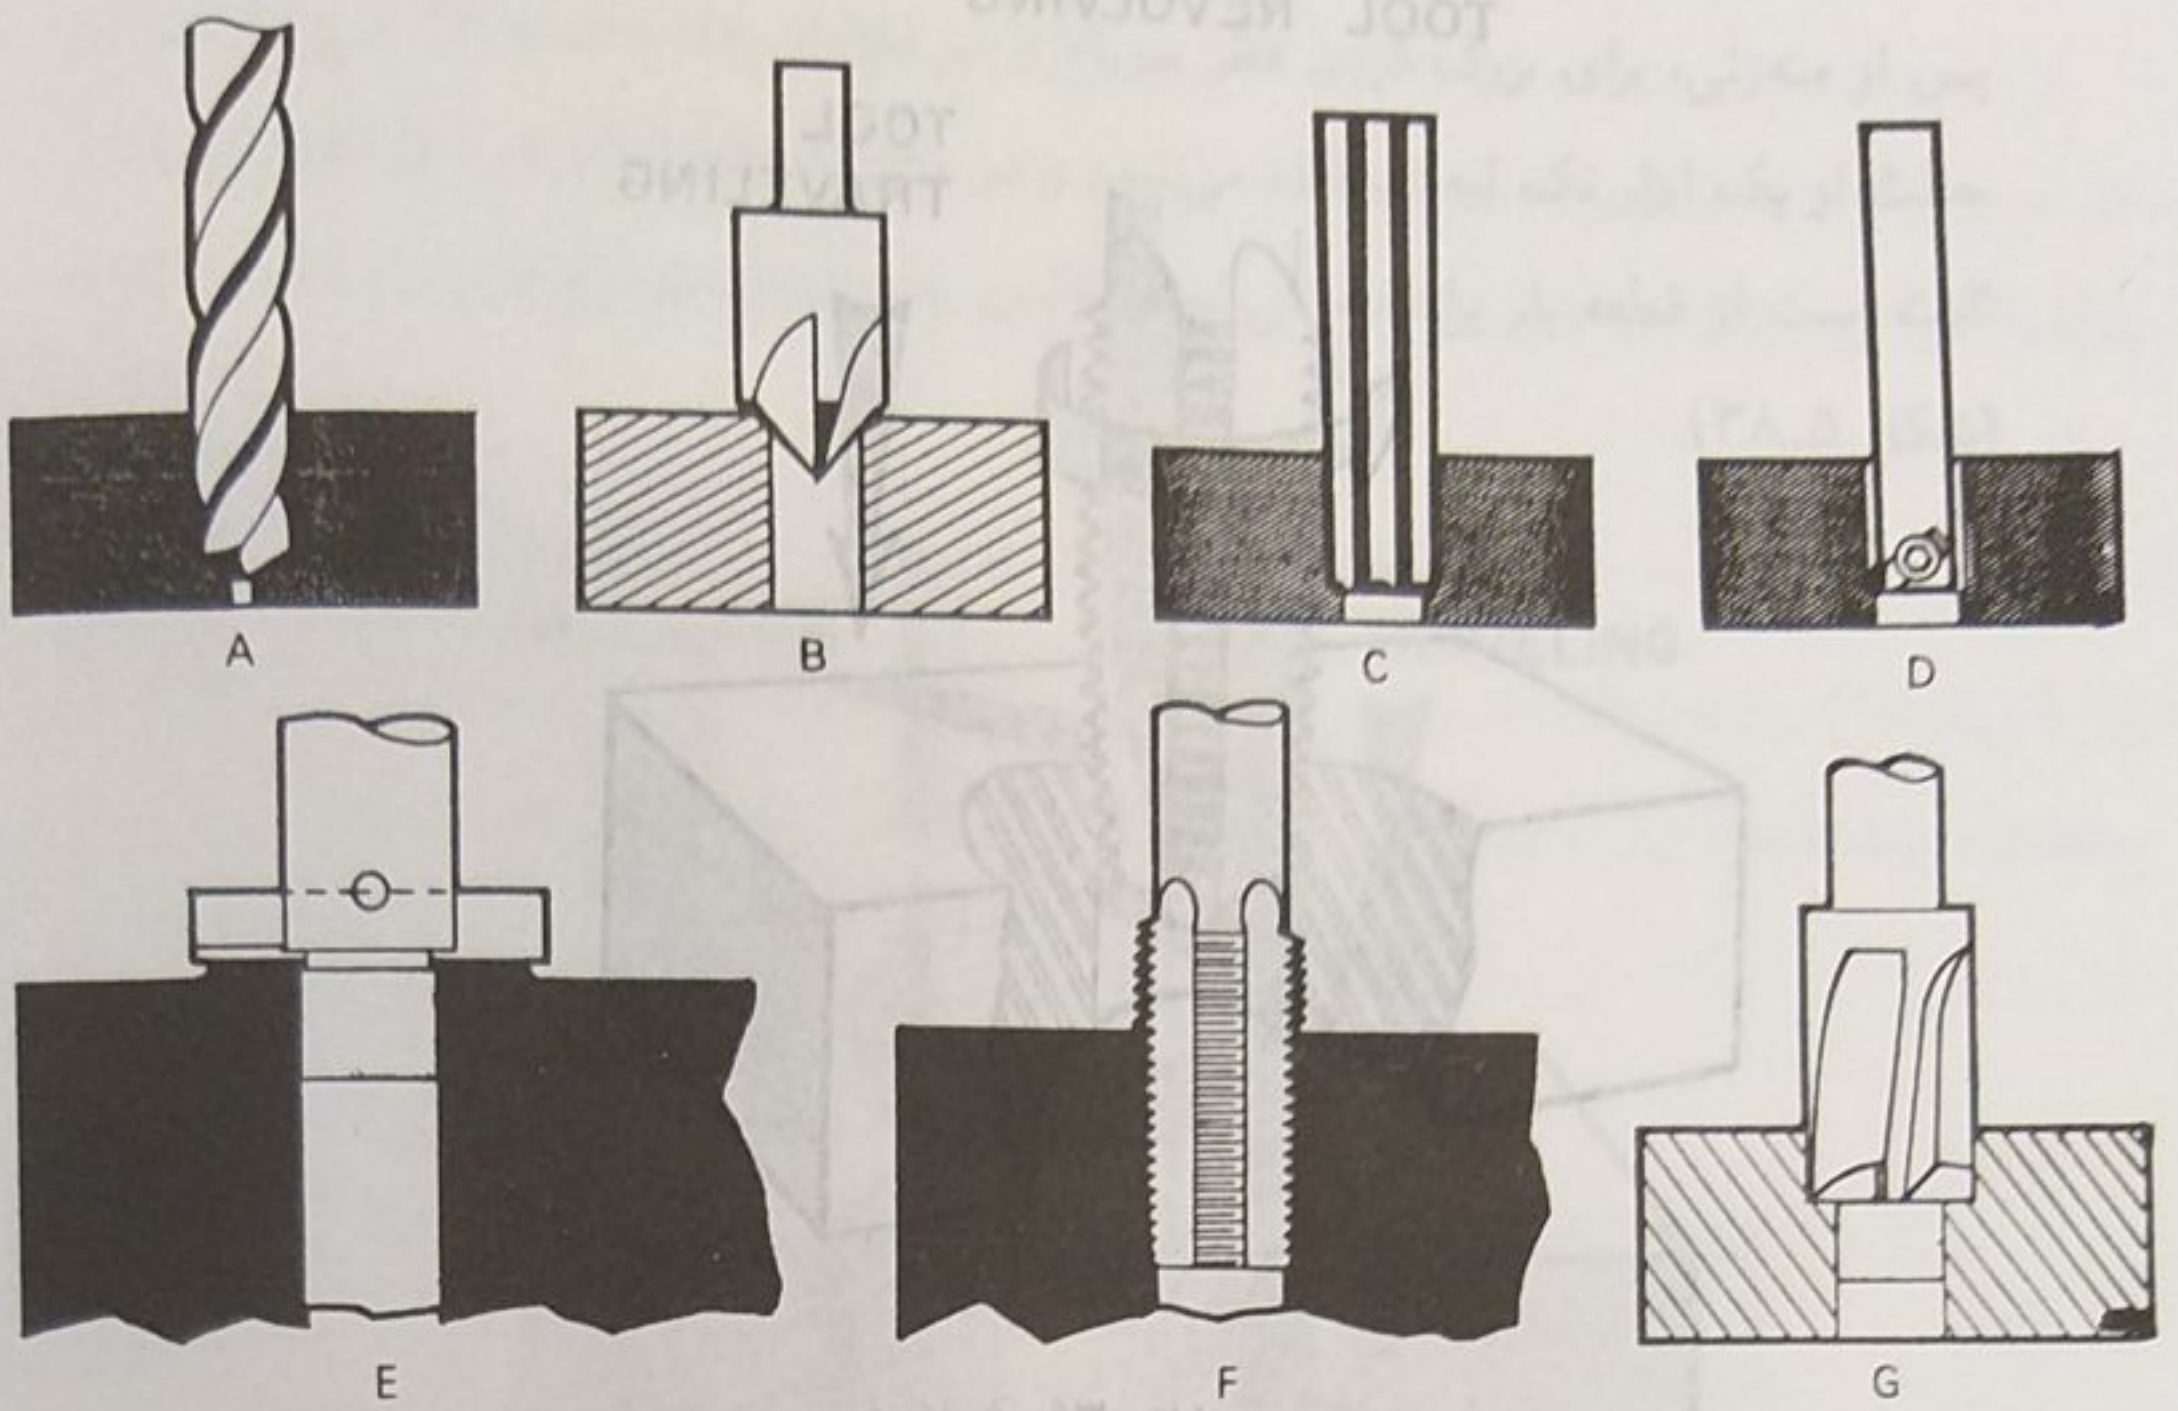


شکل ۴۰-۵: عملیات مختلف سوراخکاری A. مته کاری- B. خزینه کاری- C. برقوزنی- D. حفاری (بورنیگ)- E. ایجاد سوراخهای چهارگوش- F. فلاویزنی- G. خزینه دار کردن یا ایجاد حفره چهارگوش برای قرار گرفتن دنباله پیچ

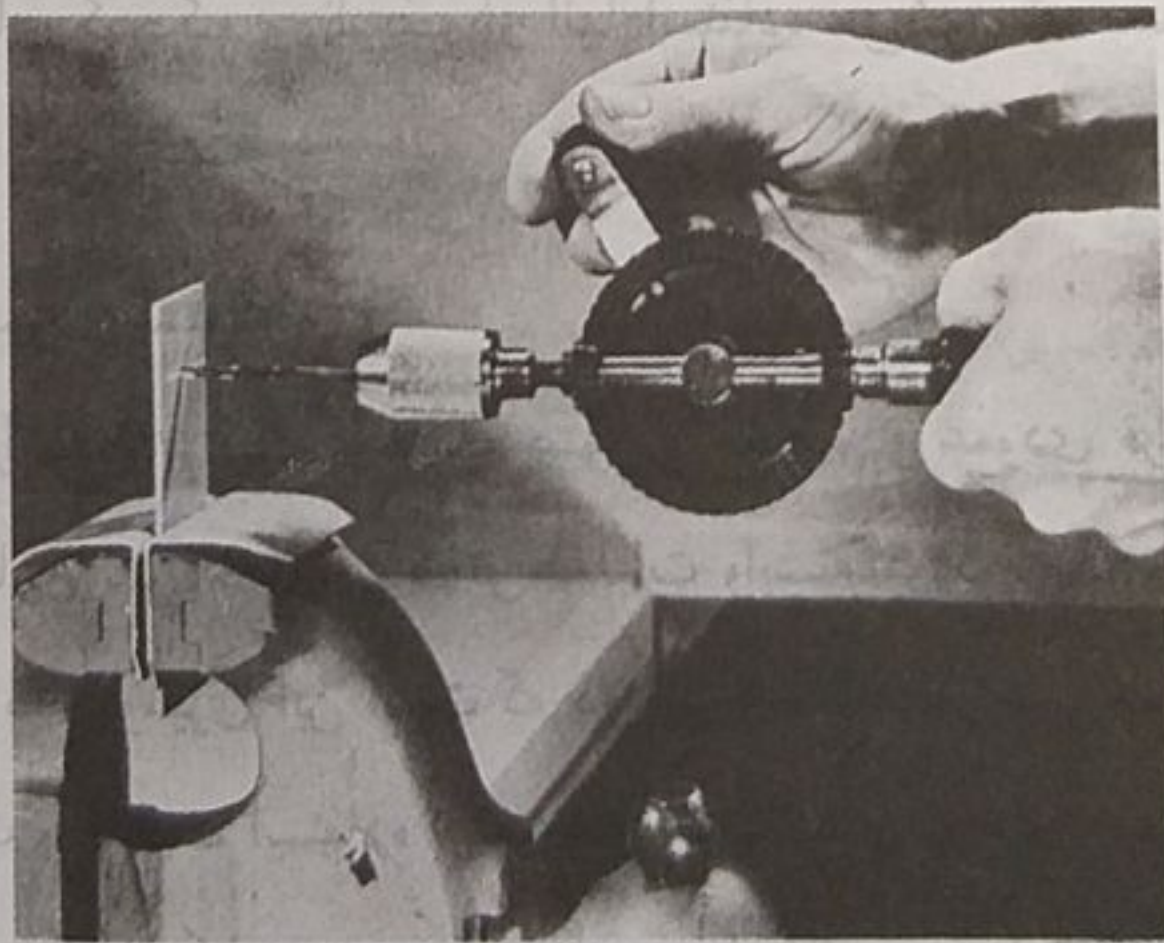


شکل ۴۱-۵: ماشین مته دستی

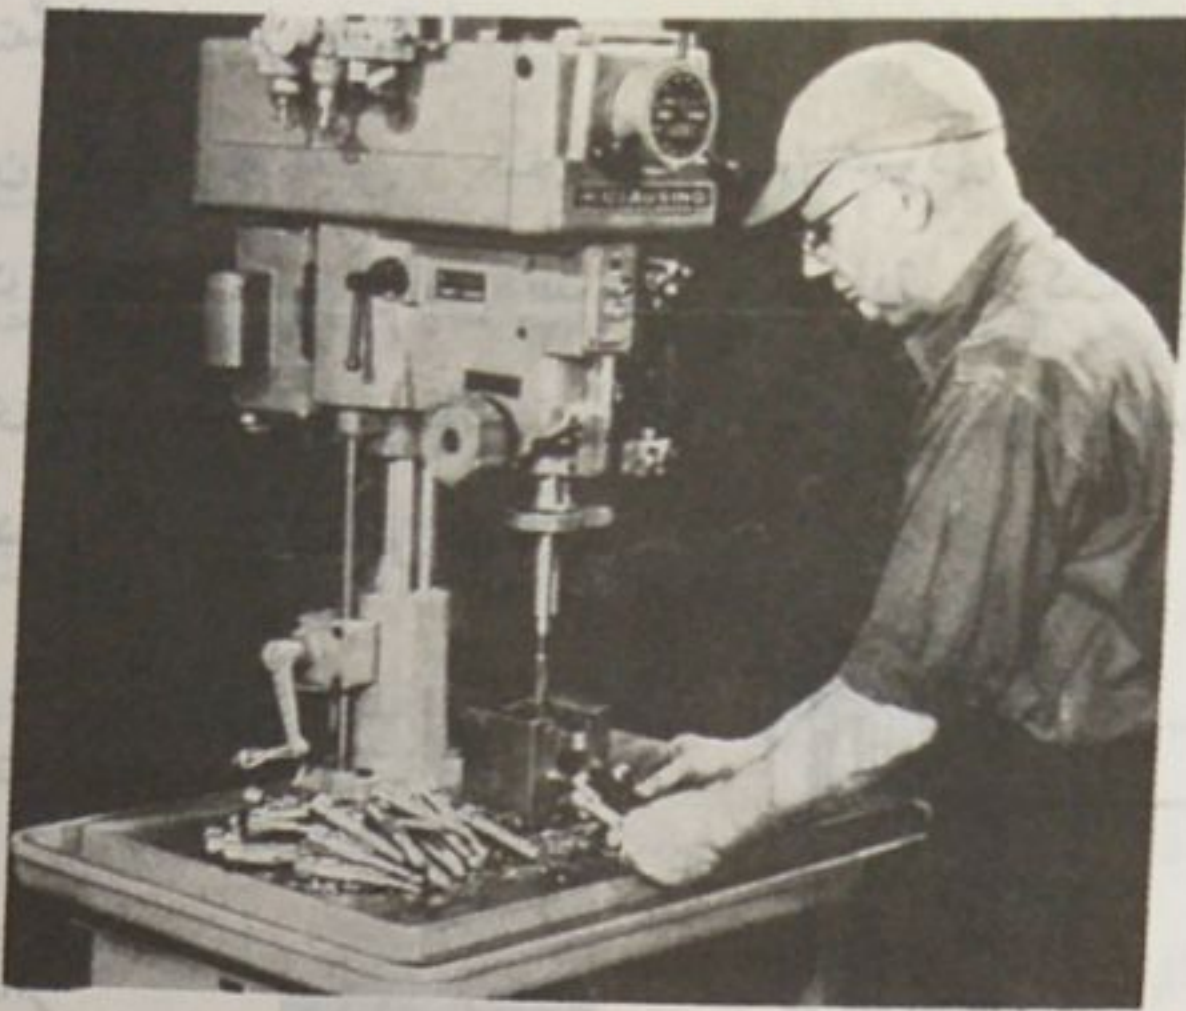


شکل ۵-۴۲: ماشین مته رومیزی

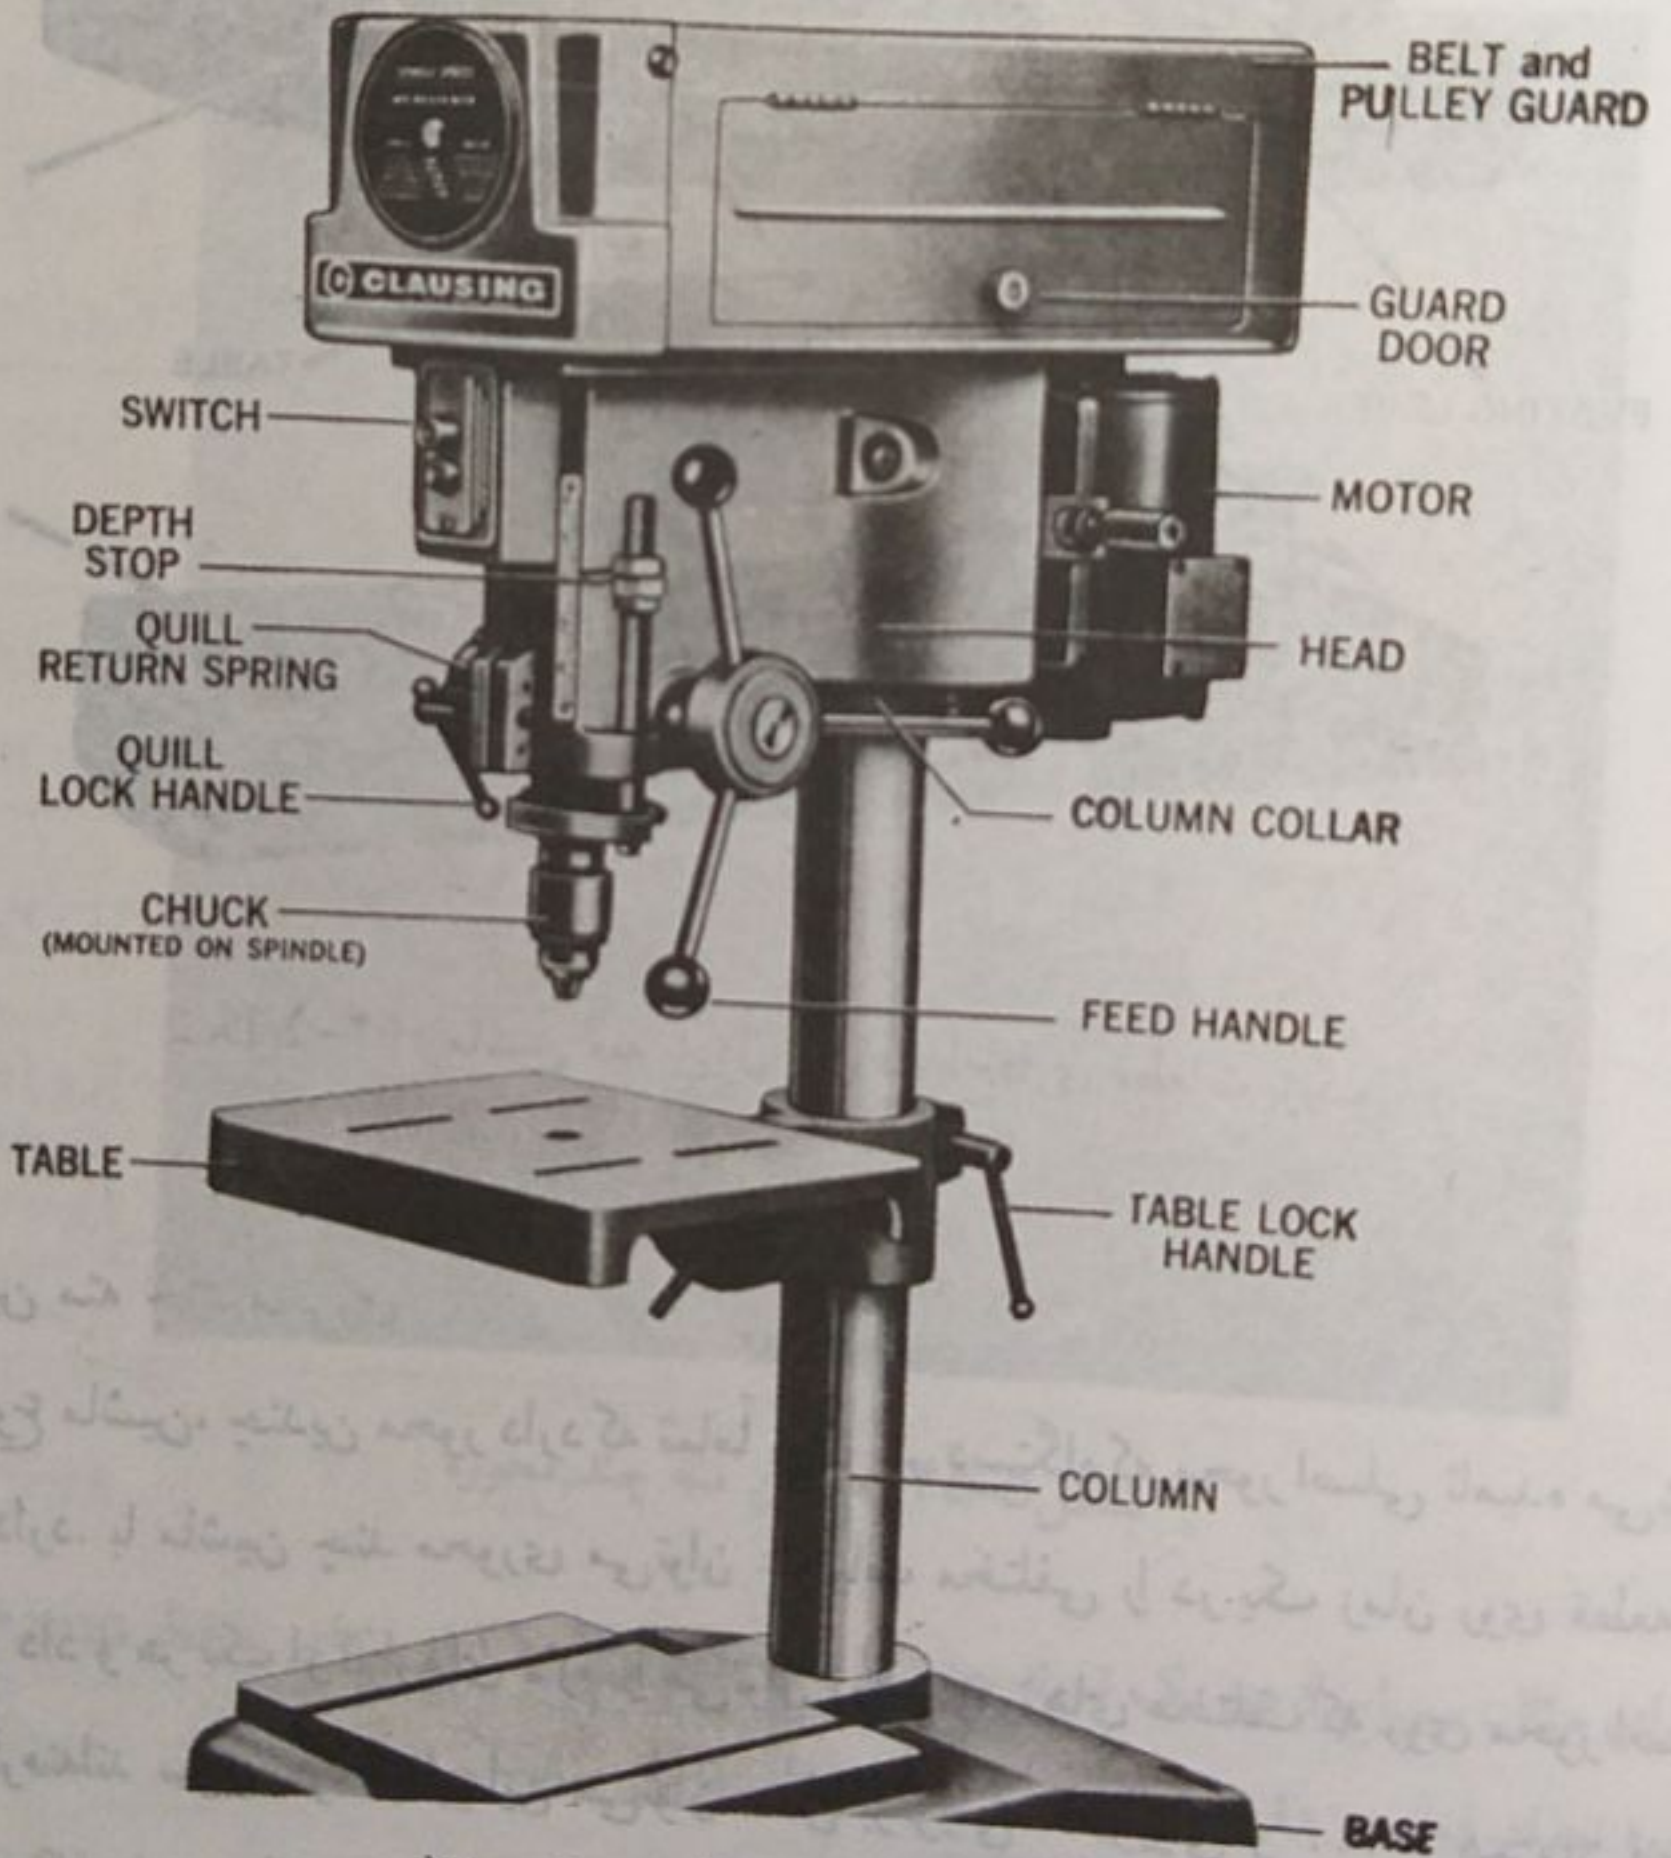


شکل ۵-۴۳: اجزای ماشین دریل عمودی ستونی

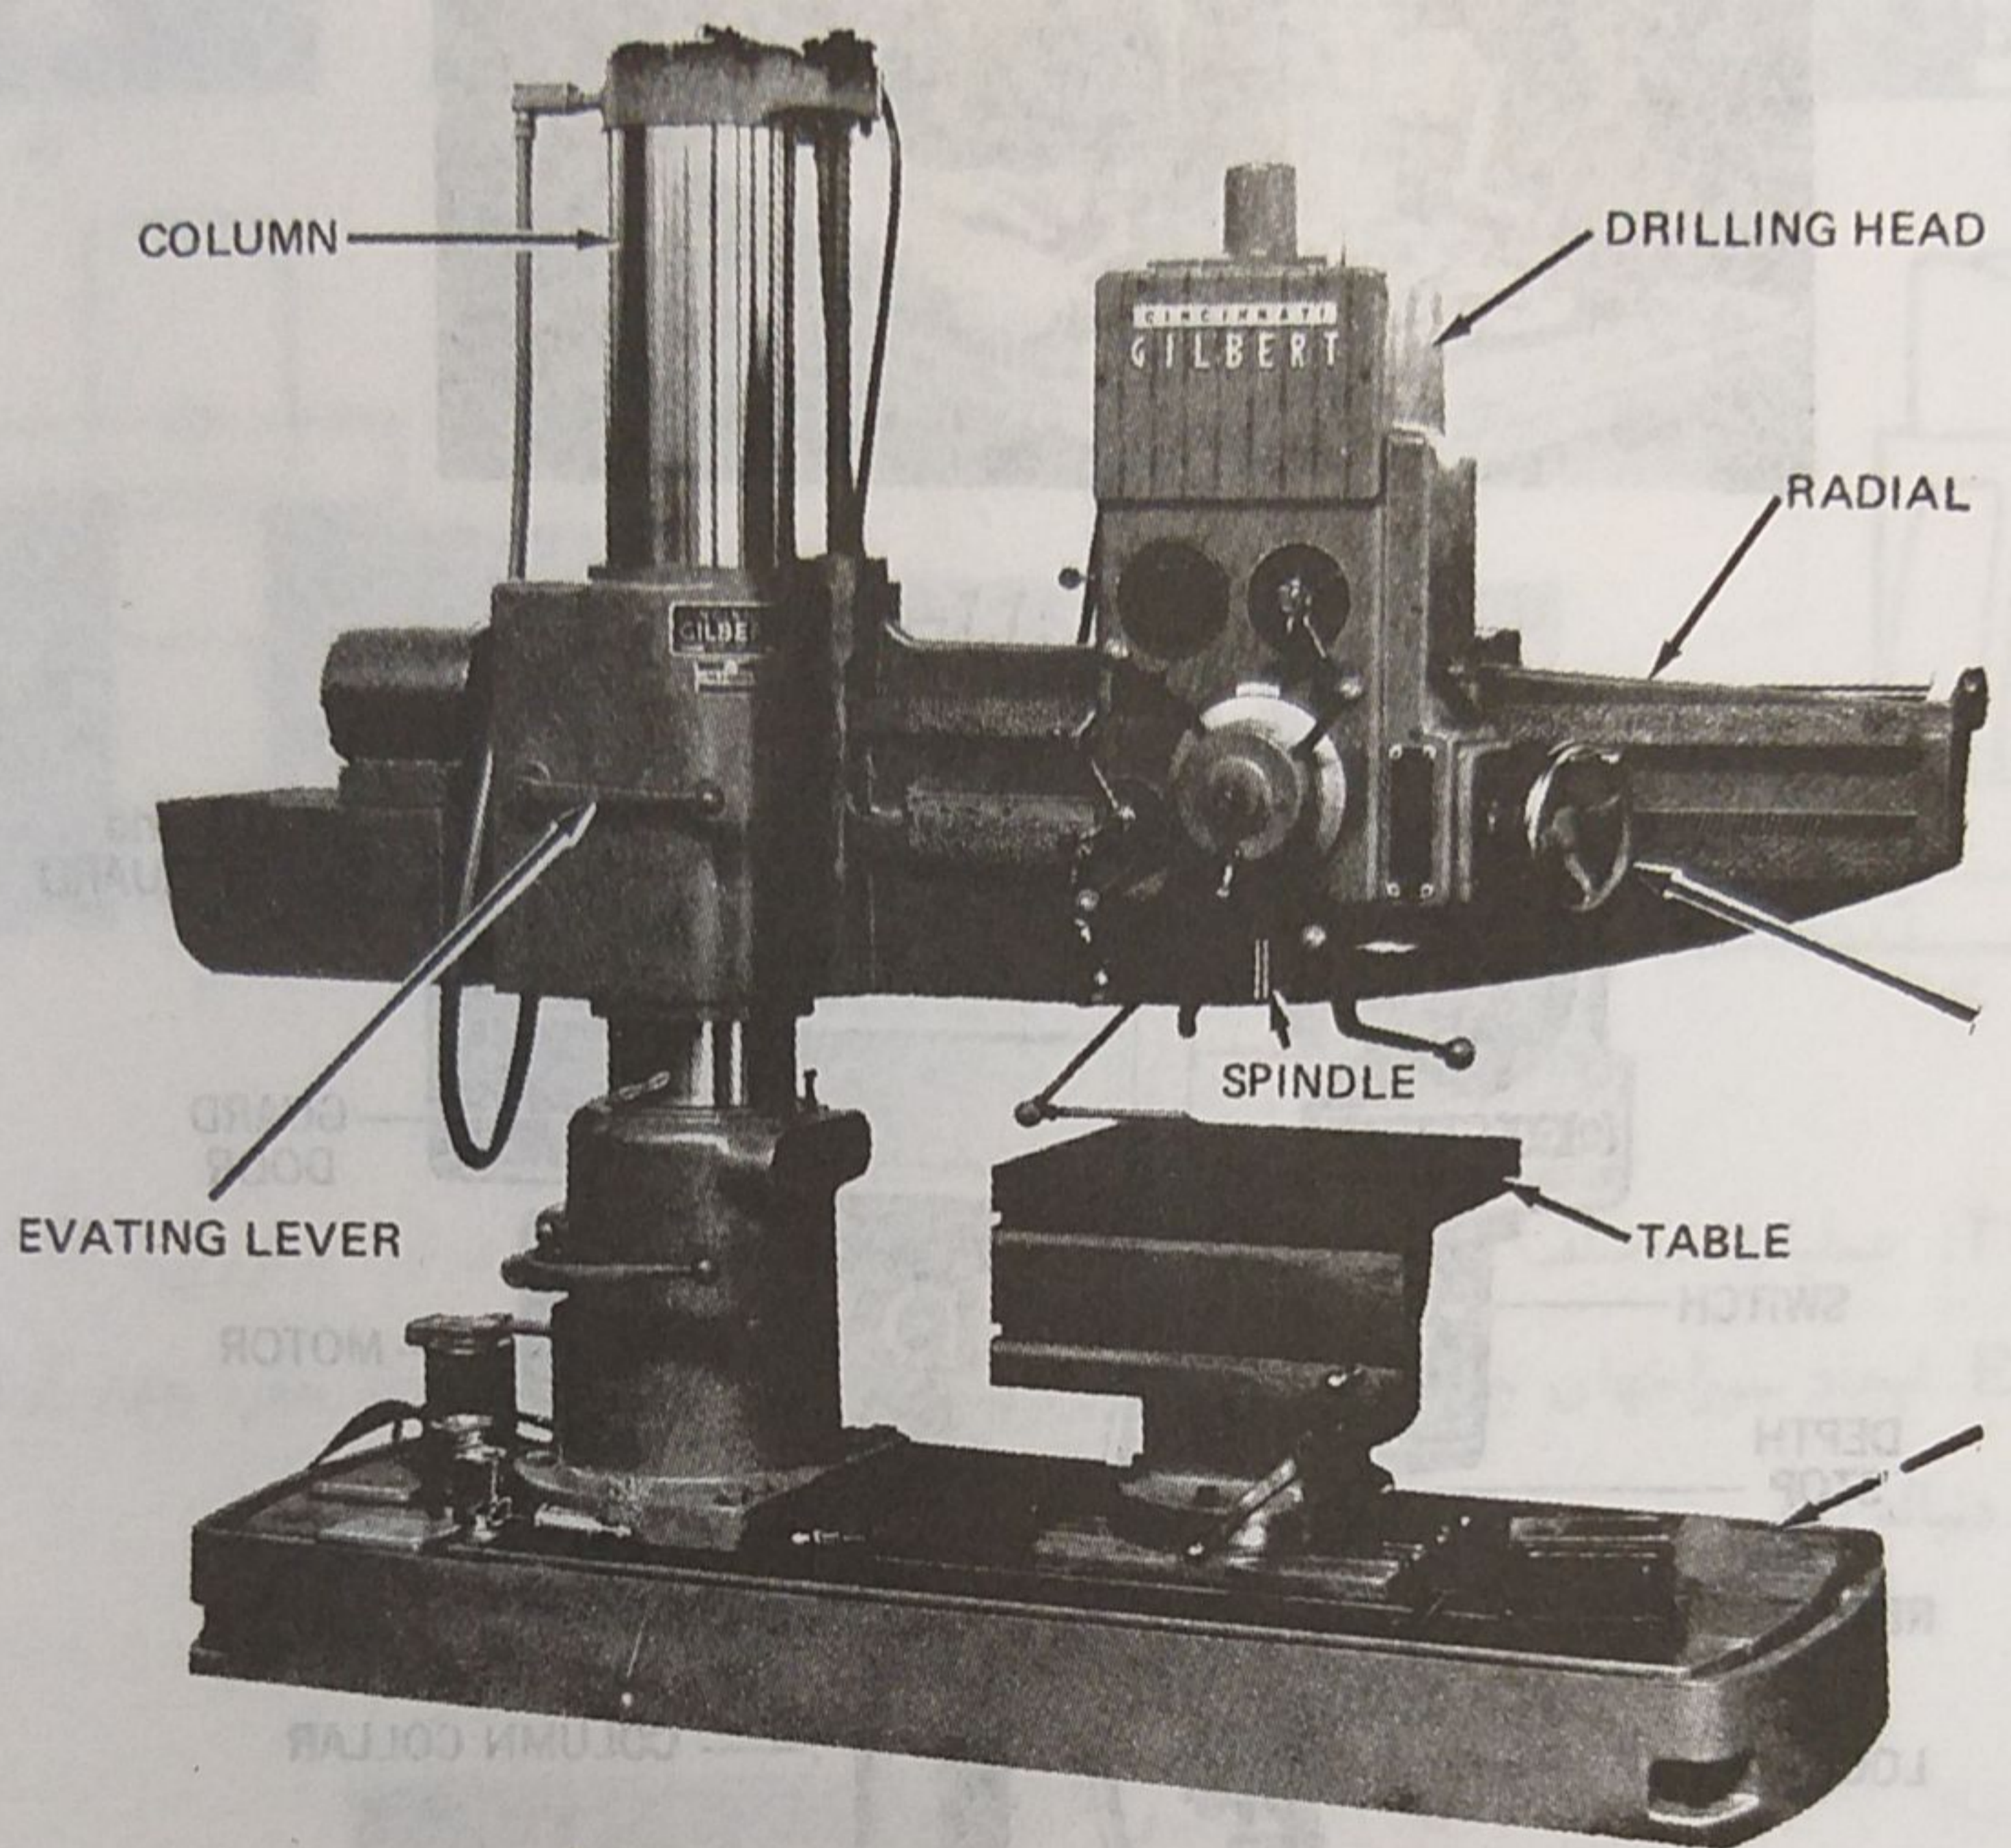

شکل ۴۴-۵: ماشین مته رادیال برای سوراخکاری قطعات بزرگ

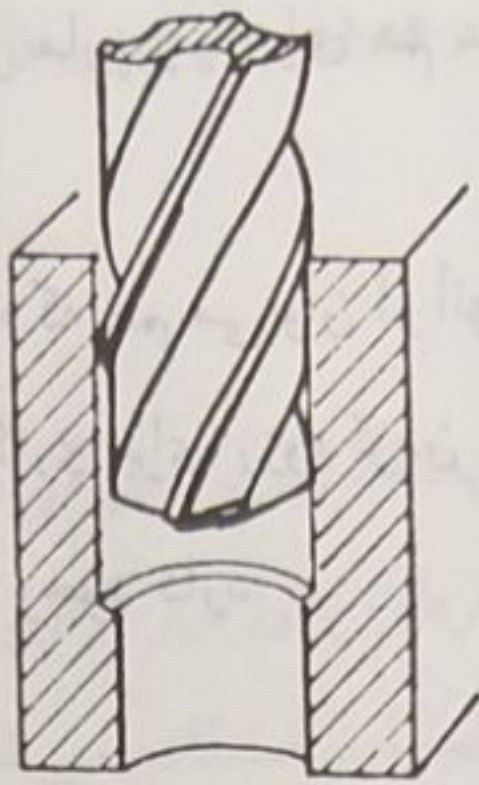


شکل ۳۴-۵: خزینه کاری با مته خزینه

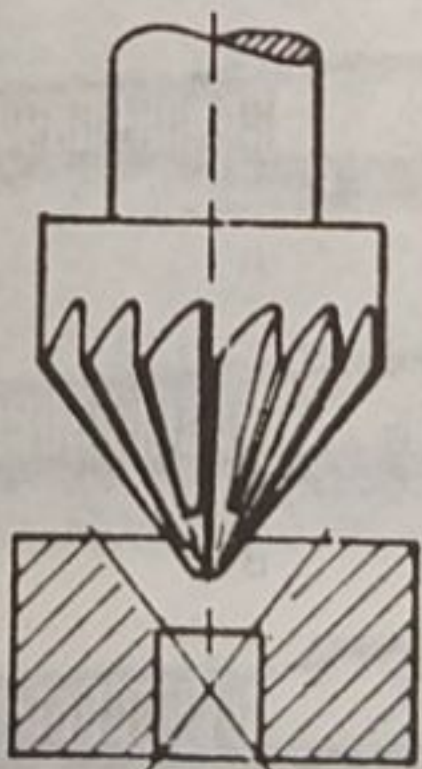



زاویه راس

شکل ۳۵-۵: خزینه کاری با خزینه مخروطی

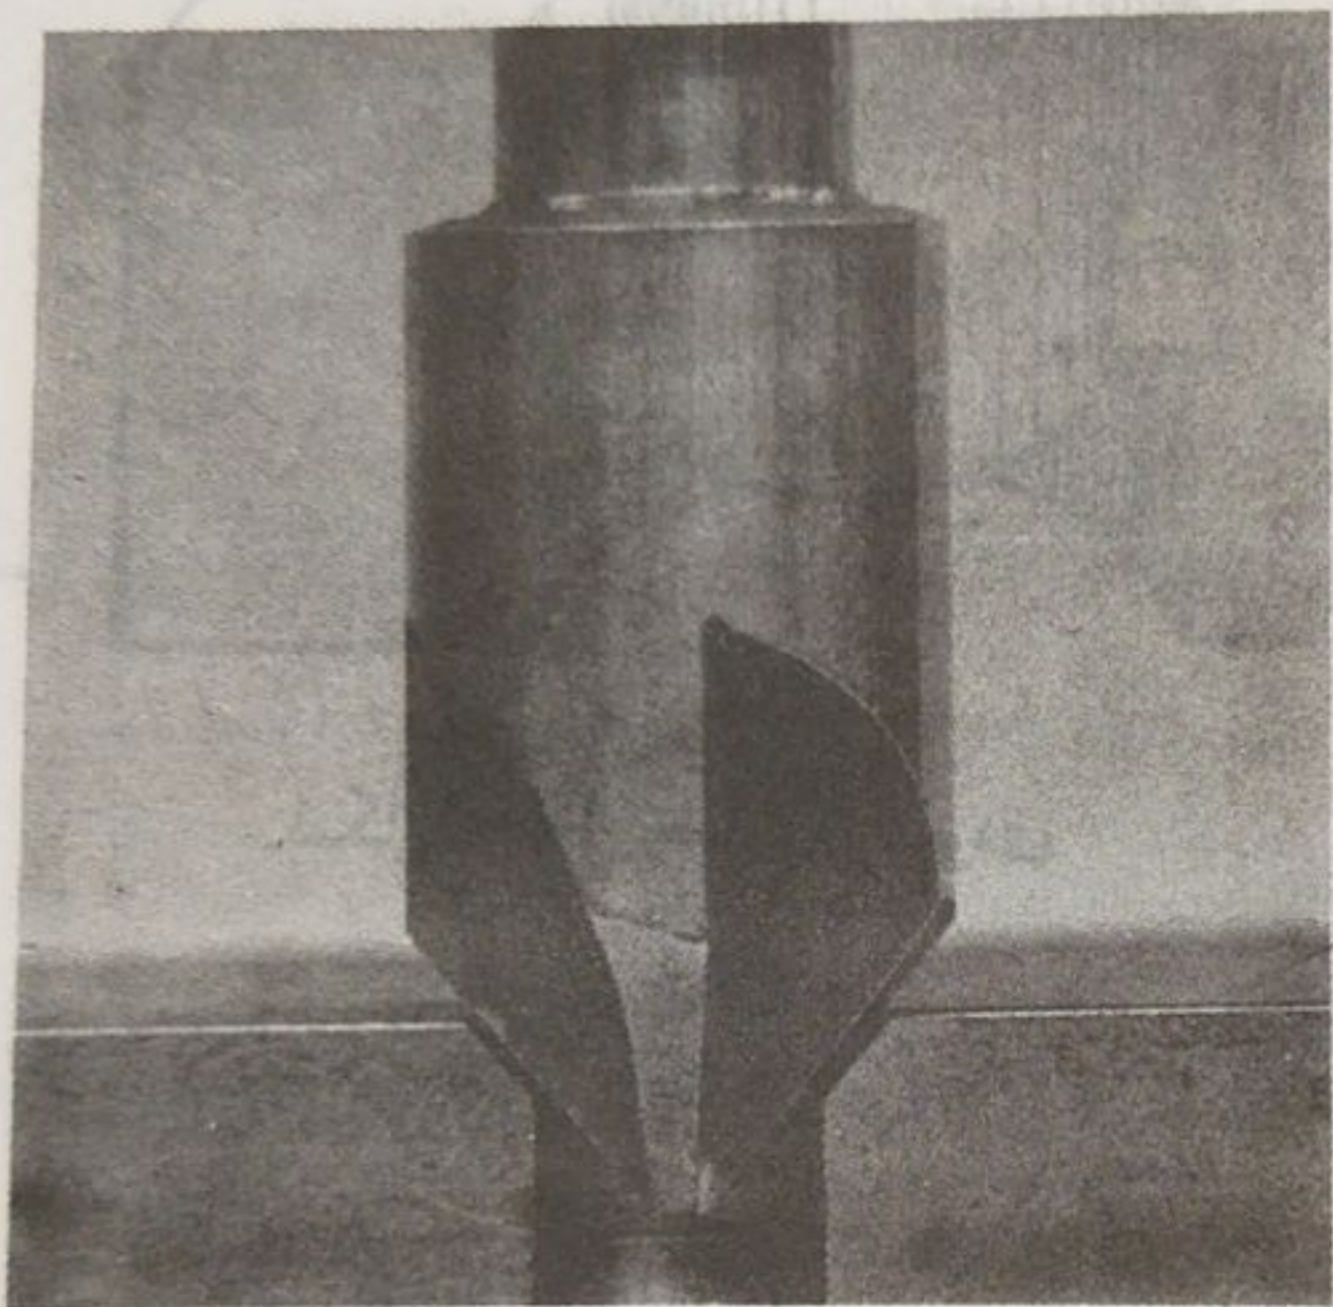



شکل ۵-۳۷: عملیات خزینه‌کاری برای ایجاد حفره برای قرار گرفتن انتهای پیچ و هم سطح شدن با سطح

کار به‌منظور جلوگیری از تنش‌های اضافی در حفره و جلوگیری از خوردگی و افزایش عمر مفید پیچ و مهره

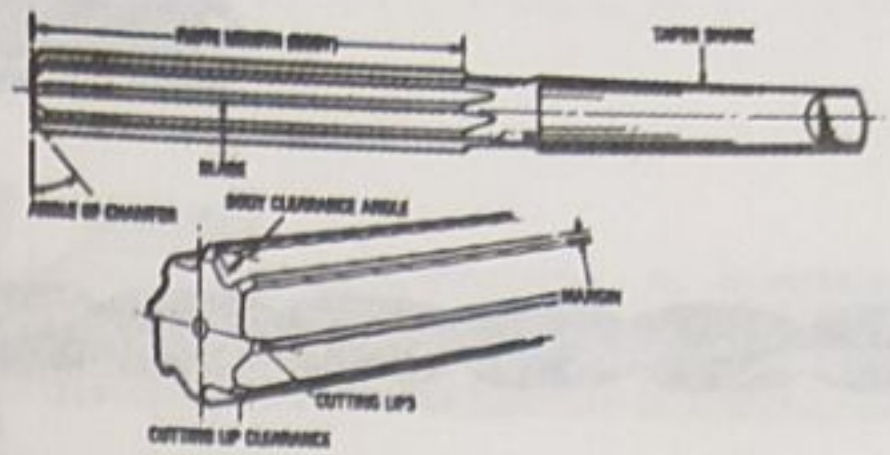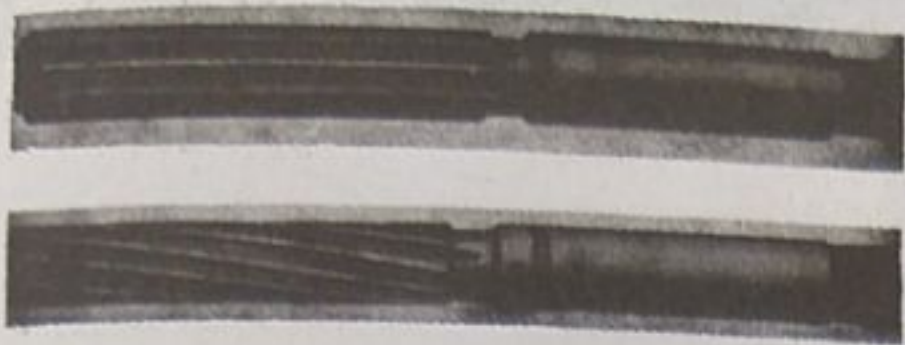


ب- برقوهای دستی ساده و مارپیچی

الف- اجزای اصلی یک برقو

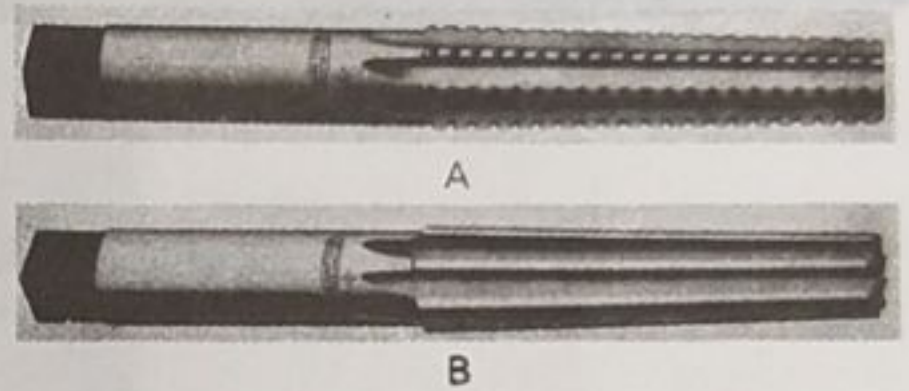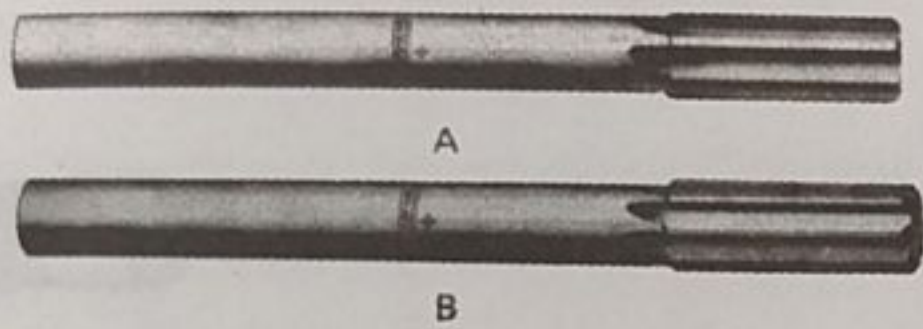

د. A- برقوی خشن کاری ماشینی B- برقوی پرداخت کاری ماشینی


ج. A- برقوی خشن کاری (دستی) B- برقوی پرداخت کاری (دستی)

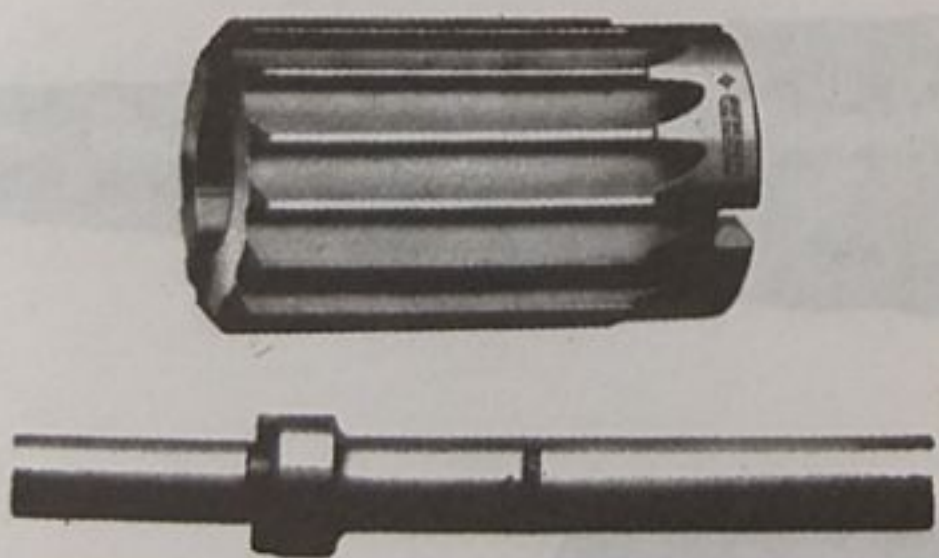


و- برقوهای پوسته‌ای برای سوراخکاری

ه- برقو با سرکاربیدی


شکل ۵-۳۳: انواع برقوها

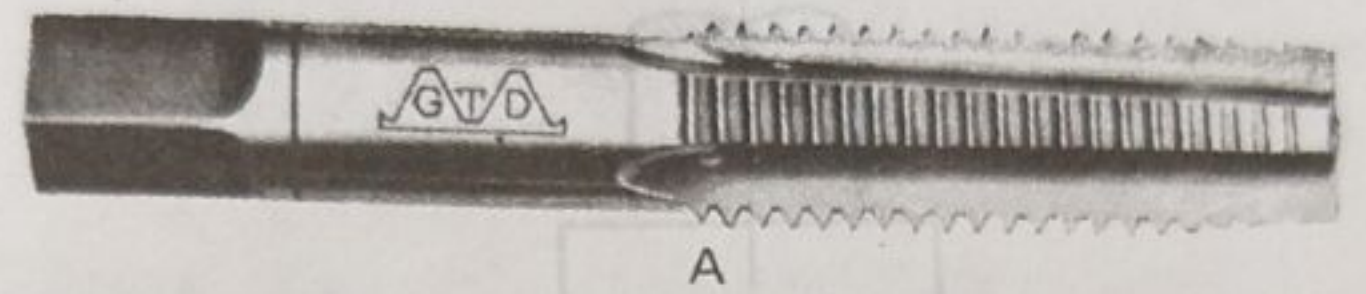

A

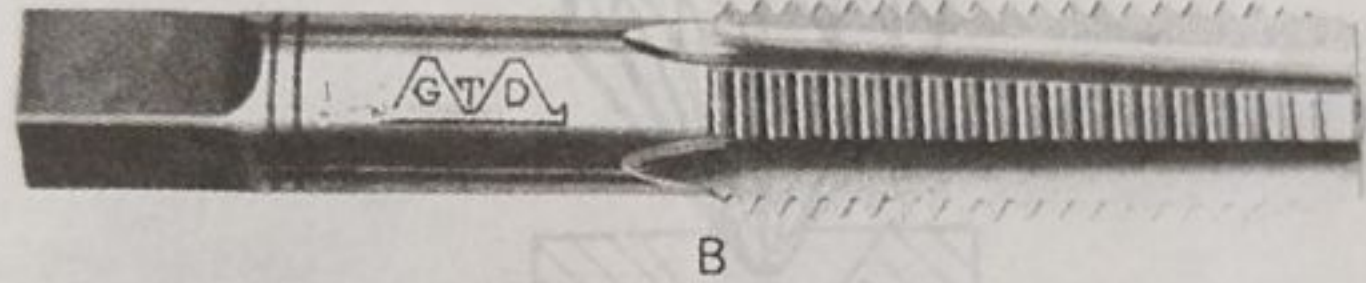

B

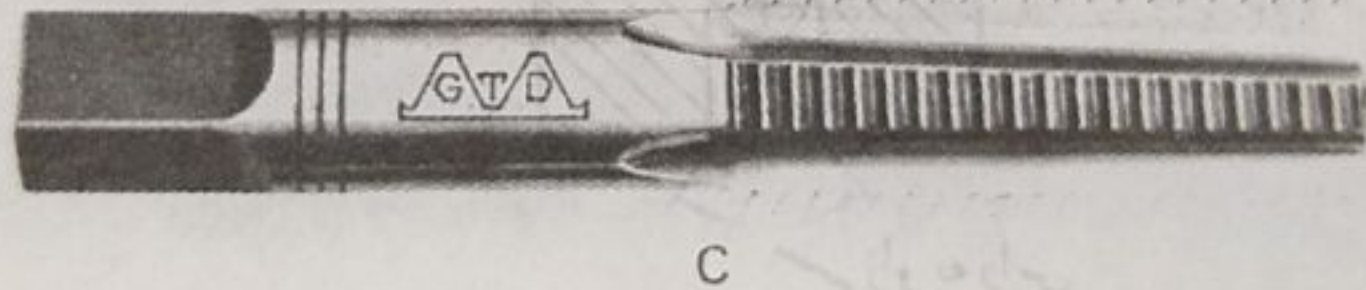


C


شکل ۵-۳۶: مجموعه قلاویز دستی

TOOL REVOLVING


TOOL TRAVELING

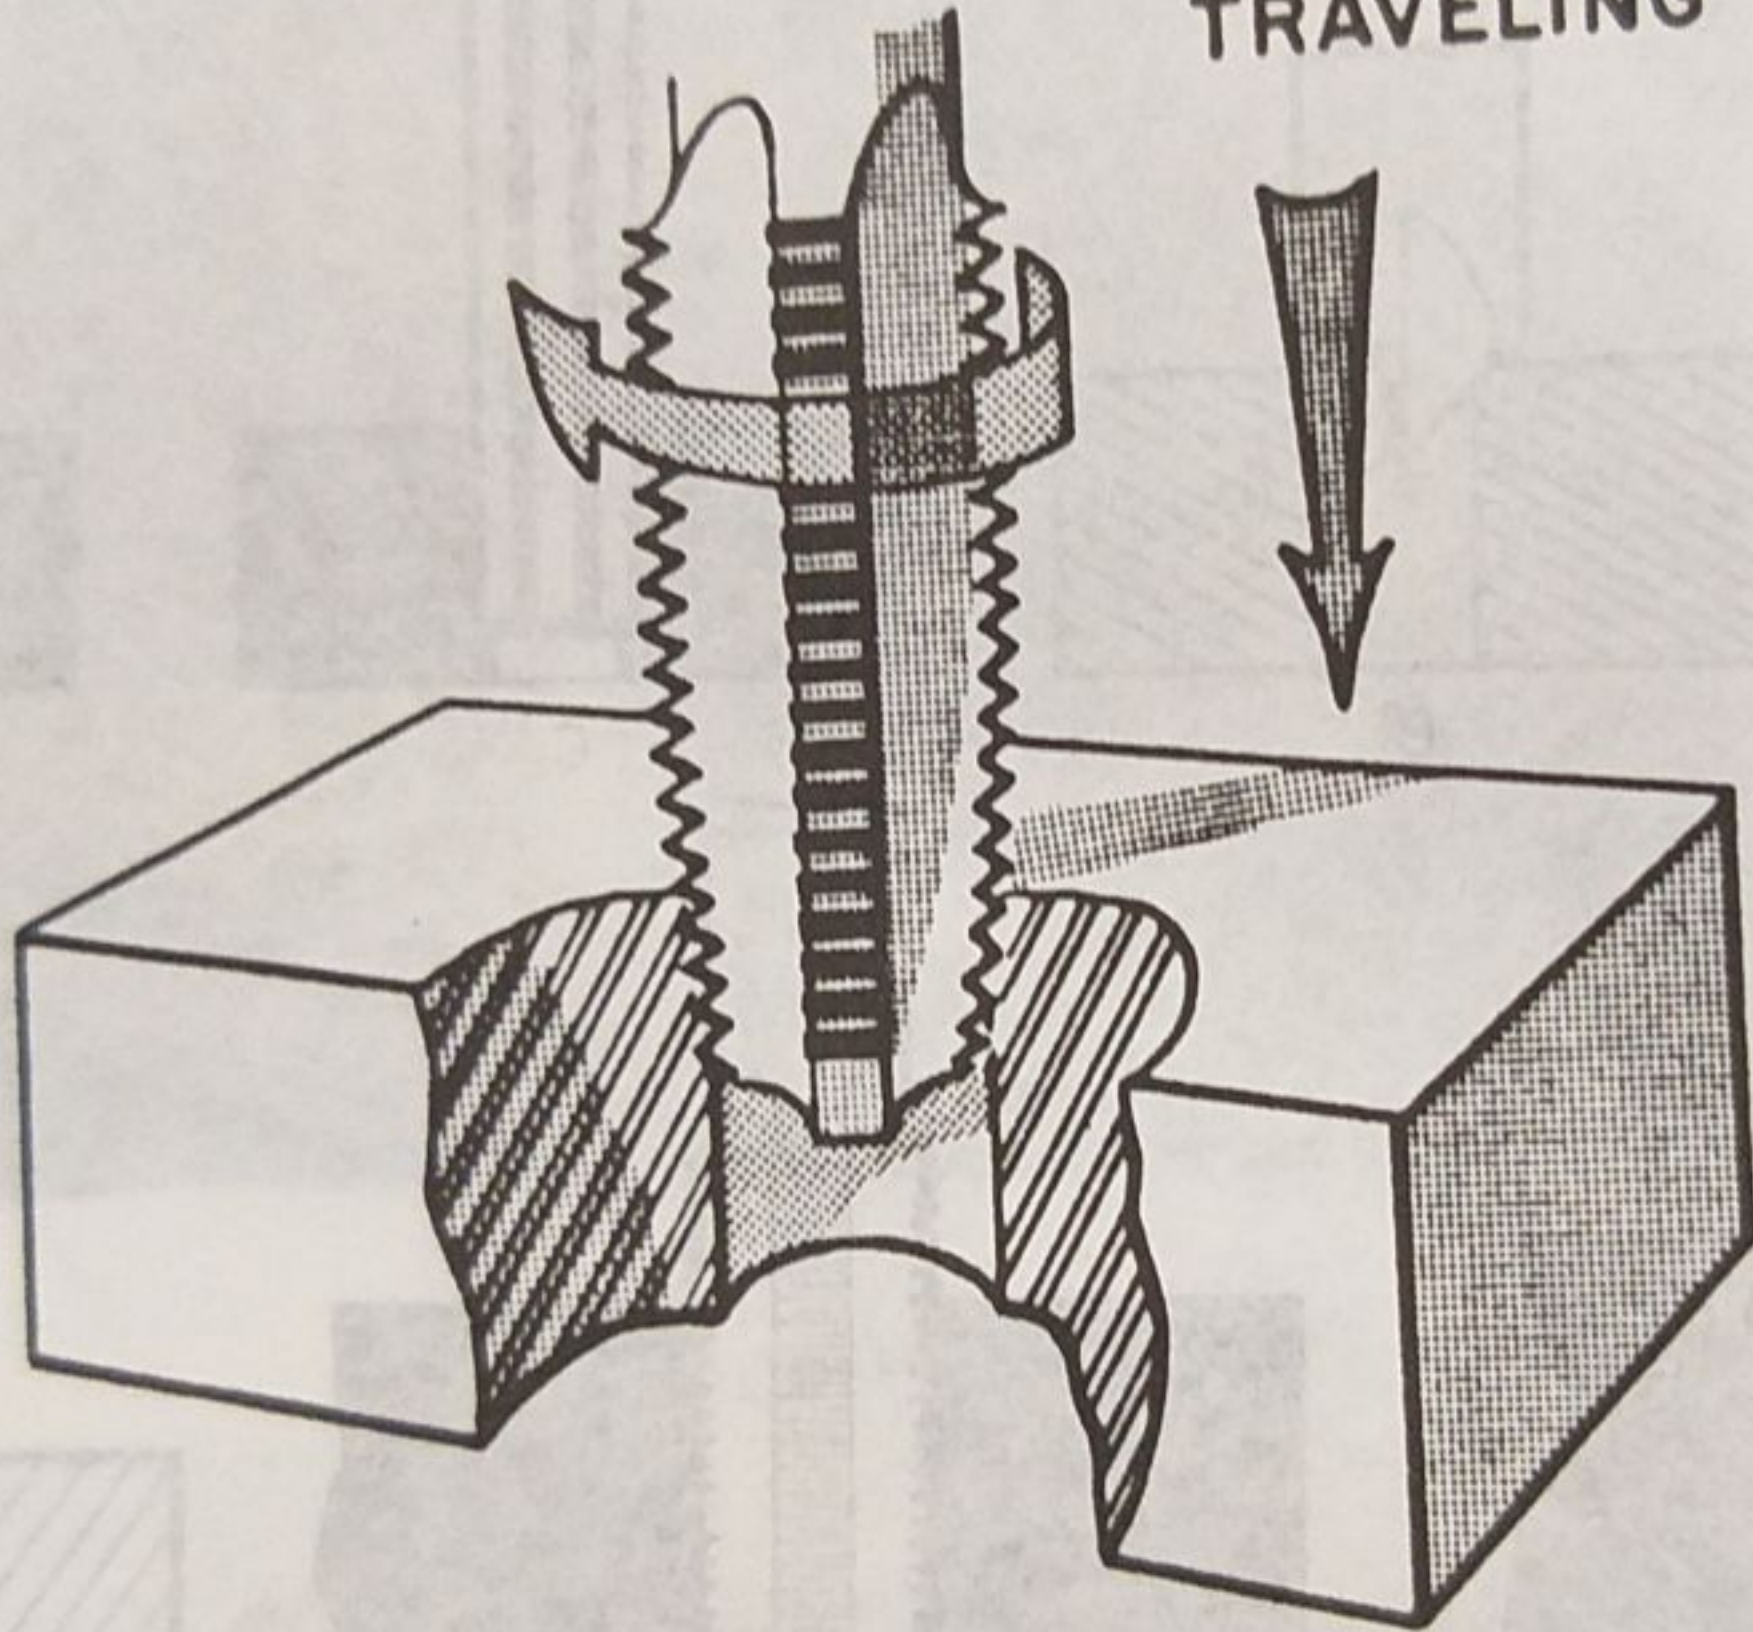


شکل ۵-۳۹: قلاویزنی

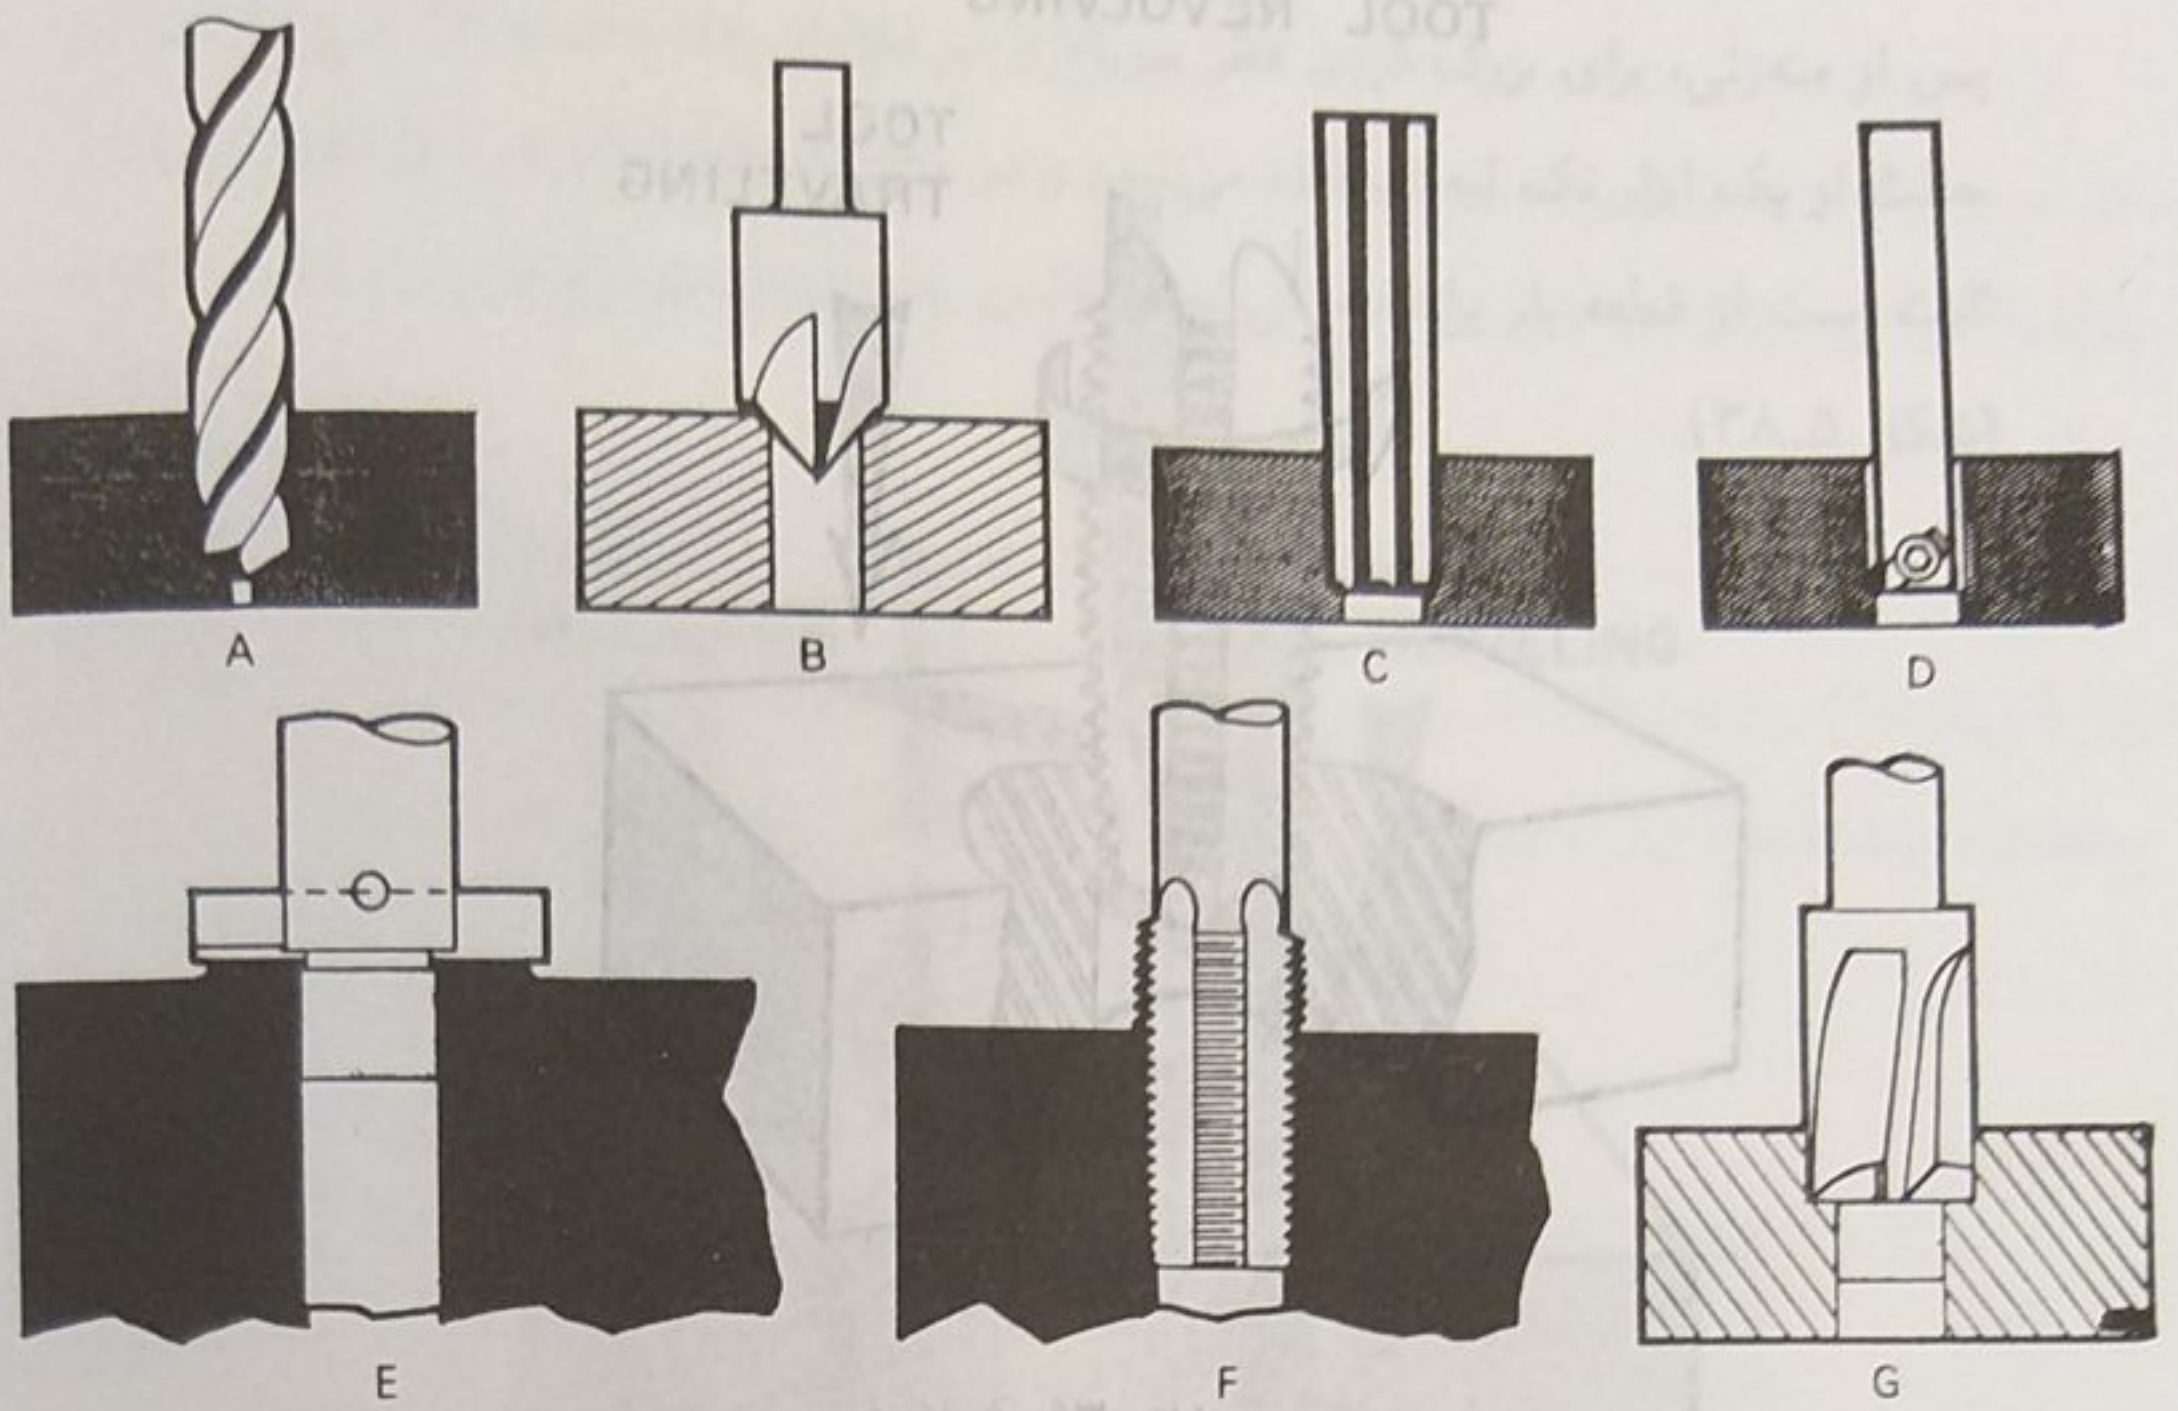

شکل ۴۰-۵: عملیات مختلف سوراخکاری A. مته کاری- B. خزینه کاری- C. برقوزنی- D. حفاری (بورنیگ)- E. ایجاد سوراخهای چهارگوش- F. فلاویزنی- G. خزینه دار کردن یا ایجاد حفره چهارگوش برای قرار گرفتن دنباله پیچ

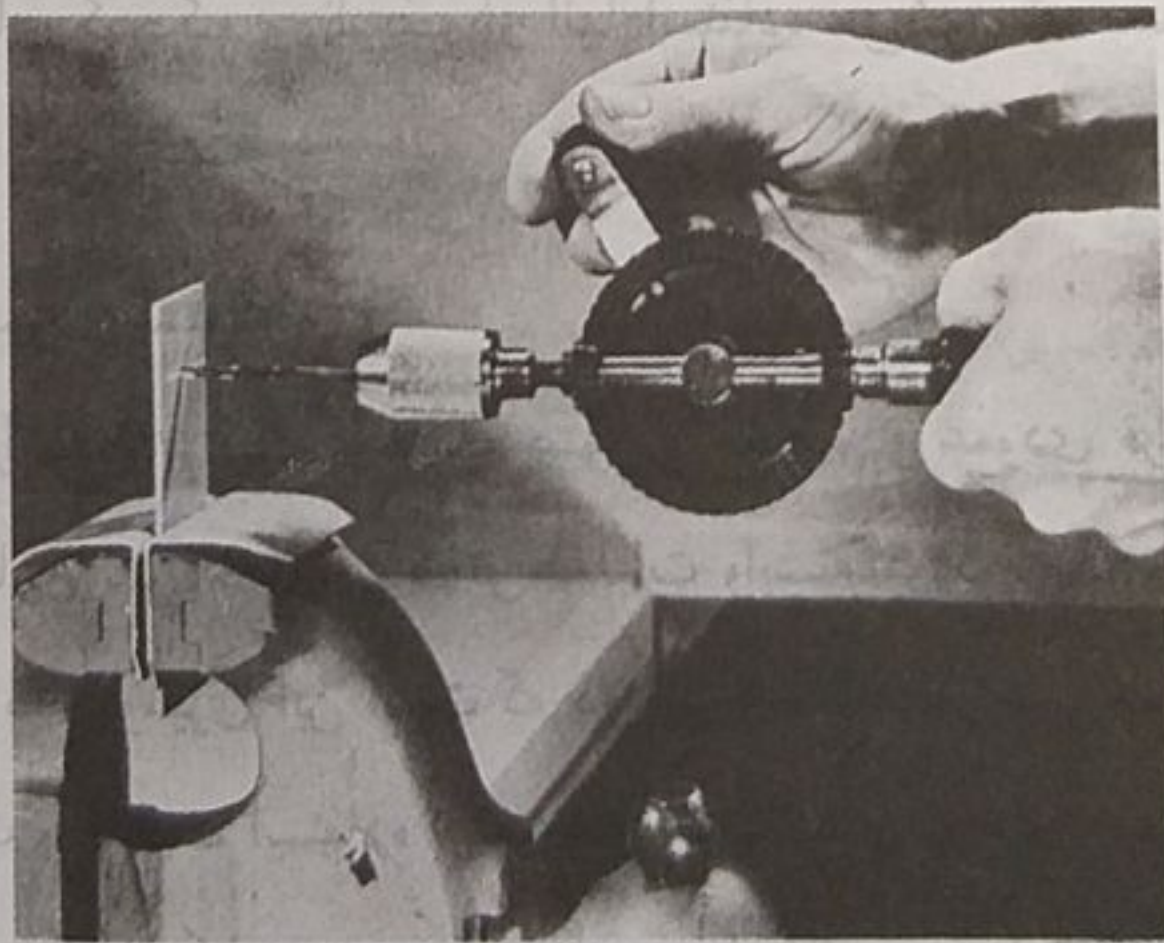

شکل ۴۱-۵: ماشین مته دستی

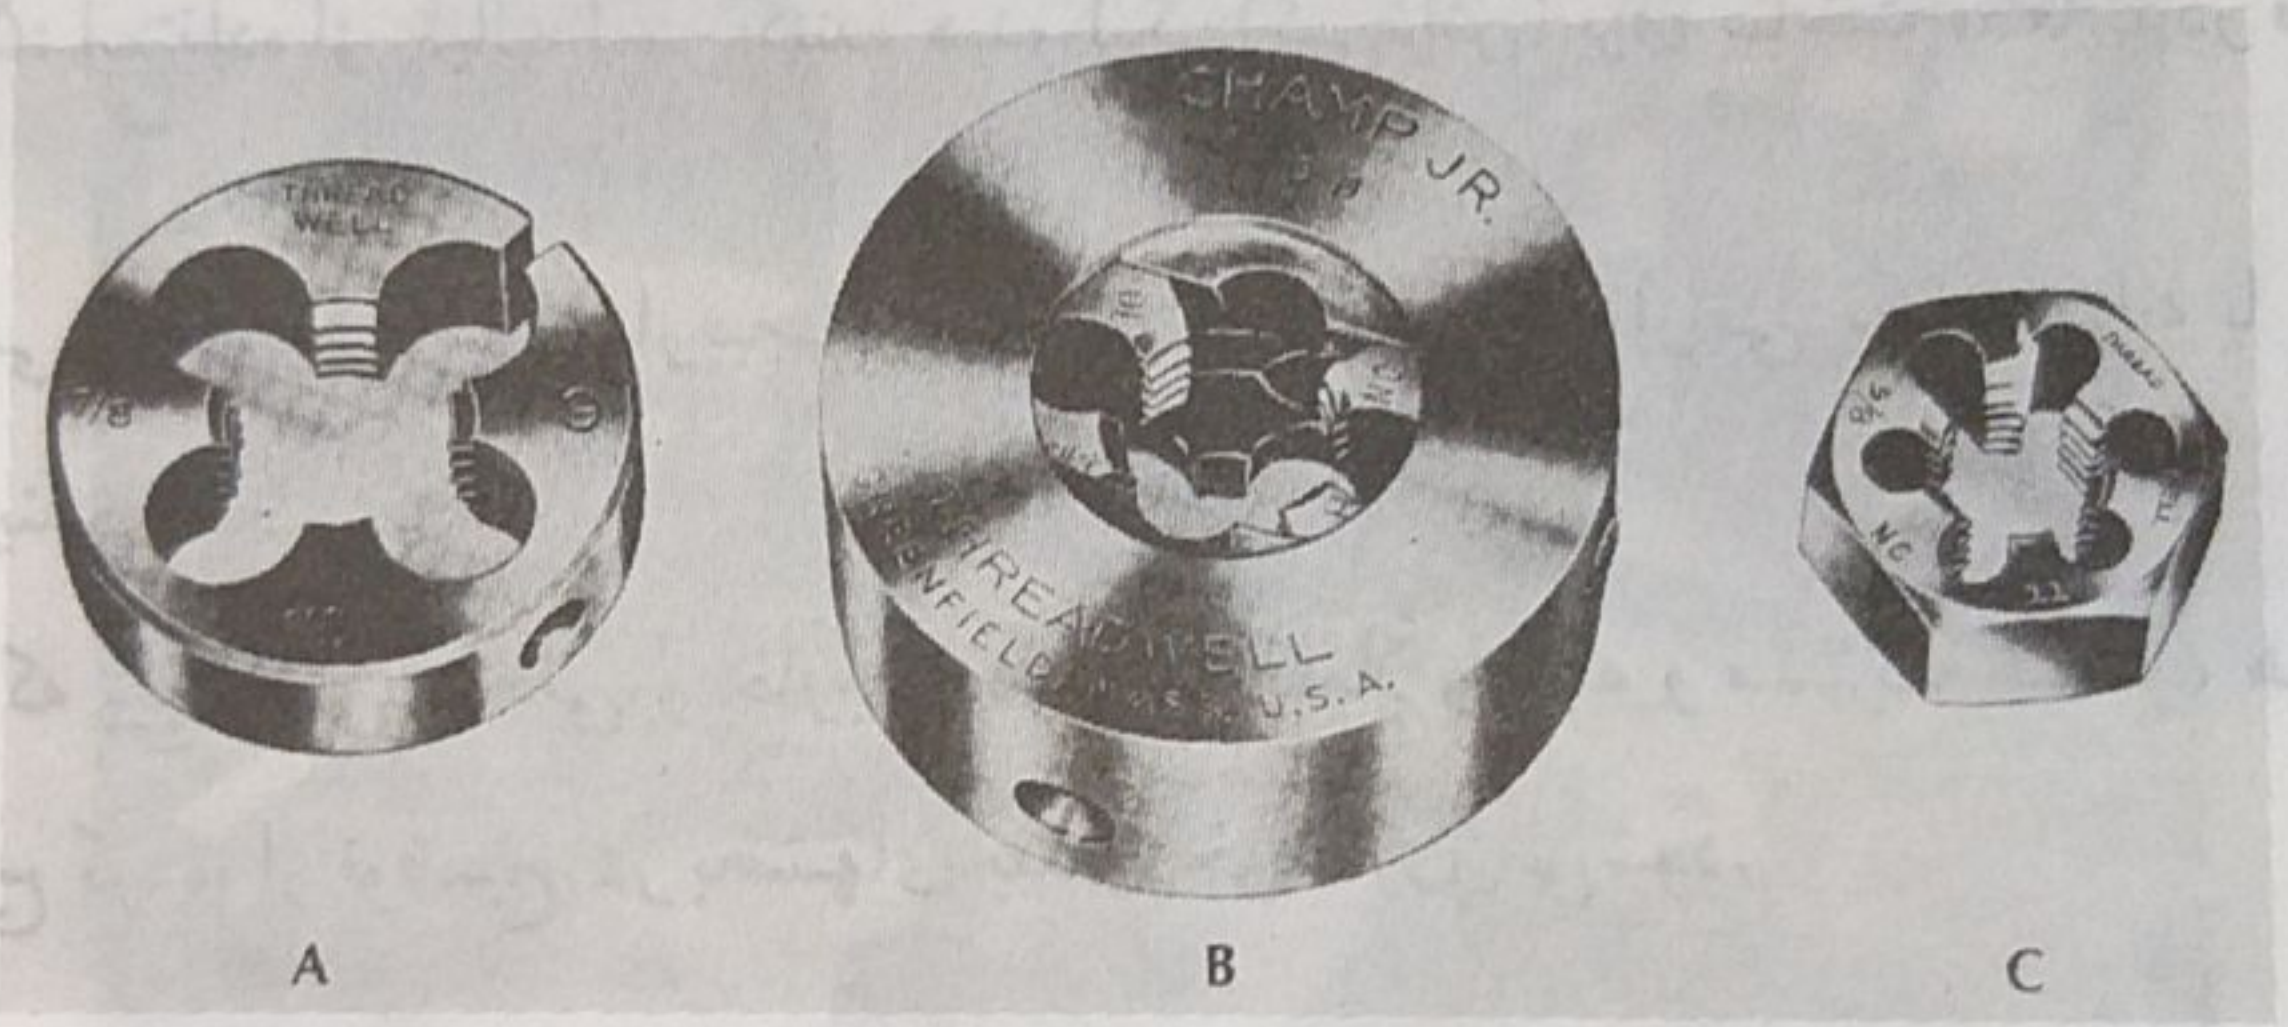

A


B

C


شکل ۵-۵۵: انواع مختلف حدیده‌ها A. حدیده شکافی قابل تنظیم B. حدیده دو قطعه‌ای قابل تنظیم C. حدیده شیار ایجاد کننده قوی



شکل ۵-۵۶: حديدہ کردن دستی

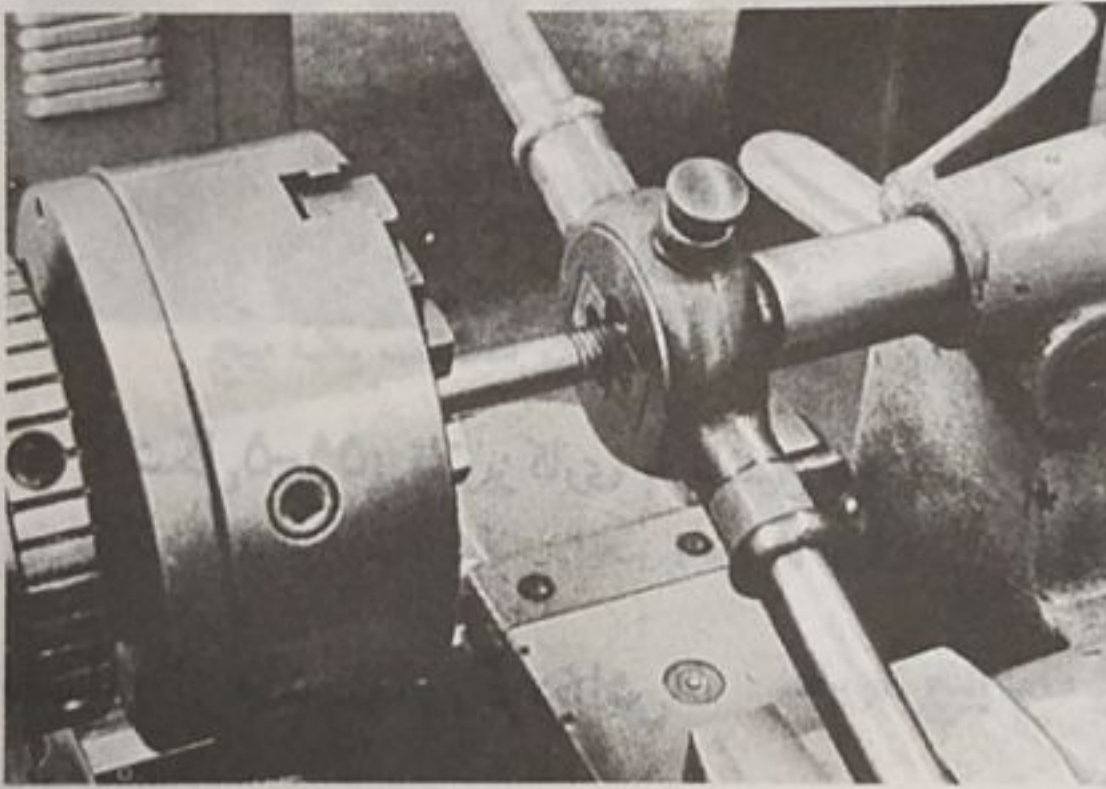


شکل ۵-۵۷: حديدہ کاری با ماشين گرد تراش

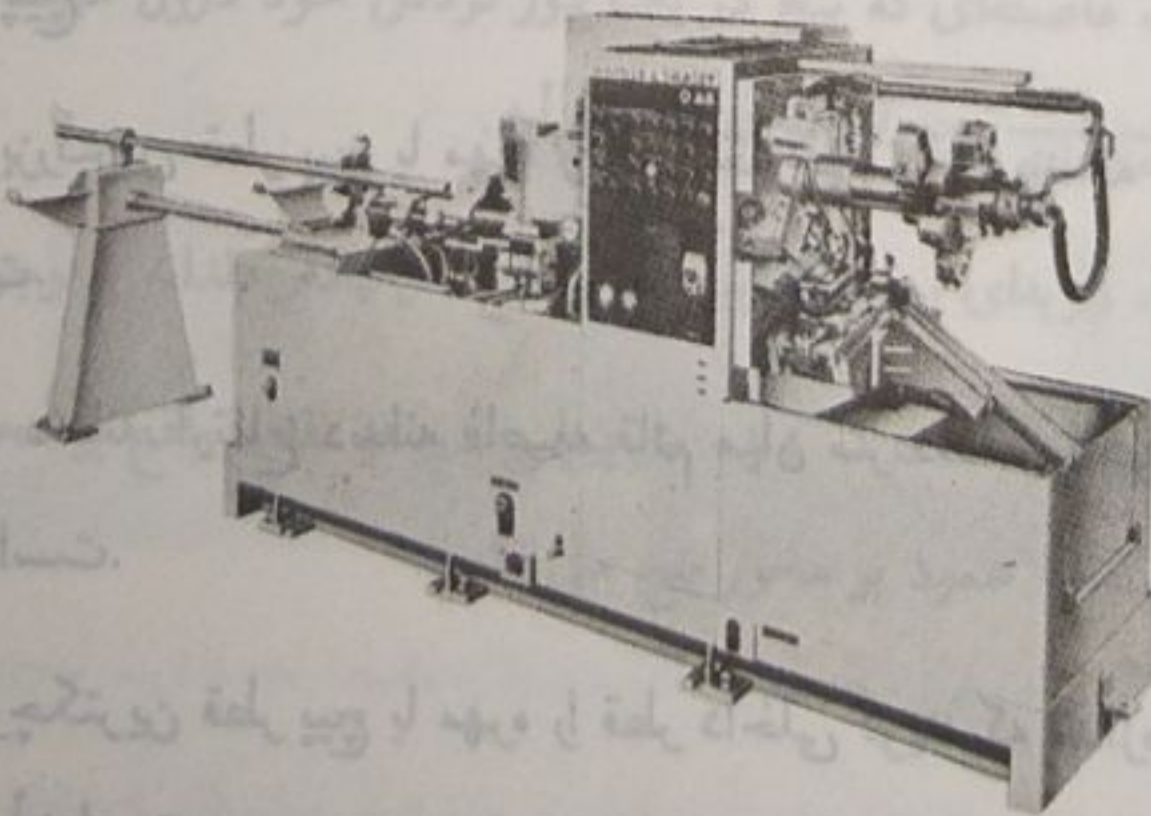

شکل ۵-۵۸: ماشين پيچ تراشي اتوماتيك



**TOOL
TRAVELING**

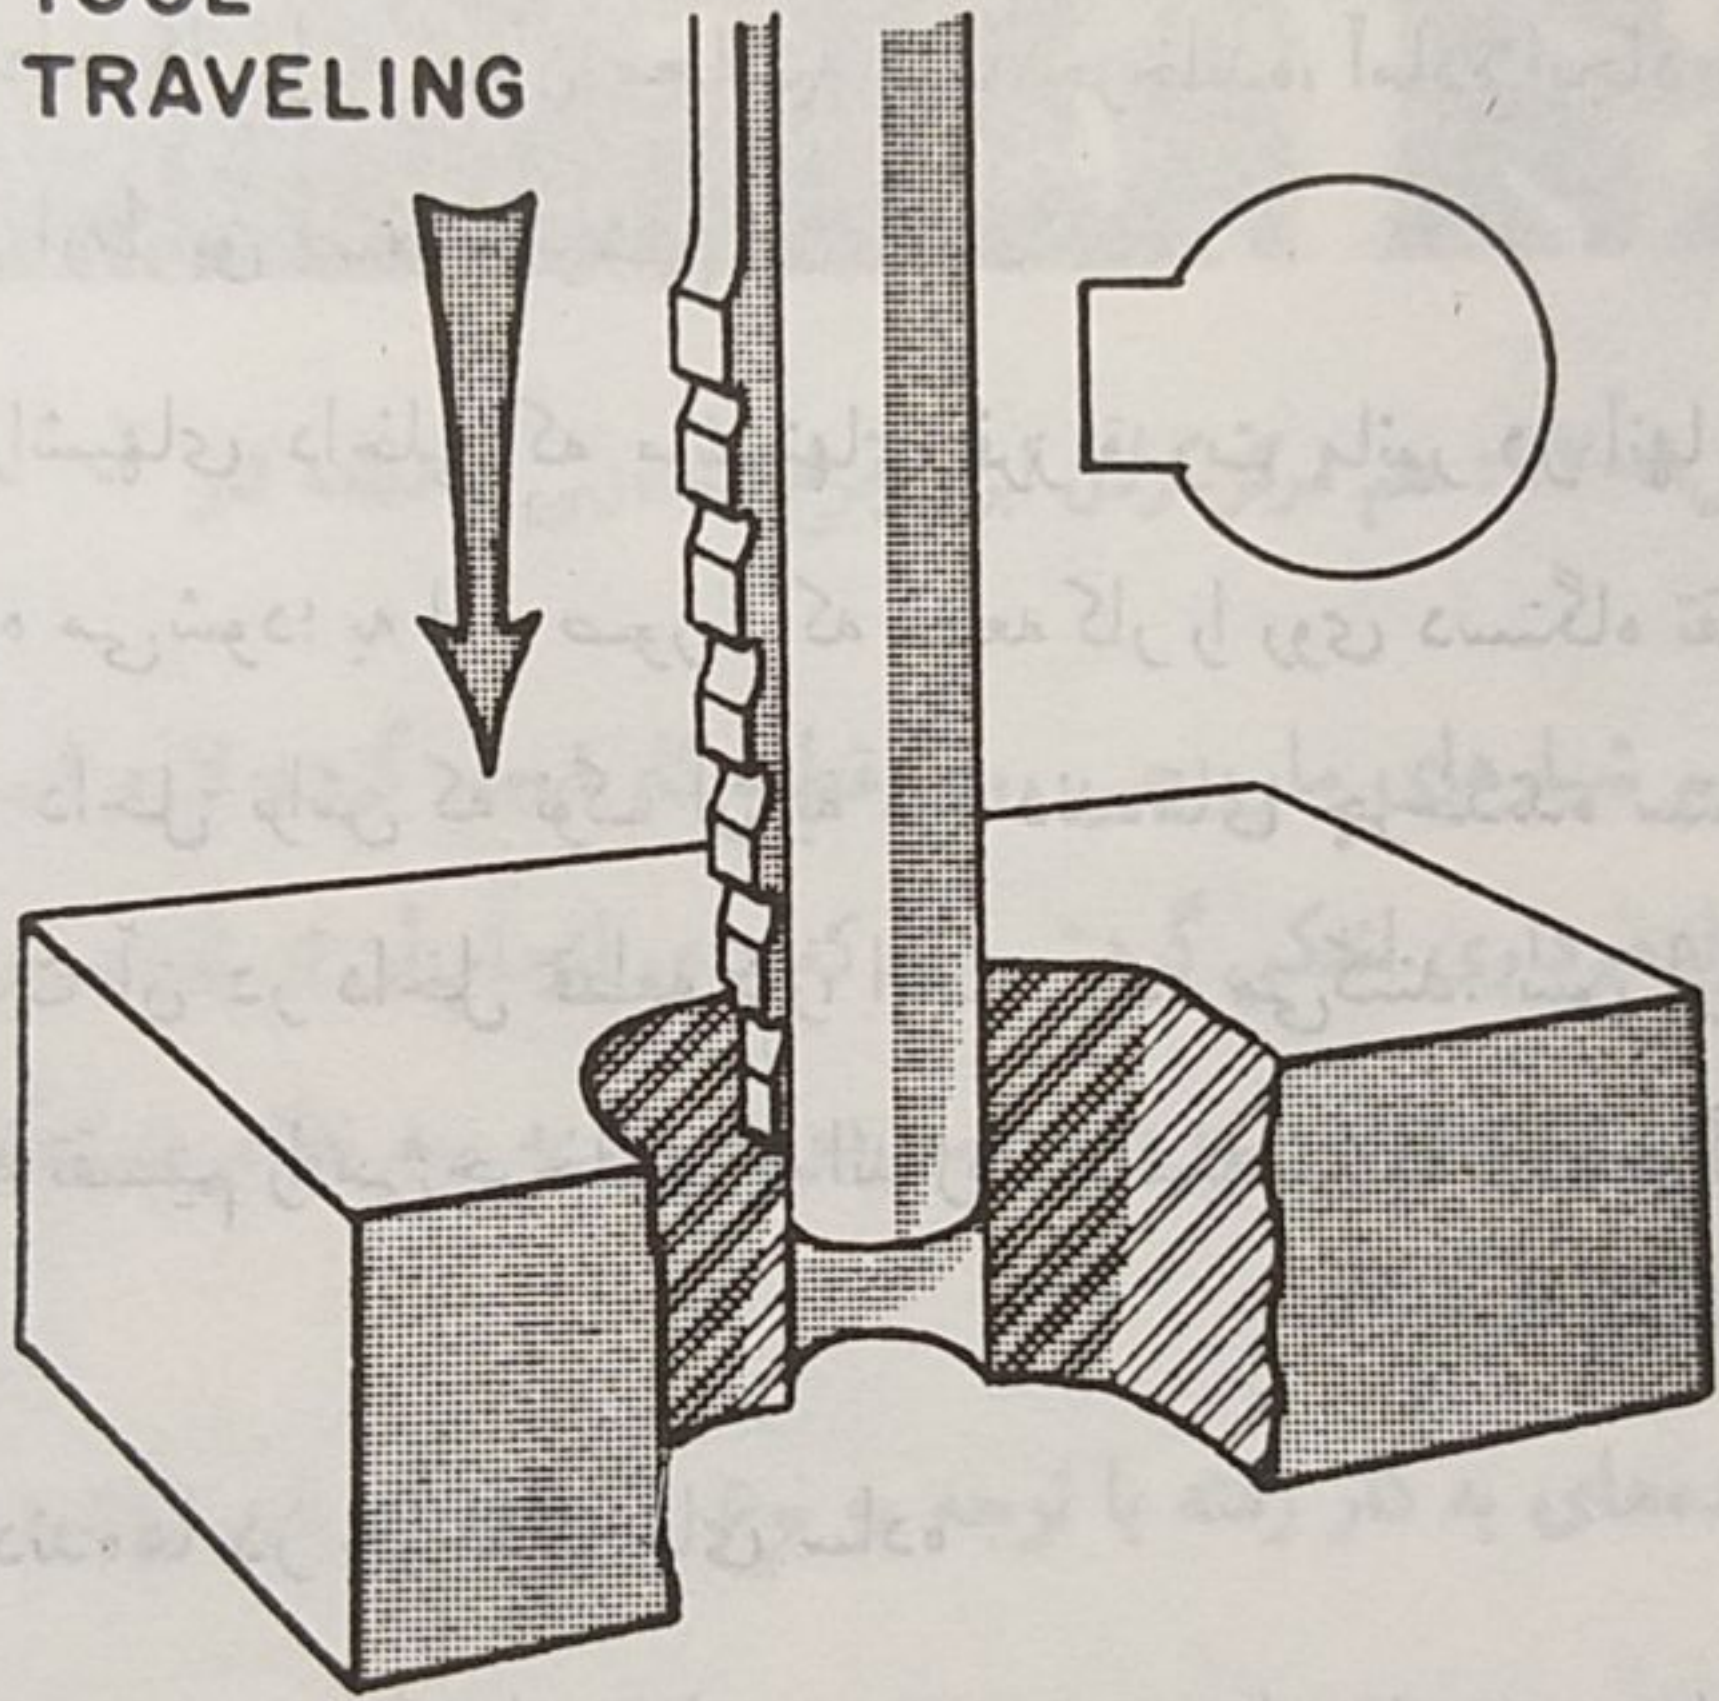

شکل ۵-۹۹: عملیات خانکشی




ب

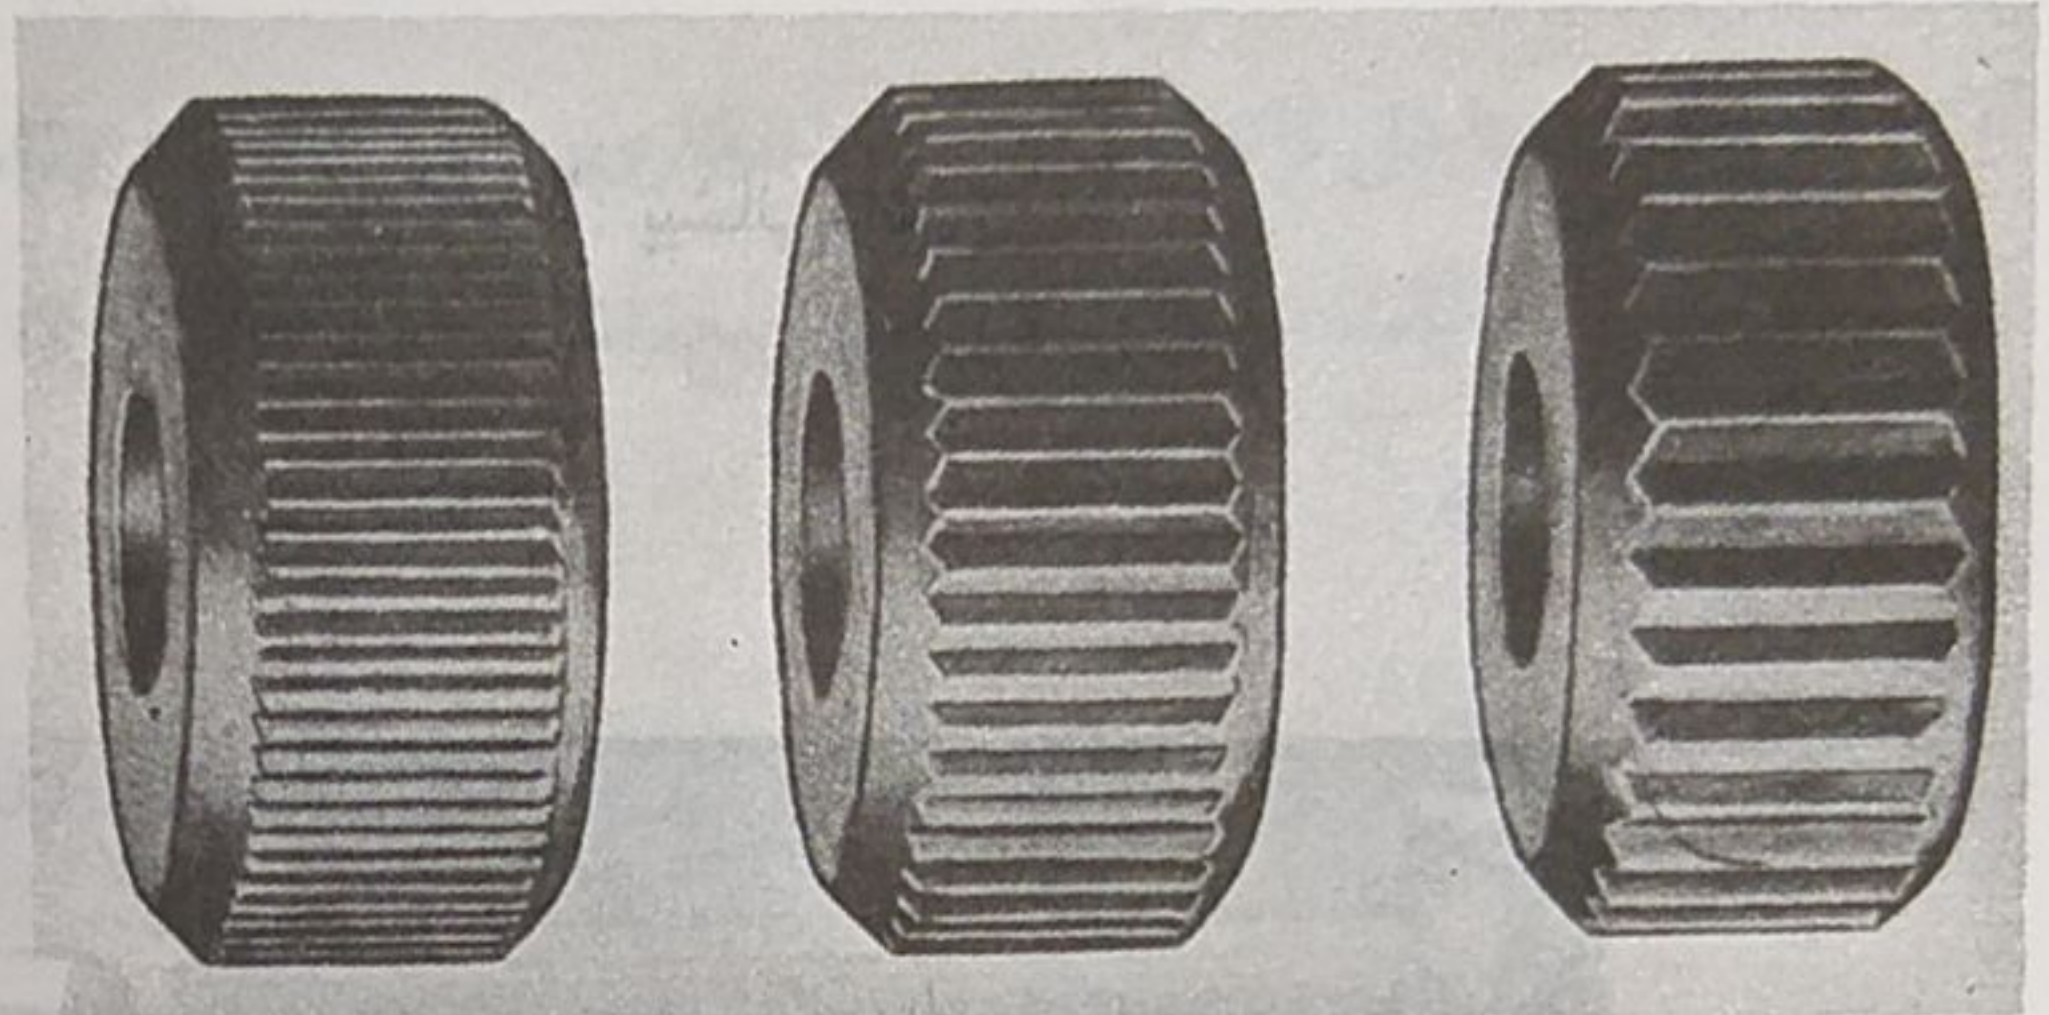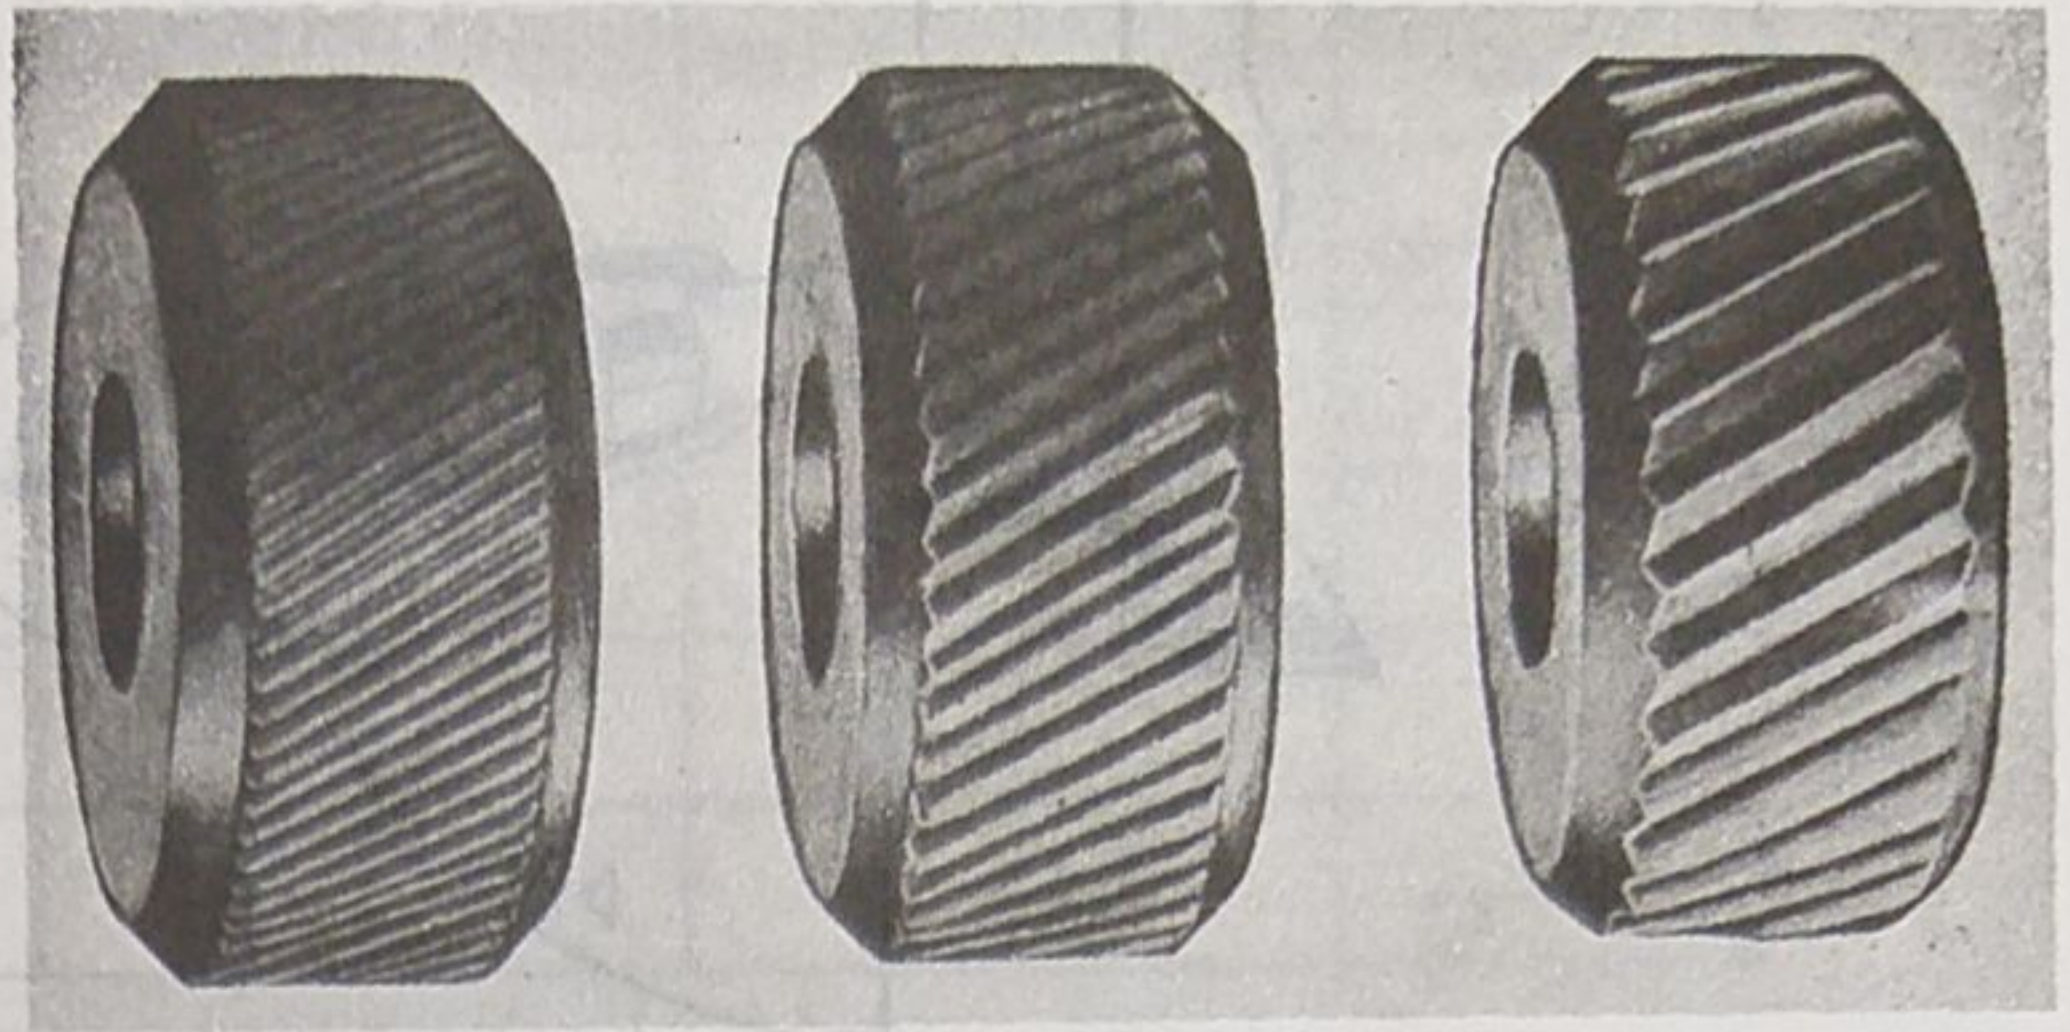


الف


شکل ۵-۵: شکلهای مختلف ابزار آج زنی الف. الماسهای آج زنی ریز، متوسط و درشت در دو نوع صاف راه و کج راه ب. ابزار آج زنی با یک جفت غلتک

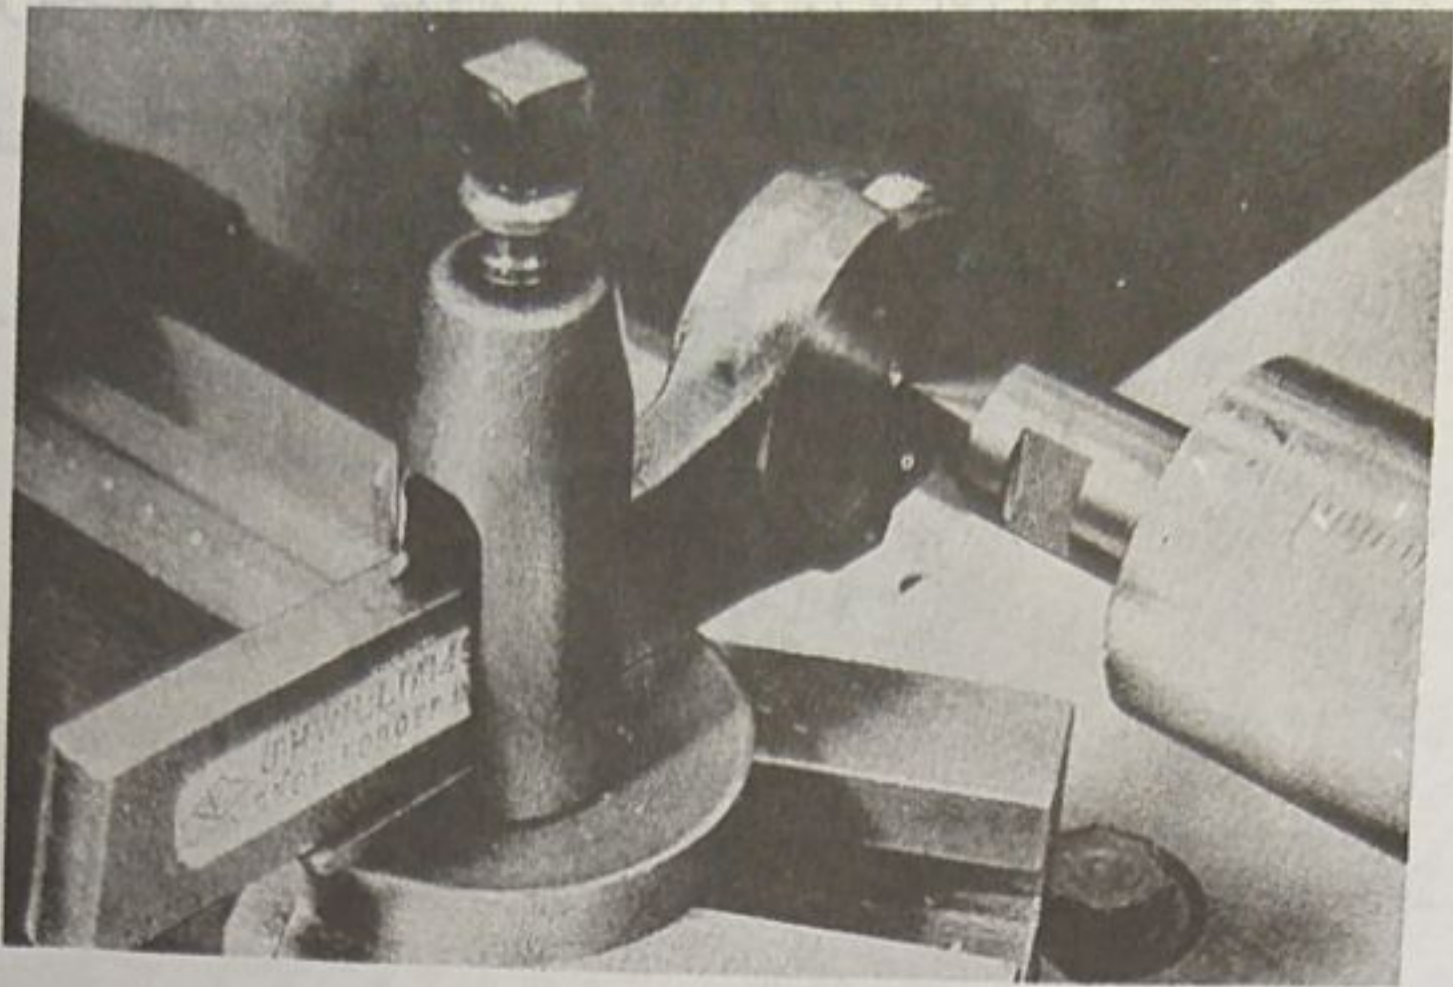

الف

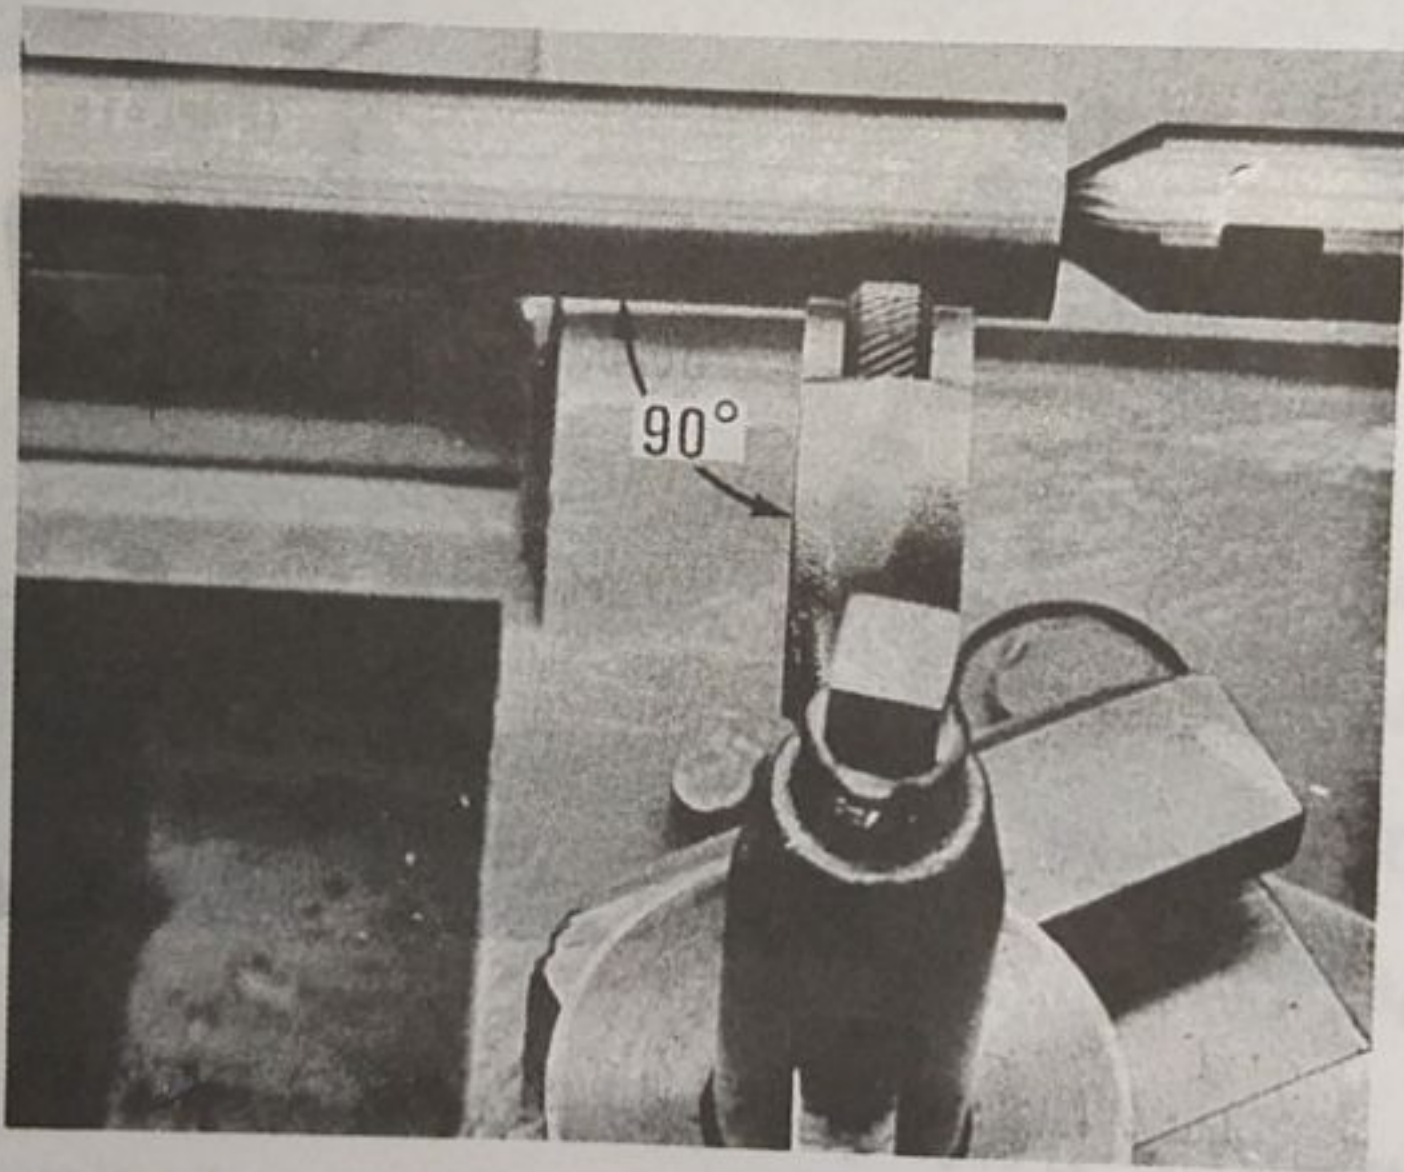


ب.

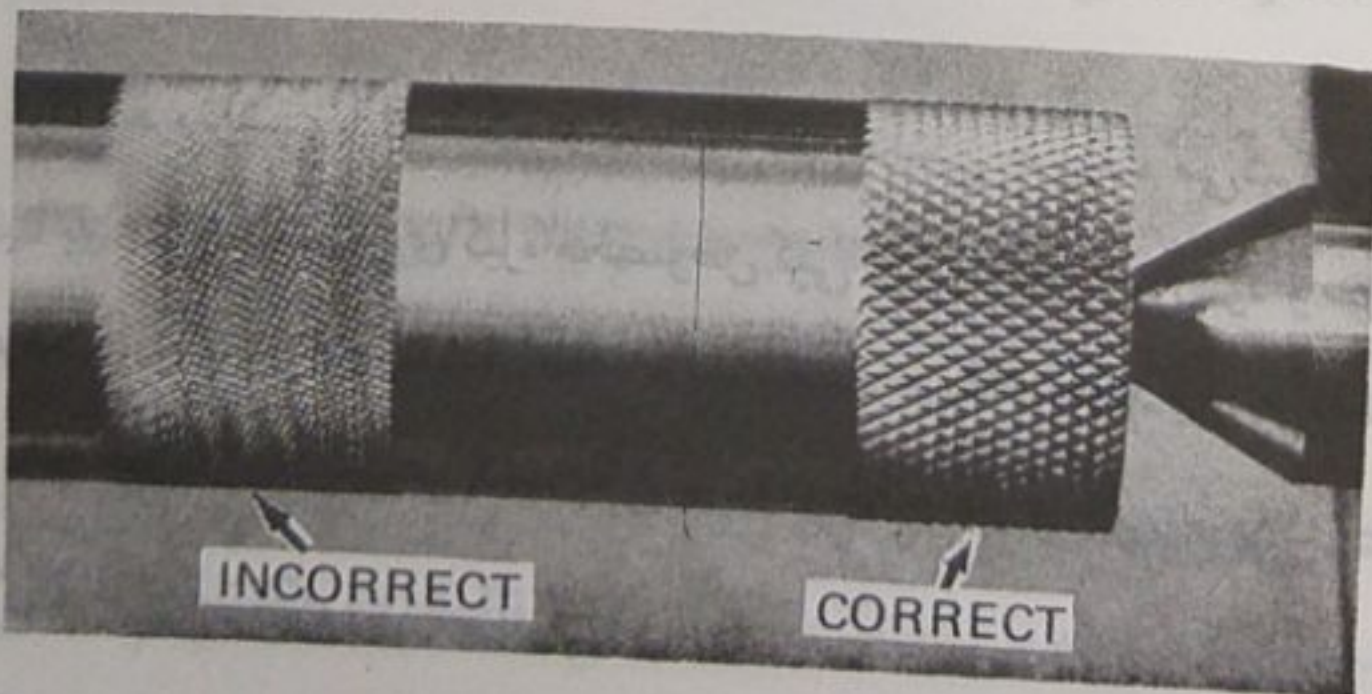


ج

شکل ۵-۵۱: مراحل مختلف عملیات آج زنی الف. مرکز کردن ابزار آج زنی با نوک مرغک ب. گونیا کردن ابزار آج زنی نسبت به قطعه کار ج. نمونه های آج زنی صحیح و غلط

لا تتركه رطوباً على شفايفه و قوّة شفايفه و قوّة شفايفه و قوّة شفايفه
 بكمية من شفايفه و قوّة شفايفه و قوّة شفايفه و قوّة شفايفه

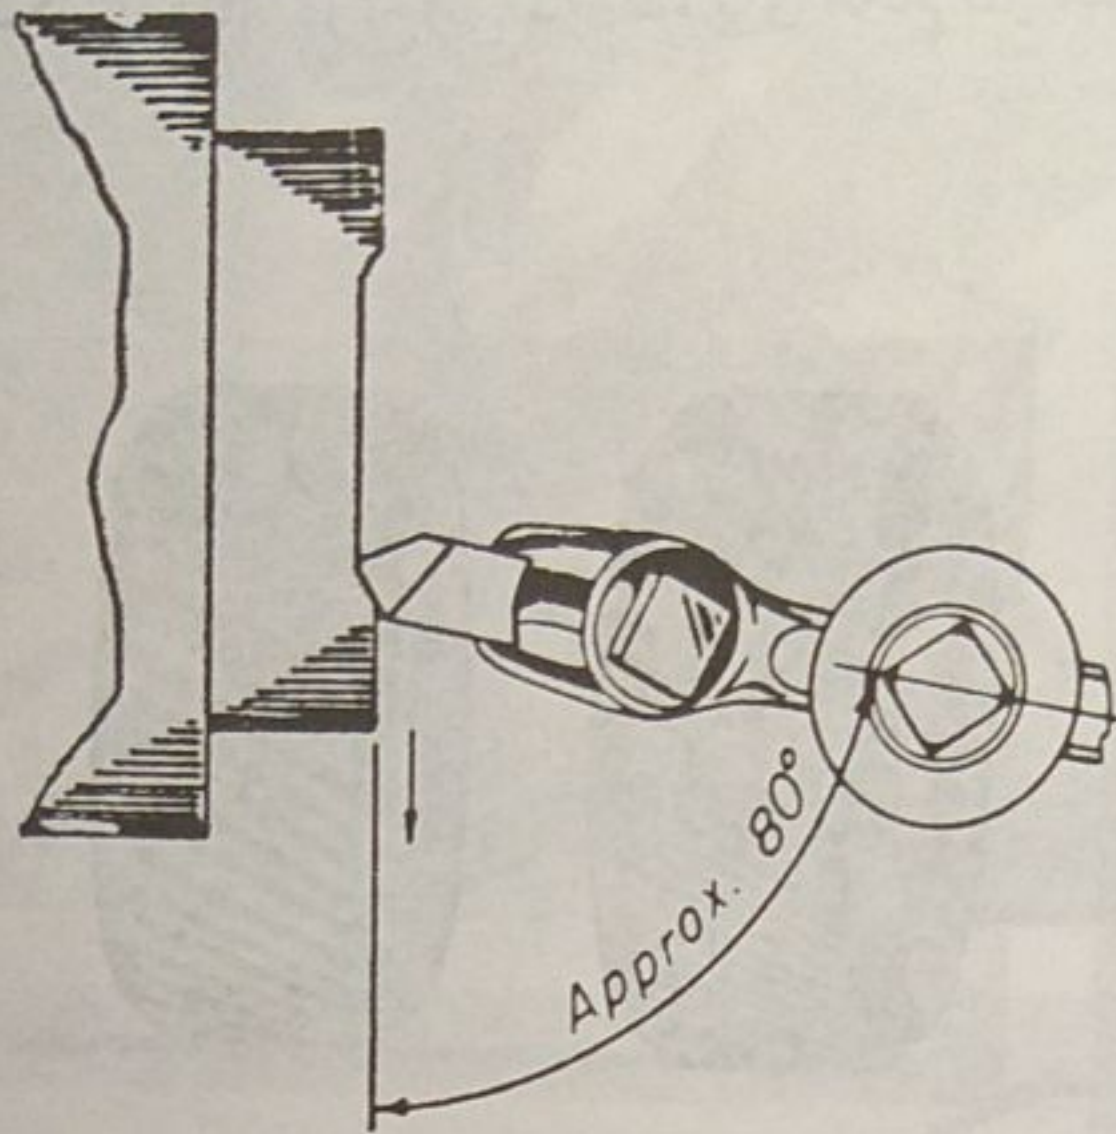

شكل ٤٨-٥: پيشانی تراشی

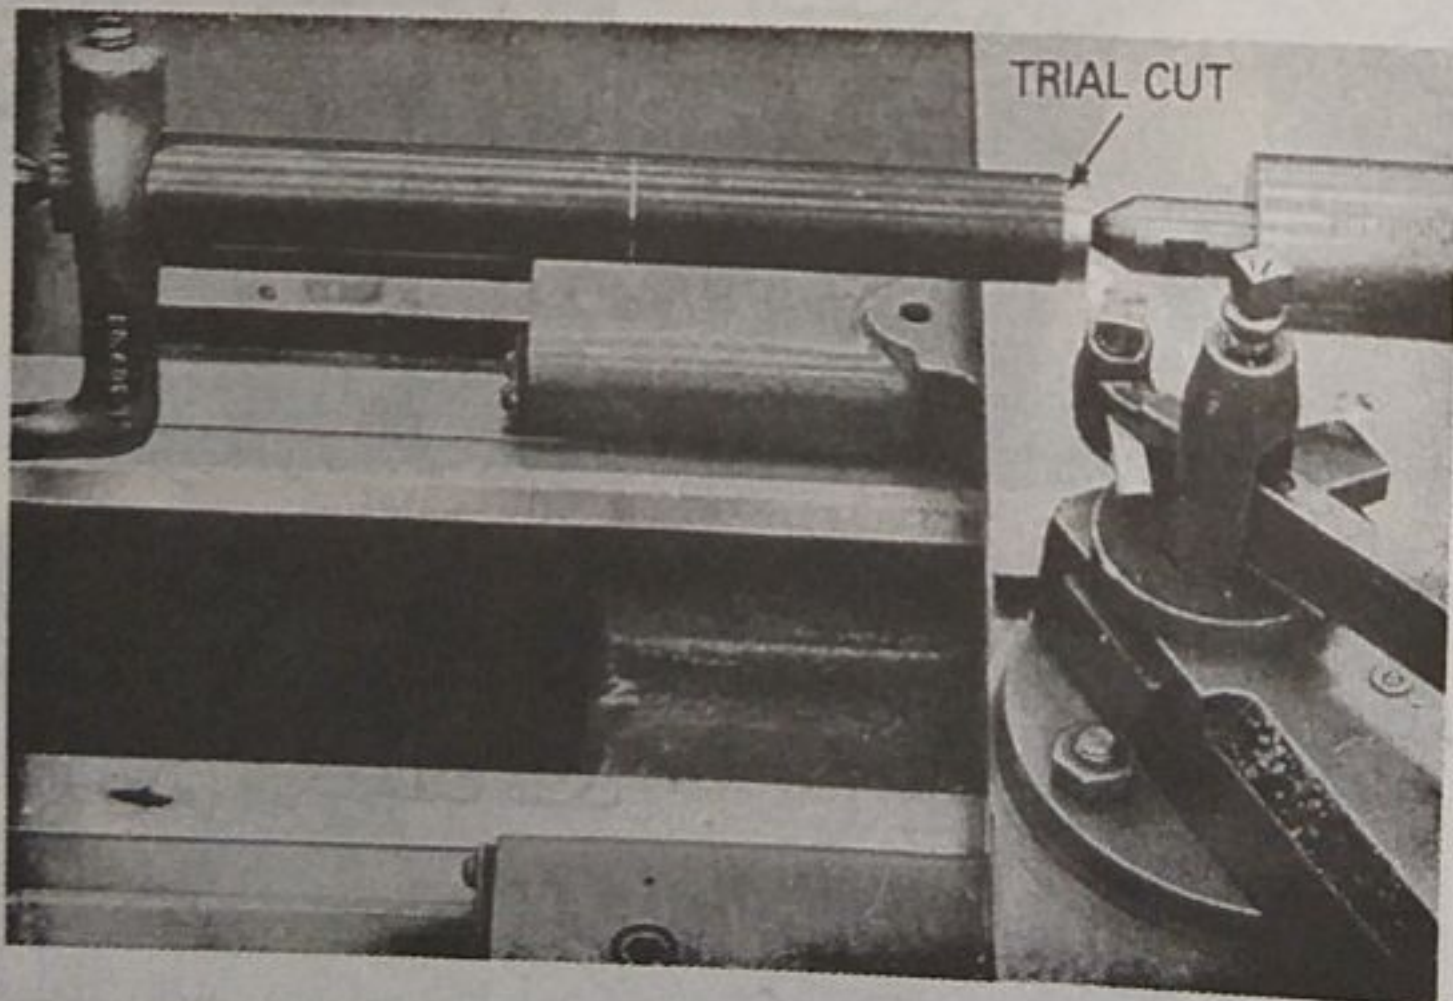


ت: ٥٥-٥٥
 ب: ٥٥-٥٥


ت: ٥٥-٥٥

شكل ٤٩-٥: روتراشی بین دو مرغک

دو مرغک روتراشی بین دو مرغک و قوّة شفايفه و قوّة شفايفه و قوّة شفايفه و قوّة شفايفه
 دو مرغک روتراشی بین دو مرغک و قوّة شفايفه و قوّة شفايفه و قوّة شفايفه و قوّة شفايفه

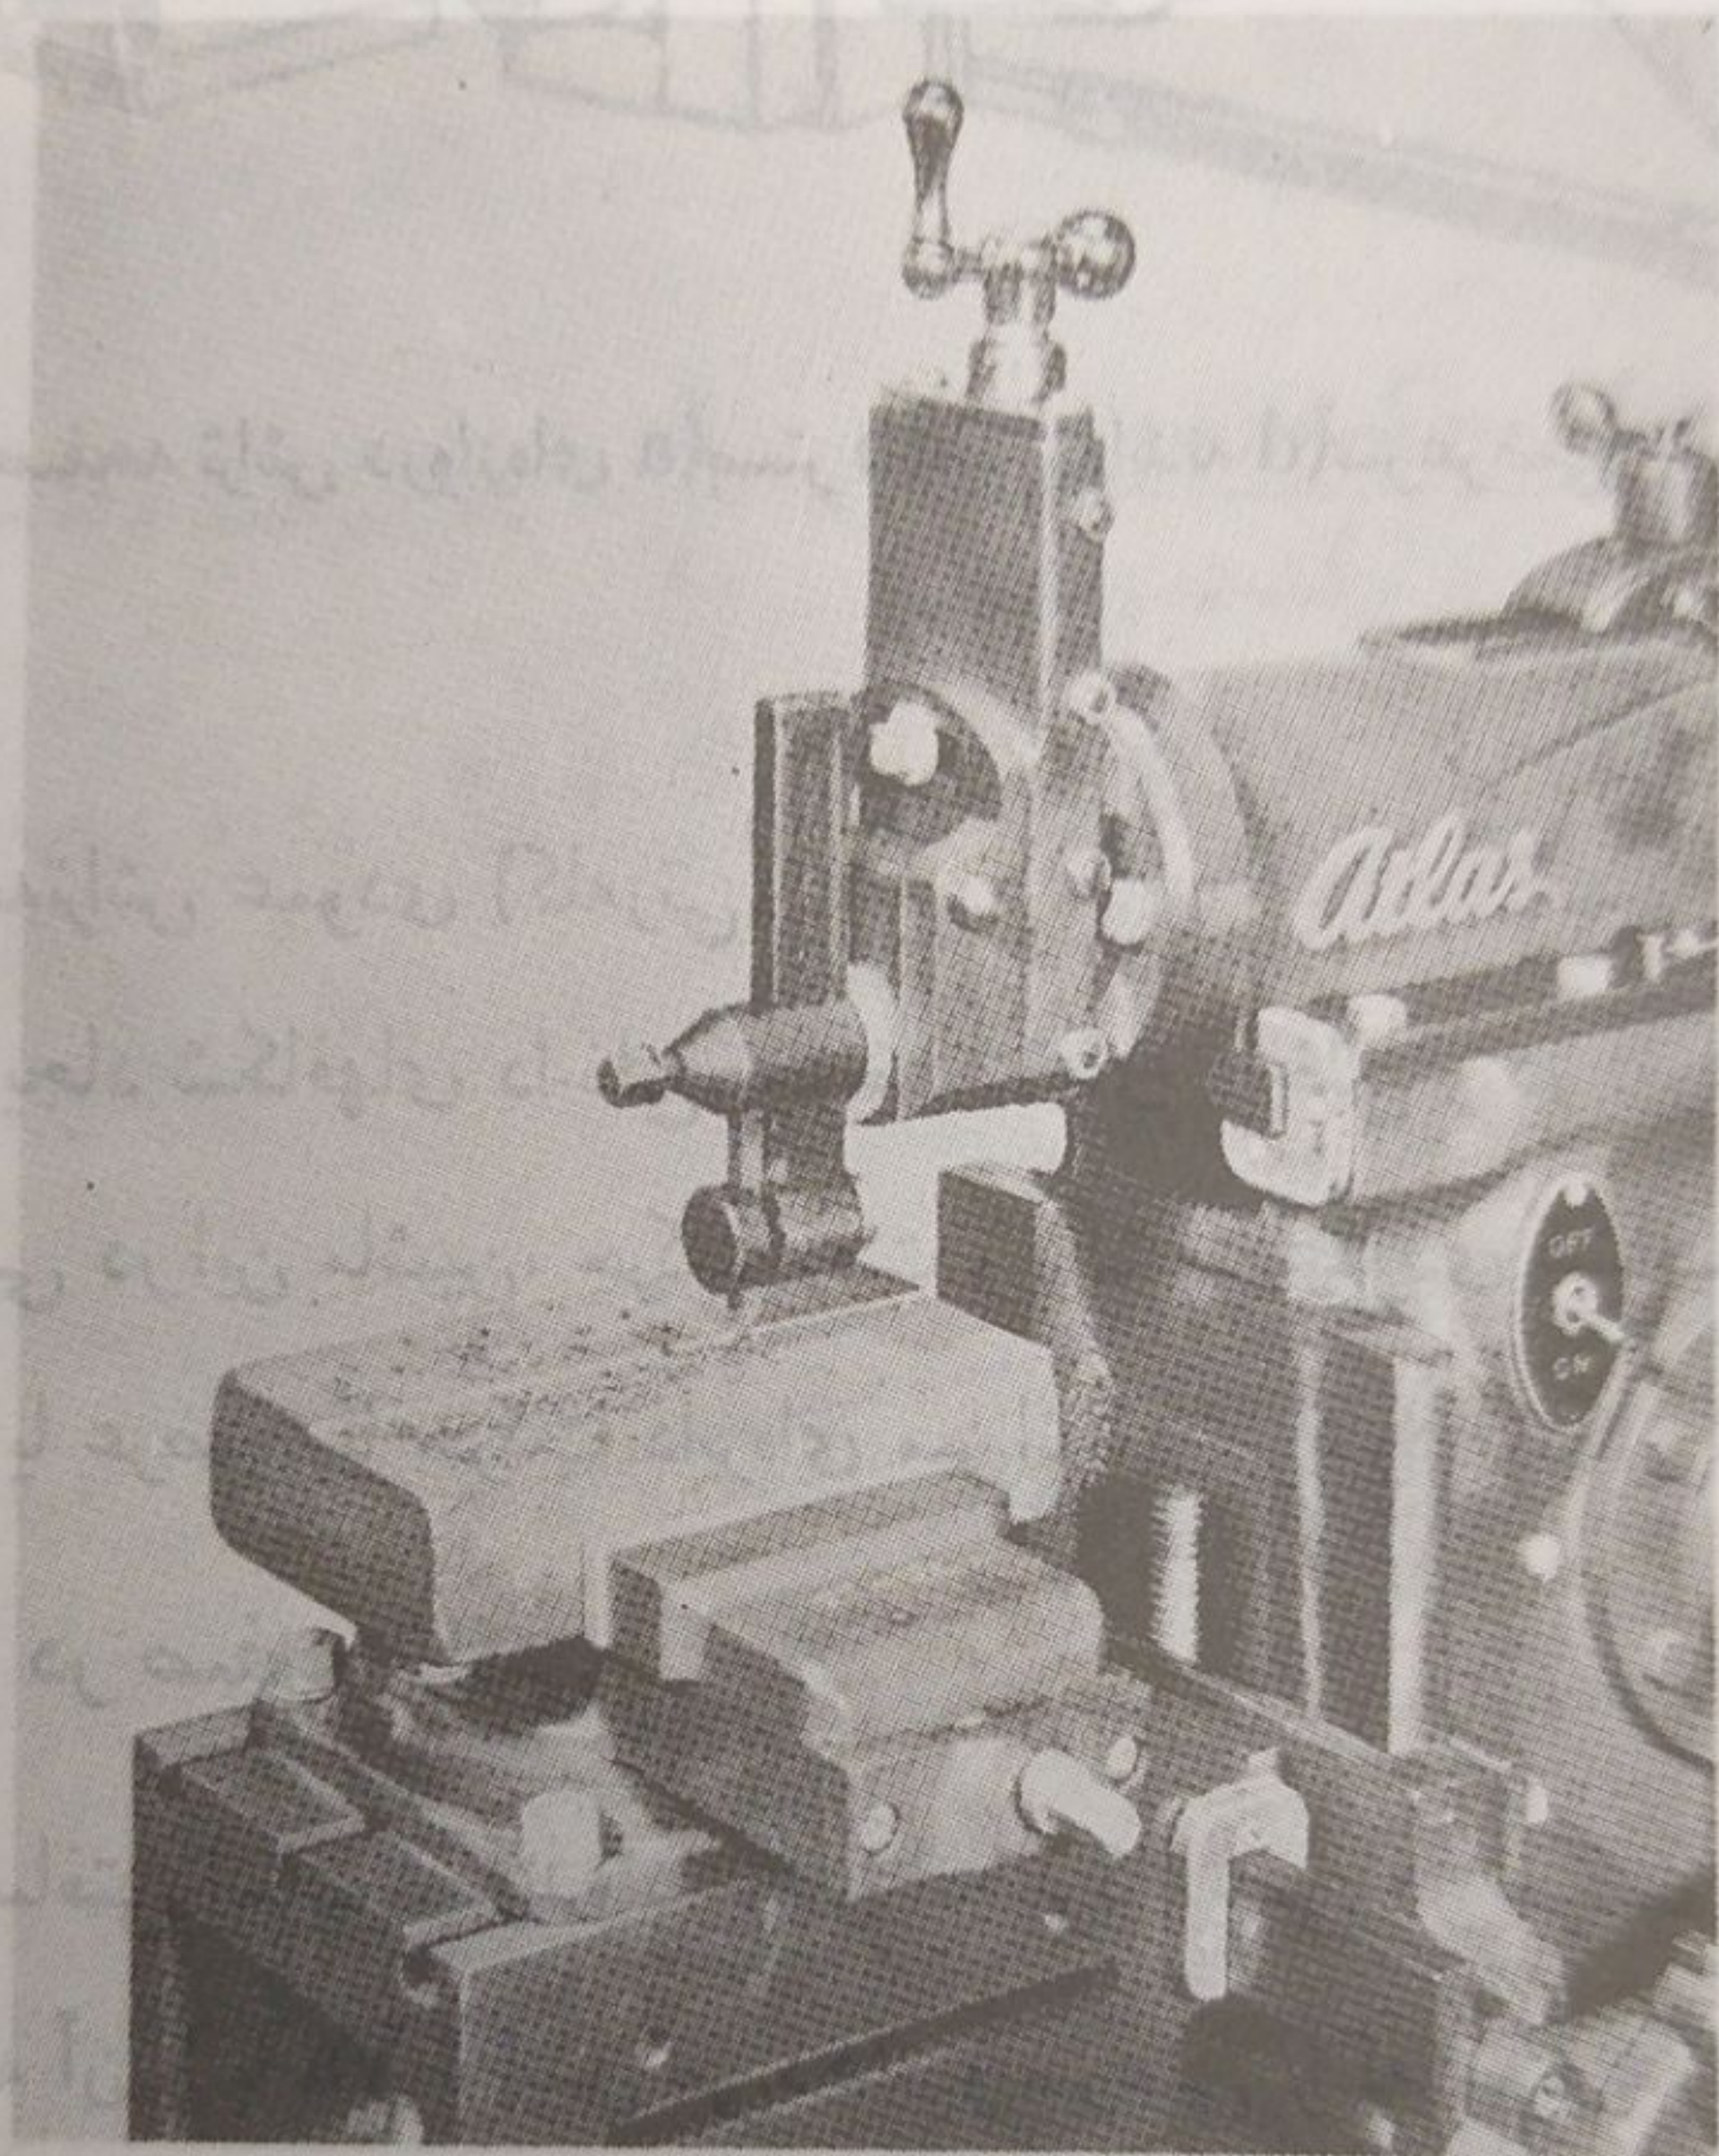


شکل ۵-۸۰: ماشین صفحه تراش معمولی کورس کوتاه

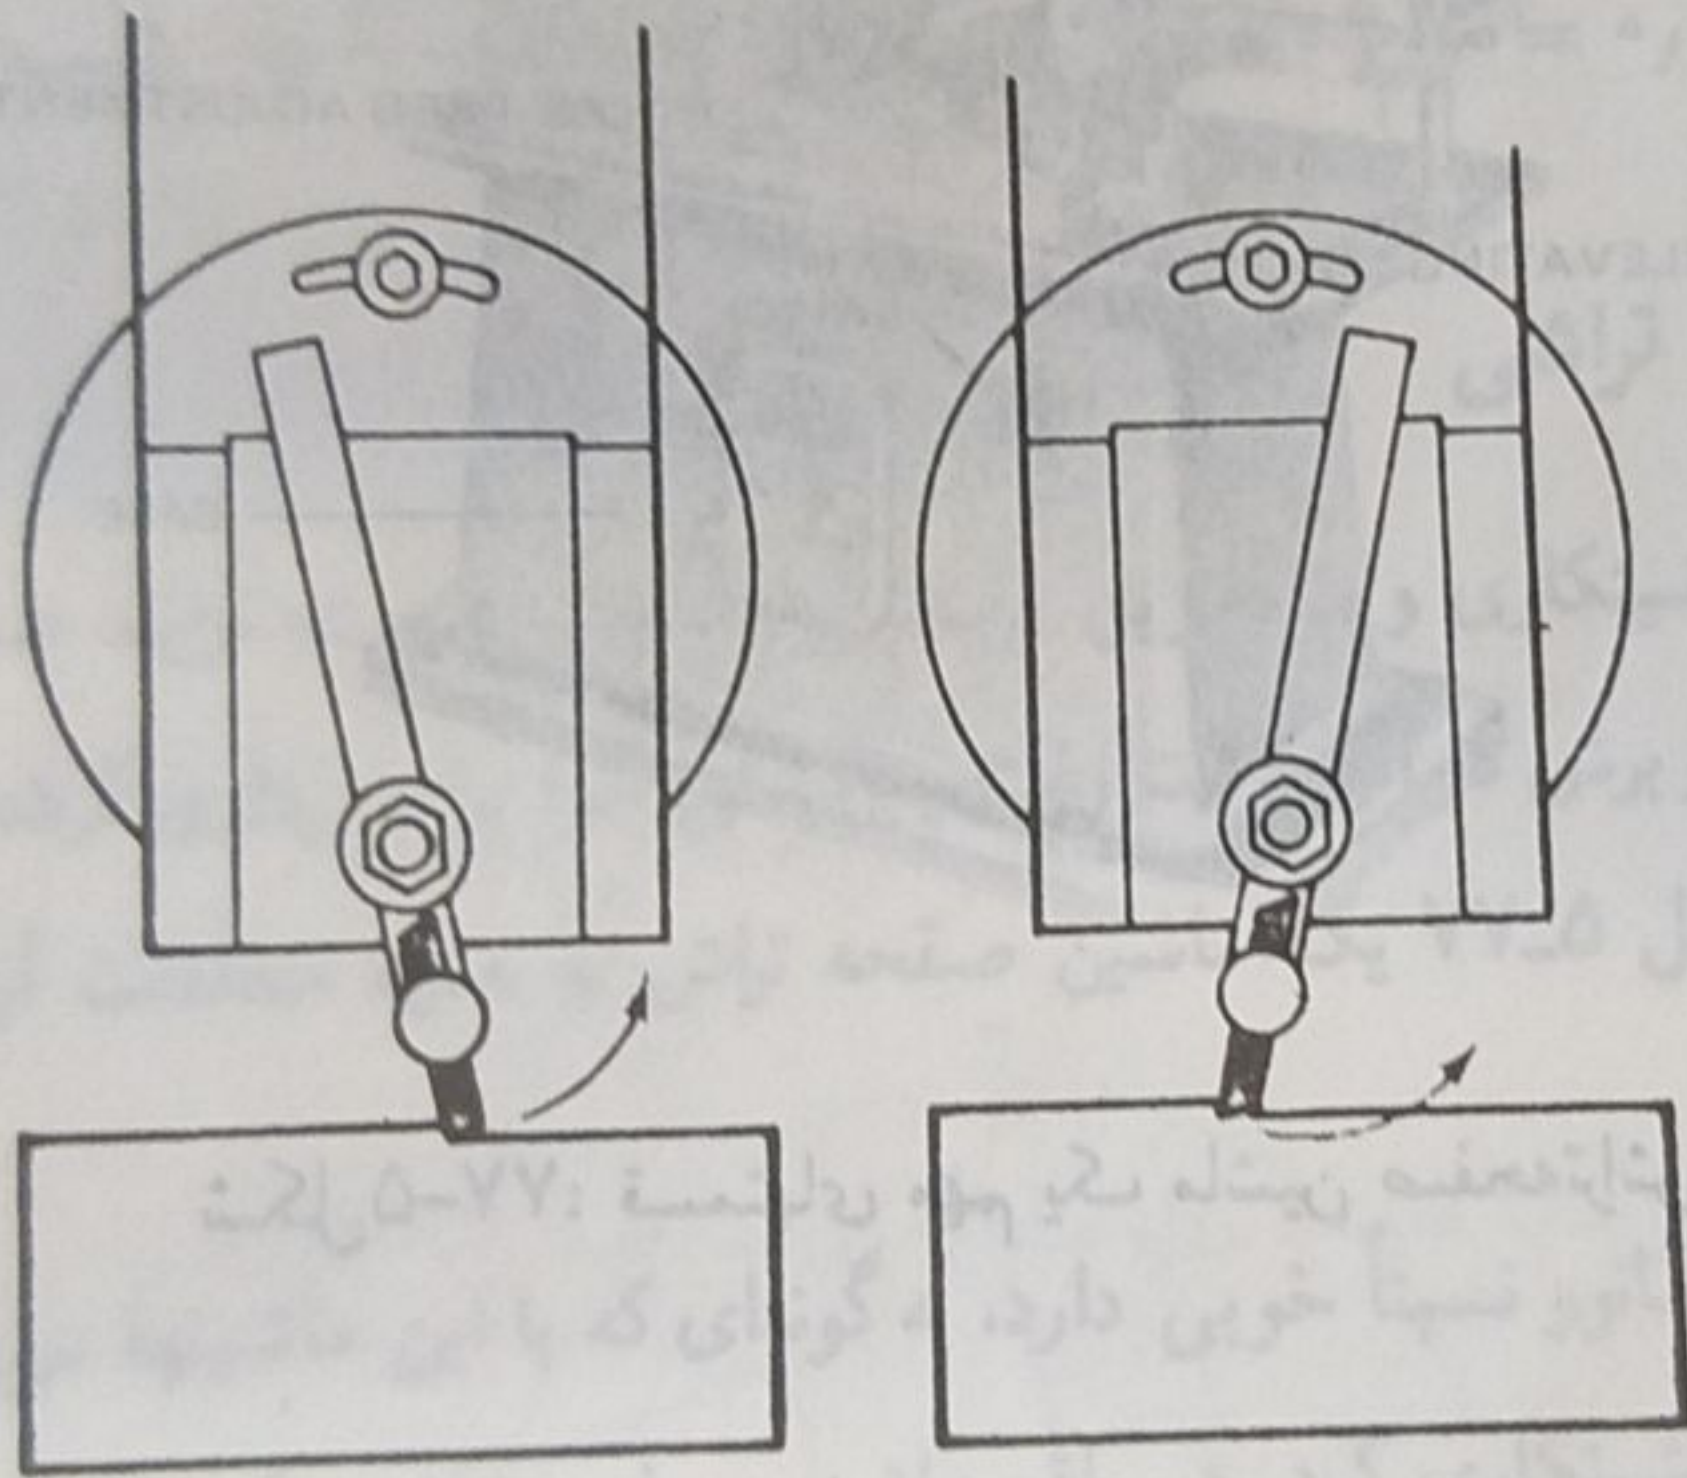


ب- اشتباه

الف- صحیح

شکل ۵-۷۹: شکل صحیح قرار گرفتن رنده در صفحه تراشی

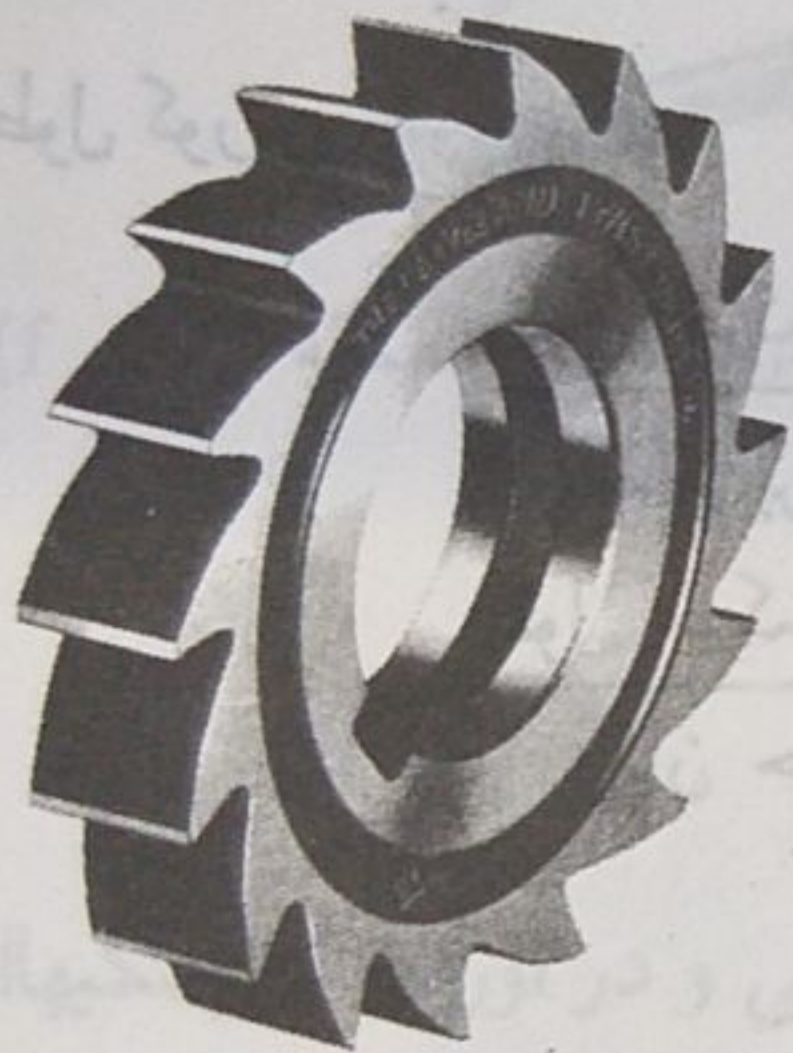

A

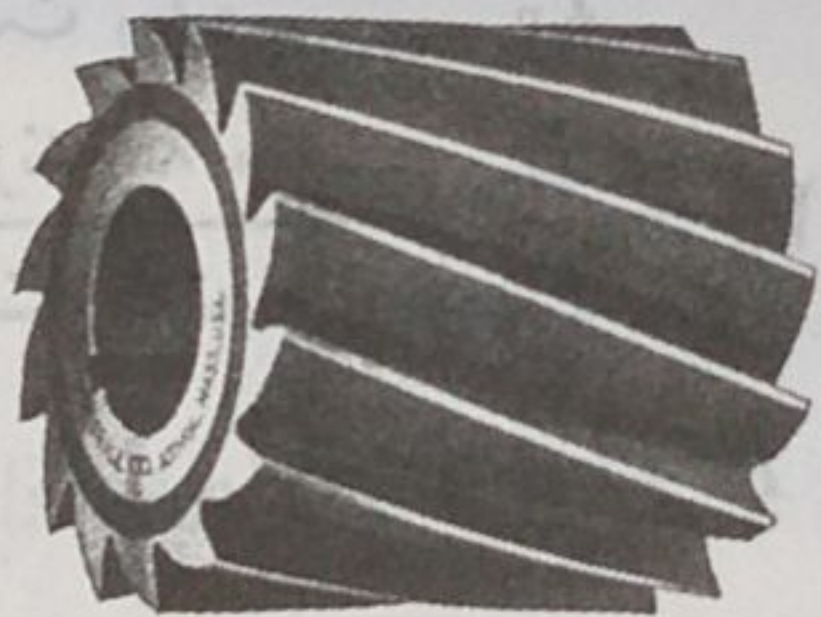


B




C

شکل ۵-۸۳: تیغه‌های فرز شده. (A) تیغ فرز برای کارهای سبک، (B) تیغ فرز غلتکی دندان مارپیچی، (C)

فرز غلتکی برای کارهای سنگین،

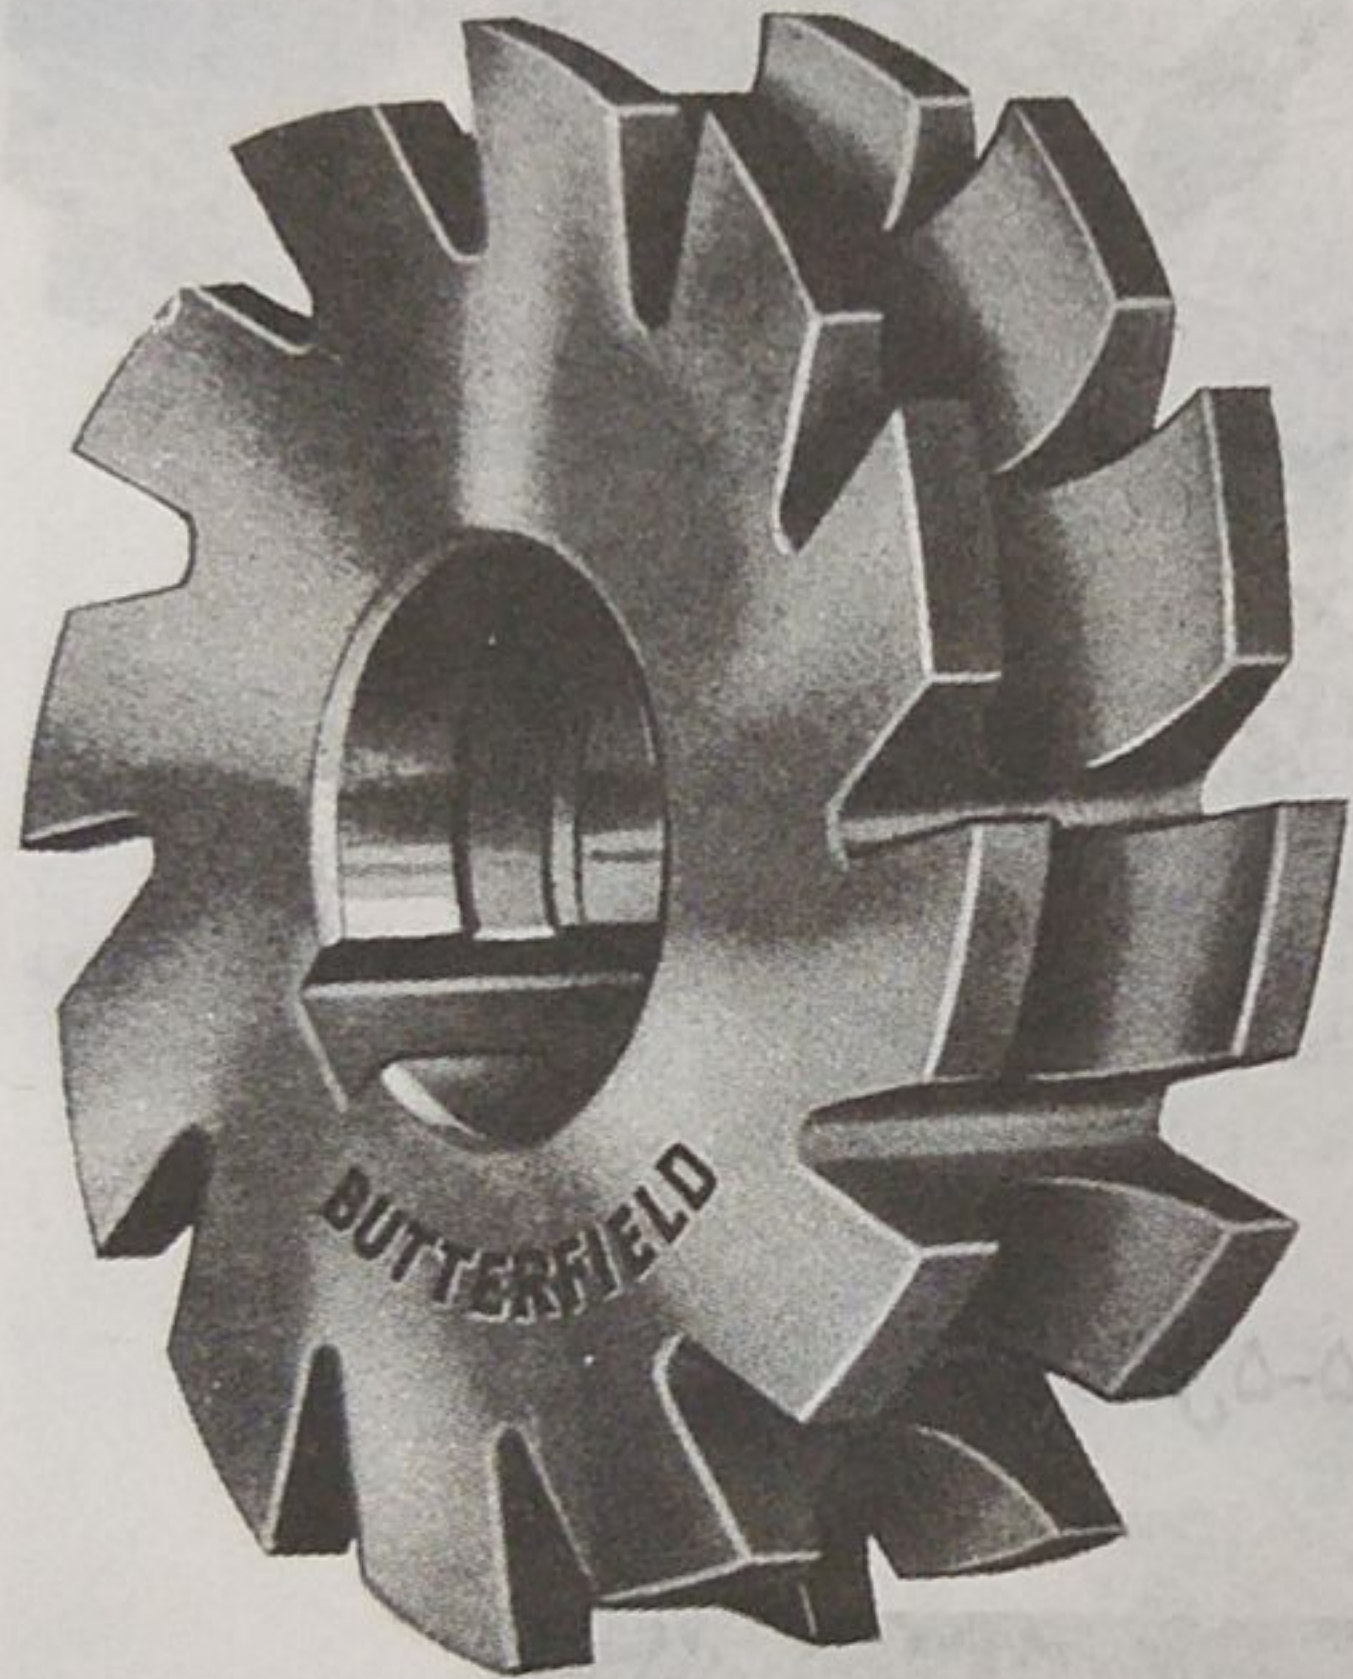


A

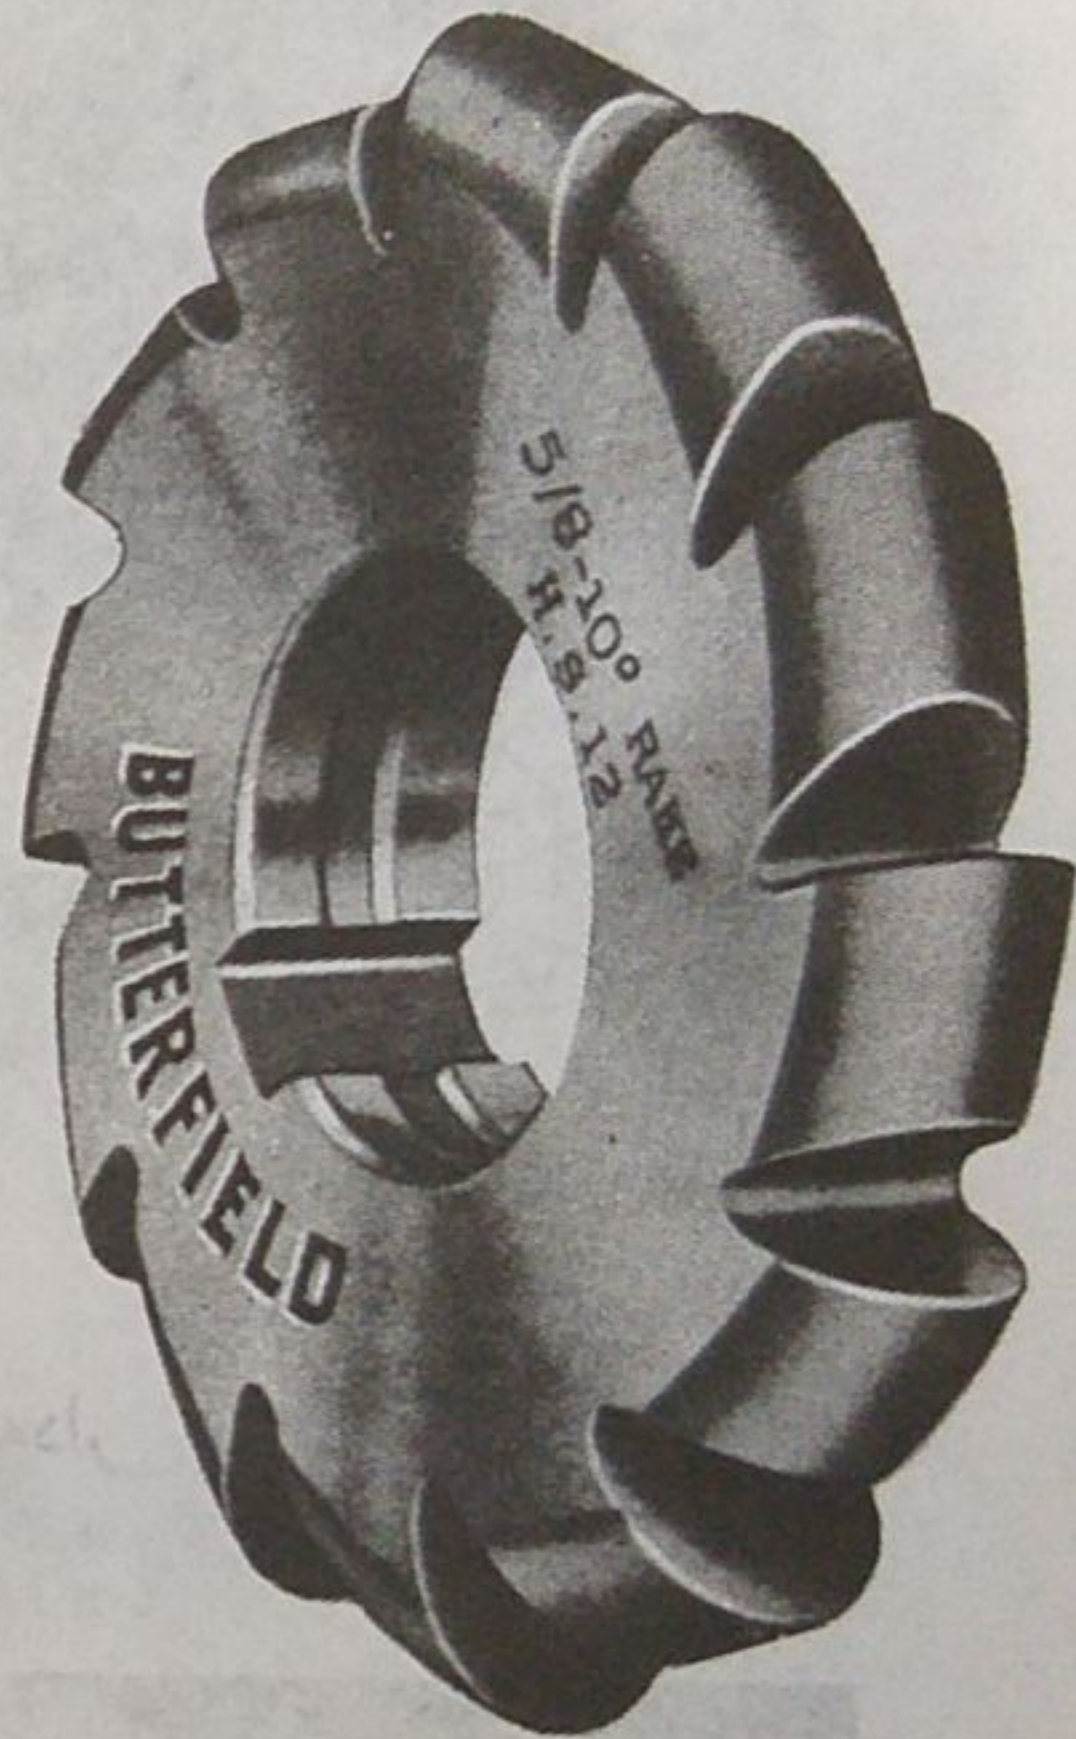


B


شکل ۵-۸۴: تیغه‌های فرزهای پشت تراشی شده شامل (A) تیغه فرزهای مقعر، (B) تیغه فرزهای محدب

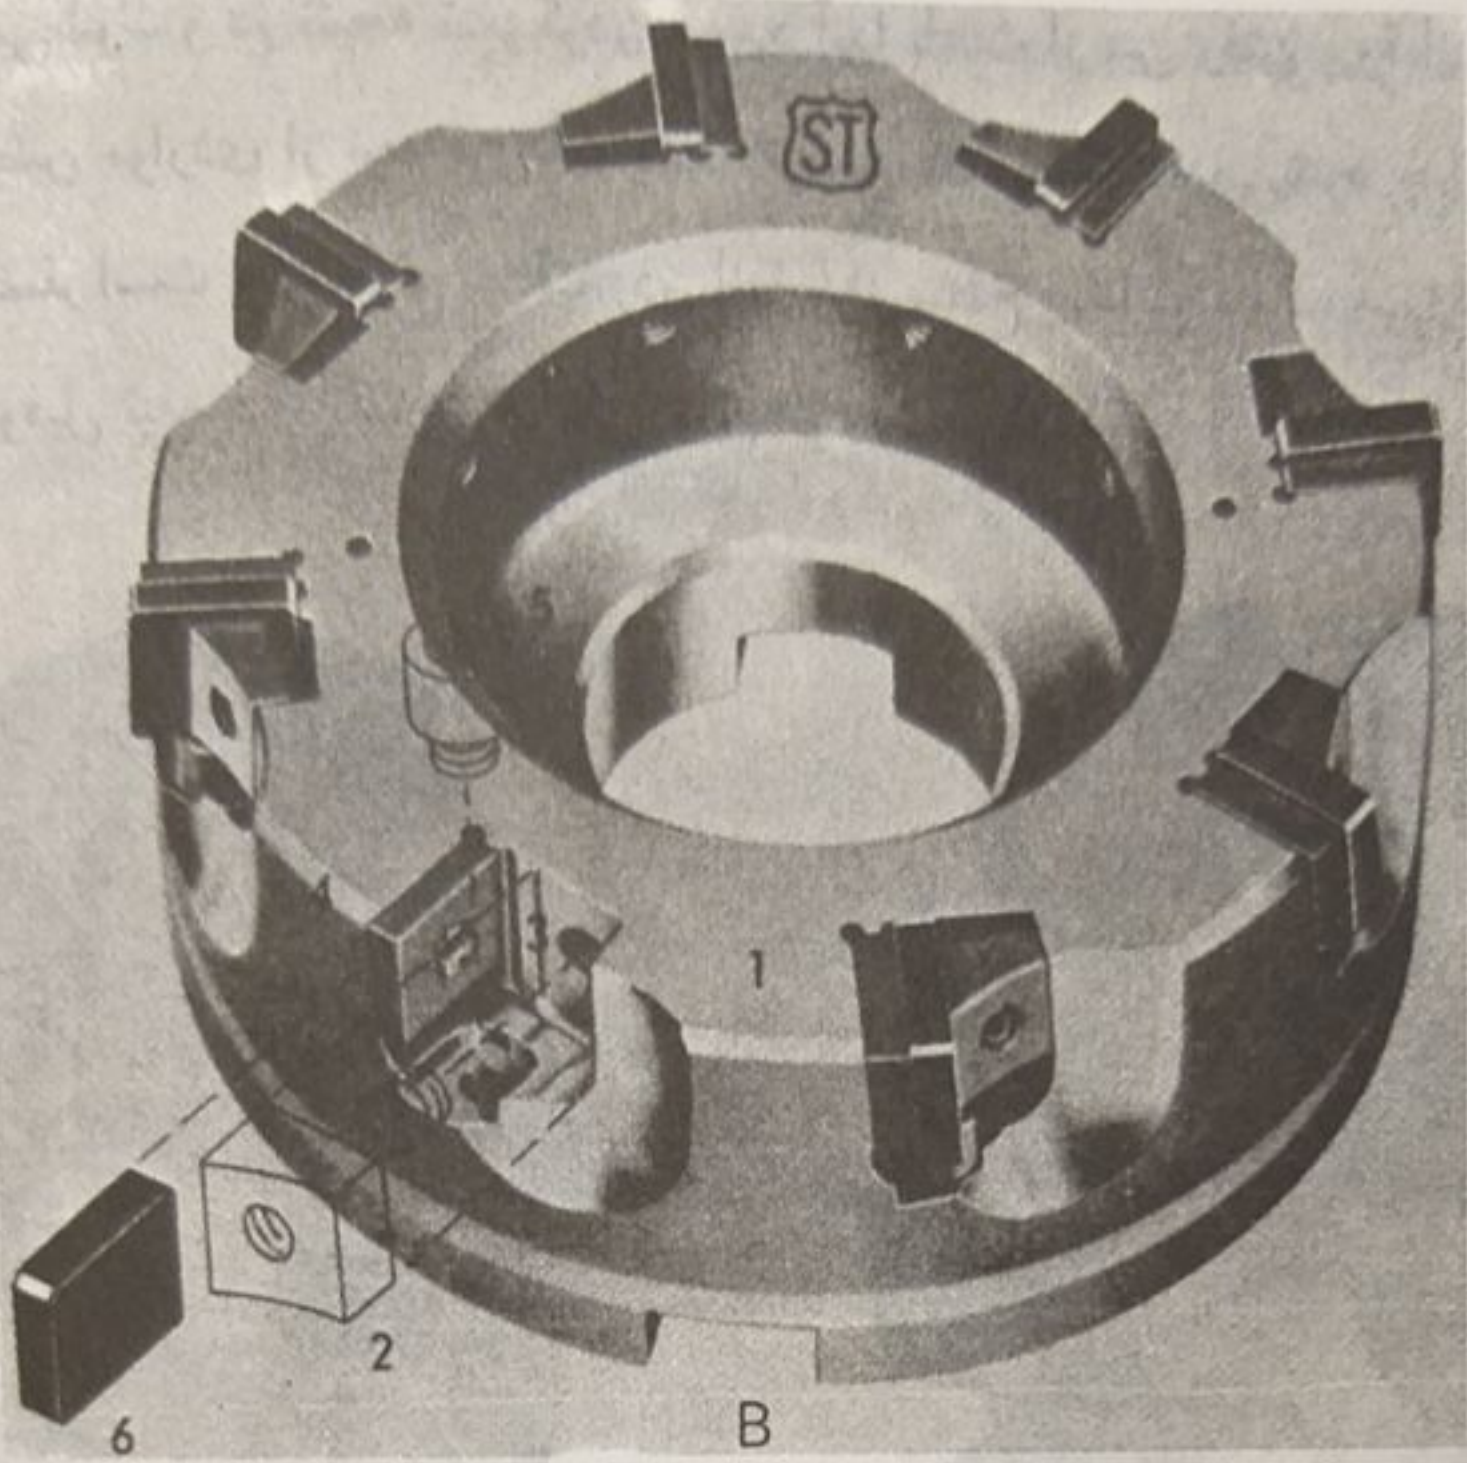


شکل ۵-۸۵: فرز تیغچه دار

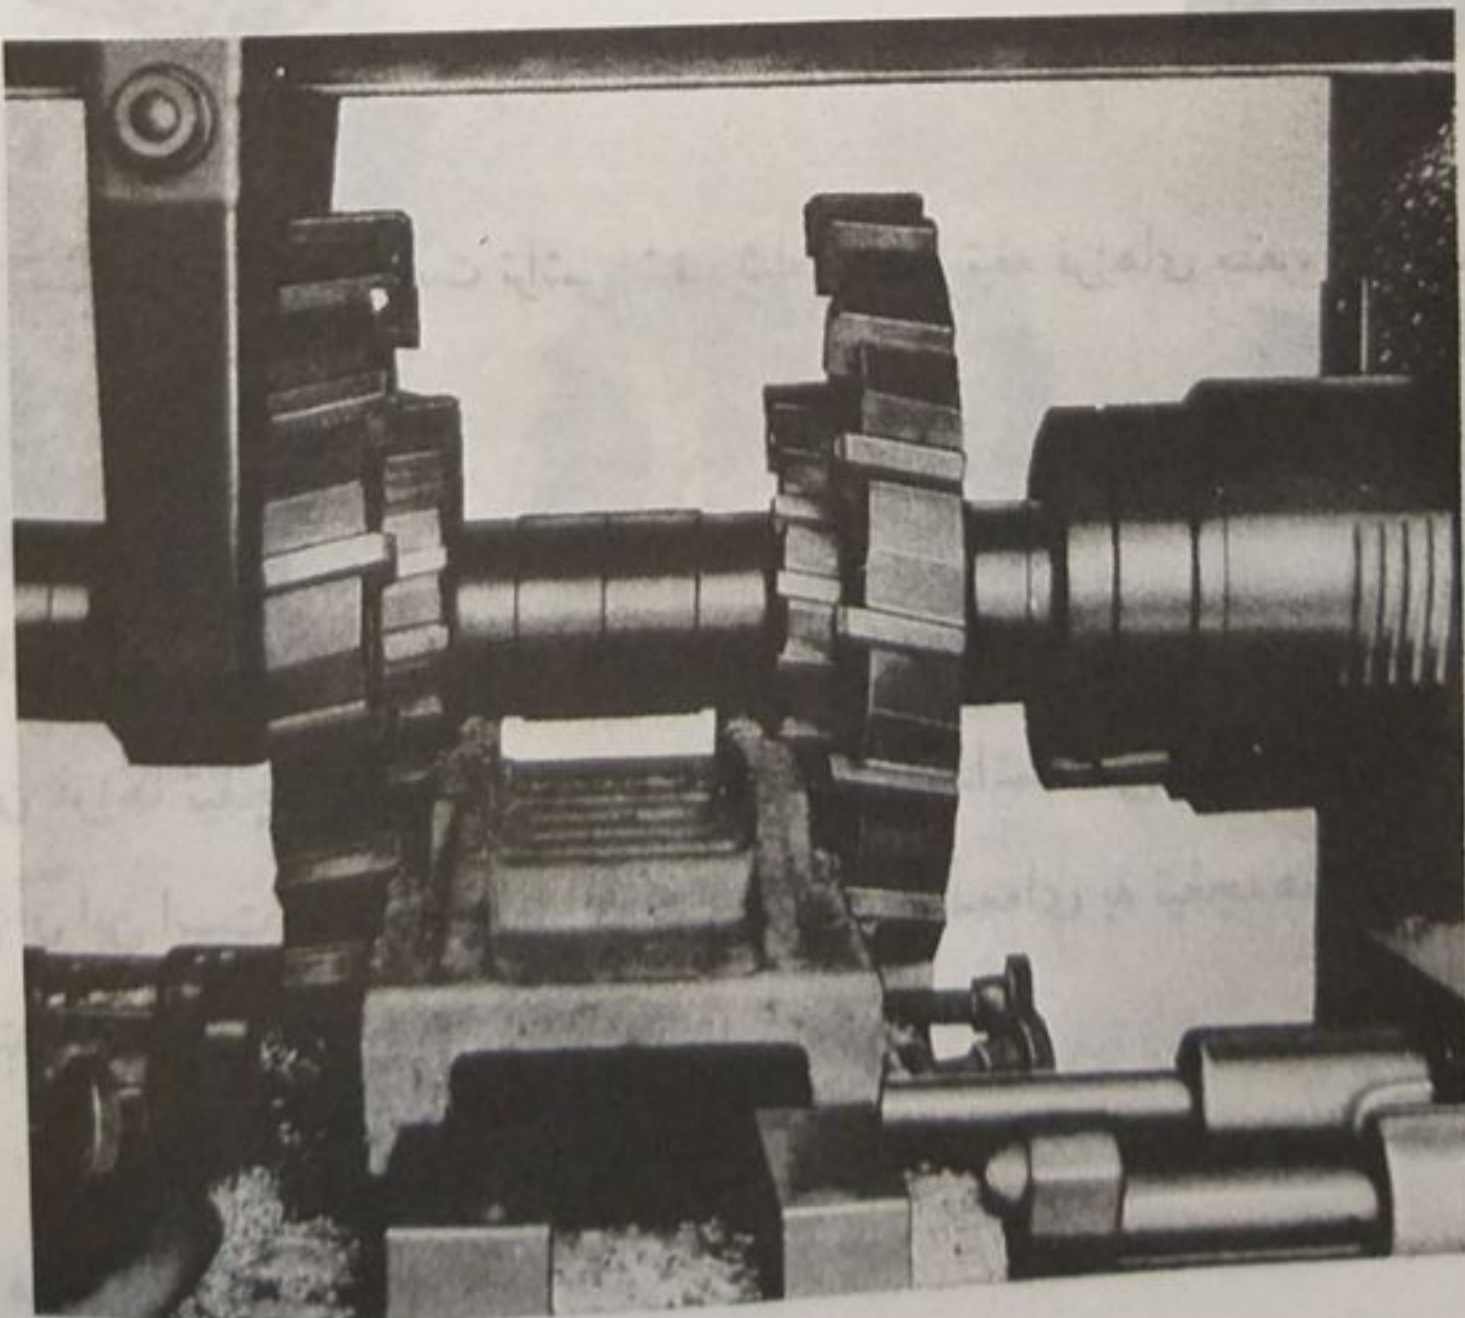

شکل ۵-۸۶: نمونه یک تیغه مرکب

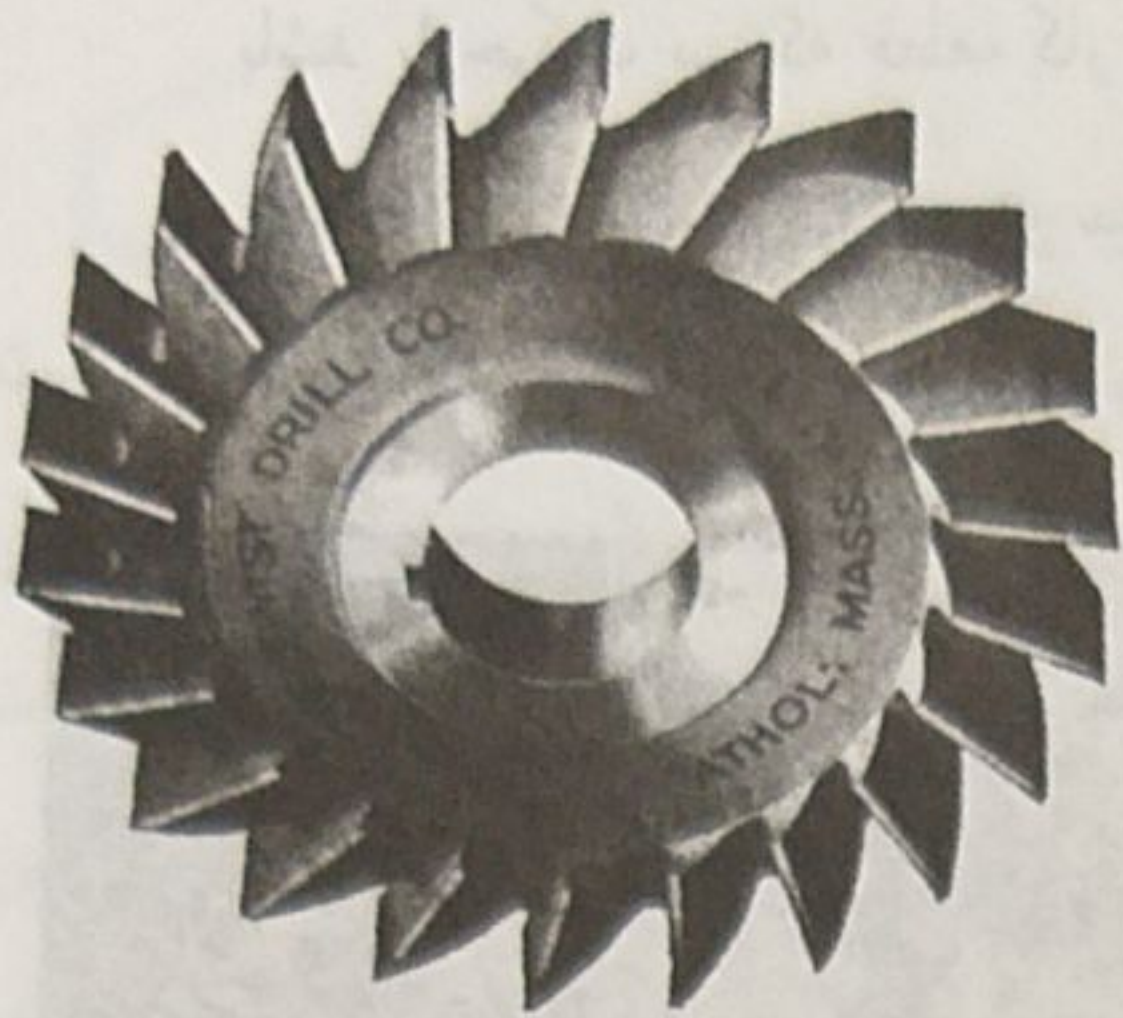


A


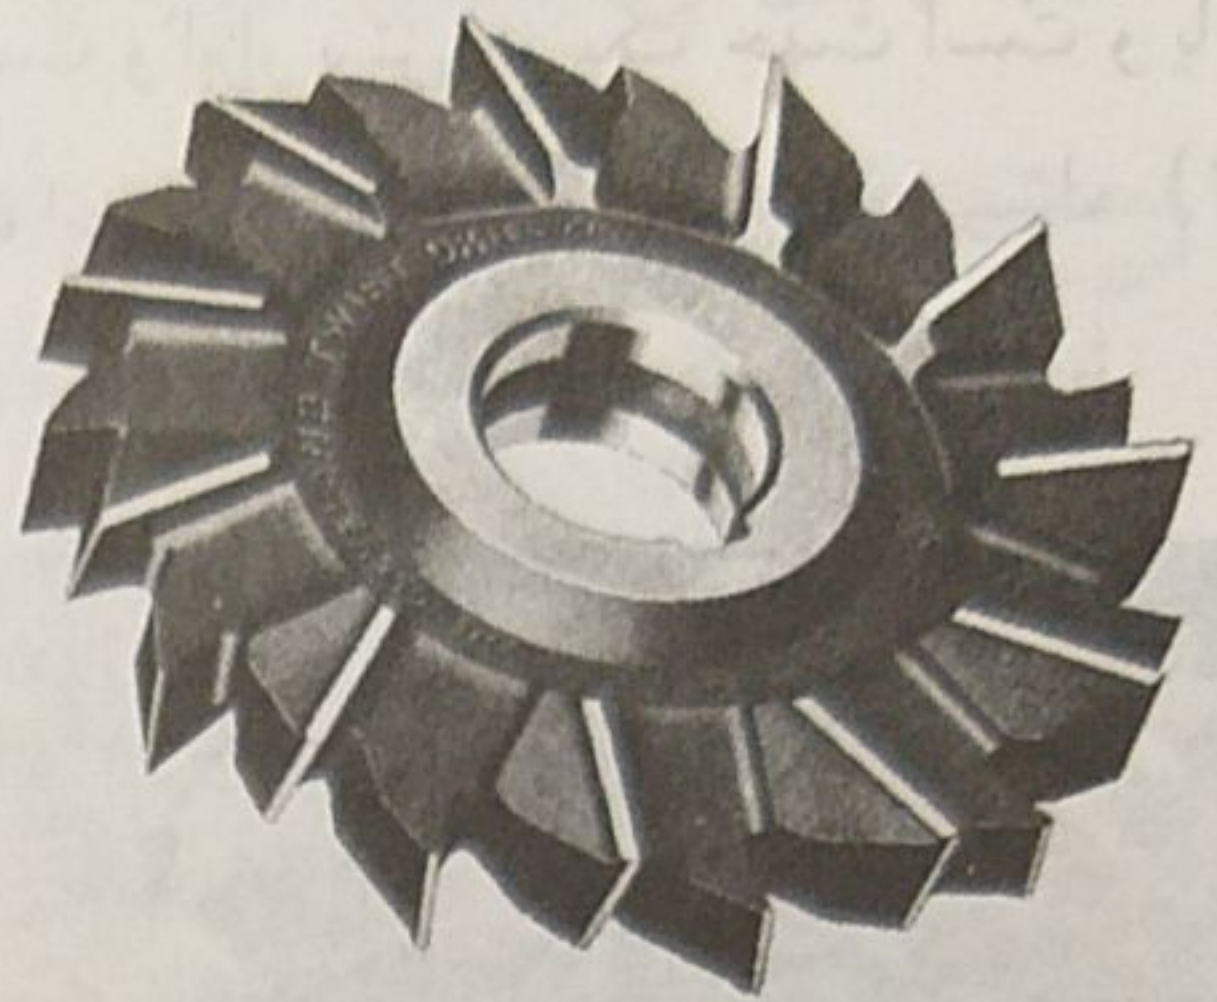


B




شکل ۵-۸۷: تیغه فرزهای پهلو تراش شامل (A) ساده، (B) تیغ فرز صلیبی که با دو طرف پهلو تراشی می‌کند،

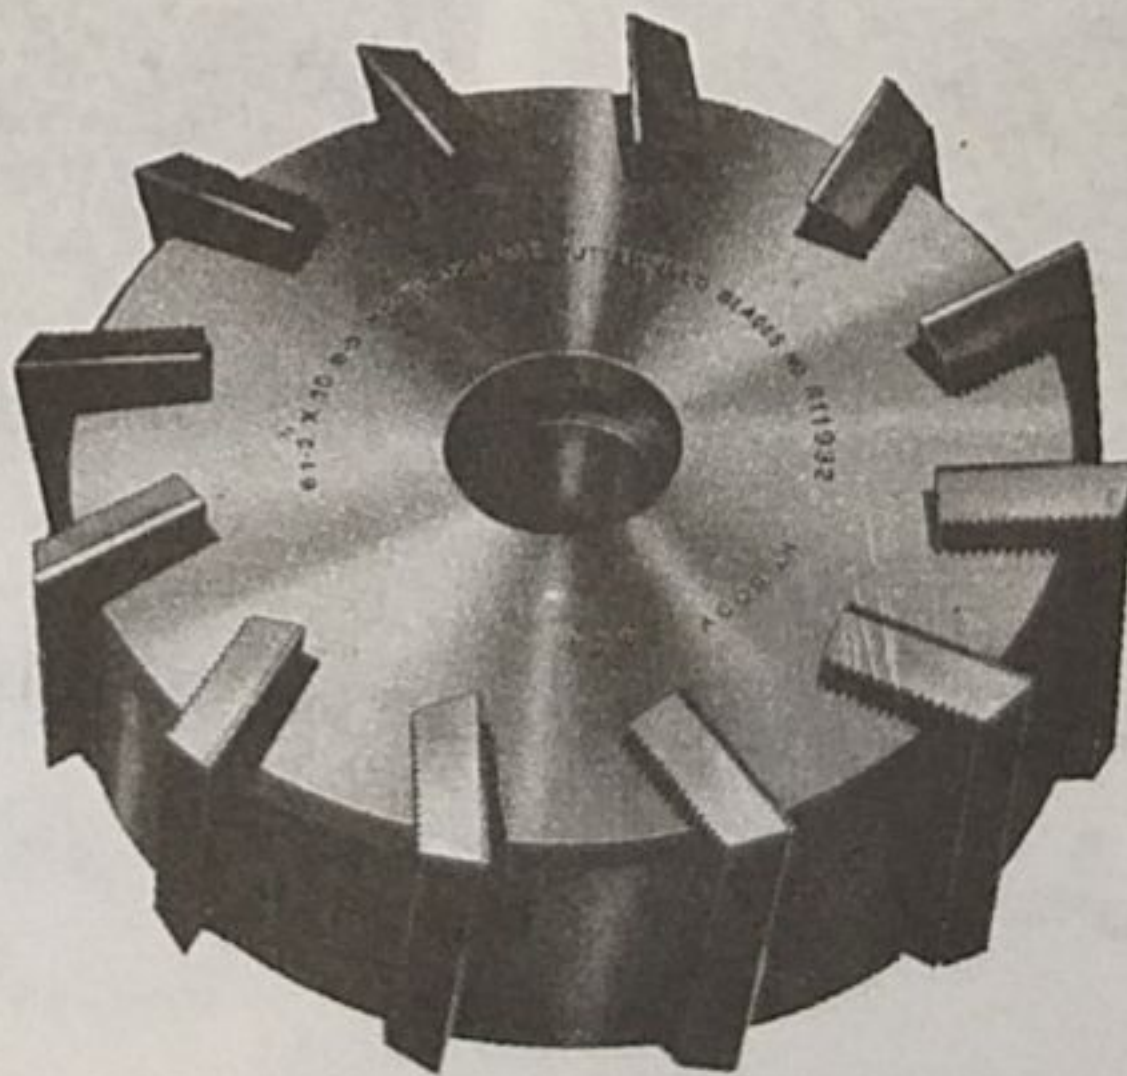


شکل ۵-۸۸: تیغه فرز برای تراش سطح

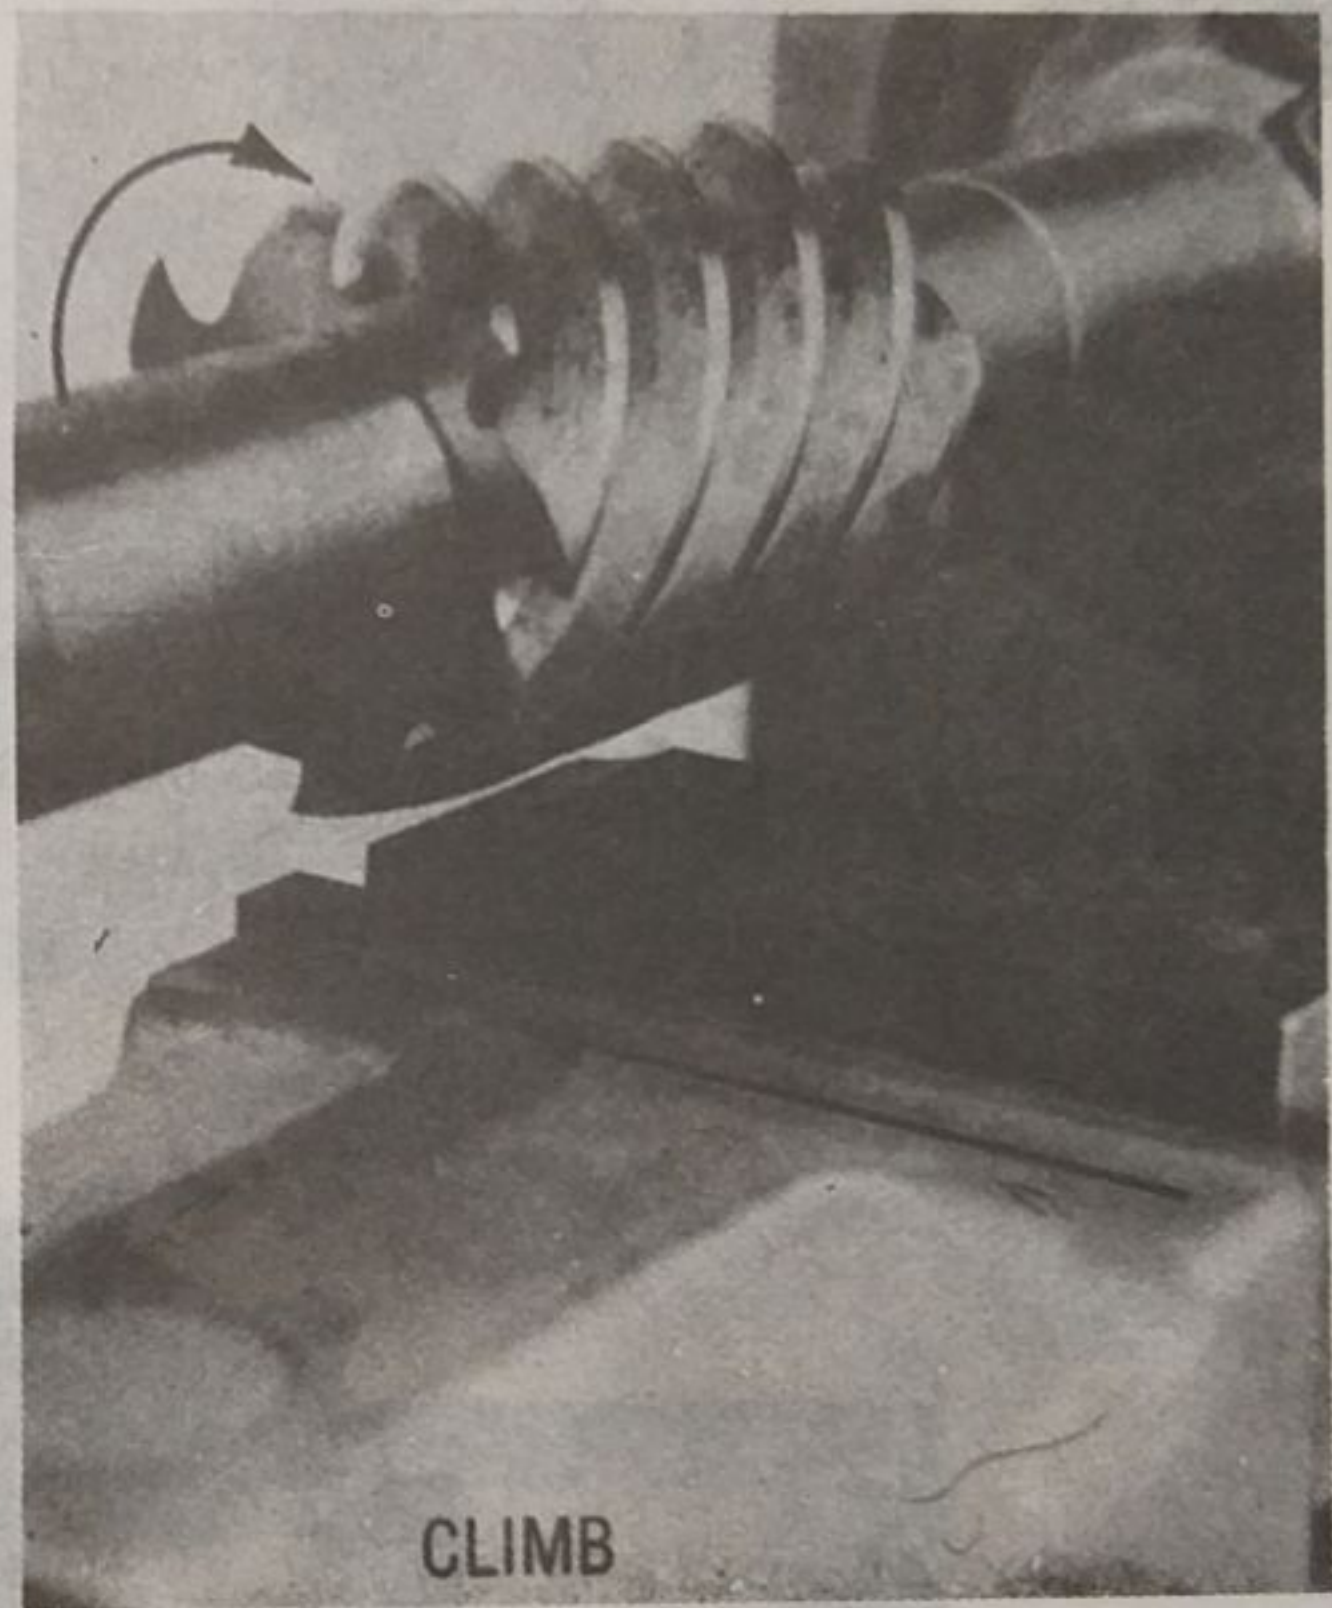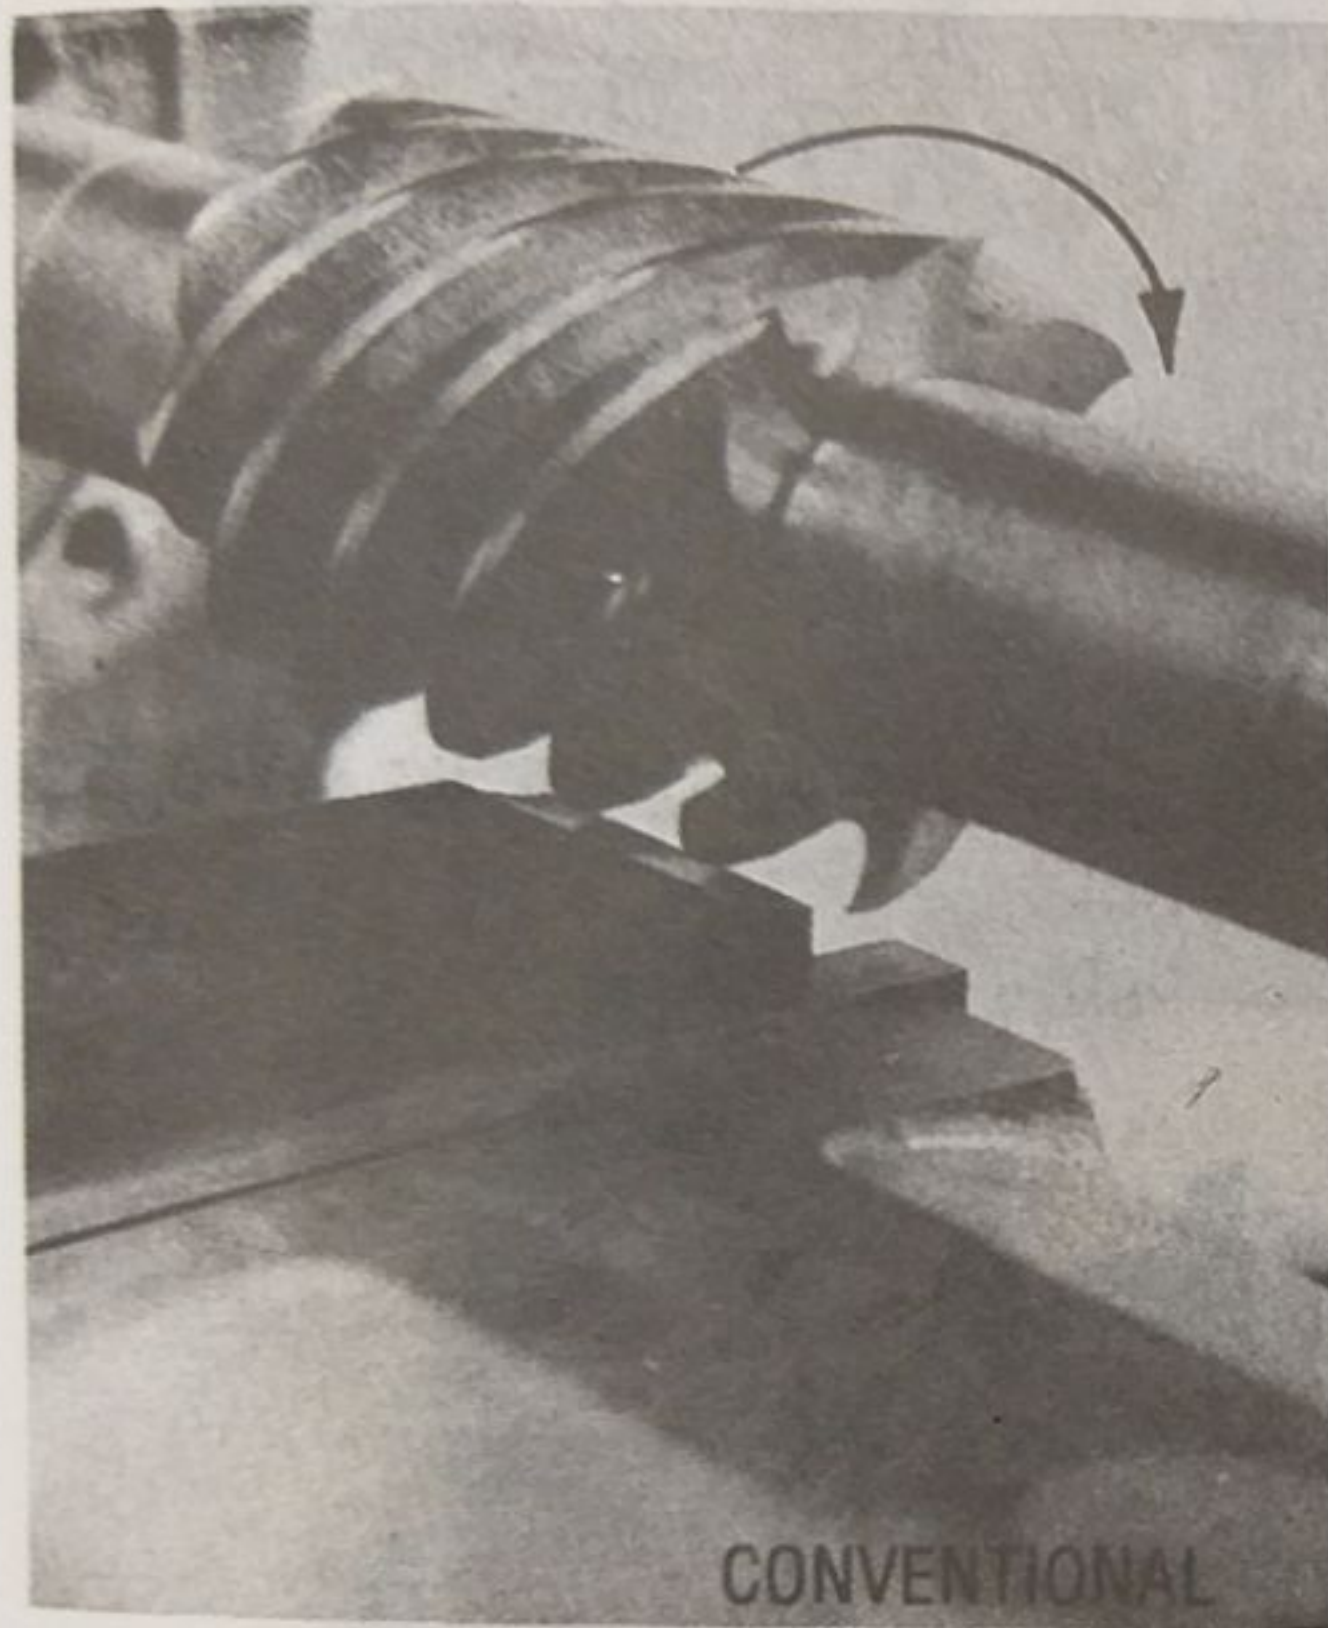


شکل ۵-۸۹: انواع حرکت میز و ابزار برش در حین کار در فرزکاری الف) حرکت در خلاف جهت هم
(معکوس) ب) حرکت همراه

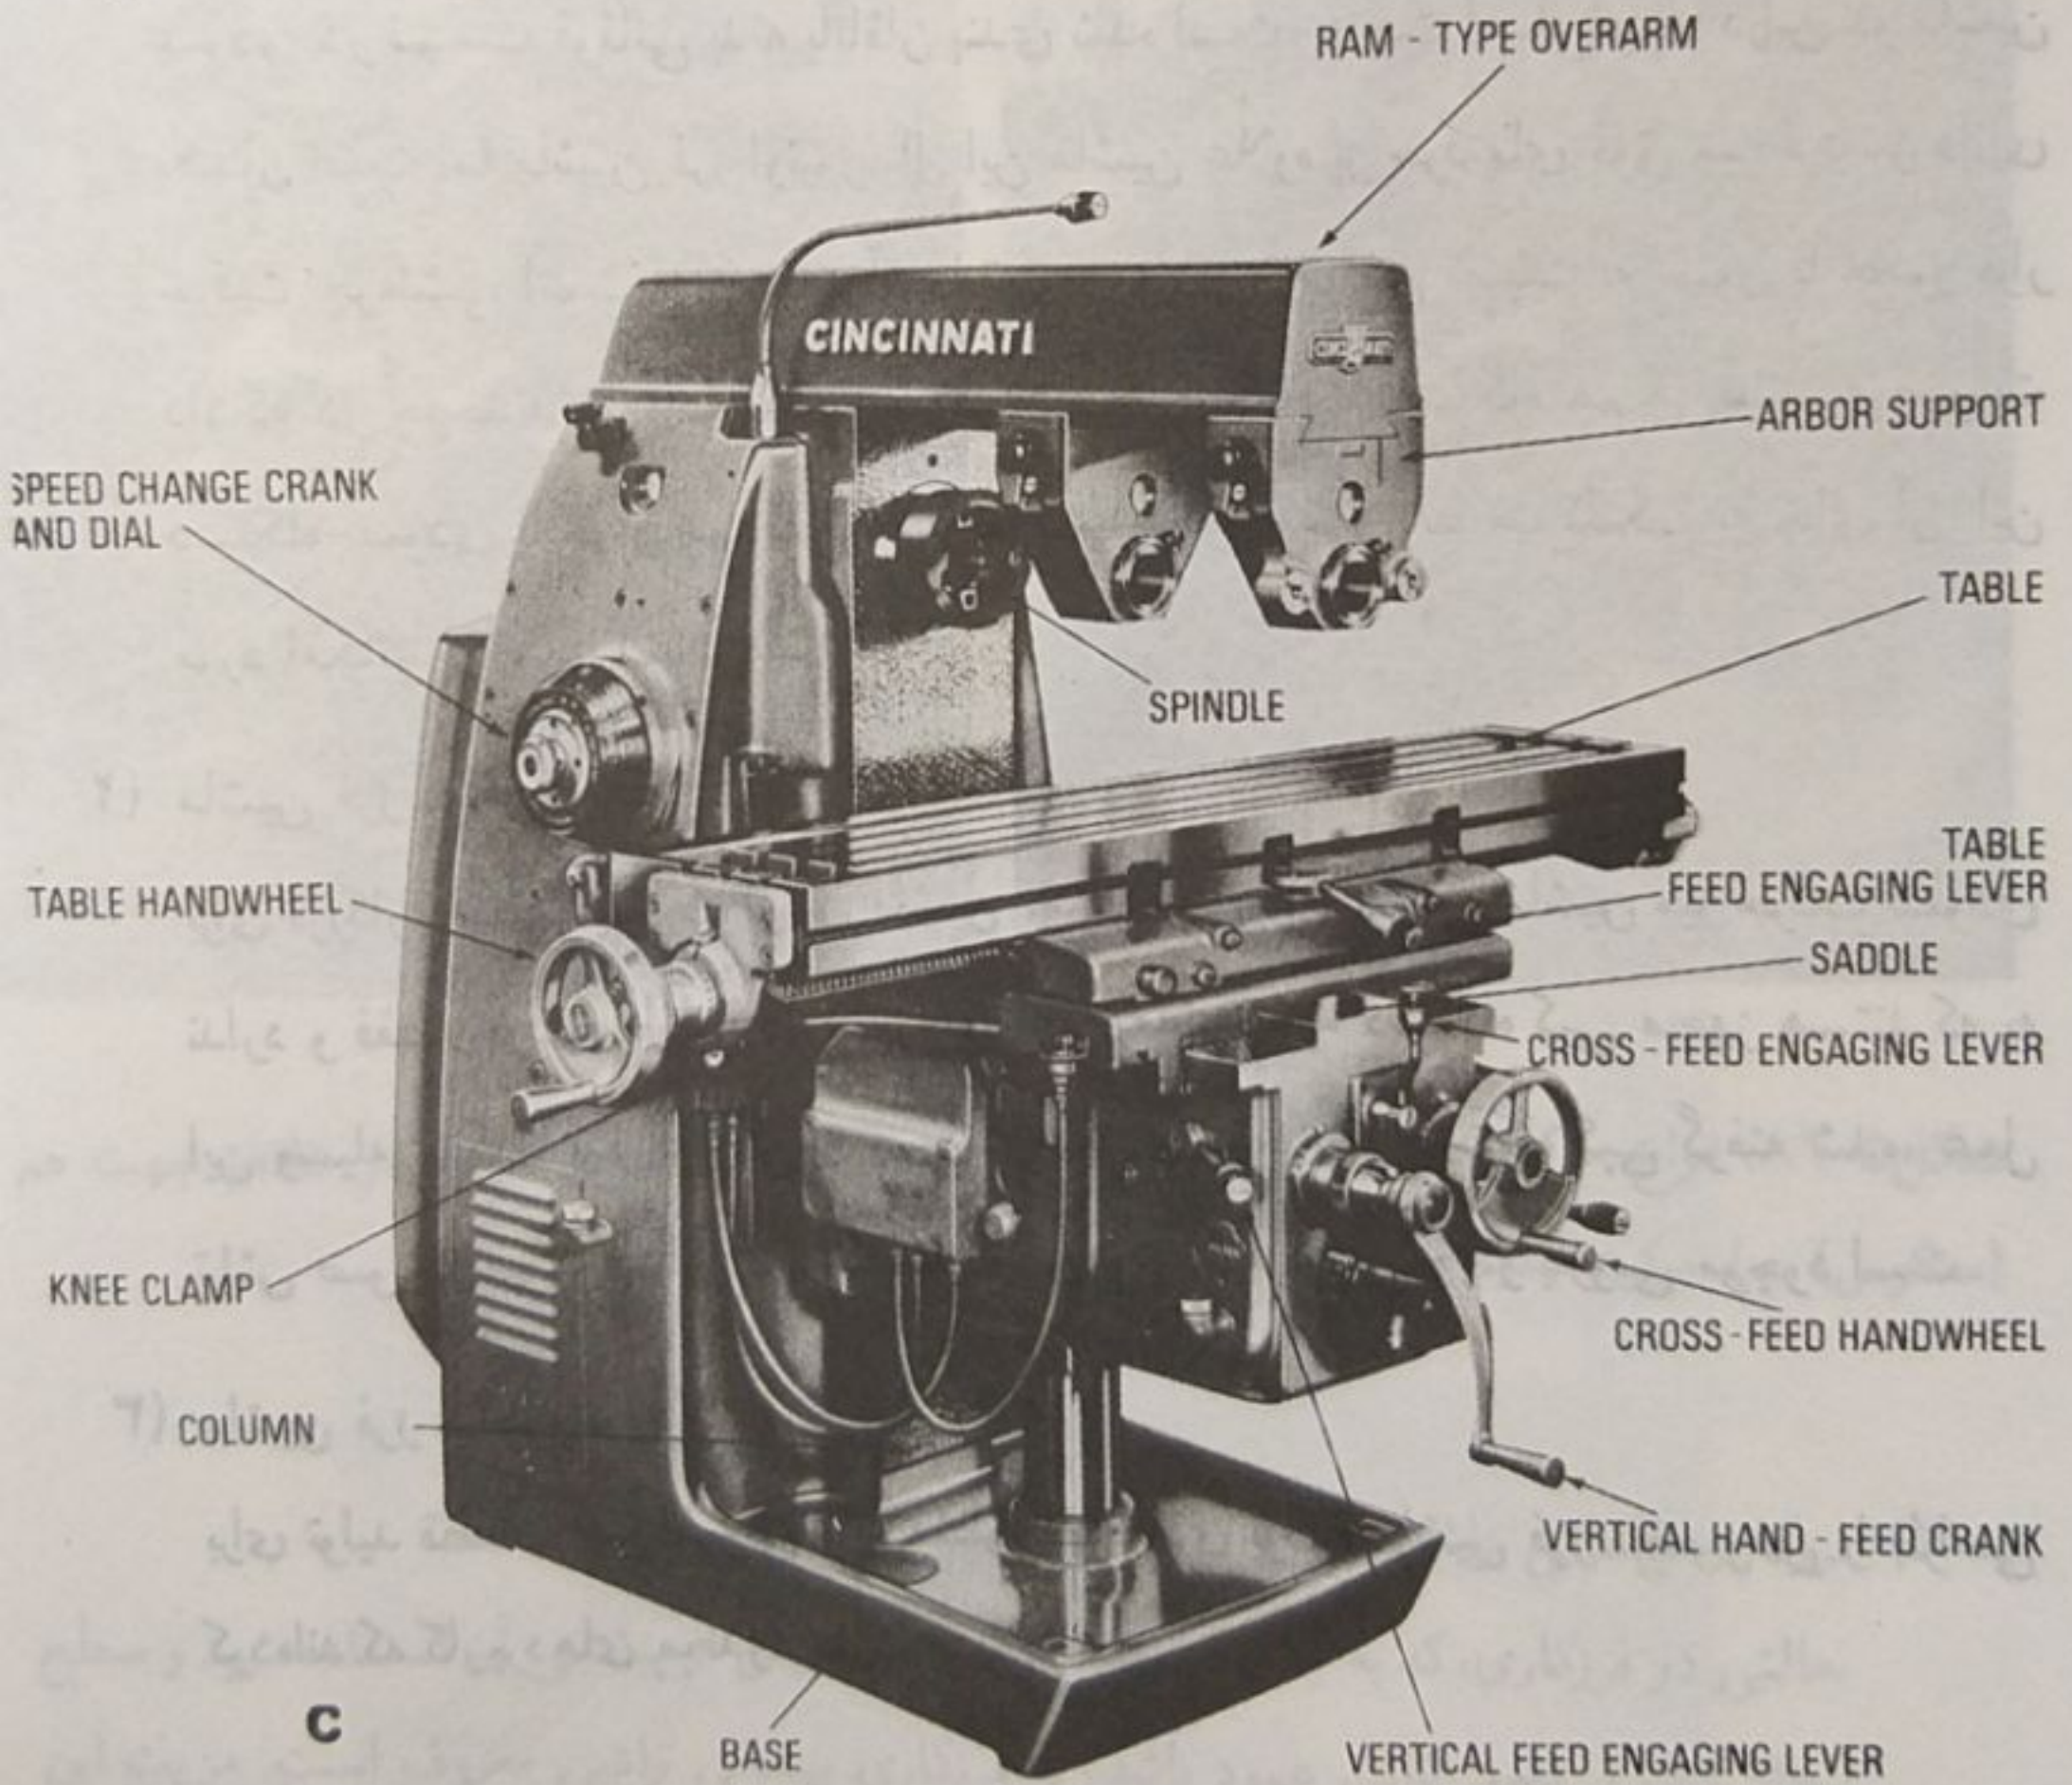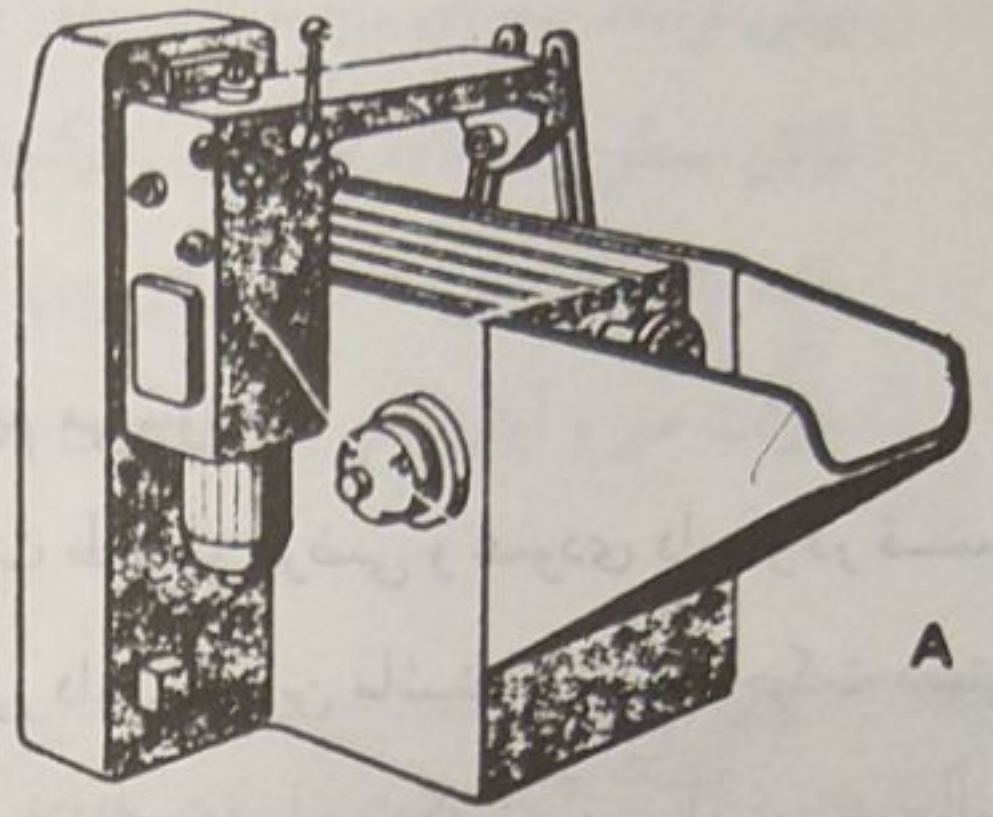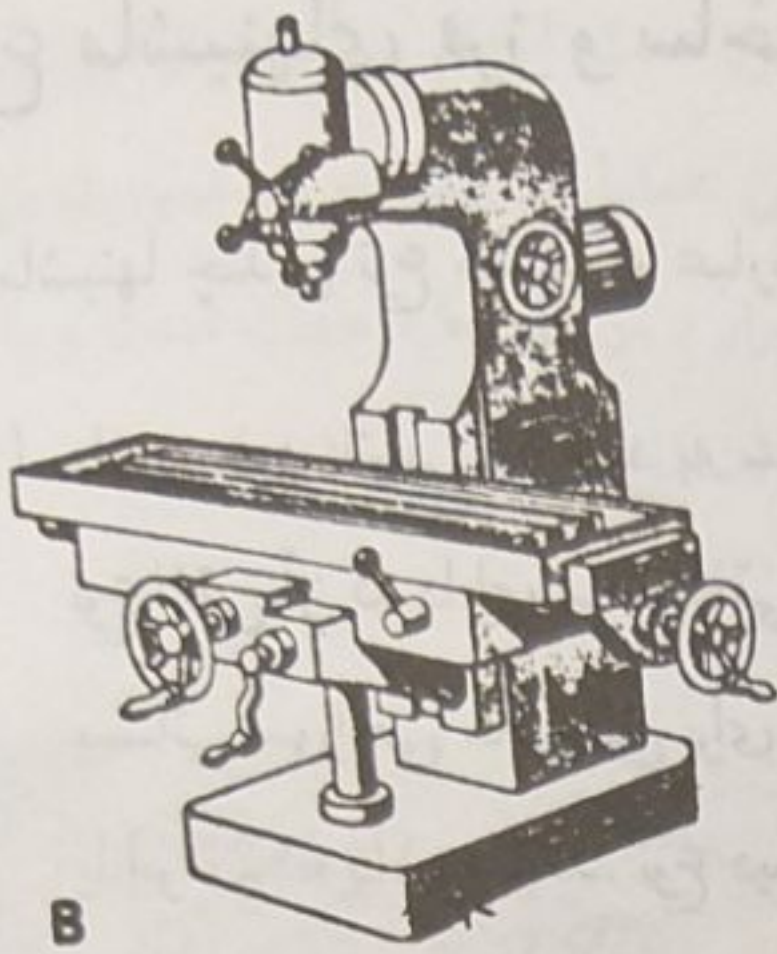

شکل ۵-۹۰: انواع فرزهای زانویی الف) ماشین فرز افقی ساده ب) ماشین فرز عمودی ساده ج) ماشین فرز اونیورسال

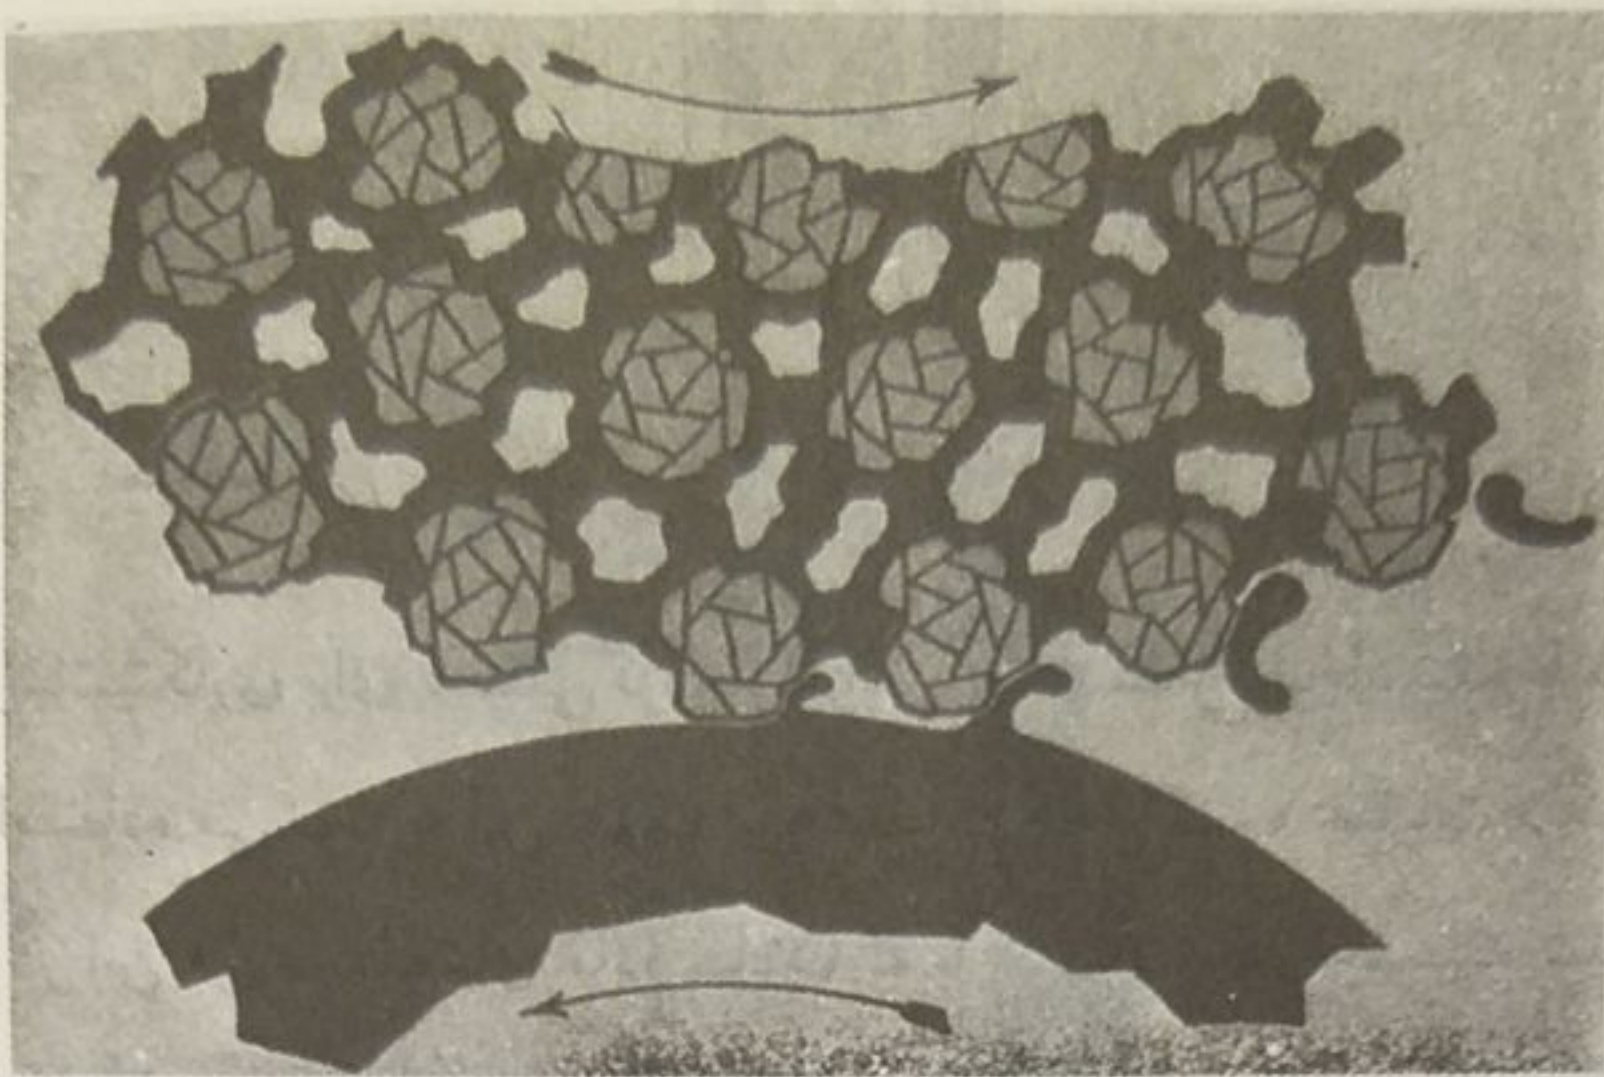

شکل ۵-۲: آرایش قرار گرفتن دانه‌های ساینده و چسب و نیز چگونگی براده‌برداری از سطح قطعه کار

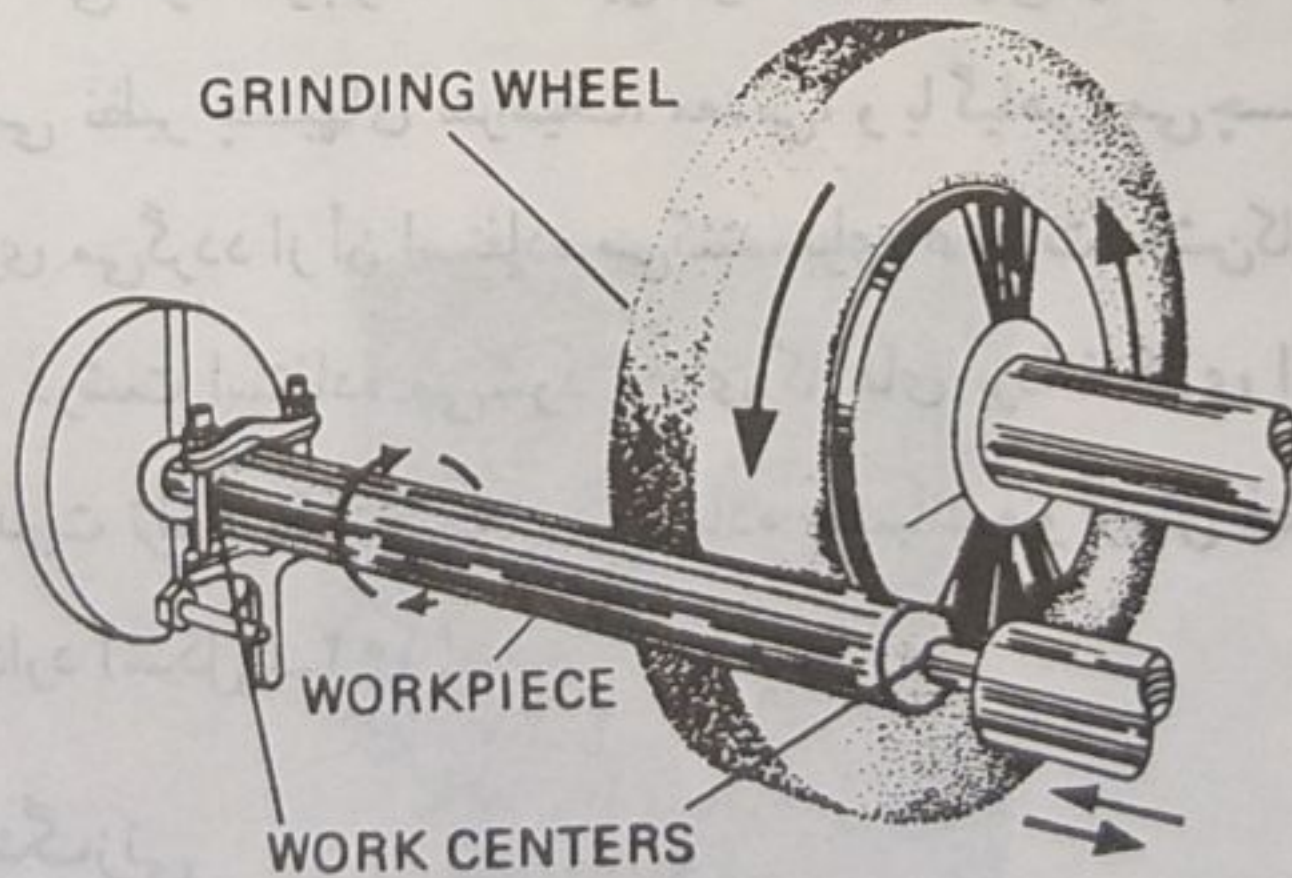


۱) در مرحله براده‌برداری از سطح


شکل ۵-۳: سنگ‌زنی استوانه‌ای

در مرحله براده‌برداری از سطح

۲) سنگ زنی داخلی

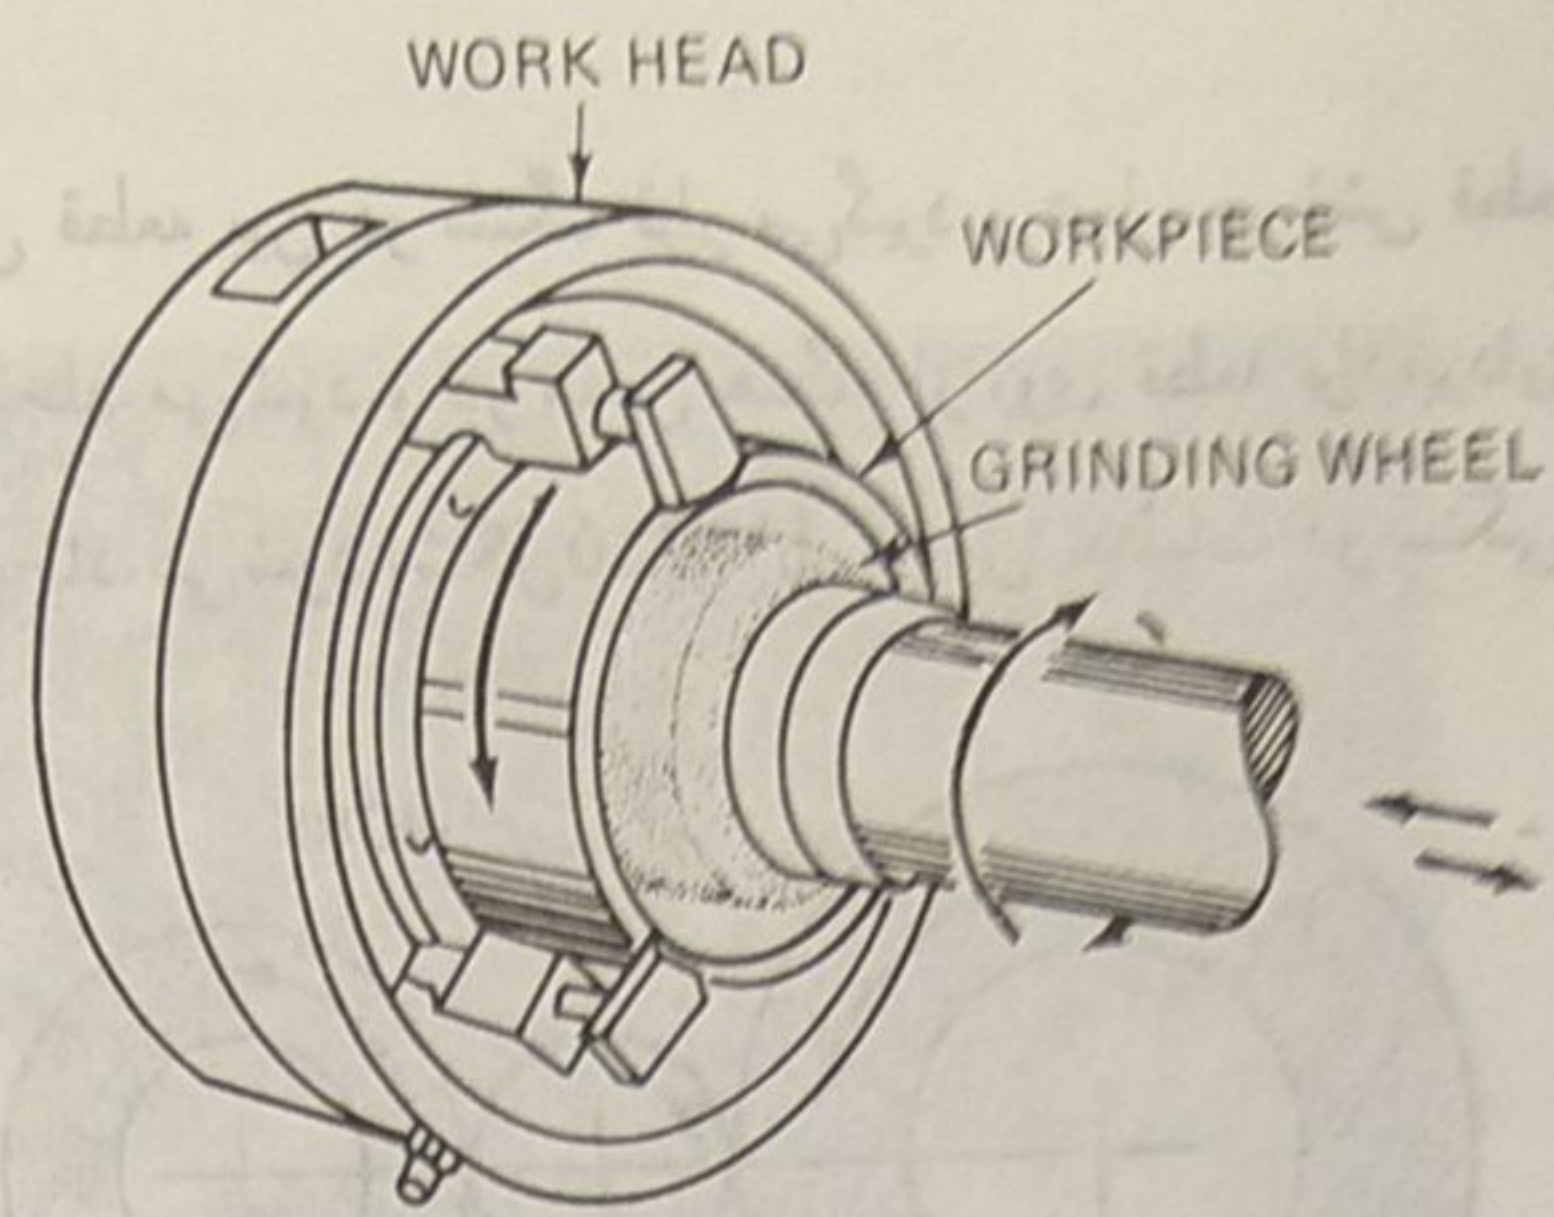


شکل ۵-۱۰۵: سنگ زنی داخلی

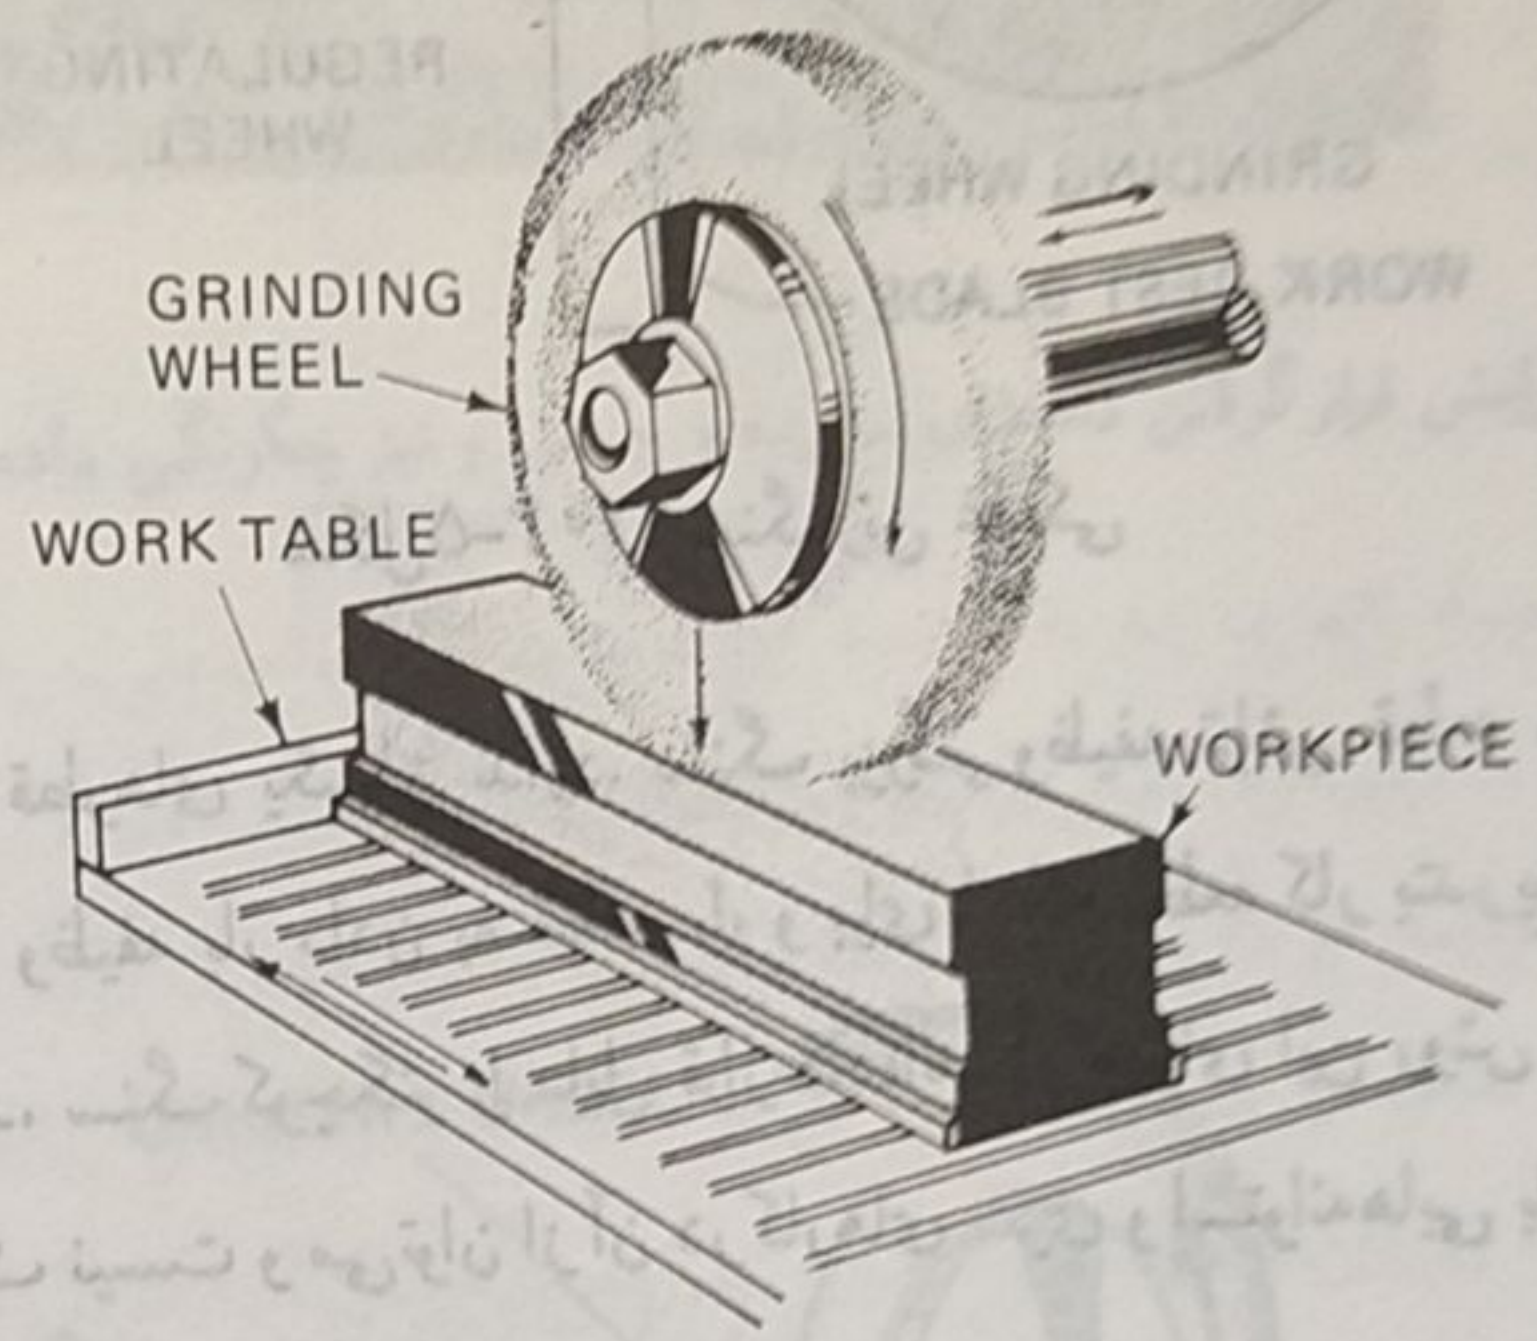


شکل ۵-۱۰۶: سنگ زنی سطحی

۵) برش با استفاده از سنگ

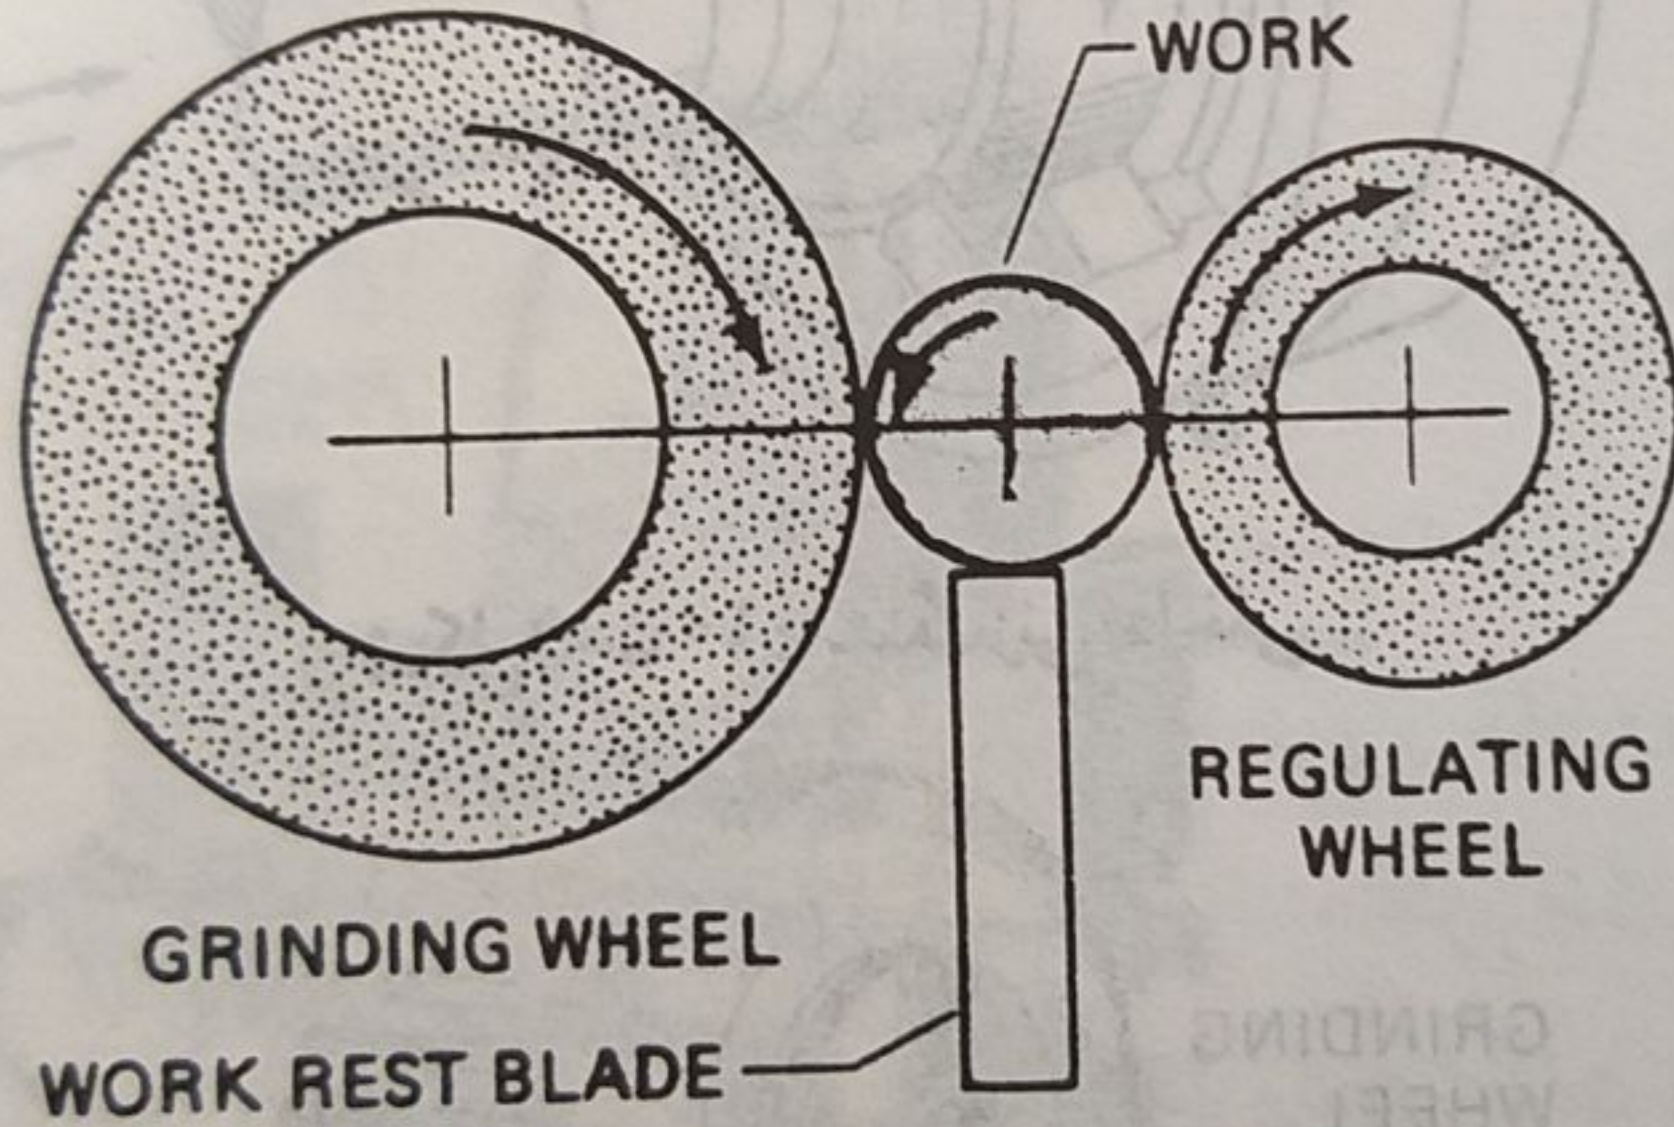

شکل ۵-۴: سنگ زنی غلتکی

ماشین کف‌سایی، که هم می‌تواند دارای محور افقی باشد، هم دارای محور عمودی، در اثر دوران سنگ و حرکت رفت و برگشت میز از قطعه براده‌برداری می‌کند ماشینهای گردسایی که خود در دو نوع ساده و اونیورسال موجود است، بر اساس حرکت دورانی قطعه کار، سنگ و حرکت رفت و برگشت میز، کار می‌کند. (شکل ۵-۱۰۷) دستگاه‌ها و ماشین‌آلات سنگزنی پیشرفته‌تری هم برای

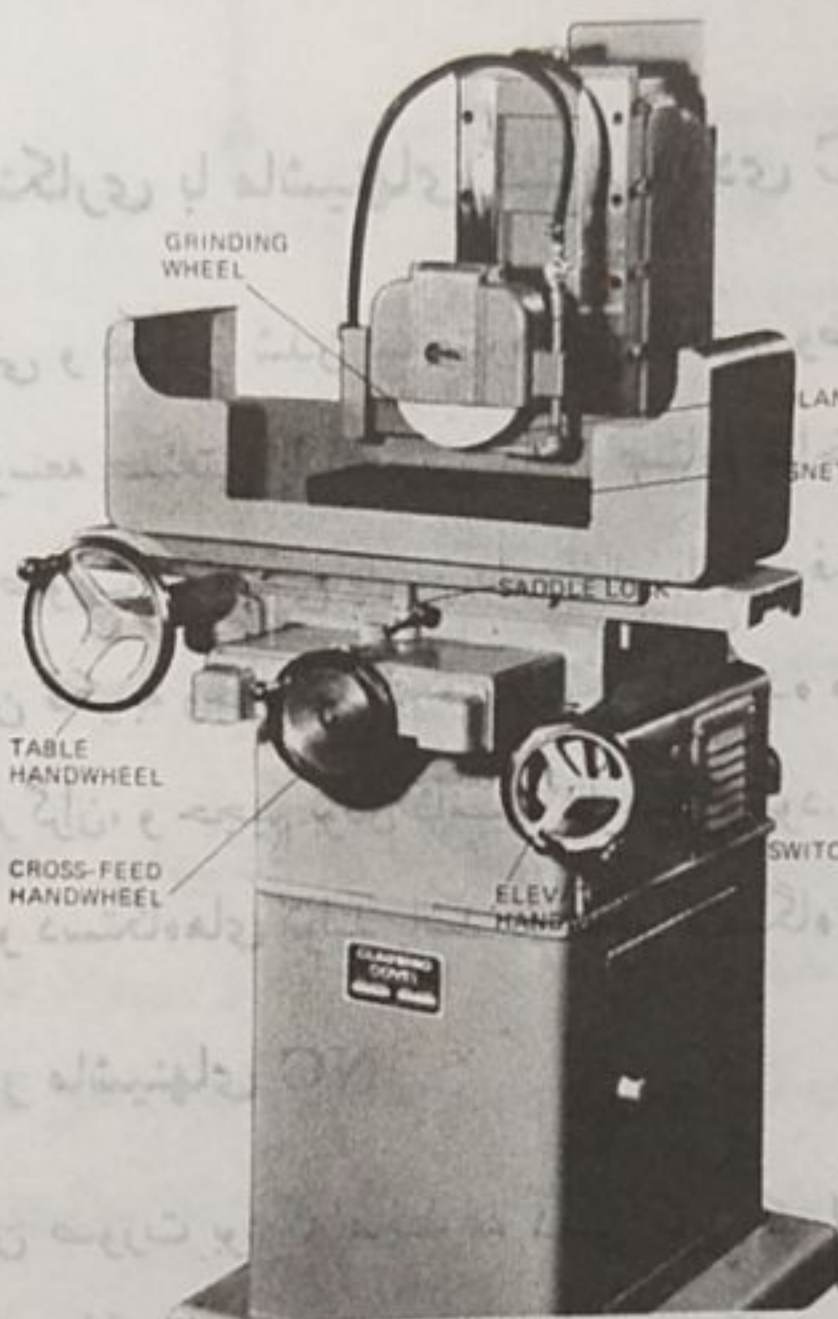

شکل ۵-۱۰۷: ماشین کف‌سایی با محور افقی

سنگزنی شاتونها و سیلندر موتورها موجود است که دقت و کیفیت کار آنها به مراتب زیادتر می‌باشد.

۵-۶ ماشینکاری با ماشینهای مخصوص

عمده‌ترین روشهای تولید با ماشینهای مخصوص عبارتند از:

الف) ماشینهای کنترل عددی NC و CNC (Numerical Control)

ب) ماشینکاری با ماشینهای تخلیه الکتریکی (EDM) (Electro Discharge Machining)

ج) ماشینکاری باجت مواد ساینده: (AJM) (Abrasive Jet Machining)

د) ماشینکاری با انرژی فرا صوتی (USM) (Ultrasonic Machining)

ه) ماشینکاری با ماشینهای الکتروشیمیایی (ECM) (Electro Chemical Machining)

و) ماشینکاری با پرتو الکترونی (E.B.M) (Electron Beam Machining)

ز) ماشینکاری با پرتو لیزری (L.B.M) (Laser Beam Machining)

که در ادامه بطور مختصر در مورد هر یک توضیحاتی آورده شده است.

۱-۶-۵ ماشینکاری با ماشینهای کنترل عددی NC و CNC


بعد از انقلاب صنعتی و دگرگون شدن ساختارهای صنعتی، وضعیت تولید کالا متحول گردید. نیاز به انبوه قطعات و توسعه صنعتی با گسترش دادن صنایع ساخت و تولیدی، در ابتدا با اتوماتیک کردن دستگاهها به صورت مکانیکی پاسخ داده شد. با پیشرفت علوم الکترونیک و ساخته شدن کامپیوترهای اولیه این فکر به وجود آمد که قسمت کنترل کننده ماشین آلات به کامپیوتر سپرده شود، ولی این کار به خاطر گران، و حجیم بودن کامپیوترها عملی نبود. لذا ماشینهایی اختراع شد که بتواند رابط میان کامپیوتر و دستگاههای تولید باشد که همان دستگاه کارت پانچ است.

• روش کار در ماشینهای NC:

روش کار به این صورت بود که مجموعه دستورهایی که لازم بود توسط کامپیوتر اجرا شود تا یک ماشین مانند فرز را کنترل کند، به صورت کد روی کارت پانچ می کردند. هر بار با قرار دادن کارت پانچ شده در قسمتی از دستگاه فرز، که به همین منظور تهیه شده بود، آن کدها را به صورت پالس الکتریکی به موتور فرستاده، به دستگاه منتقل می کردند. با این روش دستگاه با یک رابط توسط کامپیوتر کنترل شده بود (شکل ۵-۱۰۸).

• روش کار در ماشینهای CNC:

با پیشرفت روز افزون کامپیوتر و افزایش کمی و کیفی آن، کنترل ماشینها با کامپیوتر عملی شده به این ترتیب هر ماشین صنعتی می توانست به یک واحد کامپیوتری مجزا مجهز شود به گونه ای که اپراتور مستقیماً بتواند با وارد کردن برنامه به طور همزمان ماشین را کنترل کند. تفاوت اساسی میان ماشینهای NC و CNC در چگونگی انتقال دستور از کامپیوتر به ماشین است که در NC، دستور روی کارتها پانچ شده، به دستگاه (قسمت کارت خوان) داده می شود. این قسمت تا عملیات

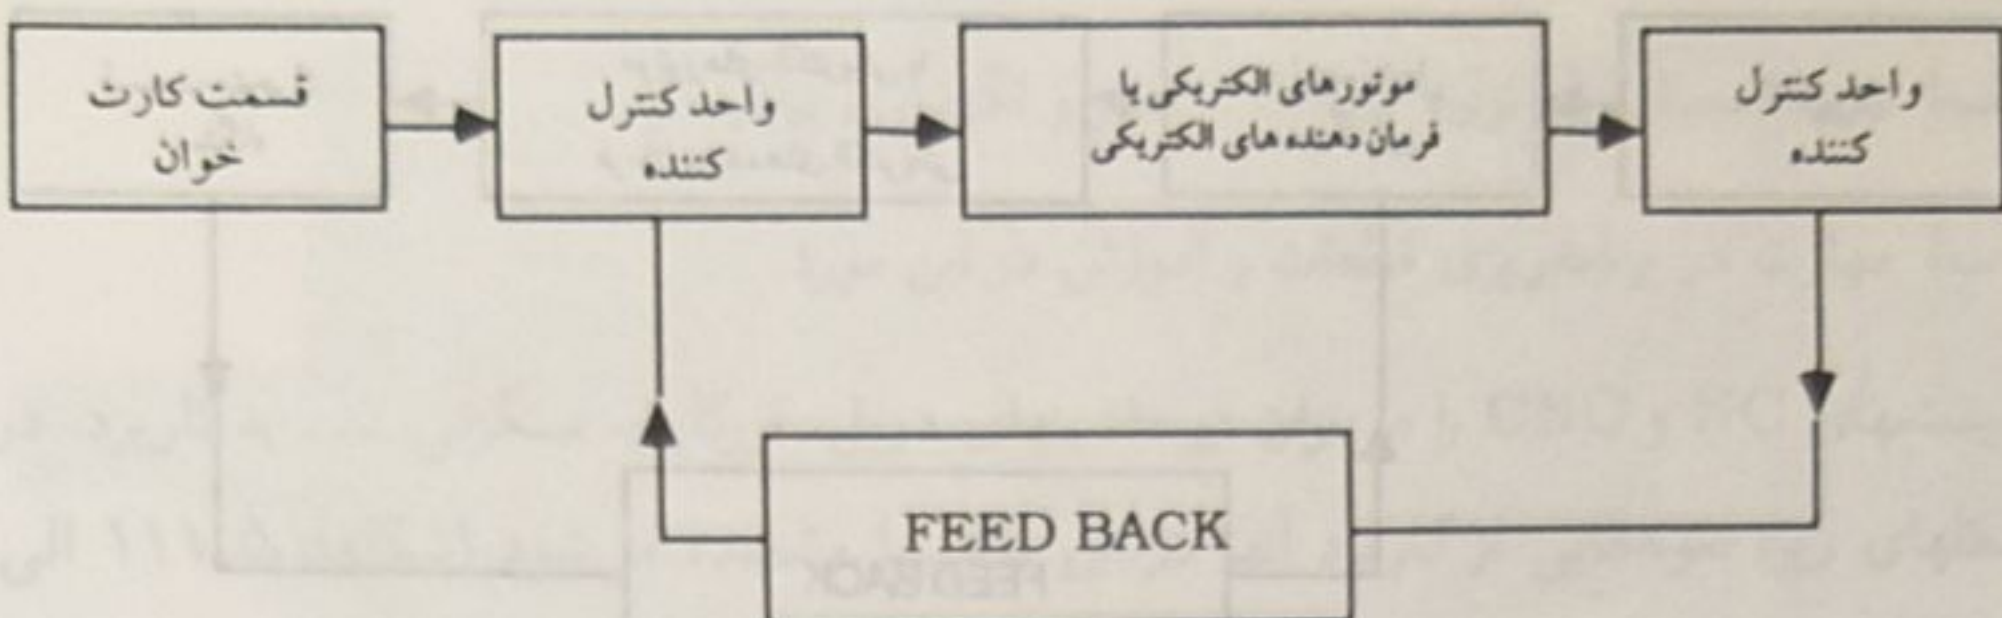

شکل ۵-۱۰۸: شماتیک اجزای ماشین NC

یک مرحله را انجام ندهد، قسمت بعدی را نمی خواند. اما در ماشینهای CNC کامپیوتر کدها را مستقیماً به صورت پالس به موتور کنترل کننده ماشین می فرستد و می تواند تمام دستورها را هم یکجا دریافت، و در حافظه نگهداری کرده، مرحله به مرحله اجرا کند (شکل ۵-۱۰۹).
میز این نوع ماشینها در جهات نشان داده شده در شکل ۵-۱۱۰ حرکت می کند:

مهمترین مزایا و معایب سیستمهای NC و CNC


از مزایای عمده این سیستمها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) از این ماشینها برای زمانی که دقت زیاد و ظرافت نیاز است و نیز قطعاتی که به دلیل حساسیت زیاد با ماشینهای دیگر قابلیت ماشینکاری کمی دارند، استفاده می شود.


ب) به دلیل سرعت زیاد، صرفه جویی فراوانی در وقت می شود.

ج) به دلیل اینکه دارای حرکت سه بعدی است، قدرت مانور زیادی دارد.

د) برای تولیدهای انبوه مناسب است چرا که برنامه تولید را می توان یک بار به کامپیوتر و برای تمام قطعات از آنها یکسان استفاده کرد.

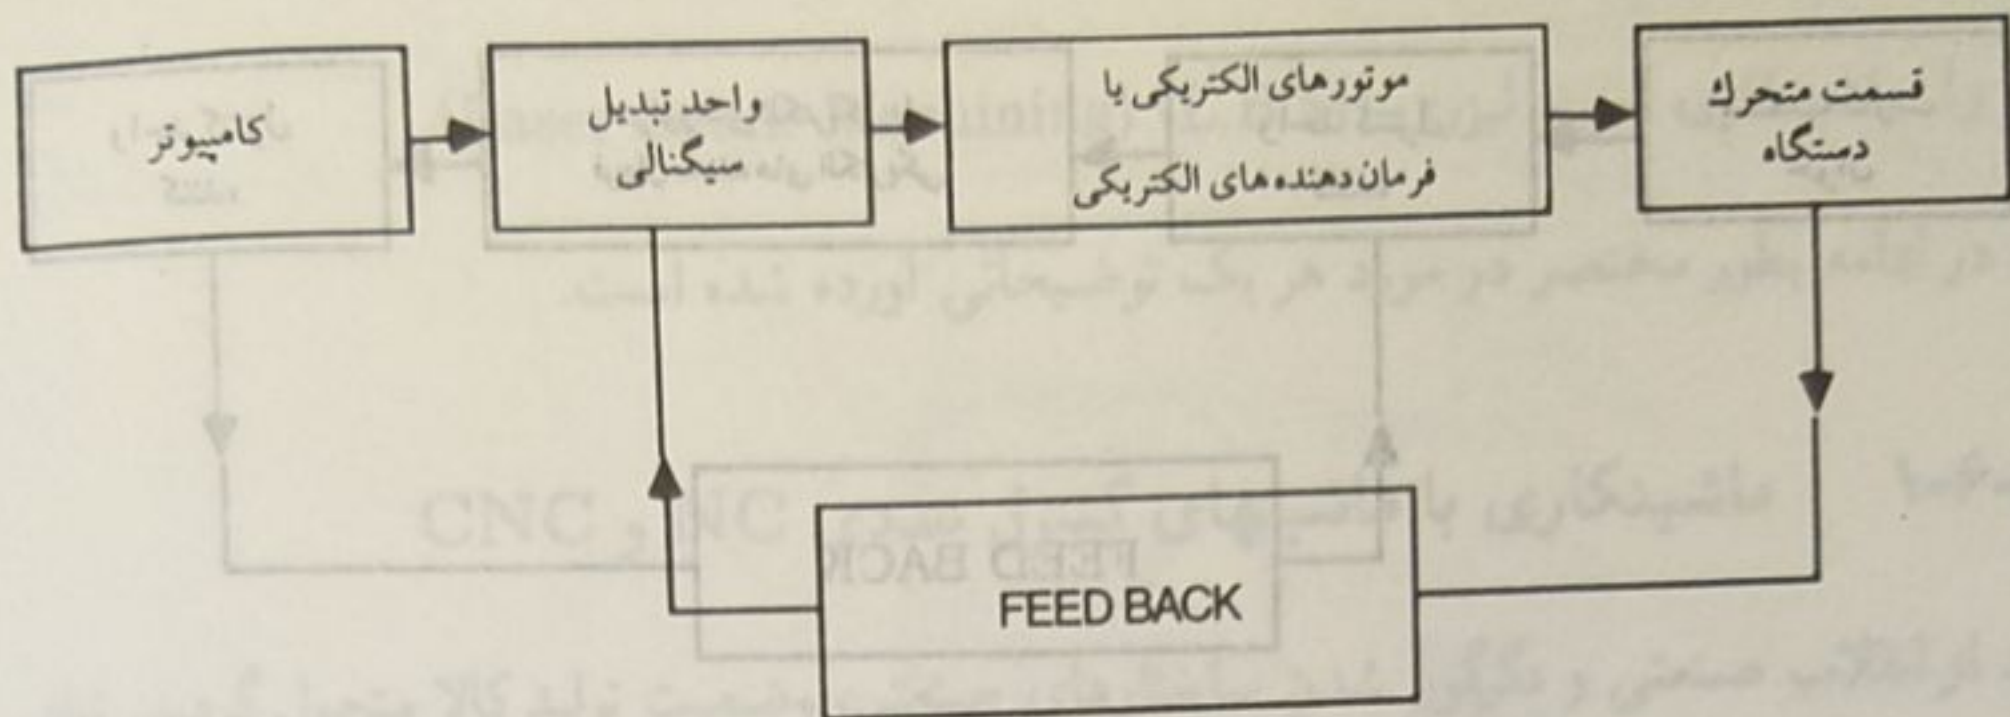

شکل ۵-۱۰۹: شماتیک اجزای ماشین CNC

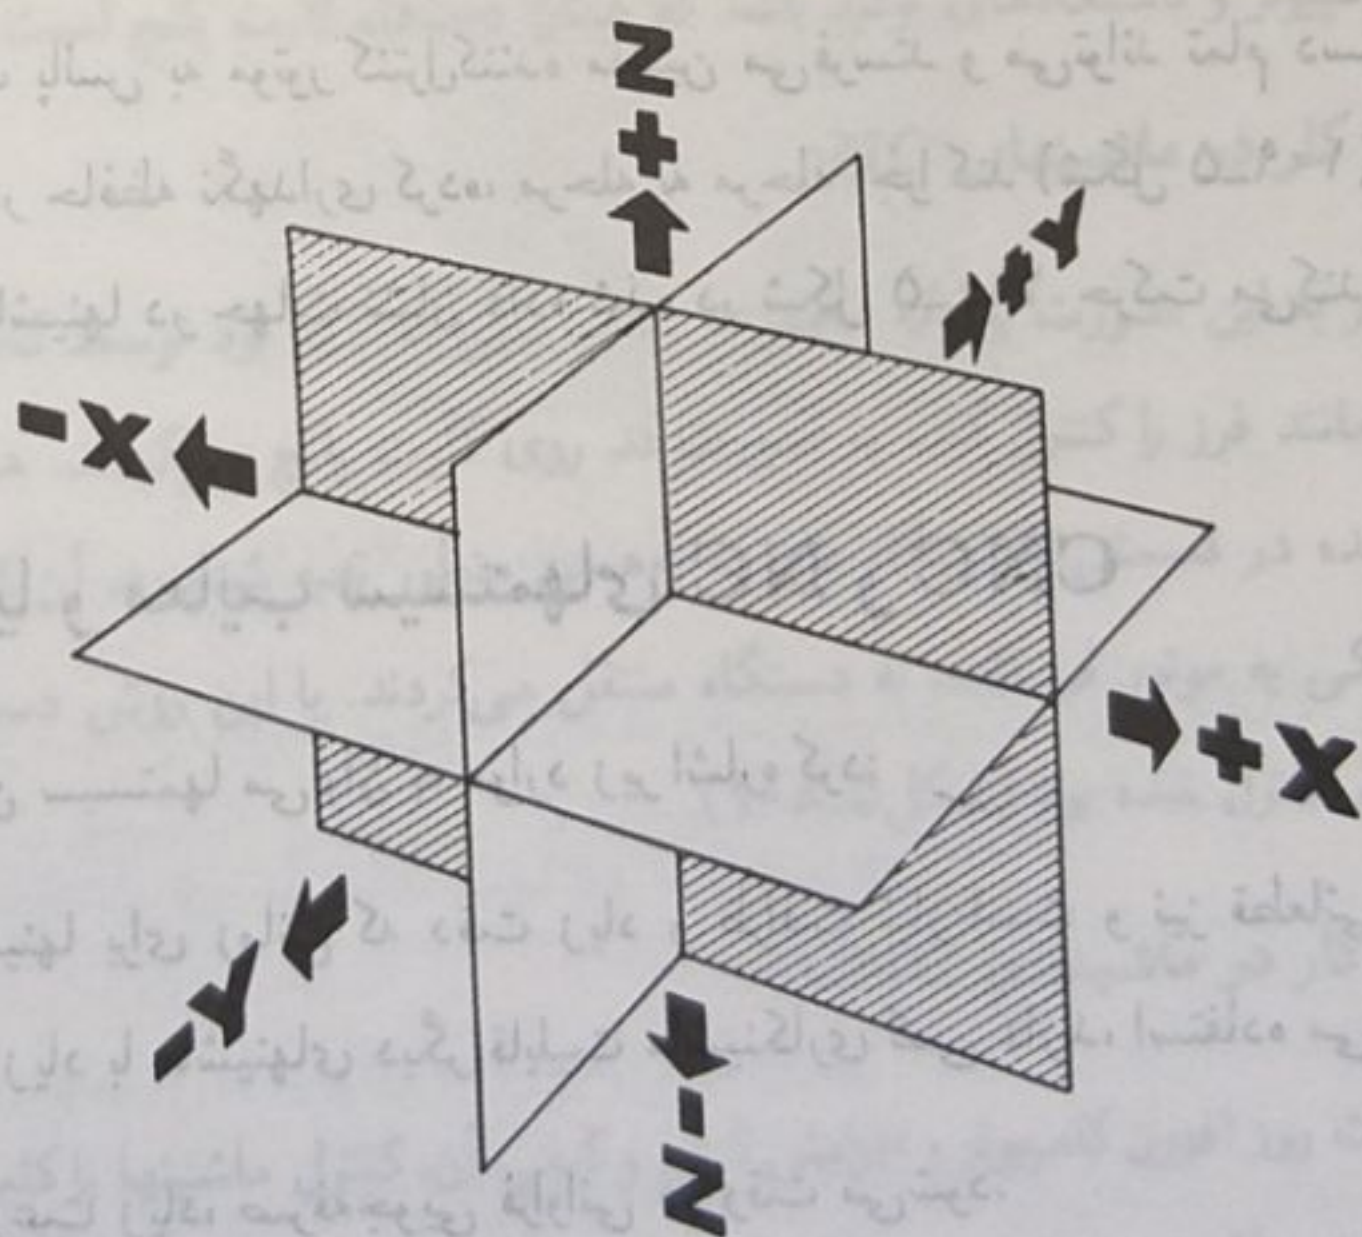

شکل ۵-۱۱۰: جهات حرکت میزکار CNC روی محور مختصات

ه) هنگام کار با دستگاه به فردی با تخصص کافی نیاز نیست.

اما این سیستمها معایب عمده‌ای هم دارند هم دارد که عبارتند از:


الف) هزینه نسبتاً زیاد تولید قطعات و تعمیر و نگهداری پیچیده‌تر

ب) مهارت در برنامه‌ریزی قطعات و آموزش در این مورد.

سیستمهای NC و CNC را می‌توان در ماشینهای دریل، فرزکاری، سنگزنی ... به کاربرد. در

شکلهای زیر، نمونه‌هایی از کاربرد آنها در این ماشینها مشاهده می‌شود (شکلهای ۵-۱۱۱ الی

۵-۱۱۳).

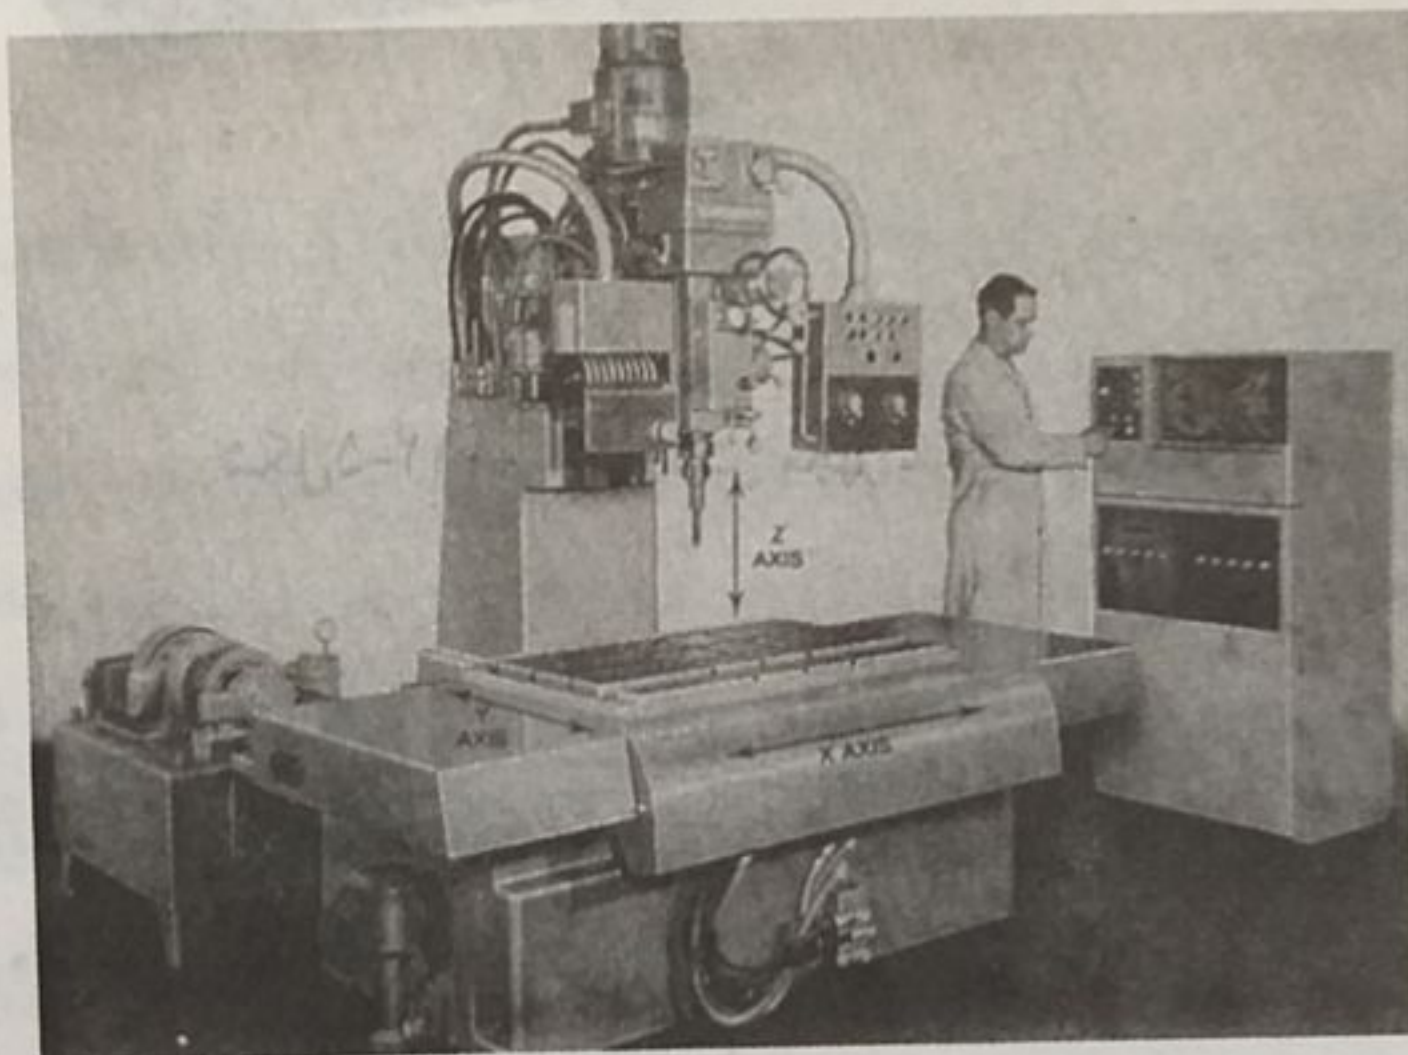

شکل ۵-۱۱۱: کاربرد سیستم NC در ماشینهای سوراخکاری

دری و عملیات لایه‌ای و به نسبت بیایه‌تر از روش‌های سنتز و لخت‌کاری (CNC) در لایه‌های ۱۱۱-۶/۵-۱۱۱

۵-۶-۲ ماشینکاری با ماشینهای E.D.M. (Electro Discharge Machining)

این ماشینها براساس تخلیه الکتریکی سریع بین دو سطح در یک مایع غیرهادی (دی‌الکتریک)

با فرکانس بالا عمل میکند. این دو سطح یکی الکترود و دیگری قطعه کار است که در اثر این


عملیات از روی سطح کار، براده‌برداری می‌شود (شکل ۵-۱۱۴).

در شماتیک فوق، الکترود یعنی فاصله ابزار و قطعه کار باید در حد $1/000^\circ$ اینچ ثابت نگهداشته


شود که برای انجام آن از کنترل کننده سلنوتیدی استفاده می‌شود (شکل ۵-۱۱۵).




شکل ۵-۱۱۲: ماشین تراش مجهز به سیستم CNC

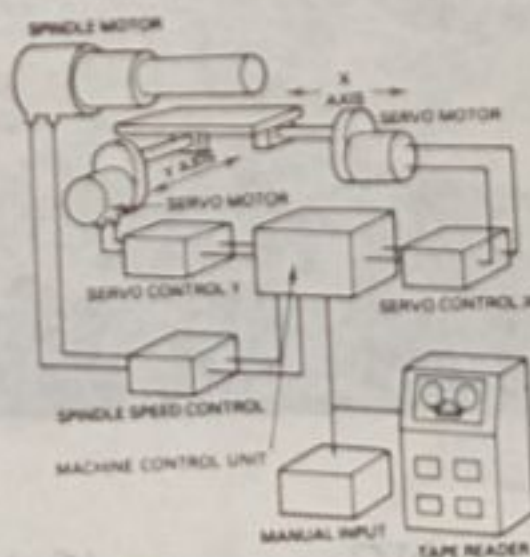

شکل ۵-۱۱۳: ماشینهای NC زمانی استفاده می شوند که میزان تولید نسبتاً کم، و عملیات انجام شده روی قطعه نسبتاً زیاد باشد

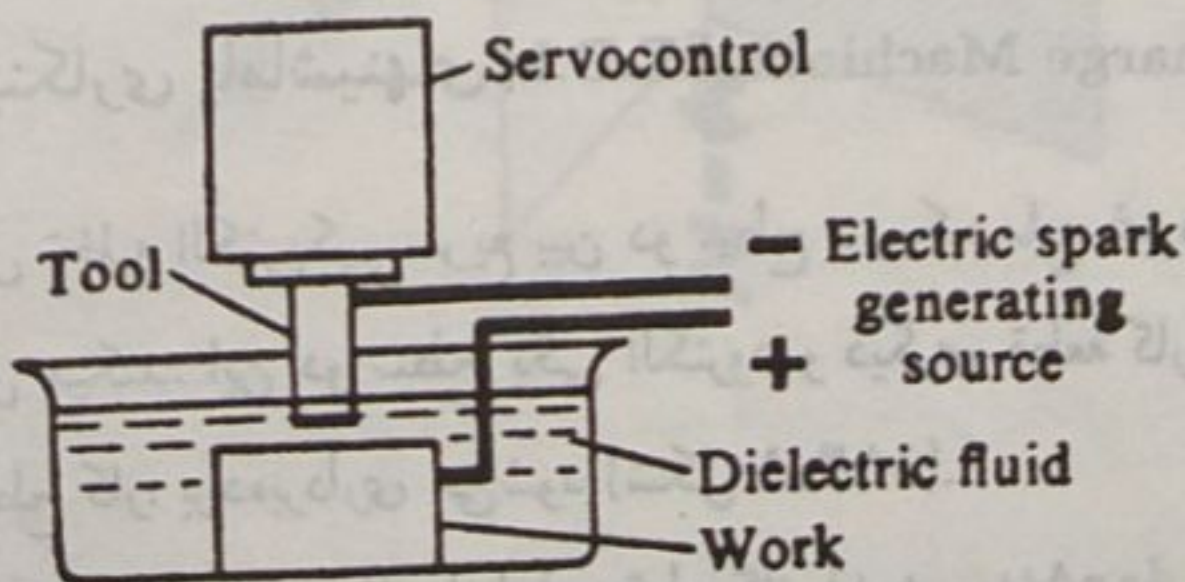

شکل ۵-۱۱۴: شماتیک ساده‌ای از عملیات E.D.M

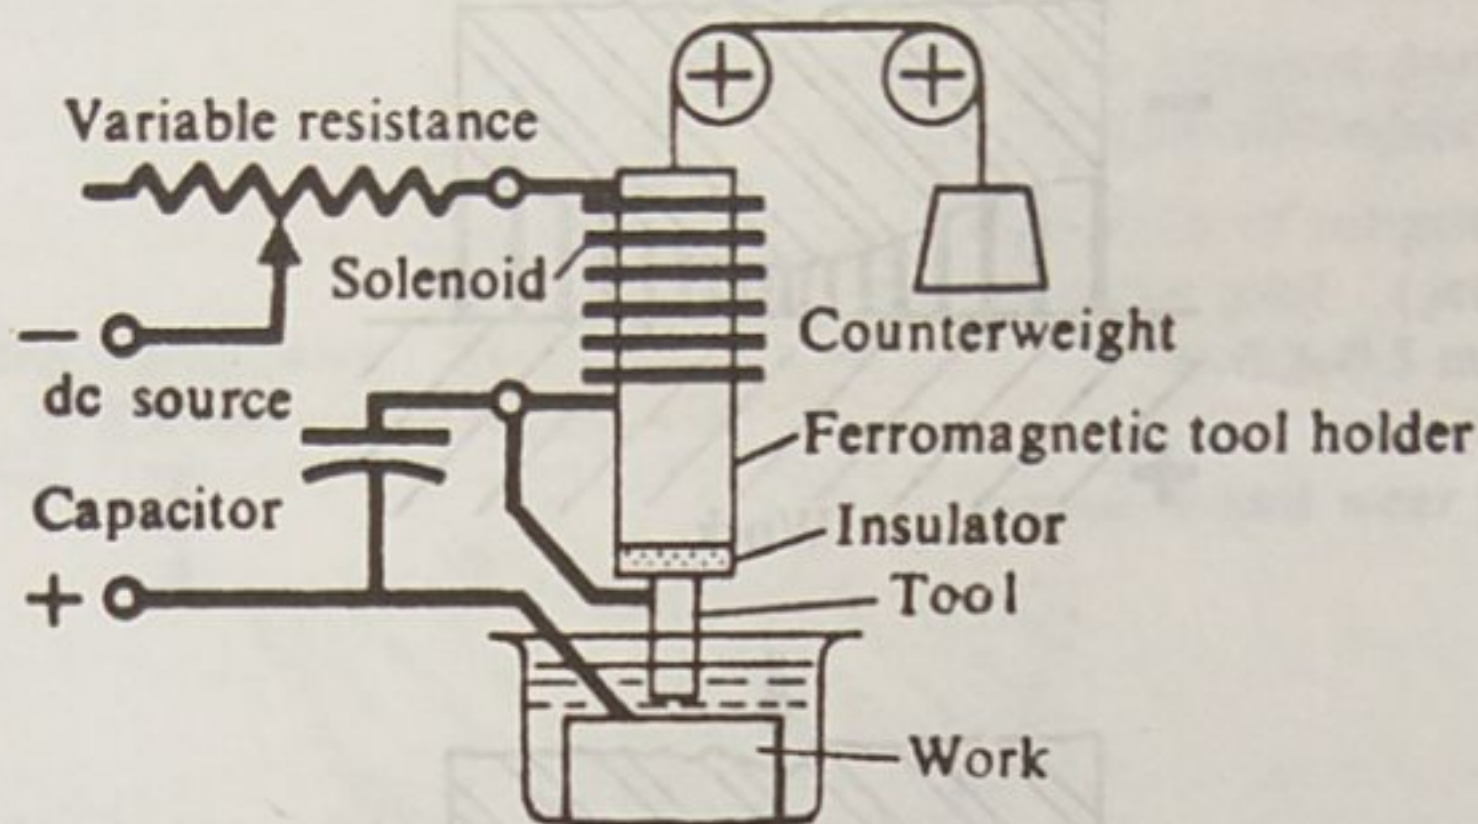

شکل ۵-۱۱۵: شماتیک کنترل کننده سلنوییدی در عملیات E.D.M

مایع دی الکتریک می تواند هر مایع عایقی باشد؛ مثل تری اتیل گلیکول یا آب خالص و یا ... که البته میزان براده برداری در هر کدام فرق می کند. این مایعات باید وسکوزیته کمی داشته باشد تا به راحتی قابل پمپاژ باشد. مایع دی الکتریک در عملیات به عنوان مایع خنک کننده، عایق بین ابزار و قطعه کار، کمک نمودن در شروع جرقه زنی و محدود کردن این جرقه ها در یک مسیر خاص عمل می کند. این مایع ضمن عمل تبخیر شده، دوباره به حالت خود باز می گردد. از آنجا که این روش دقت عمل زیادی دارد، از آن برای بازسازی ابزار، سوراخکاری سوراخهای کم عمق، ماشینکاری قالبهایی که در آهنگری و اکستروژن کاربرد دارند و صیقلی کردن سطوح داخلی، استفاده می شود.



• اجزای ماشینهای E.D.M

اجزای کلی این ماشینها عبارتند از:

(الف) قسمت تولید نیرو که علاوه بر اینکه انرژی لازم را برای تخلیه الکتریکی بین دو سطح فراهم می سازد، مقداری انرژی نیز برای کنترل اتوماتیک دستگاه فراهم می سازد.

(ب) قسمت کنترل کننده که فاصله بین کاتد (الکتروود منفی یا ابزار) را با آند (قطعه کار یا قطب مثبت) ثابت نگه می دارد.

(ج) قسمت نگهدارنده که قطعه کار را برای انجام کار بر روی آن، ثابت و محکم می کنند (شکل

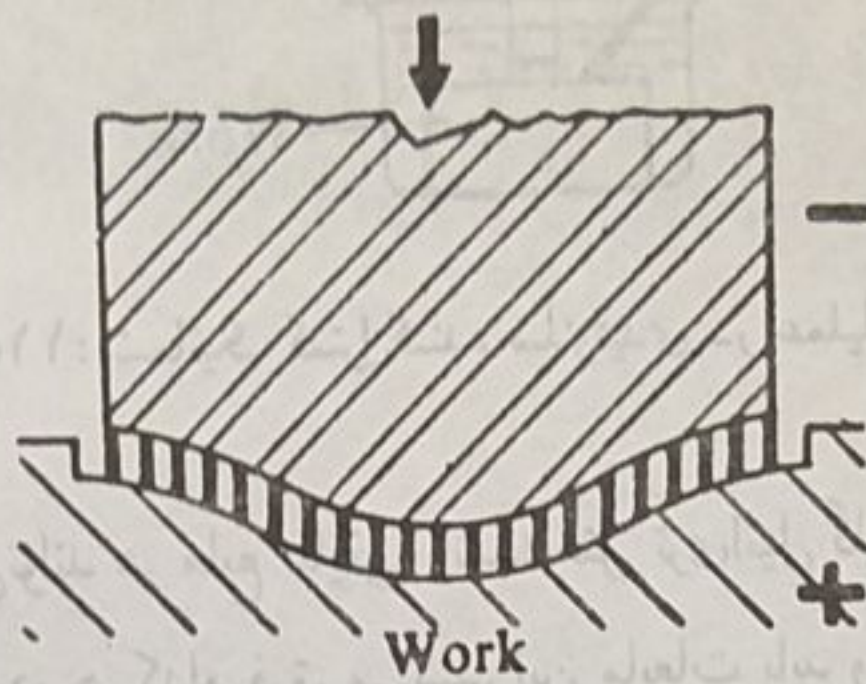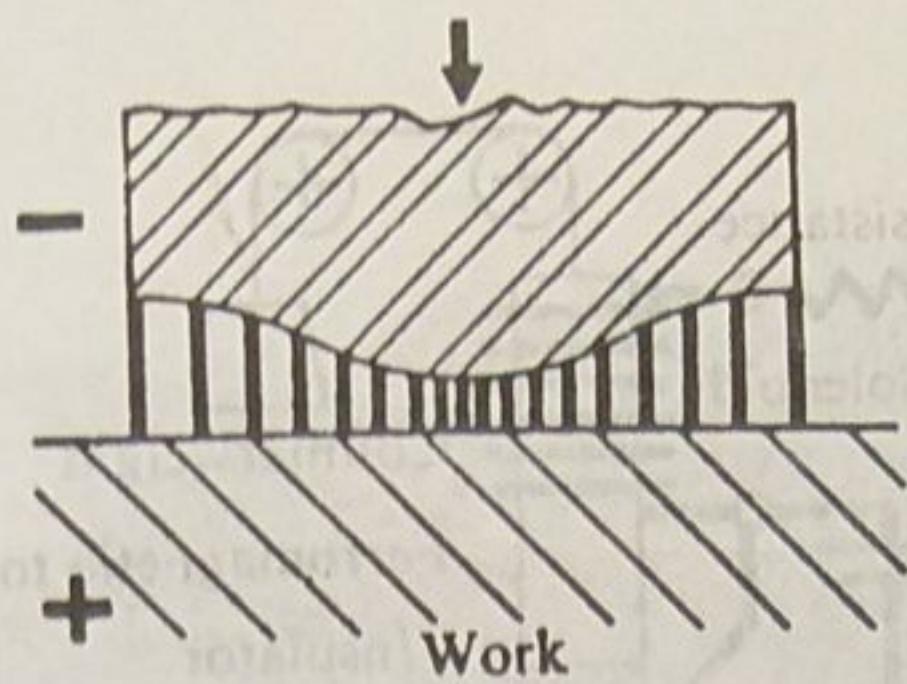


شکل ۵-۱۶ شماتیک E.D.M (در حالت تخلیه الکتریکی)

از این جهت الکتروود منفی (کاتد) به عنوان ابزار برش انتخاب شده است که این فلزات جنس نسبتاً محکمتری نسبت به آنند یا قطعه کار دارند. جنس آنها معمولاً از کاربید تنگستن، مس، گرافیت و تنگستن نقره است.

۳-۶-۵ ماشینکاری باجت مواد ساینده. Absasive jet Machining (A.J.M)


از این روش در ماشینکاری مواد سخت و شکننده مانند شیشه و سیلیکان و ... استفاده می شود. این روش به صورت سرد صورت می گیرد و در آن گازهایی برای خنک کردن سطح کار استفاده می شود لذا در این عملیات گرمایی مشاهده نمی شود. در شکل ۵ - ۱۱۷ شمای ساده ای از ماشینهای جت مواد ساینده دیده می شود.

روش عملیات این گونه است که ذرات ساینده که در بستر میان گازی هستند از دهانه نازل خارج شده، با سرعت به سطح قطعه کار خورده، باعث براده برداری از آن می شود. نوع انرژی که در این روش مورد استفاده واقع می شود، انرژی مکانیکی است که به طریق سایشی به فشار تبدیل

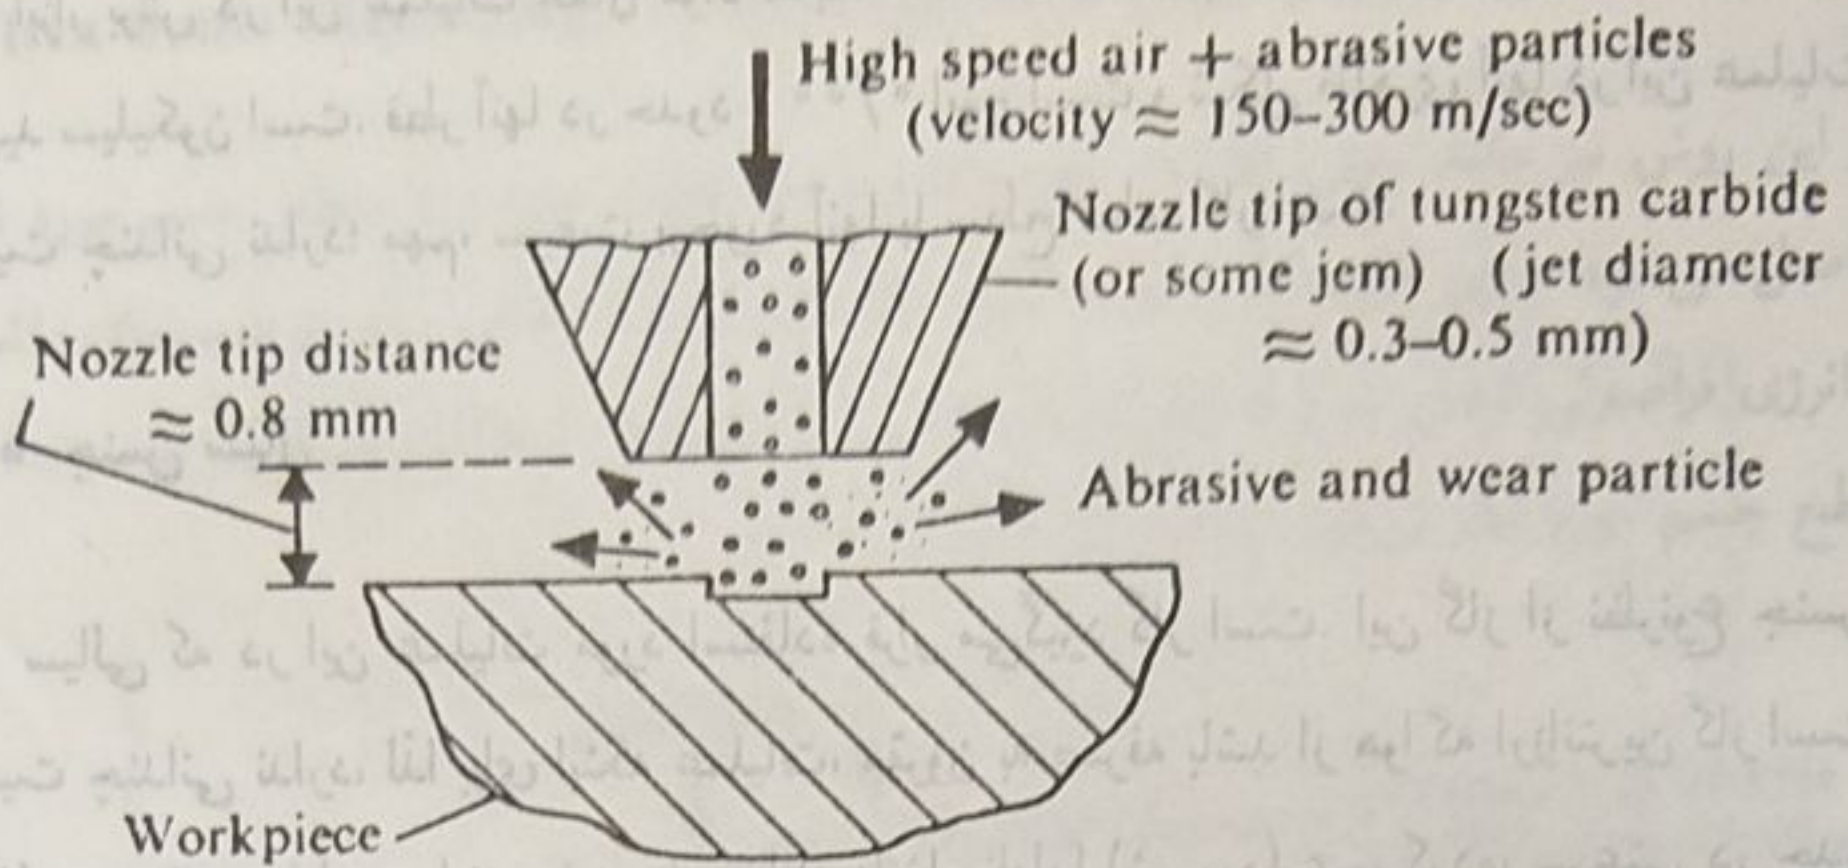

شکل ۵-۱۱۷: ماشینکاری باجت مواد ساینده

شده است و باعث براده برداری از سطح کار و ایجاد فرسایش در سطح می شود. مراحل کار در این عملیات به صورت زیر است (شکل ۵-۱۱۸).

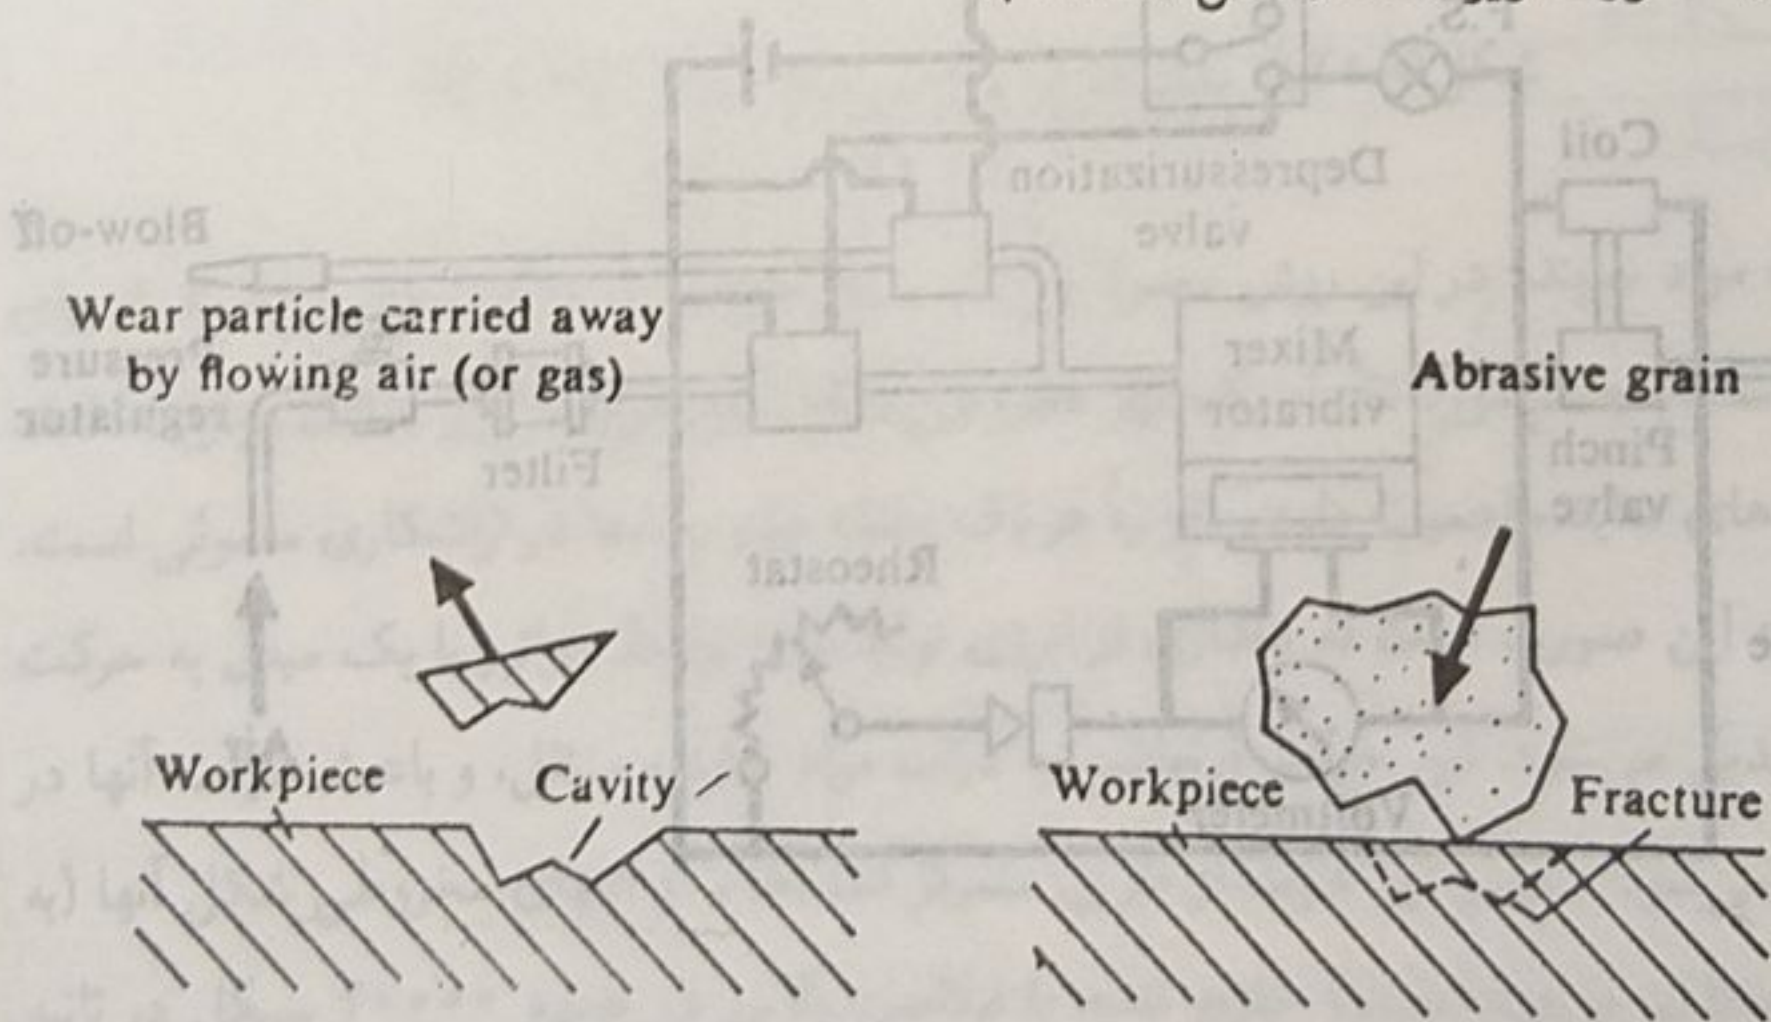


الف. شکستن سطح قطعه کار ب. تشکیل حفره یا سوراخ

شکل ۵-۱۱۸: مراحل براده برداری در A.J.M

ابزار برش در این عملیات همان مواد ساینده هستند که معمولاً از جنس تری اکسید آلومینیوم یا کاربید سیلیکون است. قطر آنها در حدود $1/000$ اینچ است و شکل ظاهری آنها در این عملیات، اهمیت چندانی ندارد؛ مهم، سرعت برخورد آنها با سطح قطعه کار است.

• جنس سیال

سیالی که در این عملیات مورد استفاده قرار می‌گیرد گاز است. این گاز از نظر نوع جنس، اهمیت چندانی ندارد، لذا برای اینکه عملیات، مقرون به صرفه باشد از هوا که ارزانترین گاز است، استفاده می‌شود. ذرات ساینده به همراه هوا از داخل نازلها (شیپوره) عبور کرده، سرعتی در حدود 500 تا 1000 فوت بر ثانیه پیدا می‌کنند که در حدود سرعت صوت است. و به سطح قطعه کار برخورد می‌کنند (شکل ۵-۱۱۹).

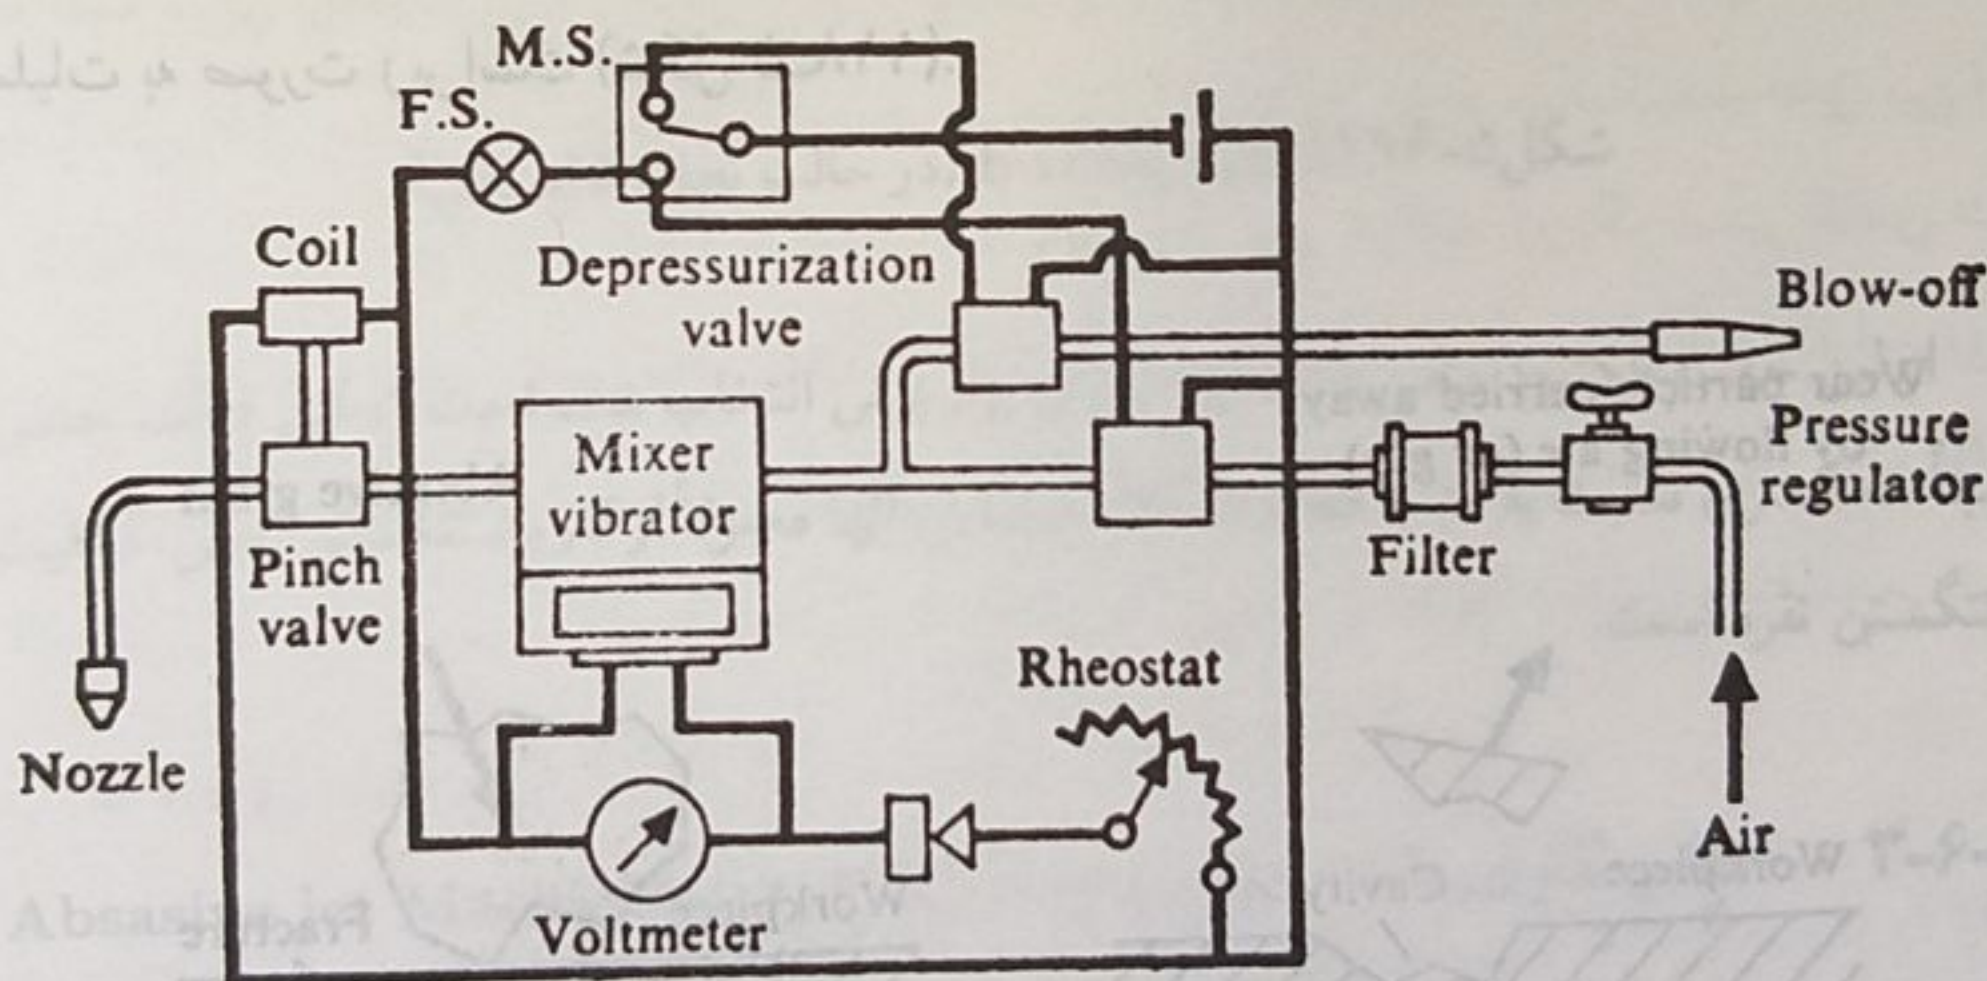


شکل ۵-۱۱۹: دیاگرام شماتیک ماشینکاری باجت مواد ساینده

دهانه خروجی شیپوره در حدود 0.003 تا 0.018 اینچ است.

در نوع دیگری از این ماشینها، که برای ایجاد شکافها یا شیارها به کار می‌روند، از آب به عنوان بستر سیال استفاده می‌شود. در این عملیات فشار آب تا 400 MPa رسیده و از شیپوره نازل عبور، و به سطح جسم برخورد می‌کند.

ماشینکاری به روش فراصوتی (U.S.M). (Ultra Sonic Machining)


در این روش نیز مانند روش AJM براده برداری توسط ذرات ساینده با سطح جسم مورد نظر حاصل می شود؛ با این تفاوت که در اینجا انرژی مکانیکی توسط ارتعاش برخی از قسمتهای ماشین به انرژی فراصوتی تبدیل شده که این انرژی ذرات مواد ساینده را به حرکت در آورده، به سرعت به سطح جسم مورد نظر می کوبد (شکل ۵-۱۲۰).

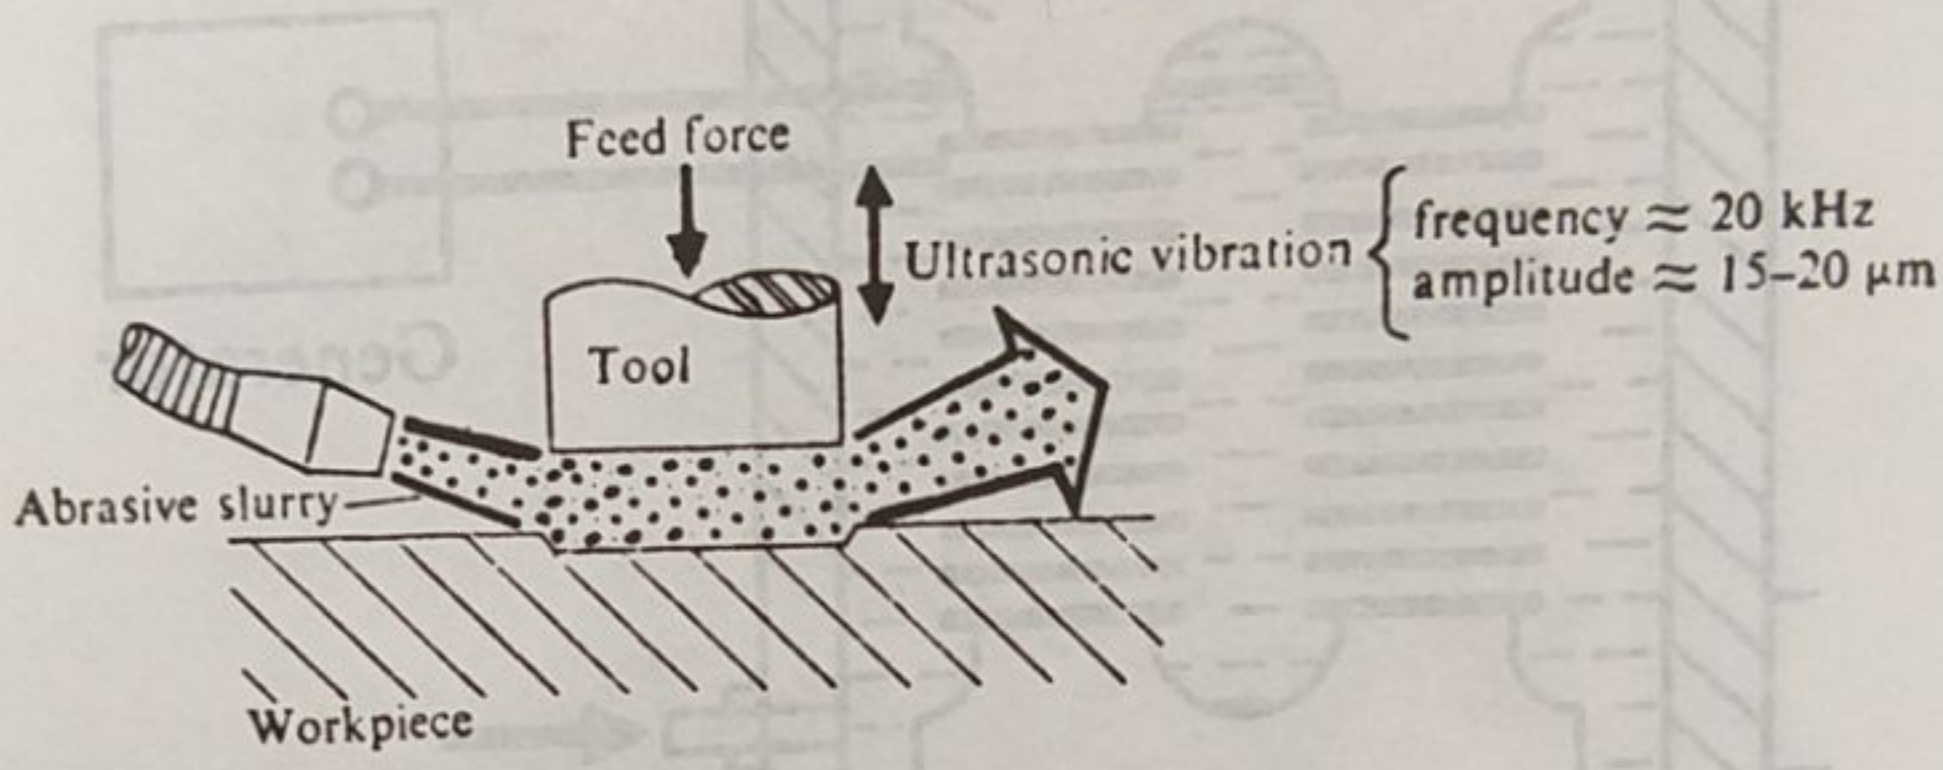

شکل ۵-۱۲۰: ماشینکاری به روش اولتراسونیک (U.S.M)


ذرات مواد ساینده در این روش معمولاً در یک سیال به صورت دوغاب قرار می گیرند که برای برخورد با سطح جسم مورد نظر از یک ابزار مخروطی شکل عبور می کنند و بر خلاف روش AJM، شکل دانه های ساینده اهمیت دارد و تقریباً هر یک مشابه نوک رنده ها در تراشکاری معمولی است. روش کار به این صورت است که مقداری از انرژی تولید شده توسط ژنراتور با یک مبدل به حرکت ارتعاشی تبدیل می شود. این حرکت ارتعاشی به ذرات مواد ساینده منتقل، و باعث حرکت آنها در بستر خود می شود: سپس این ذرات از طریق متمرکز کننده ها و از انتهای مخروطی شکل آنها (به شکلهای مختلف موجود است.) خارج شده، با فرکانس بالایی در حدود ۲۰۰۰۰۰ سیکل در ثانیه به سطح قطعه کار برخورد کرده، براده برداری می کند (شکل ۵-۱۲۱).

این ماشینها یک قسمت مولد انرژی دارند که انرژی تولید می کند و معمولاً ژنراتورهایی هستند که با برق AC کار می کنند. همچنین مبدلهایی که این انرژی را به حرکت ارتعاشی تبدیل کند و ابزار، که با لرزش خود ذرات ساینده را به سطح جسم می کوبد و جنس آنها معمولاً از فلزات نشکن، فولاد زنگ نزن و فولادهای با کربن زیاد است. کاربرد این روش بیشتر در ماشینکاری مواد سخت و شکننده است، اما نباید از آن برای براده برداری به مقدار زیاد استفاده کرد. این روش، قابلیت

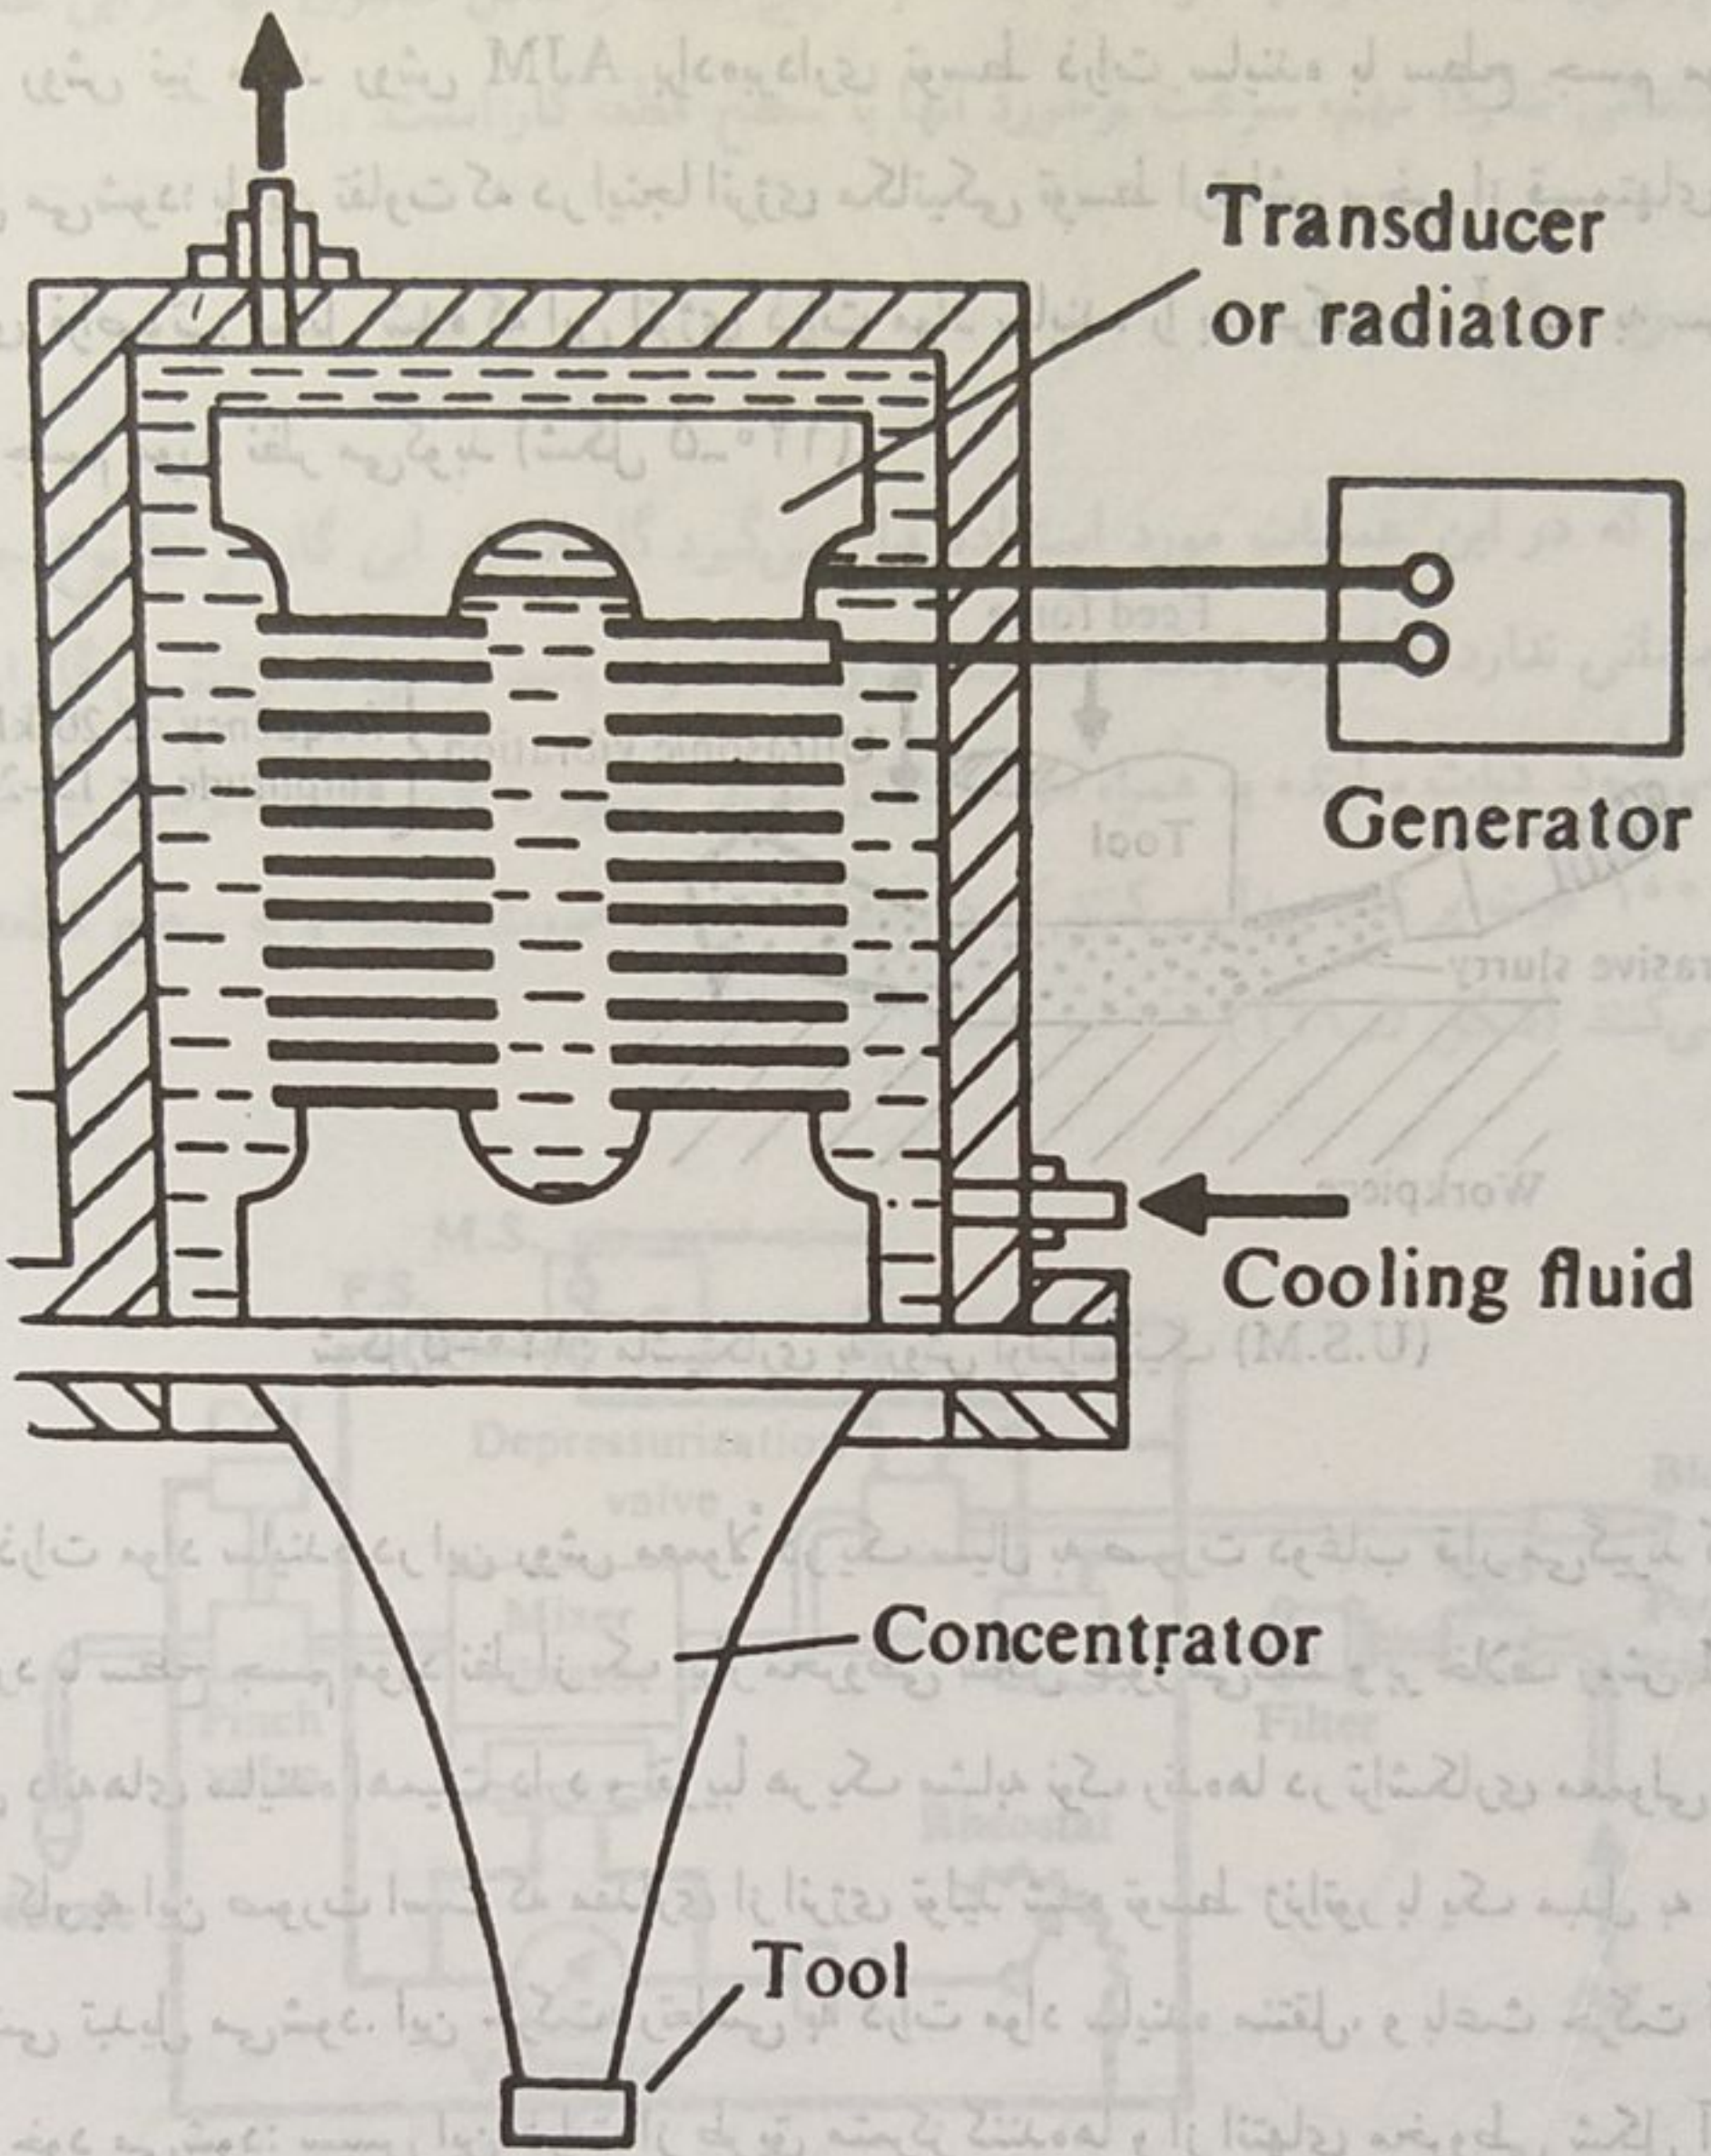

شکل ۵-۱۲۱: دیاگرام ماشینکاری به روش (U.S.M)

ایجاد سوراخها و شیارهای تو در تو و پیچیده را دارد و به همین جهت نیز از آن بیشتر در ساخت قالبهای فلزی و ریخته‌گری و ایجاد نقش روی جواهرات استفاده می‌شود (شکل ۵-۱۲۲).

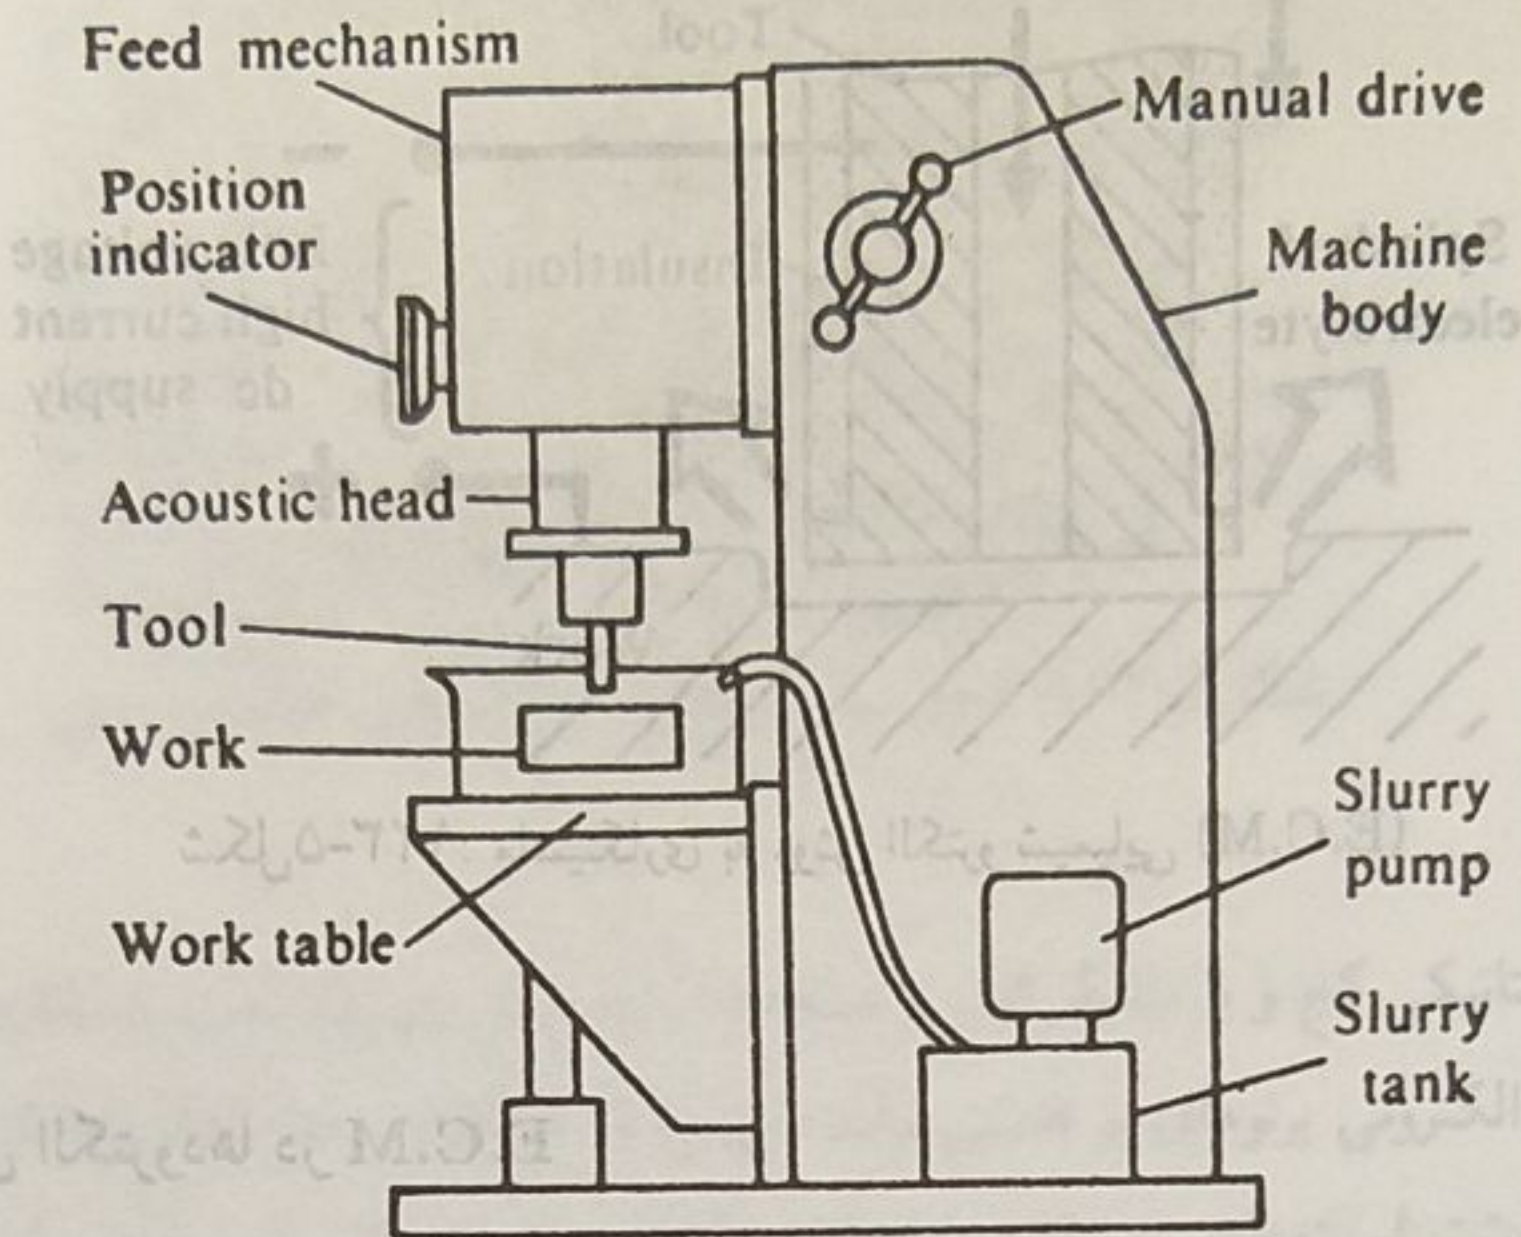

شکل ۵-۱۲۲: ماشین دریل اولتراسونیک


ماشینکاری به روش U.S.M قابلیت رقابت با دیگر روشهای ماشینکاری غیرسنتی را از نظر حجم براده ندارد اما از نظر توانایی تولید شکلهای مختلف، قدرت رقابت با همه آنها را دارد. معمولاً مواد غیرفلزی، که توسط سایر روشهای براده‌برداری قابل ماشینکاری نیستند، مناسب ماشینکاری به روش U.S.M هستند.

۵-۶-۵ ماشینکاری به روش الکتروشیمیایی

(Electro Chemical Machining)(E.C.M)

ماشینکاری با ماشینهای الکتروشیمی یکی از مهمترین روشهای ماشینکاری مخصوص است. اصول عملیات در این روش این گونه است که بین دو الکترود، که یکی ابزار یا قطب منفی یا کاتد و دیگری قطب مثبت یا آند و یا قطعه کار است، جریان الکتریکی مستقیم ایجاد می‌شود؛ در حالی که هر دو الکترود داخل یک محلول الکترولیت قرار گرفته‌اند و هنگام این عمل، ذرات فلزی از

قطعه کار برداشته شده و در محلول الکترولیت پراکنده می‌شوند (شکل ۵-۱۲۳).

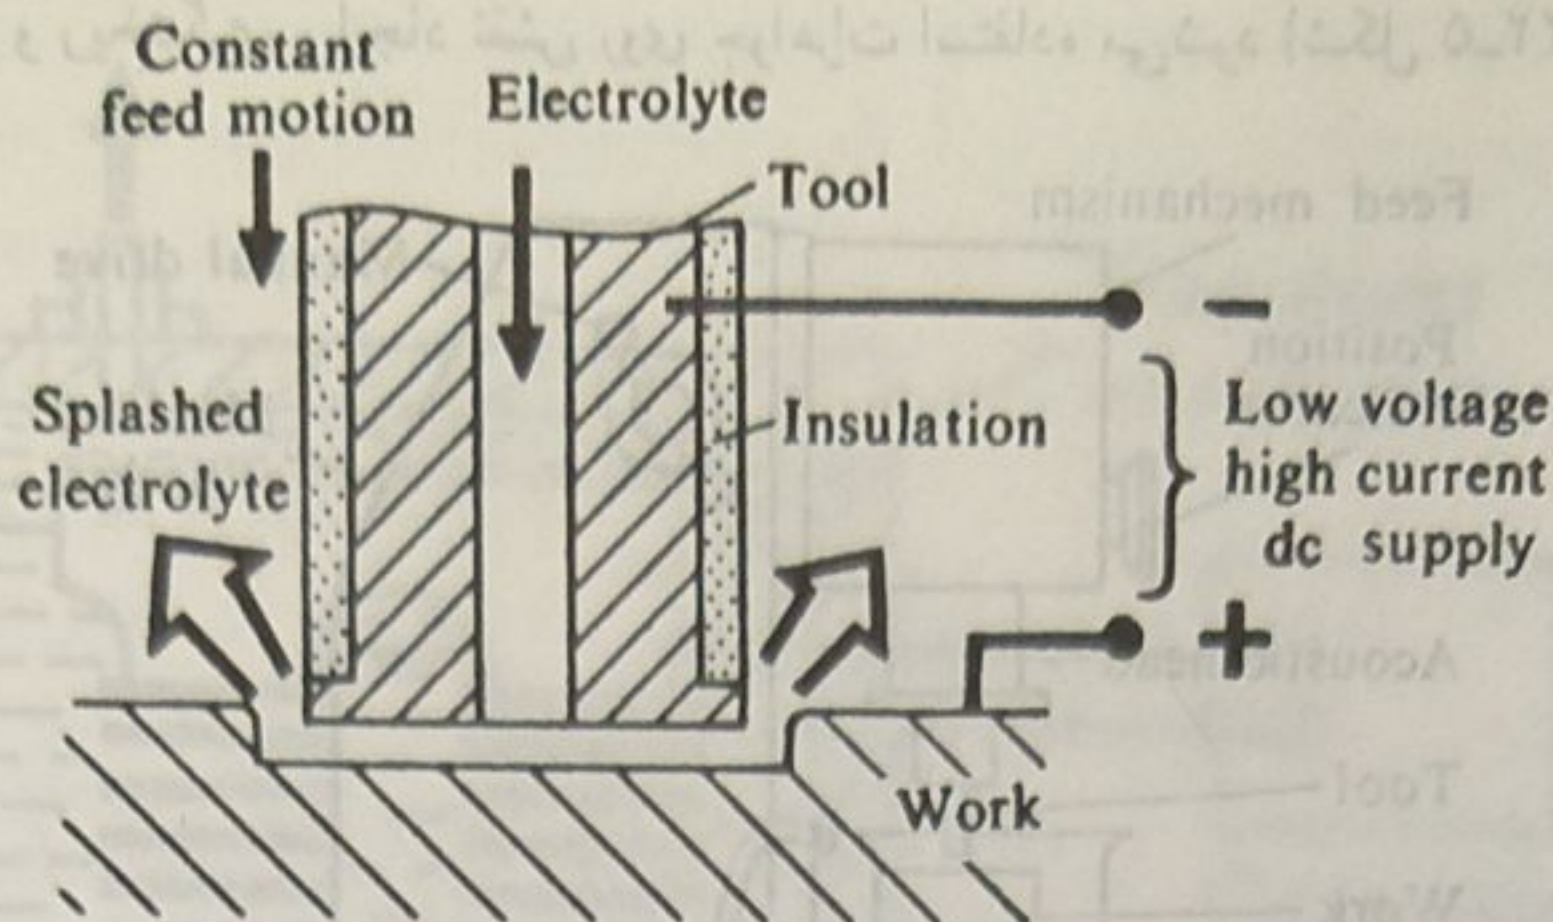


شکل ۵-۱۲۳: ماشینکاری به روش الکتروشیمیایی (E.C.M)

نوع جنس الکترودها در E.C.M

جنس این الکترودها یا از مس است که در آن هدایت الکتریکی زیاد است و یا زمانی که نیاز به مقاومت زیاد باشد از فولاد زنگ نزن است. از فولاد زنگ نزن همچنین زمانی که به فشار الکتروشیمی زیادی هم نیاز باشد استفاده می‌شود همچنین این الکترودها باید قابل تراش بوده، از استحکام زیادی نیز برخوردار باشد. به دلیل اینکه در یک محیط خورنده قرار می‌گیرد باید در برابر خوردگی هم مقاوم باشد. فاصله تراش در بین این الکترودها باید حتی الامکان به هم نزدیک باشد. چرا که هر چه نزدیکتر باشد، جریان الکتریکی کمتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً این فاصله بین $\frac{1}{100}$ تا $\frac{2}{100}$ اینچ است. هر چند باید این فاصله را حتی الامکان کم در نظر گرفت لازم است به این نکته هم توجه شود که برخورد قطعه کار و ابزار، یعنی دو قطب مثبت و منفی، باعث ایجاد قوس الکتریکی و صدمه خوردن هر دو الکتروده می‌شود. این ماشین در شکل (۵-۱۲۴) نمایش داده شده است.

۵-۶-۶ ماشینکاری با پرتو الکترونی (E.B.M) (Electron Beam Machining)

اساس این روش، این گونه است که به الکترونها شتاب داده، به صورت یک پرتو نازک در یک حوزه الکتریکی در می‌آورند. پرتو شکل یافته را می‌توان توسط حوزه‌های الکترومغناطیسی و

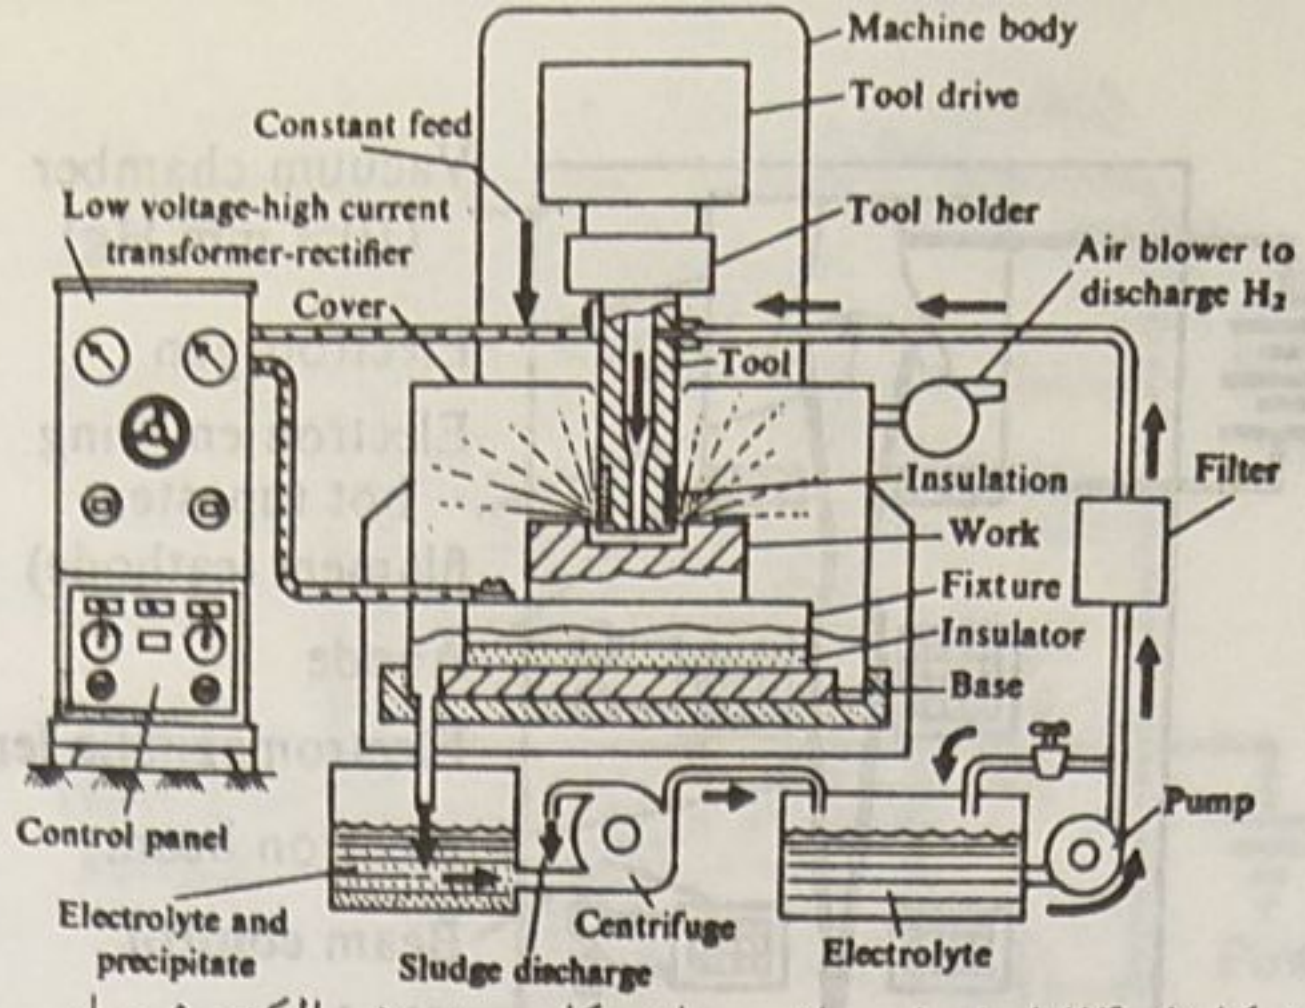


شکل ۵-۱۲۴: اجزای ماشین ماشینکاری به روش الکتروشیمیایی

الکترواستاتیکی کج و یا متمرکز کرد. با استفاده از این روش در ماشینهای برشکاری و جوشکاری با تابش الکترونی پرتوهای پر قدرتی تولید می شود که در آنها سرعت الکترونها از نصف سرعت نور نیز بیشتر است. این جریان پر سرعت بر نقطه بسیار کوچکی تابیده شده، از آنجا به داخل ماده ای که قرار است کار روی آن انجام شود، نفوذ می کند. در اینجا انرژی جنبشی الکترونی به انرژی حرارتی تبدیل شده، باعث ذوب و یا تبخیر ماده در آن قسمت می شود (البته بستگی به این امر دارد که جوشکاری مد نظر باشد یا عملیات برش) برای جلوگیری از پراکندگی پرتوهای الکترونی در برخورد با مولکولهای گازی (شکل ۵-۱۲۵) این عملیات در خلاء انجام می گیرد.

• مزایا و معایب این روش:

با عملیات E.B.M فقط می توان کارهای کوچک و برشهای کوتاه انجام داد، در غیر این صورت کار، غیر اقتصادی خواهد بود. از مزایای این روش این است که به وسیله آن می توان برشهای خیلی دقیق و حساس را انجام داد. همچنین چون از هیچ ابزار فشاری در آن استفاده نمی شود می توان آن را براحتی به فعالیت های اتوماتیک تطبیق داد. در مته کاری و سوراخکاری برخی از سوراخها، که ماشینکاری آنها گران تمام می شود و تولید قالبهای کشش سیم و روزنه های عبور اشعه های نوری از این روش استفاده می گردد.

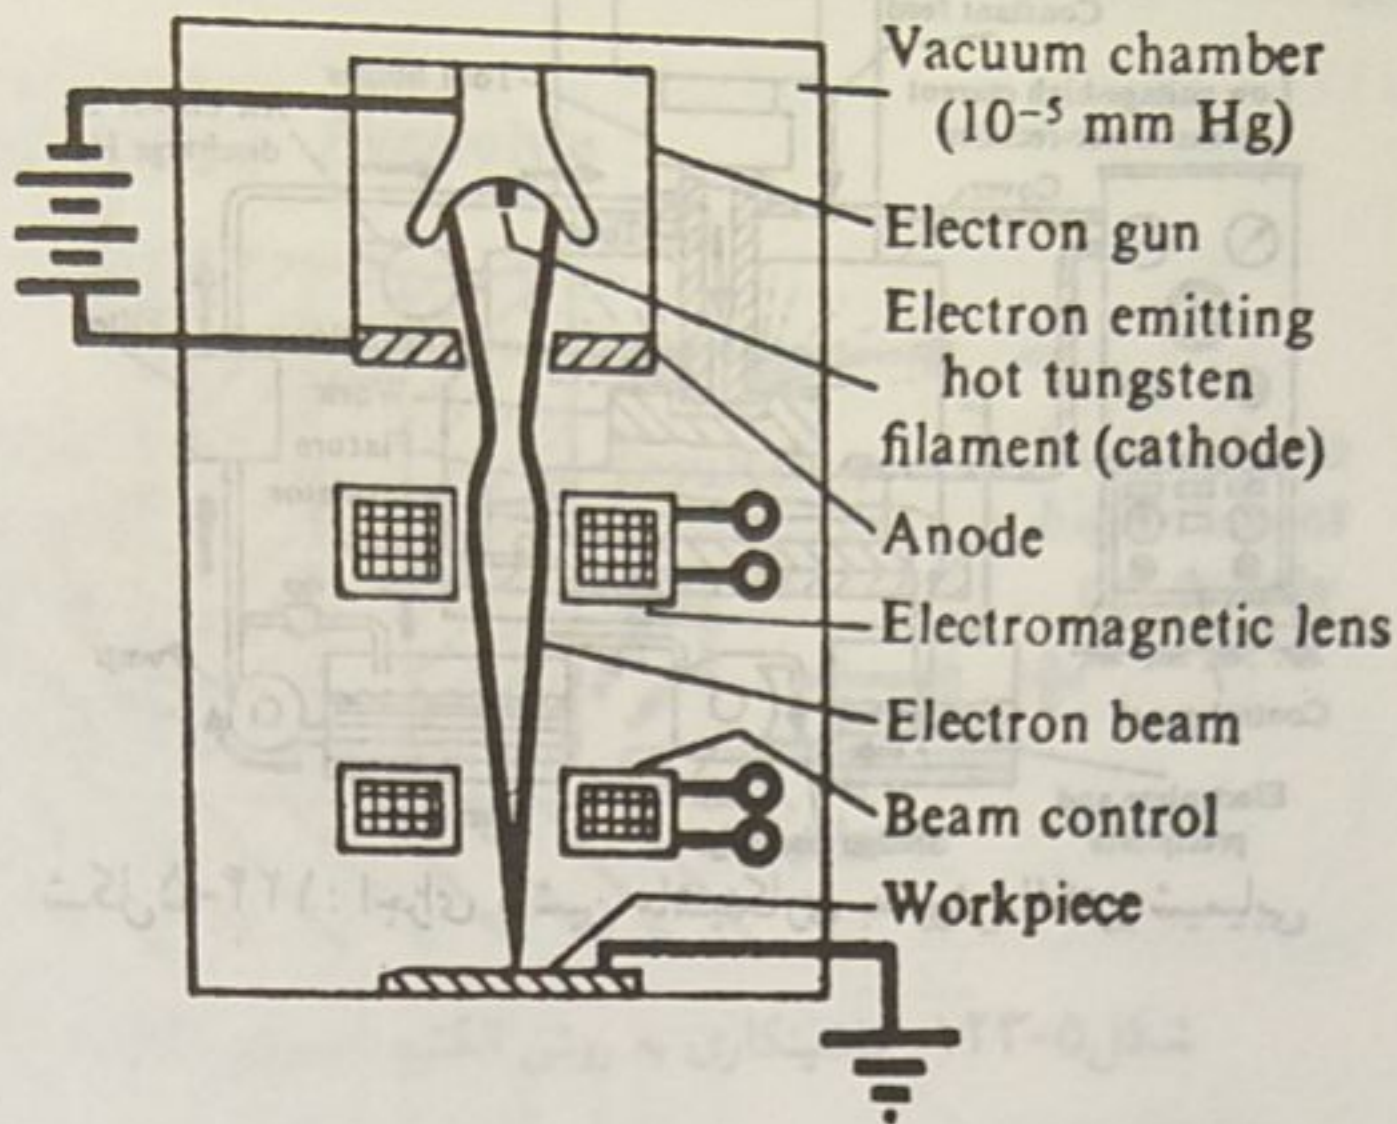

شکل ۵-۱۲۵: ماشینکاری با پرتو الکترونی (E.B.M)


۷-۶-۵ ماشینکاری با پرتو لیزری (L.B.M) (Laser Beam Machining)

با وجود اینکه در برخی از کاربردها لیزر به عنوان یک آمپلی فایر نوری به کار برده می شود، کاربرد اصلی آن به صورت یک اسیلاتور اپتیکی است که برای تبدیل انرژی به فرم پرتوی از تشعشعات اپتیکی منظم شده باشد. اصول کار در این روش این گونه است که در یک اتم الکترونهاى سطح پایین می توانند به سطوح بالاتری از انرژی راه یابند. وقتی این عمل انجام شود اتم در حال تهیج بوده و ممکن است به صورت خود به خودی انرژی جذب شده برای این امر را متشعشع کند. در همین زمان الکترون به سطح قبلی خود بازگشته، یا اینکه به حد متوسطی می رسد. در این حالت انرژی تشعشع یافته منتشر می شود و طول موجی دقیقاً برابر طول موج، انرژی انتشاری دارد، در نتیجه انرژی انتشاری تقویت می شود. این اصل، مبنای عملکرد ماشینهایی است که به وسیله پرتو لیزری، عملیات ماشینکاری را انجام می دهند (شکل ۵-۱۲۶).

یکی از عوامل بازدارنده در استفاده از لیزر مخارج زیاد آن است ولی موارد استفاده از لیزر در صنعت باید بر دو اصل زیر مبتنی باشد:

(۱) لیزر می تواند کار برتری را از نظر کیفیت ارائه دهد.

(۲) این وسیله تنها ابزاری است که توانایی انجام کارهای سخت را دارد. مخارج عملیاتی لیزر

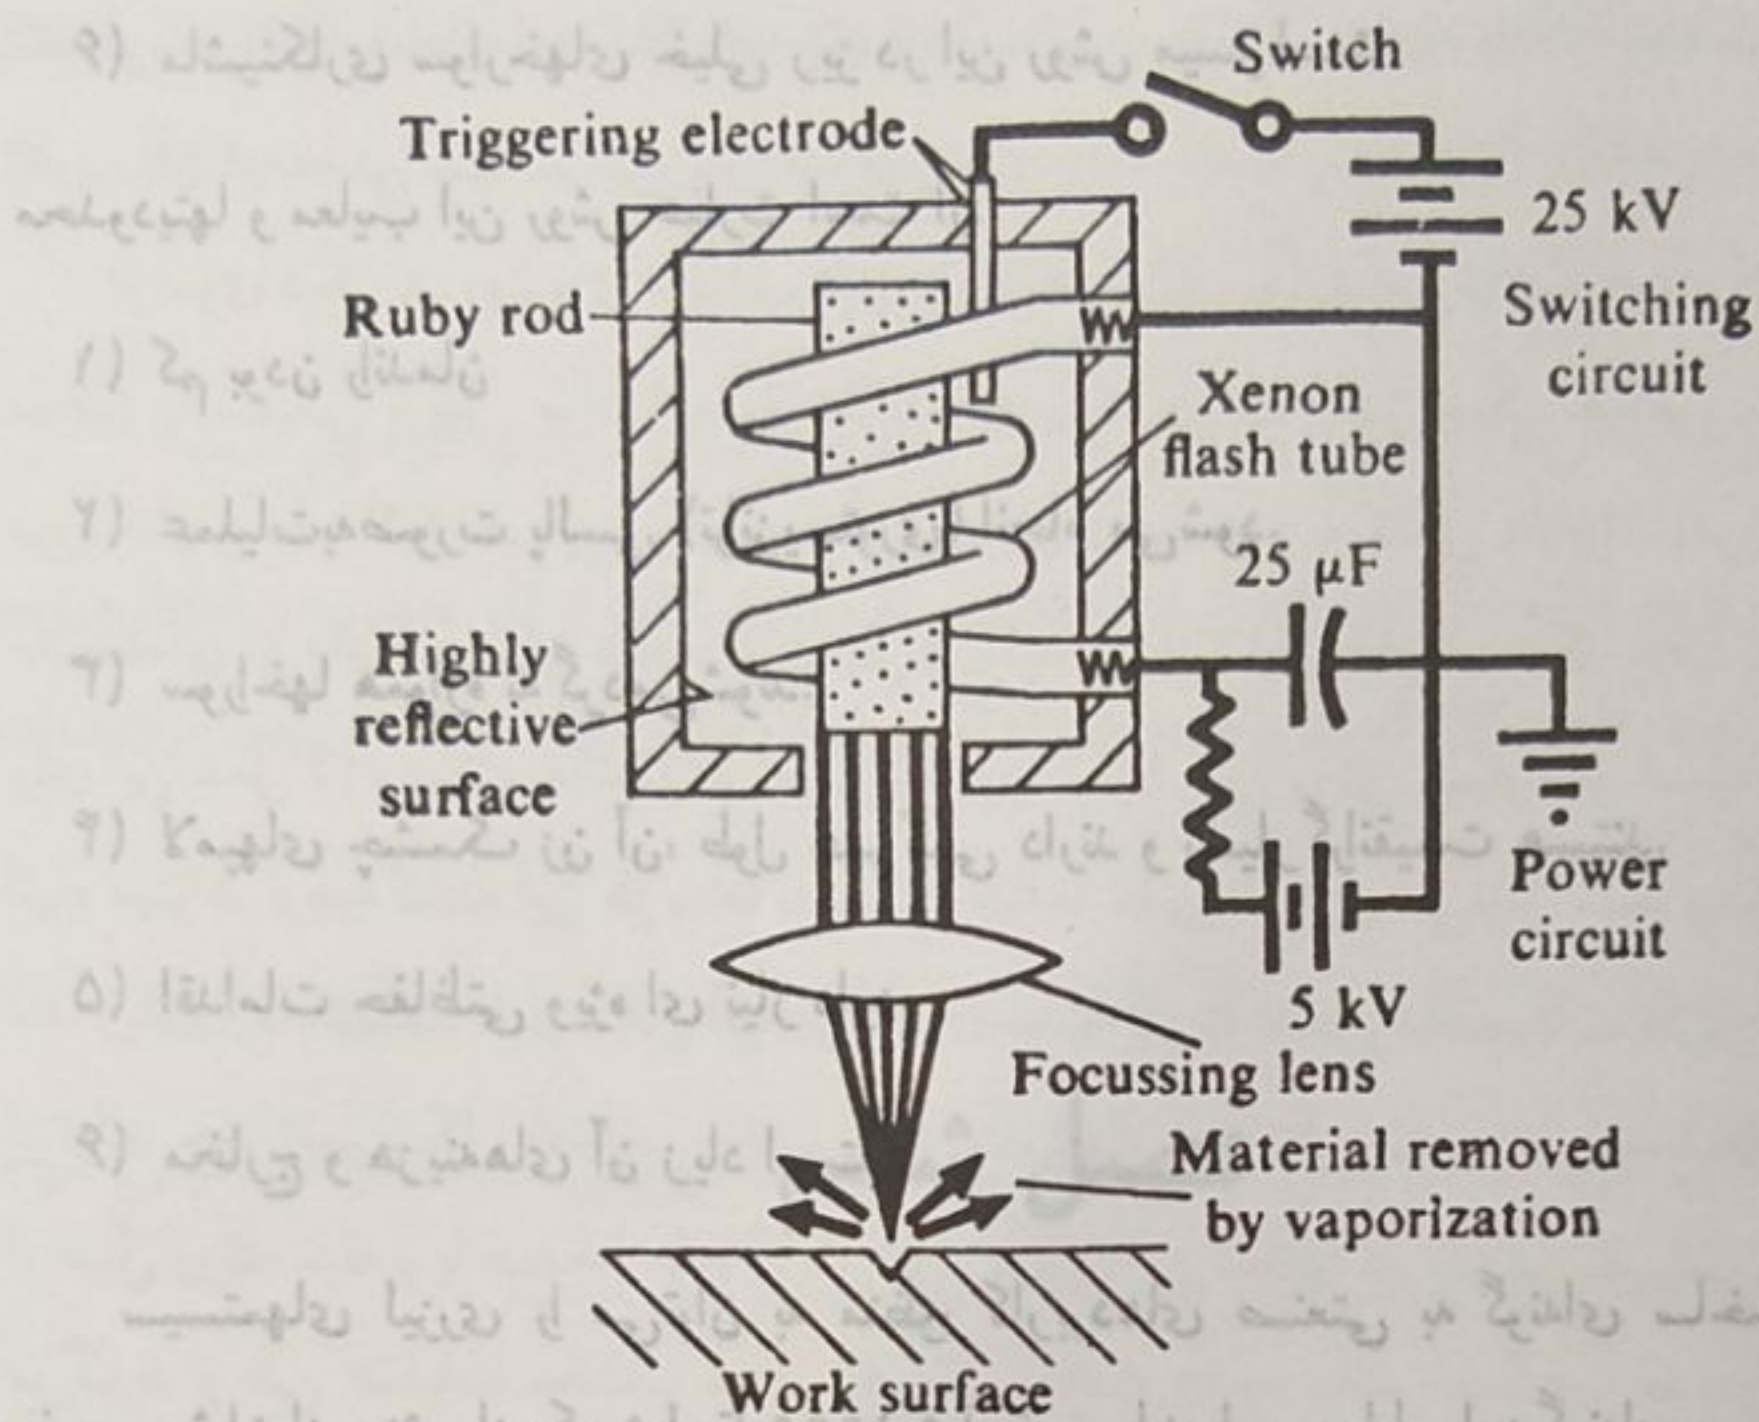

شکل ۵-۱۲۶: شماتیک عملیات ماشینکاری با پرتو لیزری (L.B.M)

شامل هزینه تعویض و تعمیر لامپهای چشمک زن، خازنهای، میله‌های یا قوتی سیستمهای اپتیکی و منبع قدرت است که اساسی‌ترین آن تعویض لامپ چشمک زن است.

مزایا و معایب ماشینکاری به روش L.B.M:

عمده مزایای این روش عبارت است از:

- ۱) تماس مستقیم بین ابزار کار و قطعه کار وجود ندارد.
- ۲) موادی که از نظر اپتیکی شفاف و نازکند را جوش می‌دهد و ماشینکاری می‌کند.
- ۳) برای ماشینکاری نواحی غیر قابل دسترس، مفید است.
- ۴) هر نوع ماده‌ای را می‌تواند ذوب یا تبخیر کند.
- ۵) مواد شکننده و غیر فلز و سخت را ماشینکاری می‌کند.

۶) ماشینکاری سوارخهای خیلی ریز در این روش میسر است.

محدودیتها و معایب این روش عبارت است از:

- ۱) کم بودن راندمان
- ۲) عملیات به صورت پالسی (ترانزیستوری) انجام می شود.
- ۳) سوراخها همواره ته گرد می شوند.
- ۴) لامپهای چشمک زن آن، طول عمر کمی دارند و بسیار گرانقیمت هستند.
- ۵) اقدامات حفاظتی ویژه ای نیاز دارد.
- ۶) مخارج و هزینه های آن زیاد است.

سیستمهای لیزری را می توان به منظور کاربردهای صنعتی به گونه ای ساخت که انرژی خروجی شان از جزئی از یک ژول تا ۱۰۰۰ ژول تغییر یابد. این وسایل را به گونه ای می توان طراحی کرد که پرسنل و کارگرانی که برای به کارگیری میکروسکوپ و یا دستگاه های دیگر آموزش داده می شوند، بتوانند به همان راحتی کار با آنها را یاد بگیرند.

همین زمان الکترون به سطح قلی خود بازگشت. با اینکه به حد متوسط می رسد در این حالت انرژی تشعشع یافته منتشر می شود و طول موجی دقیقاً برابر طول موج تابش تاباننده اولیه است. نتیجه انرژی انتشاری تقویت می شود. این امر می تواند به عنوان یک ماشین لیزری عملیات ماشینکاری را انجام می دهد. شکل ۱۱۲۶-۱